


IND246/IND246 POWERCELL

Terminal de pesaje

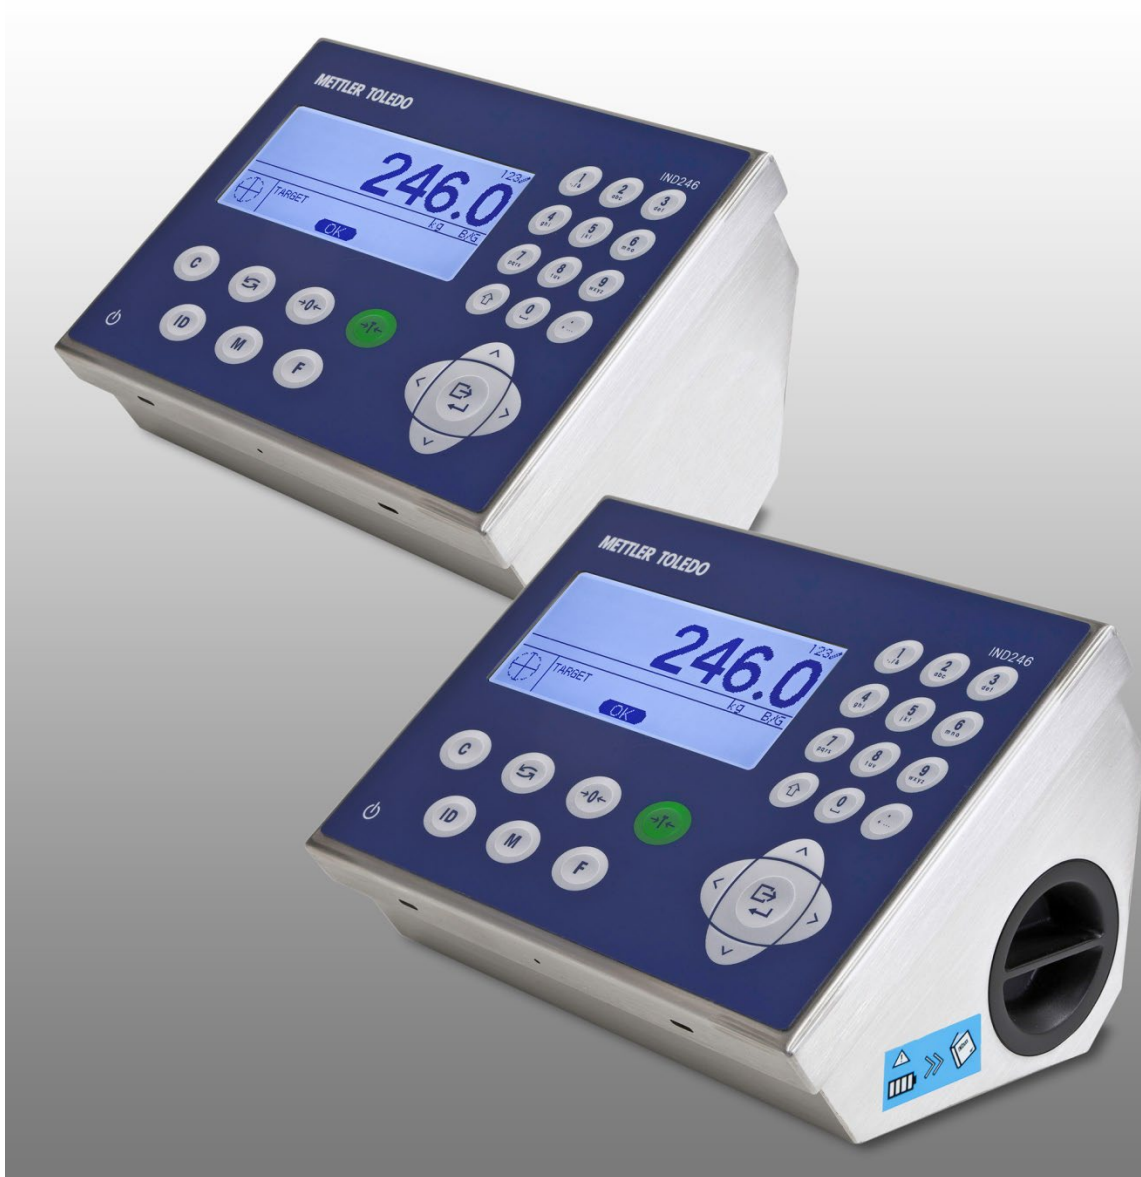

METTLER TOLEDO

IND246/IND246 POWERCELL

Terminal de pesaje

METTLER TOLEDO Service

Servicios esenciales para el desempeño confiable

Enhorabuena por elegir la calidad y precisión de METTLER TOLEDO. El uso adecuado de su nuevo equipo siguiendo este manual, y la calibración y mantenimiento regulares por parte del equipo de servicio formado en fábrica garantizan un funcionamiento fiable y preciso, protegiendo su inversión. Póngase en contacto con nosotros acerca del acuerdo de servicio ajustado a sus necesidades y presupuesto. Hay más información disponible en www.mt.com/service.

Existen varias maneras importantes de garantizar que usted maximizará el rendimiento de su inversión:

1. **Registre su producto:** Le invitamos a registrar su producto en www.mt.com/productregistration para que podamos ponernos en contacto con usted si hubiera mejoras, actualizaciones y notificaciones importantes relacionadas con su producto.
2. **Póngase en contacto con METTLER TOLEDO para obtener servicio:** El valor de una medida es proporcional a su precisión: una báscula fuera de las especificaciones puede disminuir la calidad, reducir las ganancias y aumentar la responsabilidad. El servicio oportuno por parte de METTLER TOLEDO garantizará precisión y optimizará el tiempo de funcionamiento y la vida útil del equipo.
 - a. **Instalación, configuración, integración y formación:** Nuestros representantes de servicio reciben una capacitación en fábrica y son expertos en equipos de pesaje. Nos aseguramos de que el equipo de pesaje esté listo para la producción de manera rentable y oportuna y de que el personal esté formado para obtener resultados exitosos.
 - b. **Documentación de calibración inicial:** Los requisitos de aplicación y del entorno de instalación son únicos para cada báscula industrial. Su rendimiento se debe comprobar y certificar. Nuestros servicios y certificados de calibración documentan la precisión para garantizar la calidad en la producción y para proporcionar un registro de rendimiento del sistema de calidad.
 - c. **Mantenimiento periódico de calibración:** El acuerdo de servicio de calibración proporciona confianza en el proceso de pesaje y documentación de cumplimiento de los requisitos. Ofrecemos diversos planes de servicio que se programan para satisfacer sus necesidades y están diseñados para ajustarse a su presupuesto.
 - d. **Verificación de GWP®:** Un enfoque basado en el riesgo para manejar equipos de pesaje permite el control y mejora del proceso de medición completo, lo que asegura la calidad reproducible del producto y minimiza los costos del proceso. GWP (Good Weighing Practice [Buenas prácticas de pesaje]), el estándar basado en la ciencia para el manejo eficiente del ciclo de vida del equipo de pesaje, ofrece respuestas claras acerca de cómo especificar, calibrar y asegurar la precisión del equipo de pesaje, independientemente del modelo o la marca.

© METTLER TOLEDO 2019

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida o transmitida en ninguna forma y por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado y grabación, para ningún propósito sin permiso por escrito de METTLER TOLEDO.

Derechos restringidos del Gobierno de los Estados Unidos: Esta documentación se proporciona con Derechos Restringidos.

Derechos de autor 2019 METTLER TOLEDO. Esta documentación contiene información patentada de METTLER TOLEDO. Esta información no puede copiarse total o parcialmente sin el consentimiento expreso por escrito de METTLER TOLEDO.

METTLER TOLEDO se reserva el derecho de refinar o cambiar el producto o el manual sin previo aviso.

DERECHOS DE AUTOR

METTLER TOLEDO® es una marca registrada de Mettler-Toledo, LLC. Todas las demás marcas o nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías.

METTLER TOLEDO SE RESERVA EL DERECHO DE HACER REFINACIONES O CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Pautas de la FCC y los Requerimientos de Radio-Interferencia del Departamento Canadiense de Telecomunicaciones. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseada.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital clase A, consecuente con la Parte 15 de las Pautas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina cuando el equipo es operado en un ambiente comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar frecuencias de radio y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Es probable que la operación de este equipo en un área residencial cause interferencia dañina, en cuyo caso se le exigirá al usuario que corrija la interferencia con gastos a su cargo.

- La declaración de conformidad del producto está disponible en <http://glo.mt.com/global/en/home/search/compliance.html/compliance/>.

Enunciado referente a sustancias nocivas

Nosotros no usamos directamente sustancias nocivas como asbestos, sustancias radioactivas o compuestos de arsénico. Sin embargo, compramos componentes de terceros que pueden contener algunas de estas sustancias en cantidades muy pequeñas.

Requerimiento de desecho seguro

En conformidad con la Directiva Europea 2012/19/EC sobre Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), este dispositivo no puede desecharse con la basura doméstica. Esto también es aplicable para países fuera de la UE, según sus requerimientos específicos.



Deseche este producto de acuerdo con las regulaciones locales en el punto de recolección especificado para equipos eléctricos y electrónicos.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la autoridad responsable o con el distribuidor a quien compró este dispositivo.



En caso que este dispositivo sea transferido a otras partes (para uso privado o profesional), también deberá mencionarse el contenido de esta regulación.

Gracias por su contribución a la protección ambiental.

PRECAUCIONES

- LEA este manual ANTES de operar o dar servicio a este equipo y SIGA estas instrucciones detalladamente.
- GUARDE este manual para futura referencia.

	<p style="text-align: center;">⚠ ADVERTENCIA</p>
	<p style="text-align: center;">⚠ ADVERTENCIA</p> <p>NO USE EL TERMINAL IND246 EN ÁREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS DEBIDO A LAS ATMÓSFERAS COMBUSTIBLES O EXPLOSIVAS. COMUNÍQUESE CON UN REPRESENTANTE AUTORIZADO METTLER TOLEDO PARA PEDIR INFORMACIÓN ACERCA DE LAS APLICACIONES EN ÁREAS PELIGROSAS.</p>
	<p style="text-align: center;">⚠ ADVERTENCIA</p> <p>CUANDO ESTE EQUIPO ES INCLUIDO COMO PARTE DE UN SISTEMA, EL DISEÑO RESULTANTE DEBE SER REVISADO POR PERSONAL CALIFICADO QUE ESTÉ FAMILIARIZADO CON LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES EN EL SISTEMA Y LOS PELIGROS POTENCIALES INVOLUCRADOS. EL NO TENER EN CUENTA ESTA PRECAUCIÓN PODRÍA RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.</p>
	<p style="text-align: center;">⚠ PRECAUCIÓN</p> <p>LA BATERÍA USADA EN ESTE DISPOSITIVO PUEDE REPRESENTAR RIESGO DE INCENDIO O DE QUEMADURAS QUÍMICAS SI NO SE MANEJA CORRECTAMENTE. NO LA APLASTE, DESENSAMBLE, CALIENTE POR ARRIBA DE 60 °C NI LA INCINERE. REMPLACE LA BATERÍA POR UNA 72253419 SOLAMENTE. EL USO DE OTRA BATERÍA PUEDE REPRESENTAR RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO O EXPLOSIÓN.</p>
	<p style="text-align: center;">⚠ PRECAUCIÓN</p> <p>ANTES DE CONECTAR/DESCONECTAR CUALQUIER COMPONENTE ELECTRÓNICO INTERNO O INTERCONECTAR EL CABLEADO ENTRE EL EQUIPO ELECTRÓNICO SIEMPRE INTERRUMPA LA CORRIENTE Y ESPERE AL MENOS TREINTA (30) SEGUNDOS ANTES DE HACER CUALQUIER CONEXIÓN O DESCONEXIÓN. EL OMITIR ESTAS PRECAUCIONES PODRÍA RESULTAR EN DAÑOS O LA DESTRUCCIÓN DEL EQUIPO Y/O LESIONES PERSONALES.</p>
AVISO	
<p>LAS BATERÍAS DE NI-MH SE DESCARGAN LENTAMENTE CUANDO NO SE UTILIZAN (POR EJEMPLO, CUANDO SE GUARDAN PARA USARLAS EN EL FUTURO). LOS TERMINALES QUE FUNCIONAN CON BATERÍAS Y LOS PAQUETES DE BATERÍAS DE NI-MH QUE SE GUARDEN DEBEN CARGARSE COMPLETAMENTE CADA TRES MESES PARA EVITAR QUE SUFRAN DAÑOS PERMANENTES.</p>	
AVISO	
<p>NO INTENTE CARGAR LA BATERÍA SI LA TEMPERATURA DE ÉSTA ES INFERIOR A 0 °C (32 °F). NO ES POSIBLE CARGAR LA BATERÍA A ESTA TEMPERATURA O POR DEBAJO DE ESTA TEMPERATURA. NO OPERE EL CARGADOR DE BATERÍA FUERA DE SU RANGO DE TEMPERATURA DE 0 °C (32 °F) A 40 °C (104 °F).</p>	

AVISO	
DESECHE LA BATERÍA RÁPIDAMENTE. MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO LA DESENSAMBLE Y NO LA DESECHE EN EL FUEGO.	
	AVISO
	TENGA EN CUENTA ESTAS PRECAUCIONES PARA MANIPULAR LOS DISPOSITIVOS SENSIBLES A LA ELECTROESTÁTICA.
<p>Descarga de documentos de cumplimiento</p> <p>Los documentos de aprobación nacionales, por ejemplo, la Declaración de conformidad del proveedor de la FCC, están disponibles en línea y/o incluidos en el embalaje.</p> <p>www.mt.com/ComplianceSearch</p>	<p>Descarga de Manuales</p> <p>Visite el sitio web www.mt.com/IND246 O escanee el código QR para descargar el manual de instalación, la guía rápida y la guía del usuario de IND246.</p> 

Requerimiento de desecho seguro

En conformidad con la Directiva Europea 2012/19/EC sobre Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), este dispositivo no puede desecharse con la basura doméstica. Esto también es aplicable para países fuera de la UE, según sus requerimientos específicos.



Deseche este producto de acuerdo con las regulaciones locales en el punto de recolección especificado para equipos eléctricos y electrónicos.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la autoridad responsable o con el distribuidor a quien compró este dispositivo.

En caso que este dispositivo sea transferido a otras partes (para uso privado o profesional), también deberá mencionarse el contenido de esta regulación.

Gracias por su contribución a la protección ambiental.

Contenido

1	Introducción	1-1
1.1.	Generalidades del IND246	1-1
1.2.	Especificaciones	1-2
1.3.	Rendimiento de la batería	1-5
1.4.	Uso en áreas peligrosas	1-5
1.5.	Inspección y lista de verificación del contenido	1-6
1.6.	Identificación del modelo	1-7
1.7.	Dimensiones físicas	1-8
1.8.	PCB principal	1-9
1.9.	Bases de bascule	1-9
1.10.	Opciones	1-10
1.11.	Pantalla y teclado	1-12
2	Operación: Terminal.....	2-1
2.1.	Generalidades	2-1
2.2.	Elementos de la pantalla y operación del teclado numérico	2-1
2.3.	Menú del operador	2-6
2.4.	Funcionalidad básica	2-12
2.5.	Aplicaciones.....	2-21
3	Configuración: Terminal	3-1
3.1.	Ingreso al modo de configuración	3-1
3.2.	Seguridad	3-1
3.3.	Salida del modo de configuración	3-2
3.4.	Estructura del modo de configuración	3-2
3.5.	Configuración: Visión general	3-5
3.6.	Configuración: Báscula.....	3-6
3.7.	Configuración: Aplicación	3-21
3.8.	Configuración: Terminal	3-29
3.9.	Configuración: Comunicaciones.....	3-33
3.10.	Configuración: Mantenimiento	3-42
3.11.	Restablecimiento de la configuración de fábrica	3-56
4	Aplicaciones: Configuración y operación.....	4-1
4.1.	Introducción	4-1
4.2.	Pesaje de animales.....	4-1
4.3.	Comprobación de peso Por arriba/Por debajo.....	4-8

4.4.	Conteo	4-21
4.5.	Medición del peso pico	4-31
4.6.	Pesaje de vehículos	4-38
5	Servicio y mantenimiento	5-1
5.1.	Limpieza y mantenimiento	5-1
5.2.	Servicio	5-1
5.3.	Operación con batería	5-2
5.4.	Solución de problemas	5-8
5.5.	Reemplazo de la batería de BRAM	5-19
5.6.	Respaldo y restauración del sistema.....	5-20
5.7.	Archivos de memoria SD e InSite CSL	5-22
5.8.	Reinicio maestro.....	5-23
5.9.	Actualización del software.....	5-24
5.10.	Reemplazo de la tarjeta y la pantalla	5-26
6	Partes y accesorios.....	6-1
6.1.	Terminal IND246 para corriente alterna (versión analógica)	6-1
6.2.	Terminal IND246 para batería (versión analógica).....	6-2
6.3.	IND246 POWERCELL	6-3
6.4.	Accesorios	6-4
6.5.	Artículos diversos.....	6-4
6.6.	Accesorios y opciones	6-5
A.	Instalación	A-1
A.1.	Apertura de la caja.....	A-1
A.2.	Protección ambiental.....	A-2
A.3.	Montaje del terminal.....	A-2
A.4.	Instalación de cables y conectores	A-10
A.5.	Posiciones del interruptor de la PCB	A-36
A.6.	Posiciones del puente de la PCB.....	A-38
A.7.	Instalación de tarjeta SD	A-38
A.8.	Instrucciones de la etiqueta de capacidad	A-39
A.9.	Cierre de la caja	A-39
A.10.	Cómo asegurar la caja	A-40
B.	Plantillas predeterminadas.....	B-1
B.1.	Funcionalidad básica	B-1
B.2.	Pesaje de vehículos	B-2

B.3.	Peso de comprobación	B-3
B.4.	Peso de pico	B-4
B.5.	Pesaje de animales	B-5
B.6.	Conteo	B-5
C.	Valores de los parámetros.....	C-1
C.1.	Bloque de báscula, IND246 analógica	C-1
C.2.	Bloque de báscula, IND246 POWERCELL.....	C-5
C.3.	Bloque de aplicación.....	C-9
C.4.	Bloque de terminal.....	C-16
C.5.	Bloque de comunicación	C-18
C.6.	Bloque de mantenimiento, IND246 analógica	C-29
C.7.	Bloque de mantenimiento, IND246 POWERCELL	C-31
D.	Memoria alibi.....	D-1
D.1.	Vista de los registros de memoria alibi.....	D-1
D.2.	Impresión de registros de la memoria alibi	D-2
D.3.	Formatos de impresión de la memoria alibi	D-3
E.	Comunicaciones	E-1
E.1.	Parámetros de la interfaz serial.....	E-1
E.2.	Modo de salida por solicitud	E-2
E.3.	Modo de salida continua	E-3
E.4.	Pantallas remotas.....	E-12
E.5.	CTPZ.....	E-14
E.6.	Protocolo de conjunto de órdenes de interfase estándar (SICS).....	E-15
E.7.	Informes	E-23
E.8.	Acceso a variable	E-25
F.	Archivos de registro para PDX, GDD, SLB615D y SLC611D	F-1
F.1.	Registro de desempeño	F-1
F.2.	Reinicio del archivo del registro de desempeño	F-1
F.3.	Archivo de registro de errores.....	F-3
G.	Códigos GEO	G-1
G.1.	Calibración original en la ubicación inicial	G-1
G.2.	Ajuste del código GEO en una nueva ubicación.....	G-1

1 Introducción

El terminal para las básculas industriales IND246 ofrece una solución compacta pero flexible para una variedad de necesidades de pesaje. Disponible para energía de corriente alterna para aplicaciones estacionarias o para energía de baterías para aplicaciones portátiles, este terminal se siente como en casa en cualquier ambiente industrial. El uso innovador de la tecnología de memoria de datos seguros (Secure Data, SD) amplía la memoria disponible para el almacenamiento de datos cuando se requiere.

- A menos que se especifique lo contrario, IND246 se refiere a las versiones analógica y POWERCELL.

Las celdas de carga analógicas de 2 y 3 mv/V pueden usarse sin necesidad de hacer ningún cambio en la configuración. El modelo POWERCELL es compatible con las capacidades avanzadas de las celdas de carga POWERCELL, y ofrece autodiagnósticos sofisticados. El modelo PowerDeck para POWERCELL admite un conector para terminación de cable central, calibración más rápida y direccionamiento automático. El IND246 ofrece datos de mediciones de precisión desde gramos hasta toneladas en un paquete simple redituable.

Las aplicaciones estándar incluyen pesaje básico, pesaje de animales, pesaje de comprobación, conteo, medición del peso pico y pesaje de vehículos. Ya sea que se comuniquen datos de pesaje a una PC o que se proporcione una salida serial de datos hacia una impresora, el terminal IND246 ofrece soluciones para un amplio rango de aplicaciones.

1.1. Generalidades del IND246

1.1.1. Características estándar

- Caja reforzada de acero inoxidable
- Es compatible con una plataforma de celda de carga analógica hasta con cuatro (versión para batería), diez (versión para CA) celdas de carga de 350 Ω , o una plataforma de pesaje de hasta 12 células de carga POWERCELL PDX; o hasta 3 plataformas de pesaje PowerDeck, cada una con 4 células de carga SLB615D; o hasta 12 células de carga SLC611D LCWM.
- Pantalla LCD grande gráfica transparente y reflejante con iluminación de fondo para lectura clara en todas las condiciones de iluminación
- Un puerto serial (COM1) aislado eléctricamente para comunicación asíncrona bidireccional
- Con energía de CA de 85–264 V o paquete de batería interna (seleccionada por modelo)
- Compatible con las siguientes tarjetas opcionales:
 - Selección de una opción serial o E/S discreta:

- Interfaz serial COM2
- Interfaz COM2 y E/S discreta (versión analógica)
- Interfaz serial USB
- Interfaz USB y E/S discreta (versión analógica)
- Selección de una interfaz de red:
 - Ethernet TCP/IP
- Acceso con teclas del panel frontal a funciones de pesaje básicas: cero, tara, borrar, cambio de unidad e imprimir
- Teclado alfanumérico para ingreso simple y rápido de tara e información de identificación
- Unidad primaria para seleccionar incluyendo gramos, kilogramos, libras, toneladas y toneladas métricas
- Unidad secundaria para seleccionar incluyendo gramos, kilogramos, libras, onzas, toneladas y toneladas métricas
- Respaldo y restauración de parámetros de configuración y calibración mediante el uso del dispositivo de memoria SD o la herramienta para PC InSite™ SL (incluida)
- El programa de la herramienta de transferencia de archivos (FTT) del IND246 (incluida) opera en una PC para intercambiar archivos de aplicación y tablas con el terminal IND246
- Funciones de apagado automático y temporización de iluminación de fondo para ayudar a conservar la energía en la versión con energía de batería

1.1.2. Versiones del terminal IND246

El terminal está disponible en las cuatro siguientes versiones:

- IND246 con caja para ambientes adversos, energía de CA
- IND246 con caja para ambientes adversos, energía de batería
- IND246 POWERCELL, energía de CA
- IND246 POWERCELL para SL_61xD, energía de CA

1.2. Especificaciones

El terminal IND246 está en conformidad con las especificaciones descritas en la Tabla 1-1.

Tabla 1-1: Especificaciones del terminal

Especificaciones del IND246	
Tipo de caja	Acero inoxidable, configurable para escritorio o caja para montaje en pared
Dimensiones (a × h × p)	230 x 146 x 165 mm (9 x 5.75 x 6.5 pulgadas)
Peso de transporte	Versión para corriente alterna: 3.4 kg (7.5 lb) Versión para batería: 3.9 kg (8.5 lb)

Especificaciones del IND246		
Protección ambiental	IP66 (comparable con el tipo 4x)	
Ambiente operativo	Puede operarse a temperaturas que van de -10 a 40 °C (14 a 104 °F) con una humedad relativa del 10% al 95% no condensante.	
Áreas peligrosas	El terminal IND246 no puede operarse en áreas clasificadas como peligrosas debido a la presencia de atmósferas combustibles o explosivas en esas áreas. Comuníquese con un representante autorizado METTLER TOLEDO para pedir información acerca de las aplicaciones en áreas peligrosas.	
Alimentación eléctrica	Versión para corriente alterna: Opera a 85–264 VCA, 49–61 Hz e incluye un cordón eléctrico configurado para el país de uso.	
	Versión para batería: Opera con el paquete de batería interna NiMH	
Consumo de energía	Consulte la Tabla 1-2 para los detalles de la versión de CA. Los valores mostrados son con la opción interna COM2/DIO y la opción Ethernet instaladas y entrada de celda de carga cargada con 8 celdas de carga de 350 ohmios cada una. Consulte la Tabla 1-2 para detalles de la duración de la batería para la versión que funciona con batería.	
Pantalla	LCD gráfica de 240 x 96 puntos con iluminación de fondo que incluye pantalla, unidades de peso, indicación de peso bruto y neto y símbolos gráficos para movimiento y centro de cero, SmartTrac, indicaciones para el operador y pantalla de entrada de datos. Velocidad de actualización de 12 actualizaciones por segundo. Modo de peso básico: Pantalla de peso de 27 mm (1.1") de alto Modo de aplicación: Pantalla de peso de 20 mm (0.8") de alto	
Pantalla de peso	Resolución máxima mostrada de 50,000 divisiones.	
Tipos de básculas	Celdas de carga analógicas (modelos CA o batería), celdas de carga POWERCELL PDX, GDD, SLC611D o SLB615D	
Número de celdas	Versión para corriente alterna: De una a diez celdas de carga de 350 ohmios (2 o 3 mv/V) Versión para batería: De una a cuatro celdas de carga de 350 ohmios (2 o 3 mv/V) Versión POWERCELL: Hasta 12 celdas POWERCELL PDX, GDD, SLC611D o SLB615D	
Número de básculas	Una	
Velocidades de actualización analógica	Analógica interna: 366 Hz	
Velocidades de actualización POWERCELL	Velocidades de actualización (Hz)	
	Velocidades de actualización, Tipo	Veículo, 12 celdas
	Red de celdas de carga	25
	Salida de peso continuo sincronizado	USB, COM1, COM2, Ethernet 17 - 25

Especificaciones del IND246	
Voltaje de excitación de las celdas de carga	Versión para corriente alterna: 10 VCD Versión para batería: 5 VCD
Sensibilidad mínima	0.1 microvoltios por incremento
Teclado numérico	25 teclas; película de poliéster (PET) con lentes de presentación de policarbonato
Comunicaciones	<p>Interfaces seriales</p> <p>Estándar: Un puerto serial aislado (COM1) RS-232/232 (analógico); RS-232/RS-422-RS-485 (POWERCELL), 300 a 115,200 baudios</p> <p>Puerto serial aislado opcional: (COM2) RS-232/485, 300 a 115,200 baudios</p> <p>Puerto USB opcional: Puente de puerto serial, 300 a 115,200 baudios</p> <p>Interfaz Ethernet</p> <p>Puerto Ethernet opcional: Puerto 10/100 TCP/IP</p> <p>Protocolo</p> <p>Entradas seriales: Comandos ASCII para CTPZ (borrar, tarar, imprimir, cero), SICS (la mayoría de los comandos nivel 0 y nivel 1)</p> <p>Salidas seriales: Continua, continua extendida, demanda (formatos limitados), informes, SICS (la mayoría de los comandos nivel 0 y nivel 1) o acceso variable</p>
Aprobaciones, versión analógica	<p>Pesos y medidas</p> <p>EE.UU.: NTEP Clase III/IIIL - 10,000d; Cert. #11-040</p> <p>Canadá: Clase III - 10,000 d; Clase IIIHD - 20,000 ; AM-5819</p> <p>Europa: Clase III 6000e, Clase IIII 1000e; TC7918, T8030</p> <p>OIML: Clase III 6000e, Clase IIII 1000e; R76/2006-NL1-15.49R1</p> <p>Seguridad del producto</p> <p>UL, cUL, CE</p>
Aprobaciones, versión POWERCELL	<p>Pesos y medidas</p> <p>EE.UU.: NTEP Clase III/IIIL - 10,000d; Cert. #11-040</p> <p>Canadá: Clase III - 10,000d; Clase IIIHD - 20,000d; AM-5819</p> <p>Europa: Clase III 6000e, Clase IIII 1000e; TC7918, T8426</p> <p>OIML: Clase III 6000e, Clase IIII 1000e; R76/2006-NL1-15.49R1</p> <p>Seguridad del producto</p> <p>UL, cUL, CE</p>

Tabla 1-2: Consumo de energía del IND246 (fuente de CA)

Voltaje de entrada	I (mA)	P (W)
85V / 50 Hz	167	7.9
110 V / 50 Hz	133	7.7
240 V / 50 Hz	64	7.9
264 V / 50 Hz	59	7.9

Voltaje de entrada	I (mA)	P (W)
85 V / 60 Hz	163	7.9
110 V / 60 Hz	128	7.7
240 V / 60 Hz	62	7.9
264 V / 60 Hz	58	8.0

Los valores mostrados son con la opción interna COM2/DIO y la opción Ethernet instaladas y entrada de celda de carga cargada con 8 celdas de carga de 350 ohmios cada una.

Tabla 1-3: Consumo de energía del IND246 POWERCELL

Voltaje de entrada	I(mA)	P(W)
85V/50Hz	112	5.7
110V/50Hz	94	6
240V/50Hz	73	8.4
264V/50Hz	72	8.7
85V/60Hz	108	5.8
110V/60Hz	92	6
240V/60Hz	73	8.3
264V/60Hz	73	8.6

Tabla 1-4: Duración promedio de la batería del IND246 analógica



Carga con operación continua	Duración de la batería con iluminación de fondo	Duración de la batería sin iluminación de fondo
1 célula de 350Ω, sin opciones	21.5 h	49 h
1 célula de 350Ω, opción COM2/DIO	12.5 h	19 h
4 células de 350Ω, sin opciones	17.5 h	32 h
4 células de 350Ω, opción COM2/DIO	11 h	15.5 h

1.3. Rendimiento de la batería

AVISO

LAS BATERÍAS DE NI-MH SE DESCARGAN LENTAMENTE CUANDO NO SE UTILIZAN (POR EJEMPLO, CUANDO SE GUARDAN PARA USARLAS EN EL FUTURO). LOS TERMINALES QUE FUNCIONAN CON BATERÍAS Y LOS PAQUETES DE BATERÍAS DE NI-MH QUE SE GUARDEN DEBEN CARGARSE COMPLETAMENTE CADA TRES MESES PARA EVITAR QUE SUFRAN DAÑOS PERMANENTES.

1.4. Uso en áreas peligrosas

	 ADVERTENCIA
	NO USE EL TERMINAL IND246 EN ÁREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS DEBIDO A LAS ATMÓSFERAS COMBUSTIBLES O EXPLOSIVAS. COMUNÍQUESE CON UN REPRESENTANTE AUTORIZADO METTLER TOLEDO PARA PEDIR INFORMACIÓN ACERCA DE LAS APLICACIONES EN ÁREAS PELIGROSAS.

1.5. Inspección y lista de verificación del contenido

Verifique el contenido e inspeccione el paquete inmediatamente al recibirlo. Si el contenedor de envío está dañado, revise si hay daños internos y presente una reclamación por daños de transporte con el operador si es necesario. Si el contenedor no está dañado, retire el terminal de su paquete de protección, observe cómo está empacado, e inspeccione cada componente para detectar posibles daños.

Si es necesario enviar el terminal, es mejor usar el contenedor original. Se debe empacar correctamente el terminal para asegurar su transporte correcto.

El paquete debe incluir:

- Terminal IND246
- Instrucciones de seguridad
- Paquete de batería (sólo versión para batería)
- Bolsa con partes diversas
- Soportes de montaje (2) (sólo versión analógica)

1.6. Identificación del modelo

El número de modelo, número de fábrica y número de serie del IND246 se encuentran en la placa de identificación del terminal. Consulte la Figura 1-1 para verificar la configuración del terminal IND246 cuando salió de la fábrica de METTLER TOLEDO.

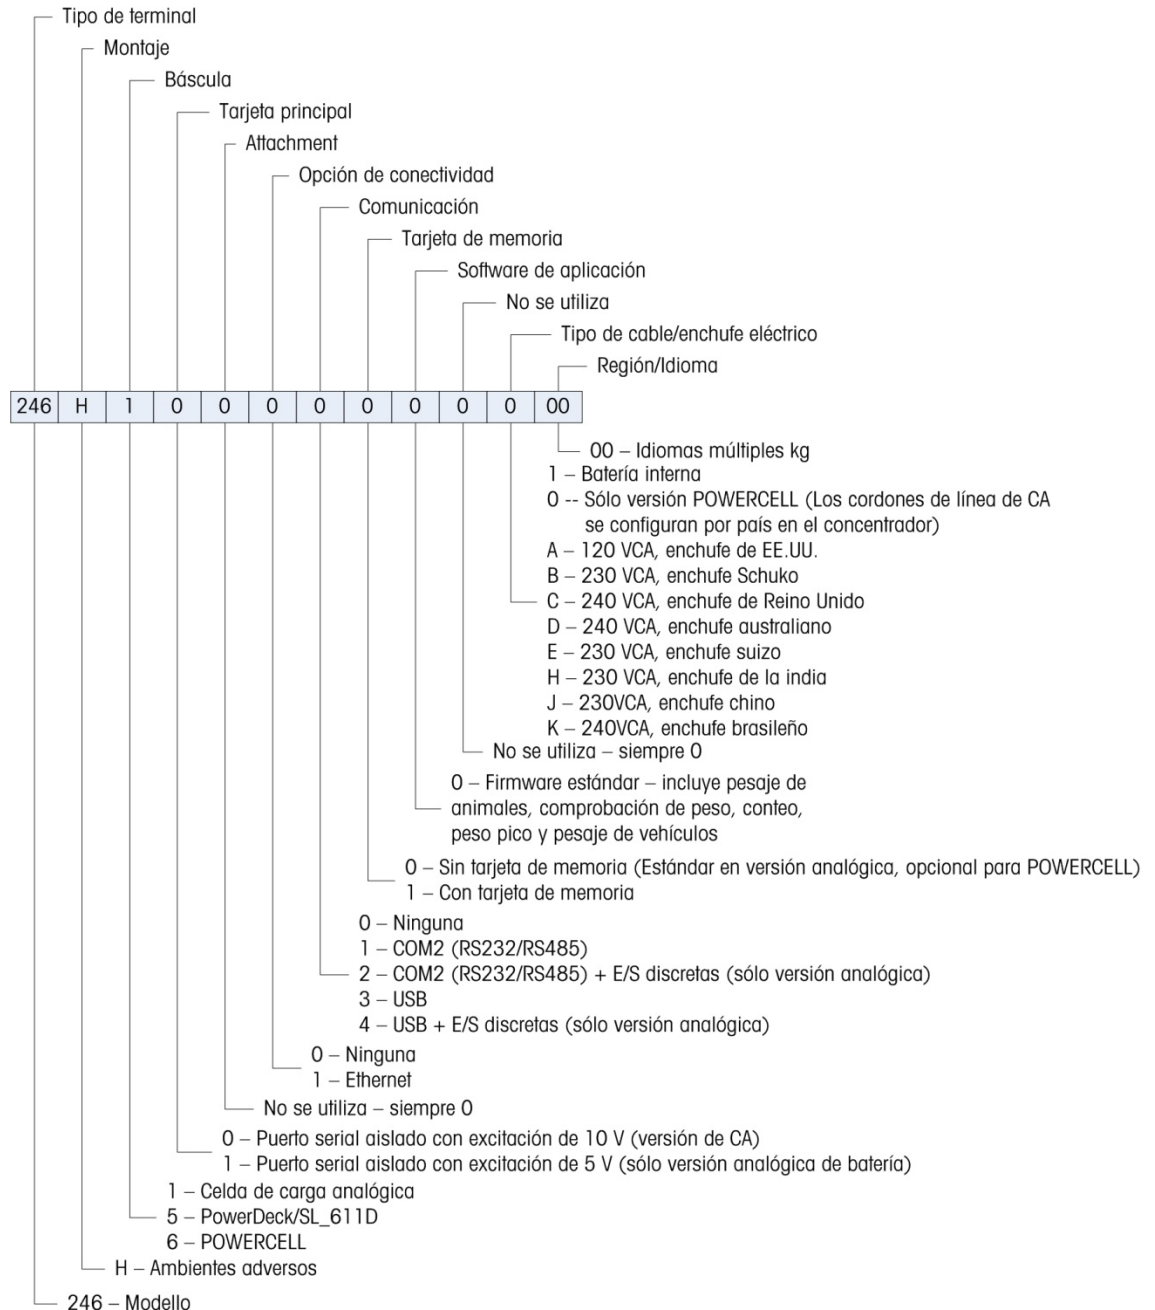


Figura 1-1: Tabla de configuración del IND246

1.7. Dimensiones físicas

Las dimensiones físicas de la caja del IND246 se muestran en la Figura 1-2 y en la Figura 1-3 en mm y en [pulgadas].

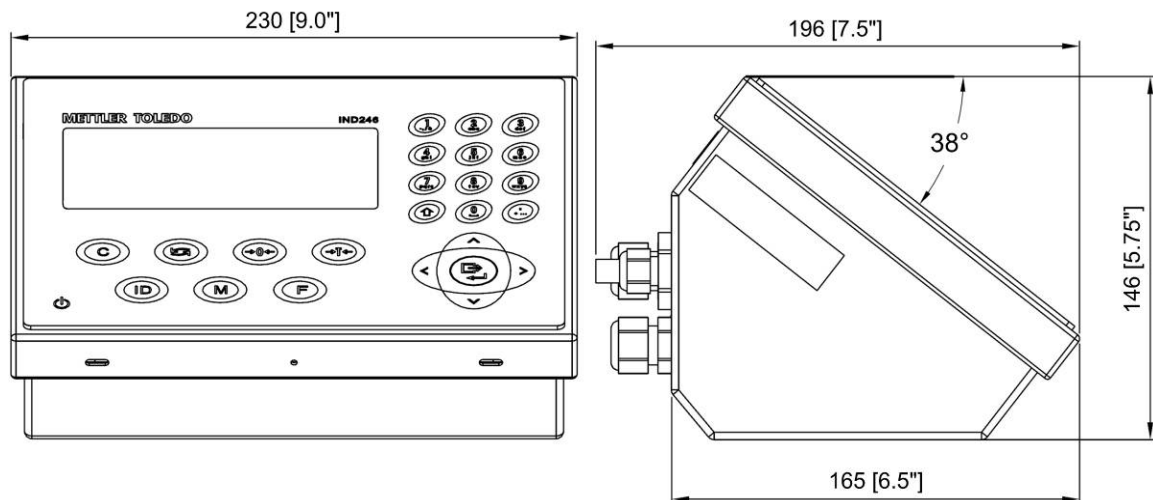


Figura 1-2: Dimensiones de la caja del IND246

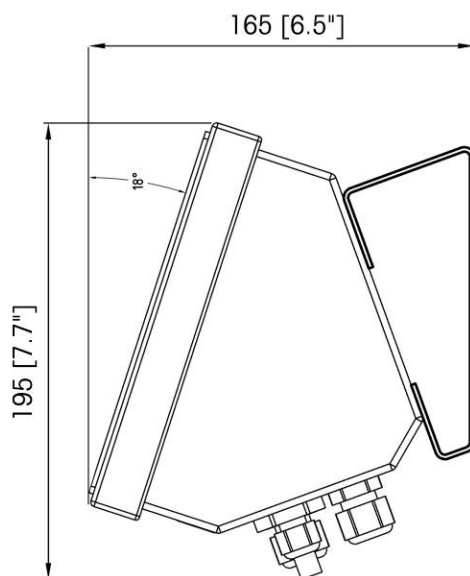


Figura 1-3: Dimensiones del IND246 con soportes

1.8. PCB principal

La tarjeta de circuito impreso (PCB) principal del terminal IND246 proporciona la interfaz de la báscula para las celdas de carga analógicas, así como el puerto serial COM1 RS-232.

La tarjeta principal también contiene la conexión de la entrada de energía (para alimentación de CA o batería, dependiendo del modelo), interfaz de pantalla, interfaz de teclado numérico e interruptor a DIP de seis posiciones.

Un conector de tarjeta de memoria SD está montado en la PCB para respaldar la memoria SD opcional y se incluyen conectores de enlace de comunicaciones para las tarjetas opcionales.

1.8.1. Memoria AD

Se incluye una tarjeta de memoria SD como característica estándar de la versión analógica del IND246, y está disponible como opción para la versión POWERCELL. La tarjeta proporciona un medio en el cual almacenar archivos como memoria Alibi, registros de transacciones en la aplicación de vehículos, identificaciones en la aplicación de conteo y pesos objetivo en la aplicación de comprobación de peso.

La tarjeta de memoria SD también puede usarse para extraer y guardar los parámetros de configuración y calibración del terminal. Estos pueden entonces restablecerse en el terminal o cargarse en uno diferente.

1.9. Bases de bascule

1.9.1. Analógica

El terminal IND246 es compatible con bases de báscula analógica y proporciona 10 voltios (versión de CA) o 5 voltios (versión de batería) de excitación para activar celdas de carga analógicas. El terminal puede energizar hasta cuatro (versión de batería) u diez (versión de CA) celdas de carga de 350Ω.

Se proporciona una conexión para celda de carga de seis líneas sensoras para ayudar a mantener la precisión a medida que cambia la resistencia del cable de la celda de carga con las variaciones de temperatura.

1.9.2. POWERCELL

El terminal IND246 POWERCELL funciona con bases de báscula que usan celdas de carga POWERCELL PDX, GDD, SLC611D o SLB615D. Se pueden configurar hasta 12 celdas de carga en una sola plataforma de báscula. La red de celdas de carga proporciona monitoreo y registro de una variedad de factores que pueden afectar la integridad del sistema, incluyendo errores de pesaje, excesos de peso y estado de la red. Las características específicas difieren por tipo de celda de carga.

1.9.3. PowerDeck

El IND246 POWERCELL soporta las plataformas de pesaje PowerDeck™. Estas ofrecen calibración sin pesos para que la instalación sea rápida, y una guía visual para nivelar la plataforma del suelo.

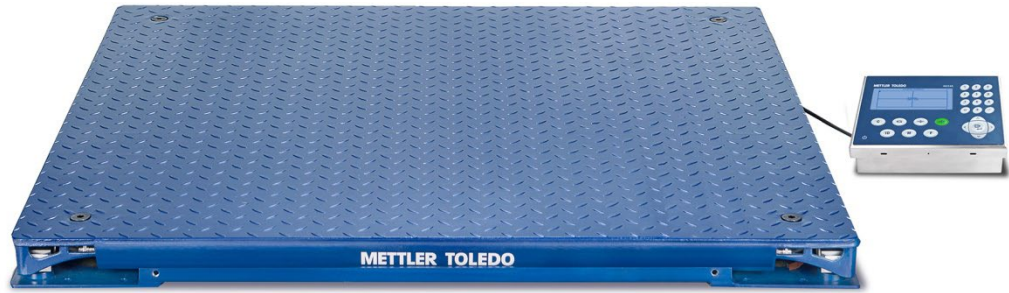


Figura 1-4: IND246 POWERCELL con plataforma PowerDeck

1.10. Opciones

Las siguientes opciones están disponibles para el IND246:

- Puerto serial COM2
 - Un puerto serial COM RS-232/485
- COM2 y DIO (salida de relé)
 - Un puerto serial COM RS-232/485
 - E/S discretas, internas (2 entradas y 4 salidas, sólo versión analógica)
 - Las entradas son de estado sólido aisladas ópticamente y pueden seleccionarse mediante interruptor como activas o pasivas
 - Los relés de salida proporcionan un contacto normalmente abierto por relé
- Puerto USB
 - Un puerto compatible USB 2.0, puente de hardware. Actúa como puerto COM virtual (UCP)
- USB y DIO (salida de relé)
 - Un puerto compatible USB 2.0, puente de hardware. Actúa como puerto COM virtual (UCP)
 - E/S discretas, internas (2 entradas y 4 salidas, sólo versión analógica)
 - Las entradas son de estado sólido aisladas ópticamente y pueden seleccionarse mediante interruptor como activas o pasivas
 - Los relés de salida proporcionan un contacto normalmente abierto por relé
- Puerto Ethernet
 - Un puerto Ethernet 10/100 con detección y corrección de polaridad de enlace automático. Compatible con la conexión TCP/IP. No es compatible con FTP

1.10.1. Puerto serial COM2

Este puerto opcional proporciona comunicación mediante RS-232 y RS-485 a tasas de 300 a 115.2 k baudios. El puerto es bidireccional y puede configurarse para varias funciones como salida por solicitud, salida continua extendida, comunicaciones de servidor SICS o entrada de comandos ASCII (C, T, P, Z [borrar, tara, imprimir, cero]).

El puerto COM2 está aislado galvánicamente para RS-232 y RS-485 a fin de proporcionar protección de voltaje de sobretensión.

La conexión RS-485 puede usarse como una transmisión RS-422 sólo cuando se envían salidas continuas a una pantalla remota.

1.10.2. E/S discretas

■ La opción de E/S discretas es compatible **solamente en la versión analógica** del IND246.

La opción de interfaz de E/S discretas proporciona salidas de relé de contacto en seco. Los contactos del relé conmutan a 30 VCD o 250 VCA a 1 A.

Las entradas pueden seleccionarse mediante interruptor como activas (para control simple de botón de presión) o pasivas (para conexión con dispositivos que suministran su propia energía para las entradas).

1.10.3. USB

El puerto USB proporcionado es un puente de hardware que actúa como puerto COM virtual y se usa para conversión de datos seriales. El puerto es bidireccional y puede configurarse para varias funciones como salida por solicitud, salida continua extendida, comunicaciones de servidor SICS o entrada de comandos ASCII (C, T, P, Z [borrar, tara, imprimir, cero]).

1.10.4. Ethernet

La opción Ethernet del IND246 proporciona una conexión RJ45 para conectarse a una red Ethernet o dispositivo de hospedaje. Se puede hacer una conexión TCP con el puerto 1701 para transferir archivos o intercambiar datos con una PC. Este puerto también puede operar como cliente de impresión para enviar datos a una impresora de red.

1.11. Pantalla y teclado

El terminal IND246 usa una pantalla gráfica de cristal líquido (LCD) tipo reflejante con luz de fondo LED blanca. El panel frontal que incluye la pantalla y el teclado numérico se muestra en la Figura 1-5.



Figura 1-5: Disposición del panel frontal del IND246

1.11.1. Disposición de la pantalla

En la parte superior de la pantalla, una línea simple del sistema muestra el estado del terminal y presentaciones y mensajes de error del operador. La hora y fecha y el estado de las E/S digitales pueden mostrarse en esta área cuando están configuradas así en la opción de configuración.

Debajo de la línea del sistema está la pantalla de peso. Durante la operación de pesaje básica normal, la pantalla del terminal IND246 muestra el peso bruto o neto en el tamaño más grande de 28.5mm (1.1"). Cuando una de las aplicaciones se está ejecutando, el peso se muestra en caracteres altos de 20 mm (0.8"). Debajo de la pantalla de peso está una línea simple para mostrar las unidades de peso, la leyenda del peso, el ícono de centro de cero, el rango de peso y el ícono de movimiento. Los valores de tara también aparecen en esta línea, a la izquierda de la pantalla.

En la parte inferior de la pantalla de pesaje básica normal hay una línea que se usa para ingreso de datos. Para la operación de la pantalla durante la configuración, consulte el Capítulo 3, **Configuración**.

1.11.2. Teclas del panel frontal

El terminal IND246 proporciona un total de 25 teclas como interfaces del operador. La tecla de encendido y apagado, cuatro teclas de función de báscula y tres teclas operativas se encuentran debajo de la pantalla mientras que las teclas alfanuméricas están colocadas a la derecha de la pantalla. La tecla de impresión/Enter y las teclas de navegación se ubican en la parte inferior derecha de la pantalla. Estas teclas se usan para ingresar en el menú de configuración, para

navegar y seleccionar elementos de configuración y para ingresar valores en la configuración como se describe en el Capítulo 3, **Configuración**.

2 Operación: Terminal

2.1. Generalidades

Este capítulo proporciona información acerca de la funcionalidad básica del terminal IND246, incluyendo el funcionamiento de la pantalla, las funciones del teclado numérico y la navegación en el menú.

La operación del terminal varía dependiendo de cuáles funciones están habilitadas y en los parámetros que hayan sido configurados. La configuración se describe en el Capítulo 3, **Configuración: Terminal**.

2.2. Elementos de la pantalla y operación del teclado numérico

Consulte la Figura 1-4 para una presentación general de la disposición del panel frontal del IND246.

2.2.1. Elementos de la pantalla


En el modo de pesaje, la pantalla se usa para indicar el valor del peso y otros tipos de información relacionada con el peso. Consulte la Figura 2-1.



Figura 2-1: Elementos de la pantalla

Los símbolos que pueden aparecer en la pantalla se describen en la Tabla 2-1.

Tabla 2-1: Símbolos de la pantalla principal

Símbolo	Explicación
	Indicador de estado de la batería (sólo en la versión con energía de batería)
	Estado de E/S* (Encendido y apagado) 2 entradas / 4 salidas
	Fecha y hora*
	Modo de captura de datos numérico, alfabético con mayúsculas, alfabético con minúsculas y decimal. El modo decimal está disponible solamente en las pantallas de ingreso de líneas de plantilla
	Indicador de tipo de tara y valor
	Movimiento sobre la plataforma
	Centro de cero
	Rango de pesaje*
	Unidad (kg, lb, oz, lb-oz, g, ton, t)
	Modo de operación bruto/Gross o Net (Neto)
	Indicador de ingreso de identificación y campo de captura

* Estos elementos aparecen si se configuran para que lo hagan en la configuración.

2.2.2. Operación del teclado numérico

Las teclas del panel frontal se usan para operar y configurar el IND246.

2.2.2.1. Teclado alfanumérico

El IND246 permite el ingreso de datos alfanuméricos y numéricos usando el teclado numérico de 12 elementos a la derecha de la pantalla.

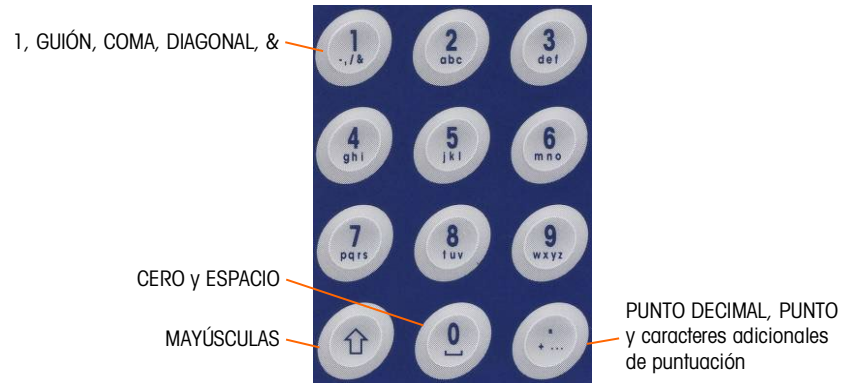



Figura 2-2: Teclado alfanumérico

2.2.2.1.1. Tiempo de expiración de tecla

Cuando se usan las teclas para ingresar datos, después de que transcurre cierto tiempo establecido, el terminal acepta el carácter que se muestra actualmente y cambia a la siguiente posición. Al presionar la tecla sin permitir que el tiempo de expiración de la tecla transcurra, se muestran las opciones de la opción actual para esa tecla. Por ejemplo, al presionar la tecla **4** en el modo `abc`, la pantalla muestra las opciones **g, h e i**.

La configuración de este periodo de expiración se mide en décimas de segundo y puede configurarse en **Terminal > Terminal\Dispositivo**.

2.2.2.1.2. Tecla MAYÚSCULAS

La tecla MAYÚSCULAS  se usa para determinar el tipo de entrada que se hace al presionar una tecla. Hay cuatro modos de captura disponibles:

Numérico (**123**)

Alfabético con mayúsculas (**ABC**)


Alfabético con minúsculas (**abc**).



Decimal (**Dec**) (Este modo está disponible solamente cuando se ingresan líneas de plantilla.)

El modo de captura actual se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla (Figura 2-1, Tabla 2-1).

2.2.2.1.3. Captura de datos numéricos

Para ingresar un número en el campo ID (datos) en la pantalla principal o en un campo en una de las pantallas de configuración:

1. Verifique que la pantalla de tipo de entrada muestre 123; si no lo hace, presione la tecla MAYÚSCULAS  hasta que aparezca 123.
2. Entonces simplemente presione las teclas correspondientes en el teclado, de 0 a 9 y punto.

Al presionar una tecla numérica seguida de TARA  se ingresa un valor de tara manual. Al presionar la tecla  se cambia el enfoque a la línea de indicación en la parte inferior izquierda de la pantalla y permite ingresar datos ahí.

Para eliminar uno o más números, presione la tecla BORRAR .























2.2.2.1.4. Captura de datos alfanuméricos

Para ingresar un carácter alfanumérico:

1. Presione la tecla MAYÚSCULAS para entrar en el tipo de carácter (minúsculas o mayúsculas).
2. Presione la tecla correspondiente hasta que aparezca el carácter correspondiente.

Por ejemplo, cuando la pantalla esté en su modo de captura predeterminado (numérico, 123), la secuencia de teclas para ingresar "The IND246" (incluyendo un espacio) se muestra en la Tabla 2-2.

Tabla 2-2: Ejemplo de secuencia de captura de datos









Captura	Explicación y notas	Resultado
 	MAYÚSCULAS establece el modo de captura en ABC 8 ingresa una T	T
  	MAYÚSCULAS establece el modo de captura en abc 4 4 ingresa una h	h
 	3 3 ingresa una e	e
	0 ingresa un espacio	
    	MAYÚSCULAS MAYÚSCULAS regresa al modo de captura ABC. 4 4 4 ingresa una I	I
 	6 6 ingresa una N	N
	3 ingresa una D	D
    	MAYÚSCULAS MAYÚSCULAS establece el modo de captura en 123. 2 4 6 ingresa 246	246
	ENTER confirma el ingreso de los datos	

2.2.2.2.

Teclas de función

La Tabla 2-3 explica la función de cada una de las teclas durante la operación normal.

Tabla 2-3: Funciones del teclado – Operación normal

	BORRAR	En el modo de peso, presione BORRAR para borrar el valor de tara actual; la pantalla regresará al valor de peso bruto. BORRAR funciona independientemente del movimiento sobre la báscula. Observe que una vez que el valor de tara se ha borrado, no puede recuperarse. Se debe realizar el proceso completo de tara como se describió anteriormente. En modo de captura alfanumérico, presione BORRAR para regresar un espacio y eliminar el último carácter en una línea.
	CAMBIAR UNIDADES	Presione para alternar entre unidades primarias y secundarias, según esté configurado en Báscula > Unidades .
	CERO	Se usa para restablecer el peso mostrado a cero.
	TARA	Captura el peso actual como valor de tara y establece el terminal en modo Net (Neto).
	ID	Cambia en enfoque al campo de captura ID/datos en la parte inferior izquierda de la pantalla.
	MENÚ	Abre el menú del operador; consulte la sección Menú del operador que inicia en la página 2-6.
	FUNCIÓN	Alterna entre la aplicación seleccionada y pesaje básico.
	ENTER	Confirma la selección actual. En los menús, mueve el enfoque al siguiente nombre de campo o cuadro de captura o selección.


- Las funciones CERO y TARA no responden cuando hay movimiento en la báscula. Si se presiona una de estas teclas cuando la báscula está en movimiento, el comando se retendrá para el número programado de segundos mientras el terminal espera a que no haya movimiento. Si no se detecta una condición sin movimiento dentro del tiempo de expiración, la solicitud se cancela y se descarta.

2.2.2.3.

Teclas de navegación

Las teclas de navegación se usan para cambiar el enfoque entre elementos en la pantalla, para confirmar una selección y para iniciar una salida por solicitud.

Tabla 2-4: Teclas de navegación

	TECLAS DE FLECHAS	Mueven el enfoque, o el cursor, en la dirección indicada. Cuando la pantalla está en el modo de menú y se selecciona el elemento del extremo izquierdo, la flecha IZQUIERDA regresará a la pantalla anterior (ver en página 2-2).
---	--------------------------	---



IMPRIMIR/ENTER Presione la tecla IMPRIMIR/ENTER en el teclado de navegación para aceptar el elemento o selección enfocado e ir a la pantalla siguiente.


2.3. Menú del operador

Hay varias funciones que los operadores realizan comúnmente y que están disponibles en los menús del nivel superior del terminal IND246. Estas incluyen acceso a memoria alibi, ajuste de hora y fecha, ajuste de contraste, ver y restablecer el contador de transacciones, ver y borrar totales, ampliar la resolución del peso mostrado 10 veces y extraer información. Enseguida se explica cómo ingresar en estas funciones.

2.3.1. Selección de idioma – Códigos F

Dependiendo de la configuración de idioma del terminal, (en **Terminal > Región > Idioma**), aparecerán nombres de parámetros en el menú del operador en forma de palabras (“Hora”) o en forma de un código F (“F3.3.2.1”).

2.3.2. Navegación en el menú

Para ingresar en el menú del operador, presione la tecla **MENÚ** . La pantalla cambiará de mostrar el peso normal a una serie de íconos (Figura 2-3). Los íconos incluidos dependen de la configuración del terminal; para ver detalles, consulte la Tabla 2-5.

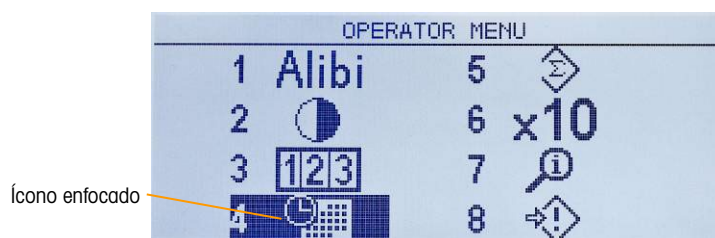



Figura 2-3: Pantalla de menú del operador

Los elementos en este menú pueden seleccionarse directamente al presionar el número correspondiente en el teclado alfanumérico o al usar las teclas de flecha para mover el enfoque hacia arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha y entonces presionar **ENTER** .

- Cuando el enfoque está en la columna izquierda, como en la Figura 2-3 y en la Figura 2-4, al presionar la flecha **IZQUIERDA** se saldrá del menú **CONFIGURACIÓN** y se mostrará el menú **OPERADOR**.

2.3.2.1. Acceso a las pantallas del operador

Por ejemplo, desde la pantalla mostrada en la Figura 2-3, al presionar ENTER o el número 4 se muestra la pantalla de configuración de **Hora y fecha**.

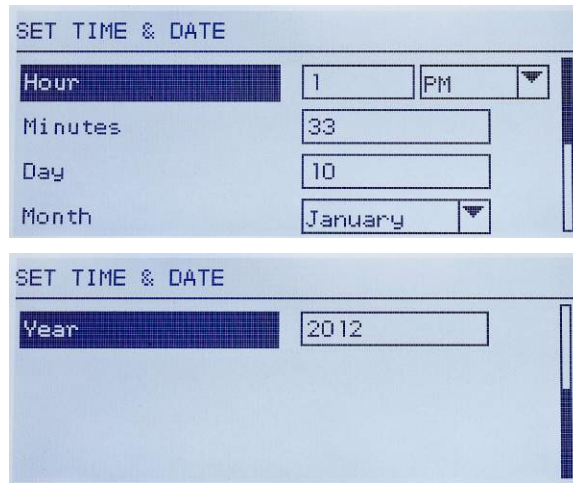


Figura 2-4: Ajuste de hora y fecha

Aquí, los elementos pueden seleccionarse por número o moviendo el enfoque y presionando ENTER.

- Observe que la línea del encabezado refleja la pantalla que se muestra actualmente y el ícono de modo de entrada también aparece en la esquina superior derecha.

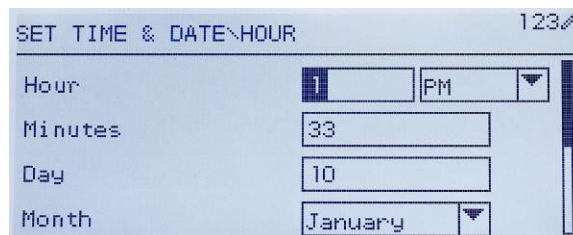


Figura 2-5: Ajuste de hora y fecha, campo de hora enfocado















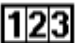

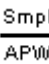

En la Figura 2-4, un nombre de campo (**Hora**) está enfocado. En la Figura 2-5, está seleccionado el campo de captura numérica para el valor de hora. Use las teclas del teclado numérico para modificar el valor. Cuando se muestre el número correcto, presione ENTER para confirmar la selección y cambiar al siguiente nombre de campo (**Minutos**).







Cuando todos los valores de hora y fecha estén ajustados correctamente, presione la flecha IZQUIERDA para regresar al menú del operador (Figura 2-3).

2.3.2.2. Elementos del menú del operador

Dependiendo de la programación del terminal y de si una de las aplicaciones está habilitada en la configuración, los íconos mostrados incluirán una selección de los mostrados en la Tabla 2-5. Los íconos **Extracción de información** y **Configuración** siempre aparecerán al final de la lista. Los otros íconos pueden agregarse o quitarse del menú del operador al configurar la pantalla de teclas del menú en la configuración en **Terminal > Teclas del menú**.

Tabla 2-5: Iconos del menú del operador

Ícono	Función	Descripción
Estándar		
	Memoria alibi	Muestra la pantalla BÚSQUEDA DE ALIBI .
	Ajustar contraste	Muestra la pantalla AJUSTAR CONTRASTE .
	Contador de transacciones	Muestra la pantalla CONTADOR DE TRANSACCIONES .
	Fecha y hora	Muestra la pantalla AJUSTAR FECHA Y HORA .
	Memoria de totales	Muestra la pantalla TOTALES . El contenido de esta pantalla varía dependiendo de si los Subtotales están habilitados o inhabilitados.
x10	Agregar x10	Cambia la pantalla principal para agregar un dígito adicional al peso mostrado. La apariencia de la pantalla variará dependiendo de si el terminal está en modo aprobado o no aprobado.
	Extracción de información	Muestra la pantalla EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN donde aparece el número de serie, la versión del software, la última fecha de calibración, etc. del terminal.
	Configuración	Ingresa en el menú de configuración. Dependiendo de las configuraciones hechas en Terminal > Usuarios , puede ser necesario ingresar un nombre de usuario y contraseña válidos para tener acceso a los menús de configuración.
Aplicación de conteo		
	Cambio de modo de muestreo	Cambia el modo de muestreo entre muestreo por pieza e ingreso de APW (peso promedio de las piezas).
	Memoria de identificación	Muestra una vista de la Tabla de identificaciones en la cual puede seleccionarse una identificación (ID) para usarse.
	Informes	Muestra la Tabla de identificaciones para imprimir  . La tabla también puede borrarse  .
Aplicaciones Por arriba/Por abajo		
	Objetivo	Muestra la pantalla VALORES ACTIVOS en la que pueden editarse el objetivo, tolerancias y descripción.
	Establecer objetivo	Muestra la pantalla ESTABLECER OBJETIVO RÁPIDO en la que se pueden ingresar el objetivo, tolerancias y descripción con el peso de la báscula activa.
	Memorias de objetivos	Muestra la TABLA DE OBJETIVOS en la que puede seleccionarse un objetivo para usarse.
	Informes	Muestra la TABLA DE OBJETIVOS para imprimir. Los totales de la tabla también pueden borrarse  .
Aplicación para vehículos		
	Identificación	Muestra una vista de la Tabla de identificaciones temporales .

Ícono	Función	Descripción
	temporal	
	Identificación permanente	Muestra una vista de la Tabla de identificaciones permanentes .
	Informes	Muestra una Tabla de identificaciones de vehículos o Tabla de identificaciones temporales para imprimir  , dependiendo del modo que esté activo.
Aplicación de peso pico		
	Informes	Muestra la página PEAK WEIGHT MEMORY (MEMORIA DE PESO PICO). Los valores en la página pueden imprimirse  o borrarse  .


2.3.3. Memoria alibi

La tecla de memoria alibi abre la pantalla **BÚSQUEDA DE ALIBI**. Aquí puede verse e imprimirse el contenido de la memoria alibi. Los resultados pueden filtrarse usando comparaciones con uno o dos campos de búsqueda e imprimirse. Los elementos de esta pantalla de búsqueda se resumen en la Tabla 2-6. Los valores predeterminados se indican en negritas.

Tabla 2-6: Elementos de la pantalla de búsqueda de alibi

Campo	Función y opciones
Campo de búsqueda 1	Contador de transacciones* , fecha (2010-11-07), peso bruto, peso neto, peso de tara, hora (15:51:40)
Comparación de datos	Menos que (<), menos que o igual a (<=), igual a (=)* , mayor que o igual a (=>), mayor que (>), no igual a (≠)
Datos	Campo de captura alfanumérica para el valor a ser comparado. Los valores predeterminados son * (todos).


Una vez que se ha definido y ejecutado la búsqueda, se abre la pantalla **VISTA DE BÚSQUEDA ALIBI** con los resultados.

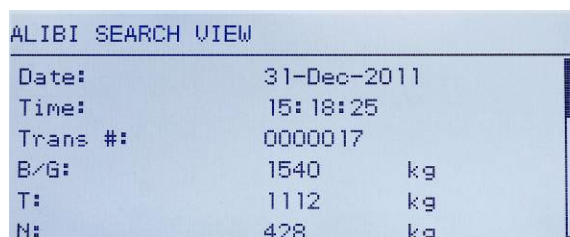

ALIBI SEARCH VIEW		
Date:	31-Dec-2011	
Time:	15:18:25	
Trans #:	0000017	
B/G:	1540	kg
T:	1112	kg
N:	428	kg

Figura 2-6: Vista de búsqueda alibi

Presione las teclas de flechas ARRIBA y ABAJO para desplazarse por los valores.

Presione la tecla IMPRIMIR  para enviar los resultados de la búsqueda a una impresora conectada o la flecha IZQUIERDA para salir de la vista.

■ Para imprimir un informe, el puerto de comunicaciones debe tener la asignación **Reports**.

2.3.4. Ajustar contraste

Muestra la pantalla **AJUSTAR CONTRASTE**. El contraste de la pantalla puede ajustarse para mejorar la visibilidad. Presione la flecha ARRIBA para oscurecer la pantalla y la flecha ABAJO para aclararla, y presione la flecha IZQUIERDA para salir.

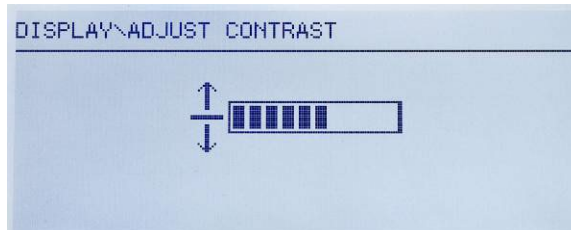



Figura 2-7: Pantalla de ajuste de contraste

2.3.5. Contador de transacciones

Abre la pantalla **CONTADOR DE TRANSACCIONES** en la que se puede ingresar un valor en el campo Next Transaction (Siguiente transacción). Una vez que se ingresa el valor, presione ENTER  para confirmarlo y la flecha IZQUIERDA para salir de la pantalla.

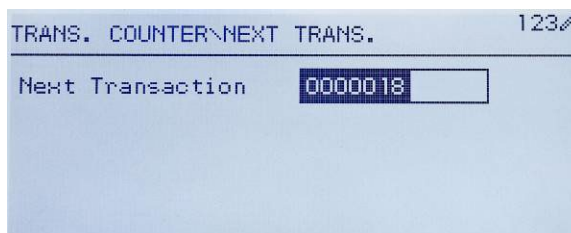


Figura 2-8: Pantalla de contador de transacciones

2.3.6. Memoria de totales

Dependiendo de la configuración del terminal en **Aplicación > Totalización**, esta pantalla muestra el **Gran total** del número de transacciones y peso total, o el Gran total y Subtotal de transacciones con peso acumulado para cada uno.

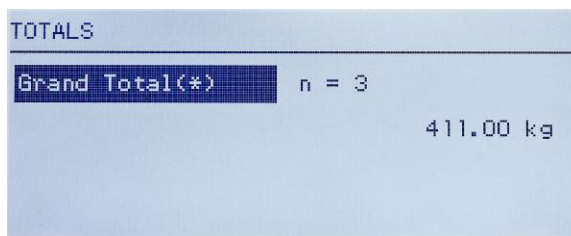



Figura 2-9: Memoria de totales

2.3.7. Agregar x10

Este ícono alterna la pantalla de peso entre el modo estándar y ampliado. Cuando se selecciona este ícono y se presiona ENTER, aparece la pantalla de peso. La apariencia de la pantalla ampliada varía dependiendo de si el terminal está o no aprobado:

- Modo no aprobado** Se agrega un dígito extra de resolución a la pantalla del peso principal (por ejemplo, **123.45** se convierte en **123.456**) y el indicador x10 aparece en lugar del símbolo de rango.
La función IMPRIMIR imprime pesos en el formato ampliado.
- Modo aprobado** Se agrega un dígito extra de resolución a la pantalla del peso principal, en un tamaño menor (por ejemplo, **123.45** se convierte en **123.456**). Los símbolos de rango funcionan normalmente.
La función IMPRIMIR está inhabilitada.

2.3.8. Extracción de información

La función de extracción de información siempre está disponible en el menú del operador. En el menú del operador, seleccione el ícono Extracción de información  y presione ENTER para extraer información específica acerca del terminal. Aparece la pantalla EXTRAER con dos pantallas de información disponible. Cambie entre las dos pantallas al presionar las teclas de flechas ARRIBA y ABAJO. La Figura 2-10 muestra un ejemplo de dos páginas de información, y la Tabla 2-7 muestra los elementos en la secuencia en que aparecen. Algunos elementos podrían no aparecer, dependiendo de la configuración del terminal. Presione la tecla de flecha IZQUIERDA para salir de la pantalla EXTRAER.

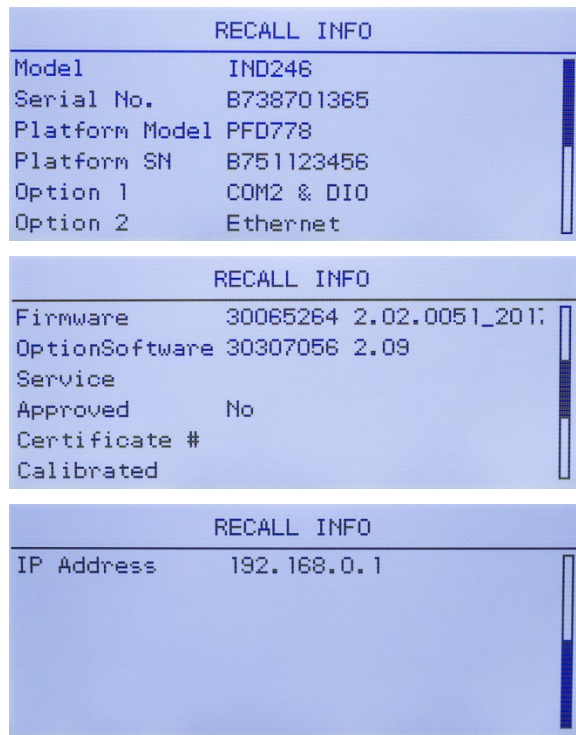


Figura 2-10: Pantallas de extracción de información

Tabla 2-7: Elementos del menú de extracción de información

Elemento	Valor y explicación
Modelo	Se muestra el número de modelo del terminal.
Número de serie	El número de serie del terminal se ingresa en el modo de configuración.

Elemento	Valor y explicación
Modelo de plataforma	El número de modelo de la plataforma
Número de serie de plataforma	El número de serie de la plataforma
Opción 1	Muestra las opciones de hardware instalado, si es el caso.
Opción 2	
Firmware	Muestra el número de revisión del software.
Servicio	Número telefónico usado para llamar el servicio autorizado de METTLER TOLEDO.
Aprobado	Sí o No Indica si el terminal se ha programado como aprobado para aplicaciones legales para el comercio.
N. de Certificado	Muestra el número de certificado de aprobación.
Calibrado	Muestra la fecha de calibración más reciente.
Dirección IP	Dirección IP asignada al terminal.

2.3.9. Acceso a configuración

El último ícono que se muestra en el menú **OPERADOR** sirve para ingresar en el menú **CONFIGURACIÓN**, en el cual pueden verse o modificarse todos los parámetros de programación del terminal. Los ajustes y opciones disponibles en la configuración se describen con detalle en el Capítulo 3, **Configuración: Terminal**.

Los operadores no tienen acceso al modo de configuración. Una vez que un sistema de pesaje está instalado y es funcional, no deberá ser necesario que los operadores tengan acceso a la configuración.

Observe que la contraseña de seguridad puede habilitarse en la configuración. Cuando hay una contraseña establecida, debe ingresarse para tener acceso a la configuración. Esto protege los cambios accidentales de los parámetros de configuración.

2.4. Funcionalidad básica

Esta sección proporciona información acerca de la funcionalidad básica del IND246. Las funciones descritas en esta sección incluyen:

- Cero
- Borrado de tara
- Extracción de información
- Tara
- Imprimir
- Objetivo

Consulte el Capítulo 3, **Configuración: Terminal**, para más información acerca de la programación de toda la funcionalidad descrita en esta sección.

2.4.1. Cero

La función Cero se usa para establecer o restablecer el punto de referencia inicial de cero del terminal. Hay tres modos de establecer cero:

- Mantenimiento de cero automático
- Cero de encendido
- Cero de botón de presión

Cuando la plataforma de la báscula o la báscula puente están vacías, el terminal debe indicar cero. La referencia de cero bruto se registra durante la calibración. Si el cero de botón de presión está establecido en la configuración y el peso está dentro del rango de cero, al presionar CERO capturará un nuevo punto de referencia de cero bruto.

2.4.1.1. Mantenimiento de cero automático


El mantenimiento de cero automático (AZM) permite al IND246 compensar la acumulación de pequeñas cantidades de peso y rastrear a sí mismo al centro de cero. Dentro del rango de operación de AZM (que puede seleccionarse desde 0.5, 1, 3 o 10 divisiones), cuando el terminal está en una condición sin movimiento, realiza pequeños ajustes a la lectura actual de cero para llevar la lectura de peso hacia el verdadero centro de cero. Cuando el peso está fuera del rango programado AZM, esta función no trabaja.

2.4.1.2. Cero de encendido

El cero de encendido permite al terminal IND246 capturar un nuevo cero de referencia después de aplicar corriente. Si hay movimiento durante la función de captura de cero, el terminal continuará buscando una condición de ausencia de movimiento hasta que se capture el cero.

El cero de encendido puede inhabilitarse o habilitarse, y se puede configurar un rango para cero calibrado arriba y abajo. El rango es programable de 0% a 100% de la capacidad y puede incluir un rango positivo así como un rango inferior al cero calibrado.

2.4.1.3. Cero de botón de presión

El cero de botón de presión (semiautomático) puede obtenerse al presionar la tecla CERO , al programar una entrada discreta o al emitir un comando serial.

El rango de todos los tipos de cero semiautomático puede seleccionarse (inhabilitado, 2% o 20%) más o menos a partir del punto de cero calibrado.

El reinicio remoto del comando de cero semiautomático es posible a través de una entrada discreta o un comando ASCII 'Z' enviado por vía serial (modos de interfaz CPTZ y SICS).

2.4.2. Tara


La tara es el peso de un contenedor vacío. El valor de tara se sustrae de la medición del peso bruto para proporcionar el peso neto (material sin el contenedor). La función de tara también puede usarse para rastrear la cantidad neta de material que se agrega o retira de un tanque o contenedor. En este segundo caso, el peso del material en el contenedor se incluye con el peso de tara del contenedor y la pantalla muestra el peso neto que se agrega o se retira del contenedor.


Las opciones en el IND246 incluyen:

- Tara de botón de presión
- Tara de teclado (predeterminada)
- Borrar tara
 - Borrado manual
 - Borrado automático
- Corrección del signo neto
- Tara automática

2.4.2.1.

Tara de botón de presión

La tara de botón de presión puede configurarse en el área de configuración como habilitada o inhabilitada. Cuando está inhabilitada, presionar la tecla TARA  no tiene efecto.

Si está habilitada, al presionar la tecla TARA de botón de presión  se inicia una tara semiautomática. El IND246 intentará llevar a cabo un proceso de tara. Si el proceso es satisfactorio, la pantalla cambia a una indicación de peso neto de cero y el peso previo en la báscula se almacena como valor de tara. El modo neto se indicará en la pantalla.

Varias condiciones pueden inhibir la función de tara del botón de presión:

Movimiento – La tara de botón de presión no puede tomarse cuando la báscula está en movimiento. Si se detecta movimiento cuando se recibe un comando de tara de botón de presión, el IND246 esperará un periodo de tiempo programado (el valor predeterminado es tres segundos) hasta que haya una condición sin movimiento. Si ocurre una condición de peso estable (sin movimiento) antes de que expiren los tres segundos, se ejecuta el comando de tara de botón de presión.

Si al final de los tres segundos aún hay movimiento, el comando se aborta.


Tara de botón de presión inhabilitada – Si la tara de botón de presión está configurada como inhabilitada, la tecla de función de báscula TARA no iniciará una tara semiautomática.


Peso bruto negativo – Cualquier tara de botón de presión que se intente cuando el peso bruto está en o debajo de cero se ignora. Asegúrese de que el peso bruto sea superior a cero.

2.4.2.2.

Tara de teclado

Una tara de teclado (predeterminada) es una tara numérica que se ingresa manualmente con el teclado numérico o que se recibe por vía serial de un periférico. El valor de tara predeterminado no puede exceder la capacidad de la báscula. Los datos ingresados se consideran con las mismas unidades que el valor actual mostrado. El movimiento no afecta la entrada de valores de tara predeterminada.


La tara con teclado puede configurarse en el área de configuración como habilitada o inhabilitada. Cuando está inhabilitada, el teclado numérico y la tecla de función de báscula TARA  no pueden usarse para obtener una tara.

Para ingresar un valor de tara predeterminado manualmente, use el teclado numérico para ingresar el valor de tara (los datos ingresados se mostrarán en la leyenda del peso si la tara de teclado está habilitada en la configuración en **Báscula > Tara > Tipos**) y presione la tecla de función de báscula TARA .

Si está configurada en el área de configuración, un equipo remoto puede ingresar un valor de tara predeterminada mediante un comando serial.

Si la tara predeterminada es satisfactoria, la pantalla cambia a una indicación de peso neto.

Varias condiciones pueden inhibir la función de tara predeterminada:

- **Tara de teclado inhabilitada** – Si la tara de teclado está configurada en el área de configuración como inhabilitada, el teclado numérico y la tecla de función de báscula TARA  no pueden utilizarse para obtener una tara.
- **Condiciones de exceso de capacidad o por debajo de cero** – La tara predeterminada no se permite cuando la pantalla de peso indica condiciones de exceso de capacidad o por debajo de cero. Cualquier intento de tara predeterminada cuando la báscula está por arriba de su capacidad se ignora y aparece un error de falla de tara por exceso de capacidad (Tare Failed-Over Cap). Cualquier intento de tara predeterminada cuando la pantalla de peso indica una condición por debajo de cero se ignora y aparece un error de falla de tara demasiado pequeña (Tare Failed-Too Small).

La tara predeterminada puede ingresarse en formato libre. Si el valor mostrado no coincide con la ubicación del punto decimal del peso mostrado o intervalo de visualización, el valor de tara ingresado se redondea al intervalo de visualización más cercano y el punto decimal es ajustado para que coincida con el peso bruto. El método de redondeo consiste en que 0.5 o más de un intervalo de visualización (d) se incrementa al siguiente intervalo y 0.49 o menos de un intervalo disminuye al intervalo más bajo.

Cuando se ingresa un valor de tara menor de 1.0, el operador puede ingresar el dato sin el cero a la izquierda (a la izquierda del punto decimal), pero toda la presentación, almacenamiento e impresión de este valor incluirá el cero a la izquierda. Por ejemplo, una entrada de tara predeterminada de .05 aparecerá como 0.05.

Si se ha predeterminado una tara y se ingresa una tara diferente, la segunda tara predeterminada reemplaza al valor anterior (éste no se suma al valor previo). La tara de reemplazo puede ser mayor o menor que al valor original de tara.

2.4.2.3. Corrección del signo neto

La corrección del signo neto permite usar el terminal para operaciones de enviar (entrante vacío) y recibir (entrante cargado). La corrección de signo neto se puede habilitar o inhabilitar en el IND246.

Si la corrección de signo de neto está inhabilitada en la configuración, el valor de peso almacenado en el registro de tara se considera una tara independientemente del peso bruto presente en la báscula en el momento de la transacción final. Los valores netos pueden ser por lo tanto negativos si el peso en la báscula es menor que el valor de la tara.

Si la corrección del signo neto está habilitada, el terminal cambiará los campos de peso bruto y peso de tara cuando sea necesario, de modo que el peso más grande sea el peso bruto, el peso menor sea el peso de tara y la diferencia siempre sea un peso neto positivo. La corrección del signo neto afecta los datos presentados e impresos.

La Tabla 2-8 muestra un ejemplo de valores de peso con y sin corrección de signo neto: En este ejemplo, el valor de registro de tara es de 53 kg y el peso activo en la báscula es de 16 kg.

Tabla 2-8: Valores de peso con y sin corrección de signo neto

Impreso y mostrado	Corrección del signo neto	
	Inhabilitado	Habilitado
Bruto	16 kg	53 kg
Tara	53 kg	16 kg
Neto	-37 kg	37 kg

2.4.2.4. Tara automática

Se puede configurar el IND246 de manera que la tara sea tomada automáticamente (tara automática) después de que el peso en la báscula exceda un peso umbral de tara programado. La tara automática puede configurarse en el área de configuración como habilitada o inhabilitada. Cuando está habilitada la tara automática, la pantalla cambia a indicación de peso neto cero después de que el peso exceda el valor del umbral. El peso previo en la báscula se almacena en la tabla alibi como el valor de tara. Las operaciones de tara automática involucran:

- **Peso umbral de tara** – Cuando el peso en la plataforma de la báscula excede al valor umbral de tara, el terminal tara automáticamente.
- **Peso umbral restablecido** – El peso umbral restablecido debe ser menor que el peso umbral de tara. Cuando el peso en la plataforma de la báscula caiga por abajo del valor de umbral restablecido, como cuando se ha retirado una carga, el terminal restablece automáticamente el activador de tara automática.
- **Verificación de movimiento** – Se proporciona verificación de movimiento para controlar la rehabilitación de la función de tara automática. Si está inhabilitada, el activador de tara automática será restablecido en cuanto el peso caiga por abajo del valor restablecido. Si está habilitada, el peso debe estabilizarse a un estado sin movimiento por abajo del umbral restablecido antes de que se pueda iniciar la siguiente tara automática.


Varias condiciones pueden inhibir la función de tara automática:


- **Movimiento** – La tara automática no puede tomarse cuando la báscula está en movimiento. Si se detecta movimiento después de que el peso de la báscula exceda un peso umbral de tara preestablecido, el IND246 esperará a que haya una condición sin movimiento. Si ocurre una condición estable (sin movimiento) dentro de tres segundos, el comando de tara automática se ejecuta.
- **Tara automática inhabilitada** – La tara automática puede configurarse en el área de configuración como habilitada o inhabilitada.

2.4.2.5. Borrado de tara

Los valores de tara pueden borrarse manual o automáticamente.

2.4.2.5.1. Borrado manual


Borre manualmente los valores presionando la tecla BORRAR  en el teclado numérico cuando el IND246 esté en el modo neto y haya terminado la operación de pesaje. El movimiento en la báscula no afecta el borrado manual.

Si se configura en el área de configuración, al presionar la tecla de función de báscula CERO  primero borrará la tara y luego emitirá un comando de cero (consulte el Capítulo 3, **Configuración: Terminal**, la sección Báscula, Borrado automático).

2.4.2.5.2. Borrado automático


El IND246 puede configurarse para borrado automático de tara cuando el peso regresa a un valor por debajo de un umbral programable o cuando se emite un comando de impresión. Una vez que la tara está borrada, la pantalla regresa al modo de peso bruto.



El borrado automático se inhabilita o habilita en el área de configuración. Si el borrado automático está habilitado, los siguientes parámetros, según estén configurados, afectan la operación de borrado automático:

- **Borrar peso umbral** – Borrar peso umbral es el valor de peso bruto por abajo del cual el IND246 borrará automáticamente una tara una vez que se haya establecido a un valor por arriba del valor umbral.
- **Verificación de movimiento** – Se proporciona verificación de movimiento para controlar el borrado automático de la tara. Si la verificación de movimiento está inhabilitada, el valor de tara se borra inmediatamente después de que el peso descienda por abajo del peso umbral (umbral de borrado automático), independientemente del la condición de movimiento.
- Si la verificación de movimiento está habilitada, una vez que cumpla con los requisitos para valor de peso por arriba y luego por abajo del peso umbral (umbral de borrado automático), el IND246 espera una condición sin movimiento antes de borrar automáticamente la tara.
- **Borrar después de imprimir** – Si está habilitado, la tara se borra automáticamente y la báscula regresa al modo bruto una vez que los datos hayan sido transmitidos al presionar la tecla IMPRIMIR/ENTER  o desde una fuente remota.

Consulte la sección Báscula, Borrado automático en el Capítulo 3, **Configuración: Terminal**, para más información acerca de la configuración del borrado automático.

2.4.3. Cambio de unidades

Para adaptarse a cada lugar y utilizar unidades de medida múltiples, el IND246 funciona con cambio de unidades. La tecla CAMBIO DE UNIDADES  permite el cambio entre unidades primarias (la unidad principal de medida).

Al presionar la tecla CAMBIO DE UNIDADES , la pantalla cambia de la unidad primaria a la secundaria. Cuando se presiona nuevamente esta tecla, la pantalla regresa a la unidad primaria. Cada vez siguiente que se presione la tecla CAMBIO DE UNIDADES , el IND246 continúa para cambiar la unidad.

Cuando se cambian las unidades, el valor de éstas cambia a las unidades seleccionadas correspondientes y tiene lugar la conversión del valor mostrado. La división mostrada cambia a un valor de peso equivalente en la unidad cambiada (por ejemplo, de 0.02 lb a 0.01 kg) y la posición decimal cambia para adaptarse a la conversión.

Cuando se cambian unidades, la capacidad de las unidades convertidas es dictada por el número de divisiones original establecido en el área de capacidad e incrementos de la configuración. En


algunas situaciones, esto puede reducir la capacidad del terminal cuando se convierte a unidades secundarias.

2.4.4. **Agregar x10**

El ícono **Agregar x10** aparece en el menú **OPERADOR** (Figura 2-3), si así está configurado. Se usa para incrementar la resolución de la pantalla de peso con un dígito adicional. Por ejemplo, un peso mostrado de 40.96 podría incrementarse con un dígito adicional para mostrarse como 40.958. El modo Agregar x10 está indicado en la pantalla por medio del símbolo x10, el cual aparece debajo de la pantalla de peso. Cuando se vuelve a seleccionar Agregar x10, la pantalla regresa a la presentación normal del peso.

Si la unidad está programada como aprobada con el interruptor de metrología (SW1-1) en "ON", el modo Agregar x10 aparece cinco segundos y después regresa a la resolución normal. La impresión está inhabilitada cuando se amplía el peso y el terminal está programado como aprobado.

2.4.5. **Imprimir**

La función de impresión (solicitar impresión) puede iniciarse al presionar la tecla IMPRIMIR/ENTER  o mediante configuraciones de impresión automática. La solicitud de impresión de datos puede iniciarse como parte de una secuencia particular de operación o software de aplicación especial.

2.4.5.1. Bloqueo de impresión

El bloqueo de impresión está diseñado para implementar una sola salida de impresión por transacción. El bloqueo de impresión puede habilitarse o inhabilitarse. Si está habilitado, el comando de impresión es ignorado hasta que el peso bruto medido exceda el umbral de bloqueo de impresión. Un comando de impresión iniciado antes de que el peso bruto medido exceda el umbral de bloqueo de impresión genera un mensaje de error **Falla de comando, básc. no lista** en la línea del sistema.

Una vez que se ejecute el primer comando de impresión, los comandos siguientes de impresión son ignorados hasta que la indicación de peso bruto descienda por abajo del umbral restablecido de bloqueo de impresión. Si un comando de impresión es bloqueado por el bloqueo de impresión aparece un mensaje **Falla de comando, básc. no lista** en la línea del sistema.


2.4.5.2. Impresión automática

Un inicio automático de una solicitud de impresión ocurre una vez que el peso bruto excede el umbral mínimo y no hay movimiento en la báscula. Después del inicio, el peso bruto debe regresar por abajo del umbral restablecido antes de que ocurra una impresión automática posterior.

La impresión automática puede habilitarse o inhabilitarse. La impresión automática puede activarse y restablecerse mediante pesos que excedan umbrales o mediante desviación de peso de una lectura estable previamente.


2.4.6. Extracción de información

Se hace disponible una cantidad limitada de campos de datos para facilitar la extracción en la pantalla del terminal. Estos campos incluyen datos como el modelo, número de serie, campos de identificación, configuración de hardware y software, un número telefónico de contacto para servicio, y si el terminal está configurado como aprobado para legal para el comercio.

Todos estos datos son accesibles mediante el icono Extracción de información  en el menú OPERADOR.


2.4.7. Ingreso de identificación

La función de identificación se usa para dos propósitos diferentes, dependiendo de si el terminal está en modo de pesaje básico o en uno de los modos de aplicación.


- En modo de pesaje básico, hay un campo de identificación disponible para fines de identificación de transacción, y el valor de la identificación se mostrará en la parte inferior izquierda de la pantalla. La identificación también puede incluirse como un campo de impresión en cualquiera de las plantillas de impresión.
- Cuando el terminal está ejecutando una de las aplicaciones, la tecla de identificación  puede tener acceso a registros de una tabla de aplicaciones.

El valor de identificación de transacción de pesaje básico puede ingresarse usando uno de dos métodos, descritos a continuación.

2.4.7.1. Al presionar primero la tecla de identificación


Presione la tecla de identificación . Aparecerá la indicación "ID?" en la parte inferior de la pantalla, con un cuadro de captura a la derecha de ésta.


Con el teclado alfanumérico, introduzca el valor de identificación deseado y luego presione ENTER. El valor de identificación se mostrará en la parte inferior izquierda de la pantalla y estará disponible para imprimirse.

Para borrar el campo de identificación, presione la tecla de identificación (ID) y cuando se muestre el valor de identificación anterior en el enfoque del cuadro de captura, presione la tecla BORRAR .

2.4.7.2. Al presionar al final la tecla de identificación

Comience introduciendo el valor de identificación deseado con el teclado alfanumérico. Aparecerá la indicación "Data:" en la parte inferior de la pantalla, con un cuadro de captura a la derecha de ésta. Al presionar las teclas, los datos introducidos aparecerán dentro del cuadro de captura.

Cuando se haya introducido la identificación completa, presione la tecla de identificación  para terminar la captura. El valor de identificación se mostrará en la parte inferior izquierda de la pantalla y estará disponible para imprimirse.

Para borrar el campo de identificación, presione la tecla de identificación (ID) y cuando se muestre el valor de identificación anterior en el enfoque del cuadro de captura, presione la tecla BORRAR .

2.4.8. Fecha y hora

Seleccione el elemento del menú HORA y FECHA en el menú **Terminal > Región** y presione ENTER para mostrar la pantalla Ajustar hora y fecha (Figura 2-4). Cuando se ajusta la hora, los segundos están en 0.

Dependiendo de las configuraciones de formato de hora y fecha del terminal, los siguientes valores pueden ingresarse. Los formatos de hora y fecha, incluyendo separadores de campo de fecha, se configuran en **Terminal > Región > Formato de hora y fecha**.

A menos que se indique de otra forma, todos los valores son entradas numéricas:

Hora, AM/PM (si se selecciona el tiempo de 12 horas)

Minuto

Día

Mes (seleccionado de una lista)

Año

Aunque el formato para la hora y fecha puede seleccionarse de acuerdo con las preferencias locales (en Configuración en **Terminal > Región > Formato de hora y fecha**), el uso de una marca de hora no es seleccionable. Los formatos de marca de hora siempre son fijos como:

Hora: HH:MM:SS almacenados en un formato de 24 horas (por ejemplo, 10:01:22 PM se convierte en la hora formal fija 22:01:22)

Fecha: AAAA/MM/DD (por ejemplo, 23 de julio de 2005 se convierte en la fecha formal fija 2005/07/23)

2.4.9. Totalización

Conocer el número de transacciones de pesaje realizadas y la cantidad de material procesado durante un periodo dado es una información útil para muchas aplicaciones de pesaje.

El terminal IND246 proporciona registradores y contadores para gran total (GT) y subtotal (ST). Los contadores tienen un límite de 1,500,000 y los registradores acumulan hasta 11 dígitos de peso, incluyendo cualquier cantidad de dígitos a la derecha del punto decimal. Por ejemplo, una báscula programada para 500 x 0.1 kg acumulará valores de peso de hasta 999999999.9 (11 dígitos en total). Si se excede cualquiera de estos límites, aparecerá un mensaje de error y los totales deben restablecerse antes de agregar pesos o conteos adicionales.

2.4.10. Memoria alibi


La memoria alibi almacena datos de transacción que pueden extraerse para verificar información de transacciones.

La información almacenada en la memoria alibi incluye:

- Valor del contador de transacción
- Fecha y hora de la transacción
- Pesos bruto, neto y tara, incluyendo unidades de medida

- Si el IND246 ha sido programado como aprobado (approved), la habilitación o inhabilitación de la memoria alibi sólo puede hacerse si el interruptor de seguridad (SW1-1) está en posición OFF.

2.5. Aplicaciones

El acceso a cada una de las cinco aplicaciones se obtiene al presionar la tecla **FUNCIÓN** . Cuando se presiona esta tecla, el terminal saldrá del modo de pesaje normal e ingresará en cualquier modo de aplicación seleccionado en la configuración en Aplicación > Tecla de función > Asignación. Presione la tecla **FUNCIÓN** nuevamente para regresar al modo de pesaje normal.

Los capítulos 3 a 7 detallan la operación de cada aplicación. Los apéndices D a H incluyen pasos de configuración para preparar la operación en cada aplicación.

2.5.1. Pesaje de animales

La aplicación de pesaje de animales proporciona la capacidad de calcular y mostrar un valor de peso promedio durante un periodo de tiempo de muestreo definido por el usuario. Esto es útil cuando los datos de peso son constantemente inestables como en el caso del pesaje de animales vivos como los de granja o de laboratorio. La aplicación proporciona lo siguiente:

- Operación simple con una tecla
- Indicaciones para iniciar el ciclo de pesaje
- Peso promediado durante un periodo de tiempo de muestreo variable
- Presentación del tiempo restante del ciclo
- Presentación e impresión del peso promedio final



Figura 2-11: Pantalla de la aplicación de pesaje de animales

2.5.2. Comprobación de peso

La aplicación de comprobación de peso proporciona la capacidad de comparar el peso en la báscula con un peso objetivo almacenado, mientras indica un estado de comparación. Existen tres zonas de operación: **Under** (Por abajo), **OK** (Aceptable) y **Over** (Por arriba).

La pantalla del IND246 indica gráficamente el estado Over/Under. Se pueden configurar tres salidas discretas para controlar luces externas, o un dispositivo similar, para indicar el estado actual de la comparación del peso.



Figura 2-12: Pantalla de la aplicación de comprobación de peso

2.5.3. Conteo

La aplicación de conteo ofrece las siguientes posibilidades:

- Selección de muestras variables que permite ingresar una cantidad de muestra numérica con el teclado numérico.
- Modo de operación basado en indicaciones.
- Ingreso directo de un peso de piezas promedio con el teclado numérico.
- Acumulación mediante identificación definida por el usuario.

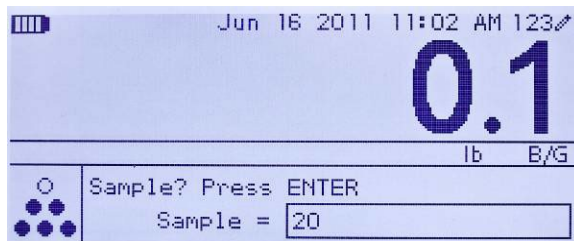


Figura 2-13: Pantalla de la aplicación de conteo

2.5.4. Peso pico

La aplicación de peso pico ofrece la posibilidad de:

- Mostrar el valor del peso pico del ciclo de pesaje actual.
- Operar en un modo de ciclo de pesaje simple.
- Operar en un modo de ciclo de pesaje múltiple en el que se registran varias transacciones en un lote de muestreo. Los valores de peso máximo, mínimo y promedio se registran durante los diversos ciclos de pesaje del lote de muestreo.

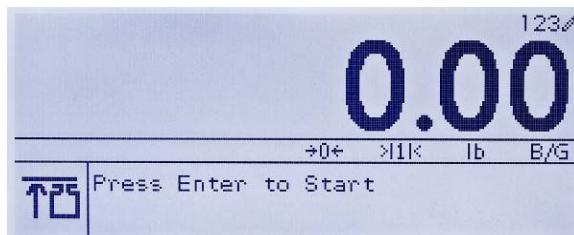


Figura 2-14: Pantalla de la aplicación de peso pico

2.5.5. Pesaje de vehículos

La aplicación de pesaje de vehículos ofrece dos modos de operación especiales

Pesaje de identificación temporal 

Pesaje de identificación permanente 

Estos modos son compatibles con los diversos métodos de almacenamiento, extracción e impresión de pesos de las básculas de vehículos.

Cada modo puede habilitarse en forma separada en la configuración de manera que uno o ambos estén disponibles. En este caso, al presionar la tecla FUNCIÓN se ingresa en el primer modo de pesaje de vehículos habilitado. La siguiente presión de la tecla FUNCIÓN regresa *ya sea* al modo de pesaje normal *o* (si el modo está habilitado) ingresa en el segundo modo de pesaje de vehículos. Desde aquí, una nueva presión de la tecla FUNCIÓN regresará al modo normal.

Una vez que se seleccione el modo de pesaje de vehículos, aparecerá un ícono que representa el modo seleccionado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Además de estos dos modos especiales, el terminal proporciona la capacidad de imprimir pesos brutos, los cuales no se incluyen en ninguna de las funciones especiales de los modos anteriores. Esto se hace en el modo de pesaje normal, y se llama impresión rápida.

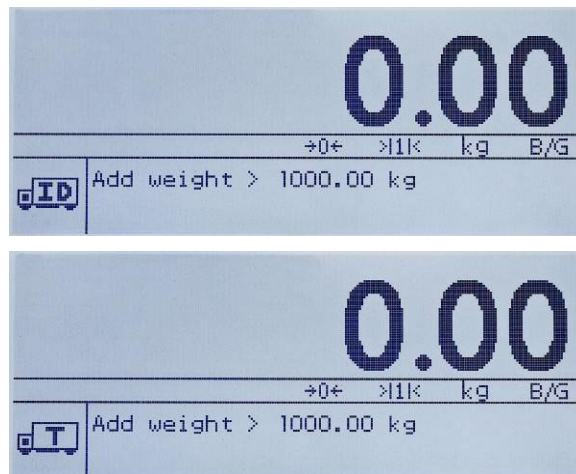





Figura 2-15: Pantalla de la aplicación de pesaje de vehículos – Identificación permanente (arriba) e identificación temporal (abajo)

3 Configuración: Terminal

Este capítulo proporciona información acerca de cómo configurar el terminal IND246 para la aplicación requerida. Describe cómo ingresar al modo de configuración donde las funciones se habilitan, se inhabilitan o se definen al ingresar parámetros en pantallas específicas de configuración.

3.1. Ingreso al modo de configuración

El acceso a la configuración del terminal IND246 se realiza presionando la tecla MENÚ  para ingresar en el menú OPERADOR. Use las teclas de navegación para resaltar el ícono CONFIGURACIÓN  y presione ENTER o el número en el teclado numérico que se muestra a la izquierda del ícono CONFIGURACIÓN .

3.2. Seguridad

Si se ha habilitado una contraseña de seguridad, aparece una pantalla (Figura 3-1) y el usuario debe escribir la contraseña (Password) correcta para avanzar a la configuración. Se puede programar una contraseña simple de hasta seis dígitos. Si está habilitada, la contraseña se solicitará automáticamente al ingresar en el modo de configuración. Se debe ingresar la contraseña correcta para poder ingresar al modo de configuración. (Vea la sección sobre seguridad en el Capítulo 2, **Operación**, y la sección de opciones de configuración, terminal y usuario en este capítulo para más información acerca de la configuración de la contraseña y seguridad). Para regresar al menú OPERADOR sin ingresar ninguna información de acceso, presione la tecla de navegación IZQUIERDA.

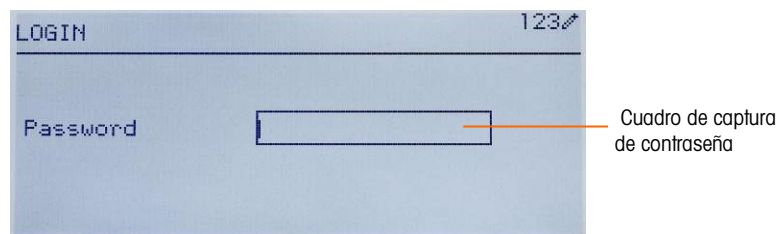


Figura 3-1: Pantalla de acceso

Para ingresar una contraseña:

1. Con el campo de captura Password enfocado, use las teclas numéricas para ingresar la contraseña.

1. Presione la tecla ENTER. Si la contraseña es correcta, el terminal entrará en el modo de configuración y aparecerá el menú de configuración. Si la contraseña no es válida, la pantalla regresa al menú Operador.

3.3. Salida del modo de configuración

Para salir del modo de configuración y regresar al menú OPERADOR, presione la flecha IZQUIERDA hasta que vuelva a aparecer el menú OPERADOR.

Si el enfoque está dentro de un cuadro de entrada o selección en la configuración, se debe presionar la tecla ENTER para finalizar la selección antes de que la flecha IZQUIERDA permita salir de la configuración.

3.4. Estructura del modo de configuración

Cuando se ingresa por primera vez en la configuración, se muestran las cinco ramas principales como en la Figura 3-2 con el enfoque (video invertido) en la rama BÁSCULA.

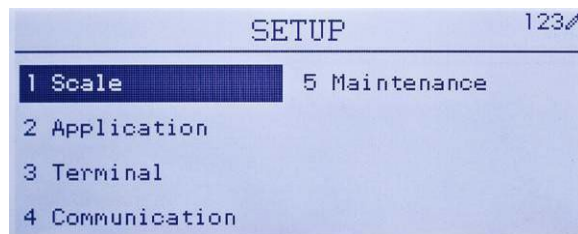


Figura 3-2: Ramas principales de la configuración

3.4.1. Navegación

Cada pantalla de ramas de configuración incluye una rama mostrada en video invertido. Esto indica que esa rama tiene el enfoque. La pantalla de cada rama de configuración también incluye un número que se muestra a su izquierda. La navegación hacia una rama específica puede hacerse en dos formas diferentes.

- Tradicional: Presione las teclas de navegación ARRIBA-ABAJO-DERECHA para mover el enfoque a la rama deseada y luego presione ENTER.
- Acceso rápido: En el teclado numérico, presione el número que se muestra a la izquierda de la rama deseada.

3.4.2. Página de configuración

Cualquiera que sea el modo de navegación usado, la página de configuración seleccionada aparecerá. La página de configuración permite ingresar a menús con campos de datos donde los parámetros pueden verse, ingresarse o modificarse para configurar el terminal según las necesidades específicas de las funciones de la aplicación.

La Figura 3-3 muestra un ejemplo de una página típica de configuración. Cada parámetro tendrá un nombre que describe la función y ya sea un cuadro de captura o un cuadro de selección para

ingresar un valor de parámetro. El método de navegación de acceso directo no está disponible en las páginas de configuración, de manera que se debe usar la navegación tradicional. Navegue de un parámetro a otro con las teclas ARRIBA y ABAJO y luego presione ENTER para cambiar el enfoque al cuadro de captura de datos o de selección.

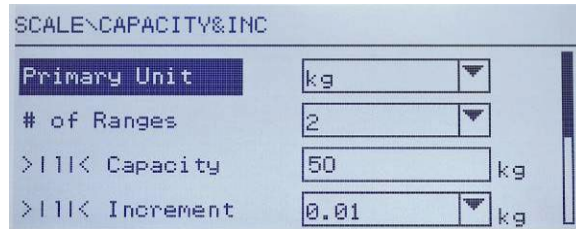


Figura 3-3: Página de configuración típica

Cada página de configuración puede mostrar hasta cuatro parámetros. Cuando un menú incluye más de cuatro parámetros, se usa una segunda página, indicada por una barra de desplazamiento a la derecha. En este caso, cuando el enfoque está en el último parámetro, presione ABAJO para mostrar el siguiente grupo de parámetros. La Figura 3-4 ilustra un menú de dos páginas.

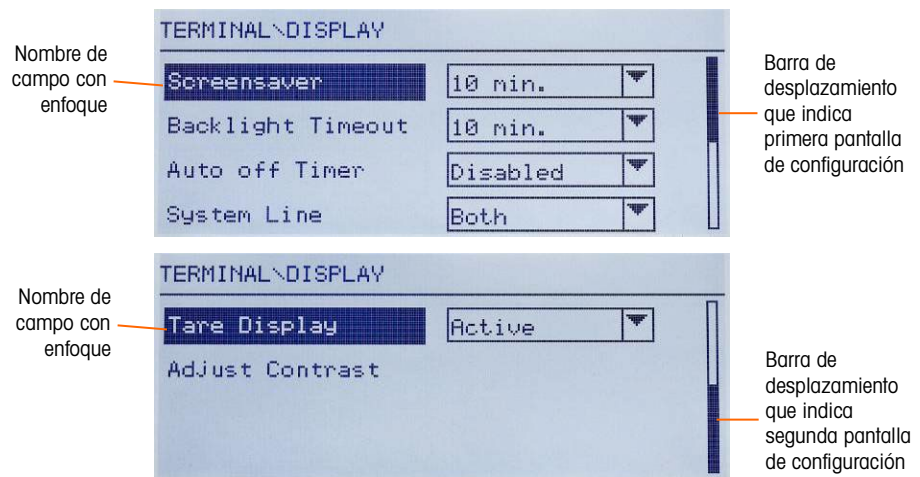


Figura 3-4: Ejemplo de varias páginas de configuración

3.4.2.1.

Captura de datos

Presione la tecla ENTER para cambiar el enfoque del nombre del parámetro hacia el cuadro de selección o el cuadro de captura de datos donde se van a escribir o a modificar los datos (vea la Figura 3-5). Si los valores de campo se presentan en un cuadro de selección, la selección actual tendrá el enfoque cuando se presione la tecla ENTER.

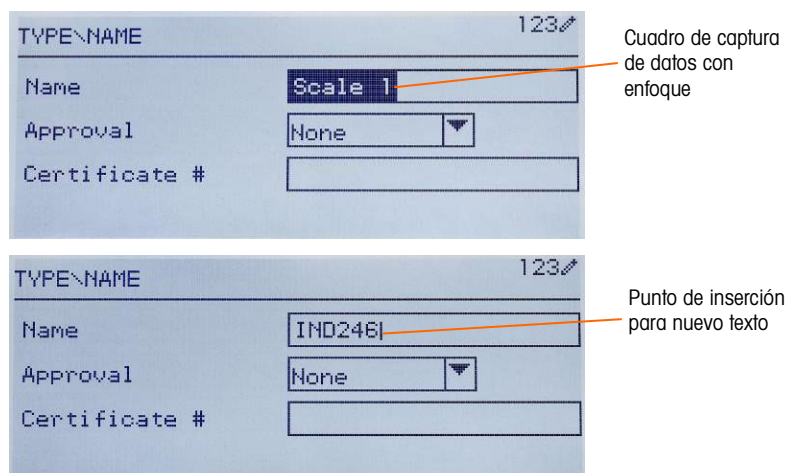


Figura 3-5: Pantalla de configuración: Selección de contenido de campo (arriba) y nuevos datos ingresados (abajo)

Para cambiar el valor de campo en un cuadro de selección:

1. Presione las teclas de navegación ARRIBA y ABAJO para desplazarse por la lista y colocar el enfoque en el valor que va a seleccionar.
2. Presione la tecla ENTER para aceptar la selección como el valor para el campo. La selección se presenta como el valor para el campo y el enfoque se mueve hacia el siguiente nombre de parámetro.
3. Observe que si se presiona la tecla de navegación ABAJO al final de una lista o si se presiona la tecla de navegación ARRIBA al principio de una lista, la lista se seleccionará hasta el lado opuesto de la misma.


Cuando el enfoque se cambia a un cuadro de captura de datos, el indicador numérico/alfabético en el extremo derecho de la línea del sistema **123** indicará el modo de captura actual. Si se desea otro modo de captura, presione la tecla MAYÚSCULAS **⇧** y el indicador numérico/alfabético cambiará.

Para cambiar el valor usando caracteres alfanuméricos:

1. Cuando se captura primero en un cuadro de captura de datos, los datos previos (si están presentes) están enfocados. Para reemplazar datos previos, use el teclado numérico para ingresar el valor alfanumérico deseado. Para ver más detalles, consulte la sección **Captura de datos alfanuméricos** del Capítulo 2.

O bien,

Presione las teclas de navegación IZQUIERDA y DERECHA para mover el cursor hacia la posición si el valor necesita modificarse desde un punto específico en lugar de remplazarse.

Coloque el cursor al final de los datos que va a borrar y presione la tecla BORRAR  una vez para cada carácter que va a borrar.

2. Presione la tecla ENTER para aceptar los caracteres alfanuméricos capturados para el campo. La entrada se presenta como el valor para el campo y el enfoque se mueve hacia el siguiente nombre de campo.

Para salir de una pantalla de configuración, con el enfoque en uno de los nombres de parámetros y no dentro de un campo de captura de datos o de selección, presione la tecla de navegación IZQUIERDA. El nivel anterior del menú de configuración se muestra con el enfoque en la rama para la pantalla de configuración de la que se salió.

3.5. Configuración: Visión general

En la Figura 3-6 se proporciona una vista general de la estructura del menú de configuración. Ésta muestra todas las páginas de configuración de la configuración del terminal, excepto ramas de aplicación específicas, las cuales se describen en el Capítulo 4.

Los detalles de cada una de las cinco ramas principales en la configuración se proporcionan en las secciones que siguen a la presentación general. Use esta información para programar el IND246 para la aplicación requerida.

Los elementos gráficos en la estructura se muestran como sigue:

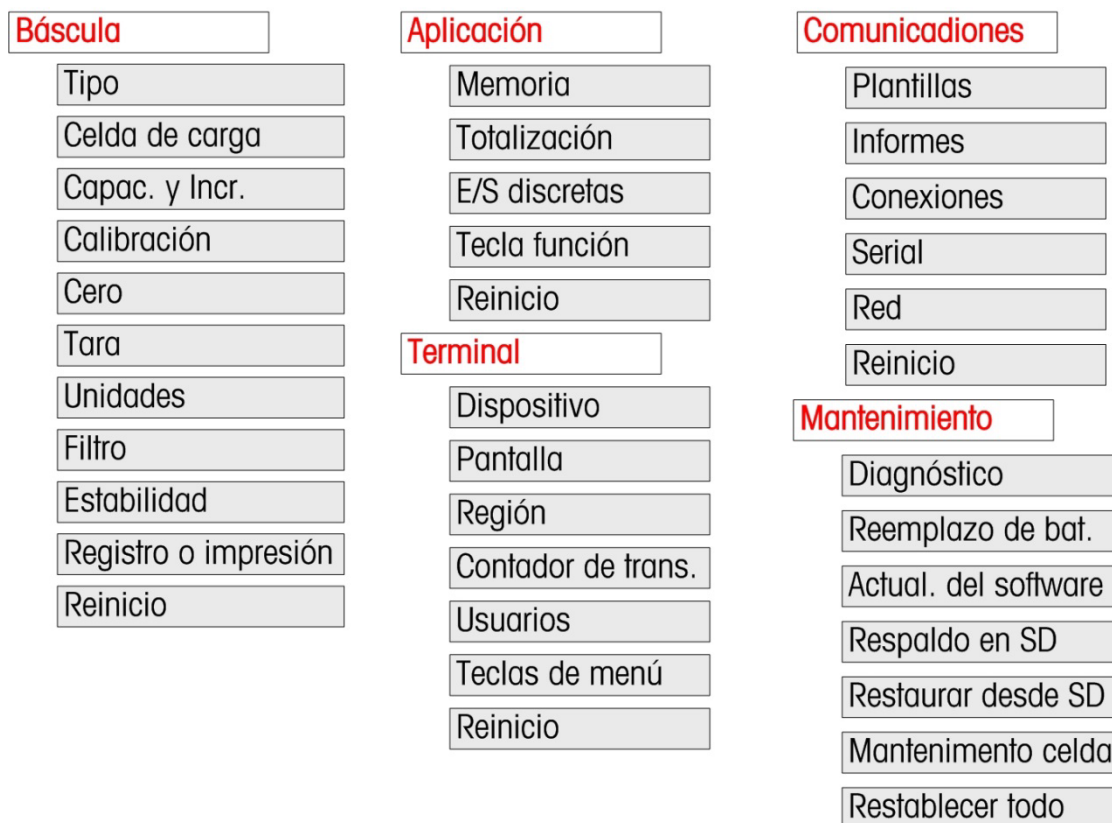


Figura 3-6: Estructura del menú de configuración del IND246 – Presentación general

3.6. Configuración: Báscula

- Si el interruptor de metrología está en la posición de aprobación (SW1-1 = ON), el ingreso a ciertos parámetros en la rama Báscula está restringido. Estos parámetros pueden verse pero no pueden cambiarse cuando la báscula está "sellada".

3.6.1. Tipo

Las pantallas Tipo permiten el ingreso de información básica acerca de la báscula conectada, incluyendo:

- Nombre de la báscula
- Tipo de báscula
- Número de celdas de carga conectadas
- Región de aprobación
- Número de certificado de aprobación de Pesos y Medidas

La tecla de navegación IZQUIERDA regresará a la pantalla del menú de configuración.

3.6.1.1. Nombre

El campo Nombre permite la captura de la identificación de la báscula. Escriba el nombre de la báscula (una línea alfanumérica de hasta 20 caracteres) en el cuadro del nombre. Este nombre estará disponible como campo seleccionable en una plantilla de impresión.

3.6.1.2. Scale Type

Seleccione el tipo de celdas de carga POWERCELL conectadas al terminal. Las opciones son:

- POWERCELL PDX
- POWERCELL GDD
- POWERCELL SLB615D
- POWERCELL SLC611D

3.6.1.3. Número de celdas de carga

El número de celdas de carga conectados al terminal.

3.6.1.4. Aprobación

La aprobación se refiere a la configuración de aprobación de metrología (pesos y medidas) para la báscula específica. La lista de selección puede establecerse en:

- Ninguna; no se requiere aprobación
- Argentina
- Australia
- Canadá
- OIML
- Sri Lanka (sólo POWERCELL)
- Estados Unidos

Si se configura una aprobación para Estados Unidos, OIML, Canadá o Australia y el interruptor de seguridad de metrología, SW-1, está encendido (ON), el acceso a los parámetros de metrología en la configuración de la báscula se limitará a sólo vista.

Si la aprobación se configura para Argentina y el interruptor de seguridad de metrología ,SW1-1, está encendido (ON), el acceso al menú de configuración completo está prohibido. Si se hace un intento para ingresar en el menú de configuración, aparecerá un mensaje: **Acceso negado. Báscula aprobada.**

Cuando se selecciona una región de aprobación, el terminal requerirá que el interruptor SW1-1 se encienda antes de salir de la configuración. Si se selecciona una aprobación y el interruptor SW1-1 no se enciende, aparecerá un mensaje de error [Err 0001] al tratar de salir de la configuración.

3.6.1.5. No. de certificado

El campo Certificado permite el ingreso del número de certificado de pesos y medidas para la región. Estos datos se muestran en la pantalla Extracción de información junto con otra

información de aprobación. Escriba el número de certificado (una línea alfanumérica de hasta 16 caracteres) en el cuadro del nombre.

3.6.2. Celda de Carga

La pantalla Celda de carga proporciona acceso a parámetros específicos para las celdas de carga POWERCELL PDX, GDD y SLC611D. Estos parámetros son:

- Dirección de celda simple
- Dirección manual
- Ajuste de cambio
- Ajuste de cambio simple

Las pantallas de celdas de carga se usan para direccionar las celdas de carga POWERCELL PDX, GDD o SLC611D y realizar un ajuste de cambio. Existen dos métodos diferentes que se proporcionan para direccionar las celdas de carga POWERCELL. Consulte la Tabla 3-1 como guía para saber cuál usar.

Tabla 3-1: Método de dirección

Método de dirección de celda	Descripción
Dirección de celda simple	Este procedimiento se usaría comúnmente durante el reemplazo de las celdas, pruebas fuera del lugar de instalación o en la instalación previa cuando no hay cable disponible de celda a celda. Se usa comúnmente para descubrir un número de serie y dirección de nodo de una celda simple conectada. Durante una instalación en el lugar cuando ya hay muchas celdas de carga conectadas en la red, o cuando se instala una nueva báscula, use el procedimiento de dirección manual.
Dirección manual	Por lo general este procedimiento se usa cuando se instala una nueva báscula con celdas de carga que tienen la dirección del nodo predeterminada de fábrica. Se debe conocer el número de serie y el lugar de cada celda.

3.6.2.1. Dirección de celda manual

- Para el direccionamiento automático de una sola SLB615D nueva, consulte la sección 3.10.2.5.

Use la dirección de celda simple para reasignar la dirección del nodo de una celda de carga simple conectada identificada por su número de serie o a su dirección de nodo predeterminada de fábrica de 125. Este procedimiento se usaría comúnmente después del reemplazo de una celda.

Siga este procedimiento para establecer una dirección de celda simple:

1. La pantalla inicial solicita la conexión de la celda de carga.
2. Asegúrese de que la celda POWERCELL que necesita direccionarse esté conectada y presione ENTER para comenzar el proceso, o la flecha IZQUIERDA para salir. La pantalla indica que el

proceso de descubrimiento de la celda de carga ha comenzado, y luego muestra la dirección de la celda.

3. Cuando el proceso de descubrimiento ha finalizado, el terminal mostrará el número de serie y la dirección del nodo de la celda que descubre. La dirección del nodo de la celda puede ahora reasignarse.
4. Para salir del proceso de direccionamiento o regresar a la pantalla de inicio de direccionamiento de celda de carga simple, presione la flecha IZQUIERDA. De lo contrario, ingrese la dirección requerida en el cuadro de captura Nodo y presione la tecla ENTER para iniciar el proceso de direccionamiento.
5. Presione la flecha IZQUIERDA para regresar al árbol del menú de configuración.

3.6.2.2. Direccionamiento de una sola célula, Automático

Al instalar una sola célula de carga nueva que tiene una dirección por defecto, puede reemplazarla sin direccionarla manualmente hacia el nodo que falta. Después de reemplazar la célula, el IND246 muestra un aviso que indica que se ha encontrado una nueva célula, y le pide al operador que confirme. Una vez confirmada la sustitución seleccionando Yes (Sí), el sistema asigna automáticamente la dirección del nodo que falta a la nueva célula. Si el usuario rechaza el aviso seleccionando No (No), aparecerá otro aviso con la opción de asignar una dirección de nodo distinta.

Este método no puede emplearse si se reemplaza más de una célula o si la célula reemplazada no tiene la dirección de célula de carga por defecto.

Si el terminal está en el modo cerrado Pesos y medidas, el proceso de direccionamiento automático no se puede utilizar sin aplicaciones si no se abre el modo.

3.6.2.3. Dirección manual

Tenga en cuenta que cuando se instala una nueva base PowerDeck con células de carga SLB615D, las células se direccionan de forma única del 1 al 4 en el sentido de las agujas del reloj desde la esquina donde sale el cable central, por ejemplo:

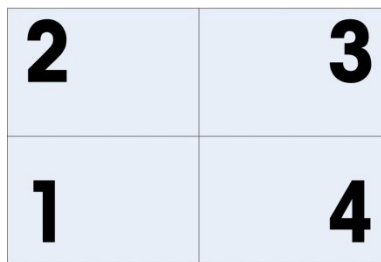


Figura 3-7: Secuencia de direccionamiento de 4 células de PowerDeck

Use el paso Dirección manual para configurar la dirección del nodo de cada celda de carga conectada en una red. Por lo general, este procedimiento se usa cuando se instala una nueva báscula con celdas de carga que tienen la dirección del nodo predeterminada de fábrica 125. Para direccionar las celdas POWERCELL manualmente, siga este procedimiento:

1. Antes de iniciar el proceso de direccionamiento, registre el número de serie de cada celda y el lugar donde se encuentra cada celda en la báscula. Determine cuál dirección de nodo deberá asignarse a cada una de las celdas.
2. La pantalla inicial muestra un mensaje que indica que el proceso tardará varios minutos.
3. Asegúrese de que todas las celdas POWERCELL estén conectadas a la red y presione ENTER.
4. La pantalla indicará que el proceso ha comenzado.
5. Durante el procedimiento, el terminal asignará automáticamente una dirección de nodo única para cada celda detectada. El terminal asigna las direcciones en forma arbitraria. Una vez que termina el proceso, aparece la tabla Vista de celdas de carga que indica el número de serie y dirección de nodo para cada celda.
6. Revise la lista de números de serie y ubicación que se creó en el Paso 1. Si la dirección de nodo que predeterminó el terminal no es adecuada para el número de serie en particular, presione la flecha ARRIBA o ABAJO para seleccionar el número de serie y presione ENTER.
7. Después de presionar ENTER, aparecerá la pantalla para editar el nodo de la celda de carga.
8. Presione la flecha IZQUIERDA para regresar a la pantalla anterior si no se requieren cambios. Para cambiar la dirección del nodo, ingrese la dirección que se requiere en el cuadro de captura Nodo y presione ENTER dos veces para comenzar el proceso de direccionamiento.
9. La pantalla indica que el direccionamiento está en proceso al mostrar el mensaje "Addressing Cell" (Direccionando celda).
10. Una vez que se ha cambiado correctamente la dirección, aparece el mensaje "Addressing Completed" (Direccionamiento completado). Presione ENTER para regresar a la Vista de celda de carga.
 - Si la dirección del nodo que ingresó el usuario es una dirección existente ya asignada a otra celda de carga, el terminal completará el direccionamiento como se solicitó y reasignará la dirección original de la celda seleccionada a la otra celda de carga. Esto resuelve cualquier conflicto potencial al intercambiar las direcciones entre las celdas.
11. Repita los pasos 5 a 9 para direccionar otra celda, o presione la flecha IZQUIERDA para regresar al menú Báscula/Celda de carga.

3.6.2.4. Ajuste de cambio

Las pequeñas incongruencias en la ganancia mecánica y electrónica de los trayectos sensores de carga pueden causar que el mismo peso de prueba produzca lecturas ligeramente diferentes, dependiendo de la ubicación del peso de prueba en la báscula. El IND246 POWERCELL proporciona una función de ajuste de cambio para atender este problema.

3.6.2.5. Ajuste de cambio simple

El ajuste por celda agrega un factor a cada salida de celda de carga para compensar las pequeñas diferencias entre ellas. La báscula entonces generará el mismo valor de peso independientemente del lugar físico del peso sobre la báscula.

3.6.2.5.1. Ajuste por celda

El ajuste por celda agrega un factor a cada salida de celda de carga para compensar las pequeñas diferencias entre ellas. La báscula entonces generará el mismo valor de peso independientemente del lugar físico del peso sobre la báscula.

3.6.2.5.2. Ajuste por par

El ajuste por par asegura una lectura constante de la báscula independientemente de dónde se coloque la carga en el eje largo entre pares de celdas, por ejemplo, en aplicaciones de pesaje de vehículos. Antes de iniciar el procedimiento de ajuste de cambio, seleccione si el ajuste se hará por celda o por par. El procedimiento de ajuste de cambio por par de celdas se describe a continuación. El procedimiento para ajuste de cambio por celda individual sigue la misma secuencia, pero las celdas se leen y ajustan una por una.

Para cada caso, ingrese en la configuración y vaya a **Báscula > Celda de carga > Ajuste de cambio**.

El procedimiento para el ajuste de cambio por par de celdas es:

1. En la lista de selección Ajuste por, seleccione Par y presione la tecla ENTER.
2. La pantalla muestra el espacio en las dos primeras líneas para los números de conteos para cada celda. Aparecerá una indicación: Empty scale, press ENTER. (Vaciar báscula, presione ENTER). Vacíe la báscula y luego presione la tecla ENTER.
3. La pantalla indicará que la lectura inicial se está realizando al mostrar el mensaje Getting Counts (Obteniendo conteos).
4. Una vez que la lectura de cero inicial está completa, siga la indicación en la pantalla Press ENTER after putting a weight on load cell 1&2 (Presionar ENTER después de colocar peso en el primer par de celdas de carga 1 y 2) (donde 1&2 identifica el primer par de celdas que se está ajustando). La carga de prueba deberá centrarse entre las celdas especificadas.
5. Un mensaje en la pantalla indicará que el terminal está Getting Counts (Obteniendo conteos). Las líneas "Cell Counts" (Conteos de celdas) cambiarán para reflejar las nuevas lecturas de las celdas de carga, y la indicación Press ENTER after putting a weight on load cell 3&4 (Presionar ENTER después de colocar peso en el par de celdas de carga 3 y 4) (donde 3&4 identifica el siguiente par de celdas de carga).
6. Mueva la carga de prueba del par de celdas anterior al siguiente par y mantenga la carga centrada entre las celdas. Presione ENTER para continuar.
7. La pantalla mostrará Getting Counts.
8. Repita los pasos 5 a 7 hasta que todas las celdas queden ajustadas. Entonces aparecerá en la pantalla el mensaje Adjust OK, press ENTER to return (Ajuste aceptable, presione ENTER para regresar).
9. Presione ENTER para regresar al menú Báscula/Celda de carga.

Para ajustar una celda específica (en este ejemplo, la celda 3):

1. Seleccione la celda por ajustar y luego presione ENTER para comenzar. Aparece un mensaje en la pantalla: Empty scale, press ENTER. (Vaciar báscula, presione ENTER).

2. La pantalla mostrará Getting Counts (Obteniendo conteos) para indicar que se está realizando la lectura inicial.
3. Una vez que finalice la lectura de cero inicial, siga la indicación en la pantalla: Press ENTER after putting a weight on load cell # 3 (Presione ENTER después de colocar un peso en la celda de carga no. 3) (o la dirección de la celda de carga actual que está siendo ajustada).
4. Un mensaje en la pantalla indicará que el terminal está Getting Counts (Obteniendo conteos). Las líneas de conteos de celdas cambiarán para reflejar la nueva lectura de la celda de carga, y entonces aparecerá un mensaje: Press ENTER after putting a weight on Load Cell 4 (Presione ENTER después de colocar un peso en la celda de carga no. 4).
5. Mueva la carga de prueba de la celda actual a la siguiente celda que se indica y presione ENTER para continuar.
6. La pantalla indicará que la celda está siendo leída: Getting Counts (Obteniendo conteos).
7. Una vez que ha terminado el proceso, la pantalla muestra Adjust OK (Ajuste aceptable). Presione ENTER para regresar. Presione ENTER para regresar al árbol del menú de configuración.

Valores de ajuste de cambio

Para ver los valores de ajuste de cambio en la configuración, vaya a **Mantenimiento > Diagnóstico > Báscula > Ajuste de cambio**.

3.6.3. Capacidad e incremento

Use la pantalla de configuración Capacidad e incremento para seleccionar unidades primarias, establecer el número de rangos de pesaje y la capacidad de la báscula y el tamaño de los incrementos.

3.6.3.1. Unidades primarias

Establezca las unidades primarias en las opciones del cuadro de selección, las cuales incluyen:

Gramos (g)	Libras (lb)	Toneladas cortas (ton)
Kilogramos (kg)	Toneladas métricas (t)	

3.6.3.2. #Rangos/Incrementos

El IND246 puede configurarse para usar uno o dos rangos, o (en el caso del IND246 POWERCELL) uno o dos intervalos. A cada rango o intervalo se le puede asignar su propio incremento. Con **rangos** múltiples configurados, el incremento cambia cuando el peso excede la capacidad del Rango 1, y permanece igual hasta que el peso regresa a dentro de la tolerancia de cero. Con **intervalos** múltiples configurados, el incremento cambia cuando el peso excede la capacidad del Intervalo 1, y regresa al incremento del intervalo 1 cuando el peso cae por debajo del valor definido como el inicio del Intervalo 2.

Las opciones son:

- 1
- 2 intervalos

- 2 rangos

3.6.3.2.1. 1 rango

Cuando se selecciona **1**, el terminal funciona con un rango simple, y los parámetros adicionales disponibles son:

- >|1|< Capacidad
- >|1|< Incremento

3.6.3.2.2. 2 intervalos (solo POWERCELL)

En este caso, el terminal funciona con dos rangos, cada uno con su propio incremento. El tamaño del incremento cambiará cuando el peso alcance el segundo rango. Además de los parámetros **Capacidad** e **Incremento Rango 1**, las siguientes dos configuraciones están disponibles:

- >|2|< Capacidad
- >|2|< Incremento

3.6.3.2.3. 2 rangos

Además de los parámetros **Capacidad** e **Incremento Intervalo 1**, las siguientes dos configuraciones están disponibles:

- >|2|< Capacidad
- >|2|< Incremento

3.6.3.3. >|1|< Capacidad

Especifique la capacidad de peso para el rango 1. Si sólo se habilita un rango, éste será la capacidad de la báscula y la pantalla mostrará un gráfico de exceso de capacidad si el peso excede este valor más de cinco incrementos. Si se habilitan dos rangos, éste será el peso al que el tamaño de incremento cambie del tamaño de incremento del rango uno al tamaño de incremento del rango dos.

3.6.3.4. >|1|< Incremento

Especifique el tamaño de incremento para el rango de pesaje 1. Si sólo un rango está habilitado, éste será el tamaño de incremento para todo el rango de pesaje en la báscula. Si hay dos rangos habilitados, éste será el incremento usado en el rango más bajo.

3.6.3.5. >|2|< Capacidad

Especifique la capacidad de peso para el rango 2. Si sólo un rango está habilitado, este parámetro no se mostrará. Si se seleccionan dos rangos, éste será la capacidad de la báscula y la pantalla mostrará un gráfico de exceso de capacidad si el peso excede este valor en más de cinco incrementos.

3.6.3.6. >|2|< Incremento

Especifique el tamaño de incremento para el rango de pesaje 2. Si sólo un rango está habilitado, este parámetro no se mostrará. Si hay dos rangos seleccionados, éste será el tamaño de incremento para el segundo rango de pesaje de la báscula.

Para usar el modo de rango múltiple, la ración del incremento de rango 2 al incremento de rango 1 debe ser menor de 50.

3.6.4. Calibración

La pantalla Calibración permite ingresar un valor de ajuste de código geográfico (GEO), ajuste de linealidad y proporciona acceso a ajustes de cero y de extensión.

3.6.4.1. Código geográfico

Ingrese el código geográfico (GEO) para el valor de ajuste correspondiente a la ubicación geográfica actual. Los códigos geográficos están enumerados del 0 al 31. (Consulte el Apéndice E.)

Cuando el tipo de célula de carga es SLB615D, se conecta un nuevo PowerDeck al terminal (o después de ejecutar un reinicio general, o de reemplazar la PCB principal del terminal) y el terminal no está en el modo cerrado Pesos y medidas, el terminal generará automáticamente el código GEO local. Entonces leerá los datos de calibración de las células de carga, y el sistema estará listo para usarse.

3.6.4.2. Ajuste de linealidad

El ajuste de linealidad se utiliza para ajustar la desviación máxima entre la indicación de la escala y el valor lineal de cero a la capacidad máxima, se recomienda el ajuste de linealidad con compensación de histéresis para una mejor linealidad en aplicaciones que implican descarga o pérdida de peso.

Los ajustes del menú indicados afectan a los pasos de calibración.

Deshabilitado [predeterminado]	Use solo cero y un punto de tramo (carga de prueba # 1)
3 puntos	Utilice cero, punto medio (carga de prueba #1) y punto alto (carga de prueba #2)
4 puntos	Utilice cero, punto bajo (carga de prueba #1), punto medio (carga de prueba #2) y punto alto (carga de prueba #3)
5 puntos	Utilice cero, punto bajo (carga de prueba #1), punto medio (carga de prueba #2), punto medio-alto (carga de prueba #3) y punto alto (carga de prueba #4)
3-point with Hysteresis	Utilice cero, punto medio (carga de prueba #1) y punto alto (carga de prueba #2), luego descargue al punto medio (carga de prueba #1)
4-point with Hysteresis	Utilice cero, punto bajo (carga de prueba #1), punto medio (carga de prueba #2) y punto alto (carga de prueba #3), luego descargue hasta el punto medio (carga de prueba #2) y el punto bajo (carga de prueba #1)
5-point with Hysteresis	Utilice cero, punto bajo (carga de prueba #1), punto medio (carga de prueba #2), punto medio-alto (carga de prueba #3) y punto alto (carga de prueba #4), luego descargue al punto medio-alto (carga de prueba #3), punto medio (carga de prueba #2) y punto bajo (carga de prueba #1)

3.6.4.3. Establecer cero

La función Establecer cero en la configuración Calibración activa una operación independiente para restablecer la condición de cero de la báscula. Un mensaje de estado aparece cuando se ingresa a esta función que dirige al usuario a vaciar la báscula y presionar la Tecla ENTER. Aparece el estado de la operación de captura de cero. Cuando la operación está completa, aparece un mensaje de estado final que verifica la terminación del proceso de captura de cero.

- Si hay movimiento presente durante el proceso de captura de cero, el terminal promediará las lecturas de peso y luego mostrará un mensaje que indica que se usaron valores de peso inestables. Este mensaje debe aceptarse para guardar los valores.

3.6.4.4.

Establecer extensión

La función Establecer extensión en la configuración Calibración inicia una secuencia para capturar extensión que puede realizarse independientemente de la captura de cero.

Para capturar extensión:

1. Si se selecciona el método de ajuste de linealidad de 3, 4 o 5 puntos:

- a) Con el foco en la etiqueta Set Span, pulse ENTER. Aparece la pantalla de configuración de Capture Span.
- b) Si es necesario, el valor del peso de precarga se puede modificar directamente en el cuadro de entrada. Asegúrese de que cada nuevo valor de peso de precarga de entrada sea mayor que el valor de peso de precarga anterior.
- c) Presione la tecla ENTER para confirmar la modificación del peso de precarga. Continúe presionando la tecla ENTER hasta que se confirmen todos los valores de peso de precarga.
- d) Coloque el peso de precarga en la plataforma de la báscula de acuerdo con las indicaciones de la pantalla. Si el peso se coloca por encima del valor indicado, no se puede volver a alcanzar descargando el peso y es necesario volver a realizar la calibración.
- e) Presione la tecla ENTER para iniciar la calibración del punto de carga del peso de precarga.
- f) El progreso de la calibración del punto de carga se mostrará en la pantalla durante el proceso de calibración.
- g) Si la operación de intervalo de captura se realizó correctamente, se muestra un mensaje de verificación que dice "Capture Span OK". Presione la tecla de navegación IZQUIERDA para volver a la pantalla de calibración.

2. Si se selecciona el método de ajuste de linealidad de 3 puntos con histéresis, 4 puntos con histéresis o 5 puntos con histéresis:

- a) Para operaciones de ajuste específicas, consulte el método de ajuste de linealidad de 3 puntos, 4 puntos o 5 puntos con histéresis anterior. 3 puntos con histéresis, 4 puntos con histéresis o 5 puntos con histéresis se basan en la calibración de linealidad correspondiente y añaden calibración de descarga para obtener un mejor rendimiento de linealidad.
- b) Al descargar, asegúrese de que la plataforma de la báscula se descargue gradualmente hasta el peso de precarga solicitado. Si el peso se descarga por debajo del valor de solicitud, no se puede volver a alcanzar el valor de solicitud agregando peso y es necesario realizar una recalibración.

3.6.5. Cero

Esta sección proporciona acceso a las configuraciones de mantenimiento de cero automático (AZM), en los parámetros en blanco por debajo de cero (Blank Under Zero), cero de encendido (power-up) y cero de botón de presión (Pushbutton Zero).

3.6.5.1. Cero automático

AZM es un medio de registrar cero cuando la báscula está vacía. AZM compensa condiciones tales como desviación del terminal o de la celda de carga o desechos en la plataforma de la báscula.

Utilice la pantalla de configuración Cero automático para habilitar el cero automático para el pesaje bruto o pesaje bruto y neto, o para apagar la función de cero automático.

3.6.5.2. Rango de cero automático

Establezca el rango de cero automático para el número de divisiones (d) alrededor de la configuración actual de cero en la que funcionará el cero automático. Las opciones incluyen 0.5, 1, 3 y 10 d.

3.6.5.3. En blanco por debajo de cero

Cuando En blanco por debajo de cero está configurado como **inhabilitado**, el terminal muestra un peso negativo tan bajo de cero como sea posible cuando el peso está debajo de cero bruto. Otras opciones son:

- 20d** El terminal muestra un peso negativo hasta 20 divisiones por debajo de cero, y luego pone en blanco la pantalla.
- 20d con cero** El terminal muestra un peso negativo hasta 20 divisiones por debajo de cero, y luego pone en blanco la pantalla. La pantalla permanece en blanco hasta que la báscula se pone manualmente en cero. Esta función se requiere para aprobación en Tailandia.

3.6.5.4. Cero de encendido

La configuración de Encendido como **inhabilitada** permite al terminal guardar y reutilizar el último peso de referencia de cero después de la reanudación de energía de manera que regrese al mismo valor de peso bruto o neto. Si se selecciona un rango de encendido de **+/-2%** o **+/-10%**, el terminal intenta capturar cero en el encendido.

Por ejemplo, si la configuración de Cero de encendido se establece en 2%, el cero de encendido ocurrirá solamente cuando la lectura del peso en la báscula esté dentro de +/- 2% de la condición original de cero calibrado.

- Si la captura de cero de encendido está habilitada y el peso en la báscula está fuera del rango de captura de cero, la pantalla indicará [E E E] hasta que se refire el peso y se capture el cero.

3.6.5.5. Cero de botón de presión

Si cero de botón de presión está **inhabilitado**, el botón de presión "ZERO" del panel frontal no funcionará para capturar un nuevo punto de referencia de cero. Si se selecciona un rango de **+/-2%**

o **+/- 20%**, el cero de botón de presión funcionará dentro del rango seleccionado para volver a poner en cero la báscula.

- Si el cero de botón de presión está **inhabilitado**, la ejecución de un cero remoto aún es posible a través de comandos SICS o CPTZ desde una PC y un comando de entrada discreta.

Por ejemplo, si la configuración para cero de botón de presión está establecida en +/-2%, el cero de botón de presión solamente puede utilizarse cuando la lectura del peso en la báscula esté dentro de +/-2% de la condición original de cero calibrado.

3.6.6. Tara

La tara se utiliza para restar el peso de un contenedor vacío del peso bruto en la báscula para determinar el peso neto del contenido. La tara se inhibe si la báscula está en movimiento.

Existen tres pantallas para configurar la tara:

Tipos de tara Tara automática Borrado automático

3.6.6.1. Tipos de tara

Use la pantalla de configuración Tipos de tara para habilitar o inhabilitar la tara de botón de presión, tara de teclado y corrección del signo neto.

3.6.6.2. Tara de botón de presión

Quando la Tara de botón de presión está **habilitada**, la tecla de función de la báscula TARA **→T←** puede presionarse cuando hay un contenedor vacío en la báscula para determinar la tara. El terminal muestra un peso de cero y el modo neto. Cuando el contenedor se carga y se vuelve a colocar en la báscula, el terminal muestra el peso del contenido.

Si la Tara de botón de presión está **inhabilitada**, la ejecución de una tara remota aún es posible a través de comandos SICS o CPTZ o de un comando de entrada discreta.

3.6.6.3. Tara de teclado

Quando la tara de teclado está **habilitada**, el valor conocido para el peso vacío de un contenedor (tara) puede ingresarse manualmente. El terminal muestra el peso neto del contenido del contenedor. Las taras de teclado se redondean automáticamente a la división de presentación más cercana.

3.6.6.4. Corrección del signo neto

La corrección del signo neto permite usar el terminal IND246 para operaciones de enviar (entrante vacío) y recibir (entrante cargado). Si la corrección de signo neto está **inhabilitada**, el terminal mostrará e imprimirá un peso neto negativo cuando el peso de tara es mayor que el peso bruto. Si la corrección del signo neto está **habilitada**, el terminal cambiará los campos de peso bruto y peso de tara en el comprobante impreso, si es necesario, de modo que el peso más grande sea el peso bruto, el peso menor sea el peso de tara y la diferencia siempre sea un peso neto positivo. La corrección del signo neto afecta la presentación de datos impresos y el peso mostrado. La salida de datos continuos seguirá mostrando un valor de peso neto negativo.

La corrección del signo neto funcionará con tara de botón de presión y tara predeterminada. La Tabla 3-2 muestra un ejemplo de valores de peso con y sin corrección de signo neto. En este ejemplo, el valor de registro de tara es de 53 kg y el peso activo en la báscula es de 16 kg.

Tabla 3-2: Valores de peso con y sin corrección de signo neto

Impreso y mostrado	Corrección del signo neto	
	Inhabilitado	Habilitado
Bruto	16 kg	53 kg
Tara	53 kg	16 kg
Neto	-37 kg	37 kg

Cuando se ha habilitado la corrección de signo neto, el campo de peso de tara en la pantalla de extracción será identificado con la letra "M" para indicar "Memoria" en lugar de "T" o "PT".

3.6.6.5. Tara automática

Utilice la pantalla Tara automática para habilitar o inhabilitar la tara automática, para establecer la tara y para reiniciar los pesos umbral, así como para habilitar e inhabilitar la verificación de movimiento.

3.6.6.6. Tara automática

Cuando tara automática está **habilitada**, el peso de tara se toma automáticamente cuando hay un contenedor por arriba del peso umbral en la báscula y se estabiliza sin movimiento. Establezca en **inhabilitar** si la tara automática no se va a utilizar.

3.6.6.7. Tarar el peso umbral

Cuando el peso en la plataforma de la báscula excede el valor del peso umbral y se estabiliza sin movimiento, el terminal tara automáticamente.

3.6.6.8. Restablecer el peso umbral

Cuando el peso en la plataforma de la báscula cae por abajo del valor umbral restablecido, como cuando se ha retirado una carga, el terminal restablece automáticamente el activador de tara automática, dependiendo de la programación de verificación de movimiento. El peso umbral restablecido debe ser menor que el peso umbral de tara.

3.6.6.9. Verificación de movimiento

Habilite la configuración de verificación de movimiento para impedir que ocurra la activación de restablecimiento de tara automática cuando la báscula está en movimiento. Cuando está habilitada, la báscula debe detectar una condición de ausencia de movimiento por debajo del valor de restablecimiento para restablecer la activación de tara automática.

3.6.6.10. Borrado automático

Utilice la pantalla Borrado automático para **habilitar** o **inhabilitar** el borrado automático de la tara, borrar después de imprimir, establecer el peso umbral de borrado, y habilitar o inhabilitar la verificación de movimiento para el borrado automático de la tara.

3.6.6.11. Borrado automático de tara

Para borrar la tara automáticamente cuando la báscula regresa por debajo del peso umbral, habilite la configuración de borrado automático de tara.

3.6.6.12. Borrar peso de umbral

Cuando el peso bruto de la báscula excede y después cae por debajo del valor del peso umbral de borrado, el terminal borra automáticamente la tara y regresa al modo bruto.

3.6.6.13. Verificación de movimiento

Habilite la configuración de verificación de movimiento para impedir que ocurra el borrado automático cuando la báscula está en movimiento por debajo del peso umbral.

3.6.6.14. Borrar después de imprimir

El campo Borrar después de imprimir aparece solamente cuando el borrado automático de tara está habilitado. Para borrar automáticamente la tara después de imprimir, **habilite** la configuración de borrar después de imprimir. Seleccione **inhabilitar** para no borrar la tara después de imprimir.

3.6.7. Unidades

La pantalla de configuración permite seleccionar una unidad secundaria.

3.6.7.1. Unidad secundaria

Use el cuadro de selección de unidad secundaria para seleccionar una segunda unidad de pesaje o para no seleccionar ninguna. El peso se convertirá de la primaria a la unidad secundaria seleccionada cuando se presione la tecla Cambio de unidades.

Las unidades de peso disponibles incluyen:

Gramos (g)	Libras (lb)
Kilogramos (kg)	Toneladas métricas (t)
Onzas (oz)	Toneladas cortas (ton)

3.6.8. Filtro

El terminal IND246 tiene un filtro de vibración de paso bajo multipolar que puede configurarse para diferentes condiciones. Entre más pesado sea el filtro, más lento será el tiempo de estabilización de la pantalla.

3.6.8.1. Filtro de paso bajo

Las opciones de filtro de paso bajo incluyen **Muy ligero**, **Ligero**, **Medio** (predeterminado) y **Pesado**. Este parámetro establece la cantidad de filtración que se aplica al peso. Entre más pesado sea el filtro aplicado, más estable será el peso, pero será mayor el tiempo de estabilización requerido para la báscula.

Filtro de estabilidad

El filtro de estabilidad funciona en conjunto con el filtro de paso bajo estándar para proporcionar una lectura de peso final más estable. El filtro de estabilidad solamente debe usarse en aplicaciones de pesaje de transacción puesto que la acción no lineal de la conmutación del filtro puede causar cortes imprecisos en aplicaciones de llenado. El filtro de estabilidad puede **habilitarse** o **inhabilitarse** en esta pantalla de configuración.

3.6.9. Estabilidad

El terminal IND246 incluye un detector de estabilidad (peso en movimiento). La pantalla de configuración Estabilidad permite establecer un rango de movimiento, intervalo de ausencia de movimiento y periodo de expiración.

3.6.9.1. Rango de movimiento

Establece el rango de movimiento del valor de peso (en divisiones) que el peso tiene permitido fluctuar y aún tener una condición de ausencia de movimiento. Seleccione un valor entre **inhabilitado**, **1d** o **3d**. Si el rango de movimiento está inhabilitado, la detección de movimiento se inhabilita y la báscula nunca indicará movimiento.

3.6.9.2. Intervalo de ausencia de movimiento

El intervalo de ausencia de movimiento define la cantidad de tiempo (segundos) que el peso de la báscula debe estar dentro del rango de movimiento para tener una condición de ausencia de movimiento. Seccione un valor de **0.3**, **0.5**, **0.7** o **1.0** segundo. Un intervalo más corto significa que una condición de ausencia de movimiento es más probable, pero puede causar que el terminal indique ausencia de movimiento mientras aún haya una pequeña cantidad de movimiento sobre la báscula.

3.6.9.3. Expiración

Define el periodo (en segundos) después del cual el terminal deja de intentar realizar una función que requiere una condición de ausencia de movimiento (tal como cero, tara u orden de impresión) y aborta la función. Esta expiración se usa independientemente del origen del comando como puede ser el teclado, una entrada discontinua o SICS. Seleccione un valor entre **inhabilitado**, **3**, **10** o **30** segundos, donde el valor predeterminado es 3. Un valor menor significa que se usará menos tiempo para verificar ausencia de movimiento antes de abortar un comando. Cuando se selecciona inhabilitado, el terminal esperará indefinidamente para una condición de ausencia de movimiento; un comando nunca se abortaría.

3.6.10. Registro o impresión

La rama de configuración Registro o impresión es donde se definen los umbrales para controlar cómo y cuándo se guardan los datos o se envían a una impresora. La impresión en modo de solicitud normal ocurre siempre que se realiza una solicitud de impresión, con la condición de que no haya movimiento sobre la báscula y se haya capturado el cero.

Los valores de peso ingresados son los valores de peso bruto en unidades primarias. El peso bruto en unidades primarias se usa independientemente de si el IND246 está en modo bruto o neto e independientemente de las unidades mostradas.

3.6.10.1. Peso mínimo

La configuración de peso mínimo es el umbral por debajo del cual las funciones de registro e impresión no inician. Un valor de 0 permite imprimir cuando se muestra cualquier valor de peso (no en blanco sobre la capacidad o debajo de cero).

3.6.10.2. Interbloqueo

El interbloqueo previene el registro e impresión repetidos sin un cambio de peso. Si está **habilitado**, el bloqueo requiere que la lectura del peso se restablezca según el restablecimiento en la configuración del parámetro (ver a continuación) y después se establece a un peso mayor que el valor mínimo de impresión respondiendo a la siguiente solicitud de registro o impresión. Si está **inhabilitado**, son posibles múltiples impresiones del mismo peso.

3.6.10.3. Automático

Habilite la configuración automática para registrar datos automáticamente e imprimir cada vez que el peso en la báscula se establece a un valor positivo que sea mayor que el valor del peso umbral ingresado.

Si Automático está establecido en **inhabilitado**, el campo Peso umbral no aparece y una impresión o registro de datos debe activarse manualmente.

3.6.10.4. Restablecer en

El restablecimiento de la impresión o registro automáticos puede basarse en valores de desviación del umbral del peso o desviación del peso. Seleccione **Regresar** (el peso debe regresar por debajo de este valor para restablecerse) o **Desviación** (el peso debe cambiar más que este valor para restablecerse) en el cuadro de opciones e ingrese el valor del peso en el campo Restablecer en.

Si las configuraciones Interbloqueo y Automático están inhabilitadas, el campo Restablecer en no se muestra.

Si Restablecer en está configurado en Desviación, los campos Peso umbral y Verificación de movimiento no se muestran.

3.6.10.5. Peso umbral

El Peso umbral es el valor por arriba del cual un registro o impresión automáticos de datos puede ocurrir u ocurrirá. El peso umbral no aparece si Automático se configura como inhabilitado o si Restablecer en está configurado en desviación.

3.6.10.6. Verificación de movimiento

Habilite la configuración de verificación de movimiento para impedir que el bloqueo y las funciones de registro e impresión automáticas se restablezcan cuando la báscula esté en un movimiento por debajo del punto de retorno de Restablecer en. La verificación de movimiento no aparece si Restablecer en está configurado en Desviación.

3.6.11. Reinicio de la báscula

Para iniciar un reinicio de la rama Báscula, presione la tecla ENTER. Si el reinicio es satisfactorio, aparece el mensaje "Reinic. exitoso". Si el reinicio falla, aparece el mensaje "Falla reinic". Si falla el

reinicio, intente iniciar el reinicio nuevamente. Si continúa fallando, solicite asistencia a un representante de METTLER TOLEDO.

Presione la tecla de navegación IZQUIERDA para salir sin reiniciar.

- El reinicio de la báscula NO incluye el reinicio de parámetros significativos de metrología como tipo de báscula, aprobación, unidades de peso, capacidad, incremento o datos de calibración. Estos datos se reinician sólo ejecutando un reinicio maestro.

3.7. Configuración: Aplicación

3.7.1. Memoria

Las pantallas de configuración de memoria incluyen parámetros para la memoria alibi.

3.7.1.1. Memoria alibi

La memoria alibi puede **habilitarse** o **inhabilitarse** en el cuadro de selección. La memoria alibi se configura como una memoria intermedia en "círculo" que sobrescribe el registro existente cuando llega al límite de su memoria. Cada vez que se activa una impresión por solicitud, se almacenan en la memoria alibi campos de datos específicos. La memoria alibi puede aceptar aproximadamente a 60,000 transacciones antes de llegar a su límite y comenzar a sobrescribir transacciones existentes. Para más detalles acerca de la memoria alibi, consulte el Apéndice D, estructura de la **memoria alibi**.

El uso de la memoria alibi requiere de la instalación de una tarjeta de memoria SD. Los intentos de generar una transacción de impresión desde el panel frontal sin una tarjeta SD ocasionarán un mensaje de error emergente "SD card is not installed." (Tarjeta SD no instalada.), mientras que un comando de impresión enviado vía serial resultará en un mensaje "SD memory card not installed" (Tarjeta de memoria SD no instalada) en la línea del sistema. El contador de transacciones no se incrementará.

La tabla de memoria alibi almacena información de transacción básica que el usuario no define. Esta información incluye siempre:

- Marcas de hora y fecha
 - Valor del contador de transacciones
 - Pesos bruto, tara y neto y unidad de peso
- Si el terminal IND246 ha sido programado como aprobado (approved), la habilitación o inhabilitación de la memoria alibi sólo puede hacerse si el interruptor de seguridad (SW1-1) está en posición OFF.

3.7.2. Totalización

Utilice la pantalla de configuración Totalización para seleccionar parámetros para operaciones de totalización, incluyendo la fuente que va a usar como entrada para la totalización, ajustes para gran total y subtotal, así como para habilitar e inhabilitar la conversión de pesos de unidades secundarias para la totalización. Cuando ocurre una impresión por solicitud, el campo de peso seleccionado se sumará al registro de totales.

- 3.7.2.1. Modo
 Seleccione la fuente para utilizar como entrada para comparación de totalización, ya sea el **peso mostrado** o el **peso bruto**. La selección de **Ninguno** inhabilita la totalización.
- 3.7.2.2. Borrar el gran total (GT) al imprimir
 El Gran total se puede configurar para borrarse automáticamente después de imprimir el informe de totales. Si Borrar GT al imprimir está **habilitado**, el subtotal también se borra automáticamente después de imprimir el informe de totales.
- 3.7.2.3. Subtotal
 El Subtotal puede inhabilitarse en forma separada mientras que el GT continúa acumulando pesos. Seleccione **habilitar** o **inhabilitar** el registro de subtotal.
- 3.7.2.4. Borrar ST al imprimir
 Al borrar el subtotal al imprimir y no borrar el gran total al imprimir permite que el subtotal se registre para totalizar subgrupos de pesaje y que se restablezca mientras el gran total continúa contando el gran total del peso. Seleccione Borrar ST al imprimir o no seleccionando **habilitado** o **inhabilitado** en el cuadro de selección.
- 3.7.2.5. Convertir peso
 Los registros totales siempre se almacenan en unidades primarias. Si Convertir peso está **inhabilitado**, los pesos de la báscula que no sean unidades primarias no se acumulan. Si Convertir peso está **habilitado**, entonces el peso se convierte a unidades primarias y se acumula.

3.7.3. E/S discontinuas

Los menús de configuración de **E/S discontinuas** permiten la configuración de dos entradas y dos salidas. La opción de E/S discontinuas no tiene que estar instalada para programar esta función.

- 3.7.3.1. Entradas discontinuas
 Los menús de entradas discontinuas muestran la polaridad de la entrada discontinua y asignaciones para la entrada 1 y la entrada 2. Las dos entradas se configuran en la misma forma.
- 3.7.3.2. Polaridad
 Las entradas pueden programarse para aceptar ya sea un nivel de polaridad **+ Verdadera** o **- Verdadera** como "ON". El valor predeterminado es **+ Verdadera**.
- 3.7.3.3. Asignación
 Las opciones para asignaciones de entradas son:

Ninguna (predeterminado)	SICS – S	Tara
Borrar pantalla	SICS – SI	Cambio unidades
Inhabilitar teclado	SICS – SIR	Cero
Imprimir		

3.7.3.4. Salidas discontinuas

Para cada **Salida discontinua**, los menús permiten seleccionar una asignación de las siguientes opciones:

Ninguna (predeterminada)	Movimiento	Por arriba de la capacidad
Centro de cero	Neto	Abajo de cero

3.7.4. Tecla Función

La configuración de la tecla Función permite seleccionar la aplicación que estará activa cuando se presiona la tecla FUNCIÓN. Sólo puede seleccionarse una aplicación.

3.7.4.1. Asignación

Las opciones para la asignación de la tecla FUNCIÓN son:

Inhabilitado (predeterminada)	Conteo
Pesaje de animales	Peso pico
Comprobación de peso	Vehículo

Las siguientes ramas de configuración variarán dependiendo de la selección para la asignación de la tecla FUNCIÓN. Dependiendo de la selección de la tecla FUNCIÓN, se mostrará una de las siguientes aplicaciones. Si la tecla FUNCIÓN está inhabilitada, ninguna de las ramas de configuración de aplicación se mostrará y el siguiente parámetro será la función Reiniciar (consulte la página 3-24).

Para detalles sobre la preparación, configuración y operación de cada una de estas aplicaciones, consulte el Capítulo 4, **Aplicaciones: Configuración y operación**.

3.7.4.2. Inicio automático

Si se ha dado una asignación a la tecla FUNCIÓN, este parámetro determina si, cuando el terminal se enciende, la pantalla mostrará la aplicación. Si está **inhabilitada**, el terminal estará en modo básico en el encendido.

3.7.5. Pesaje de animales

Los siguientes parámetros se usan para configurar la aplicación Pesaje de animales.

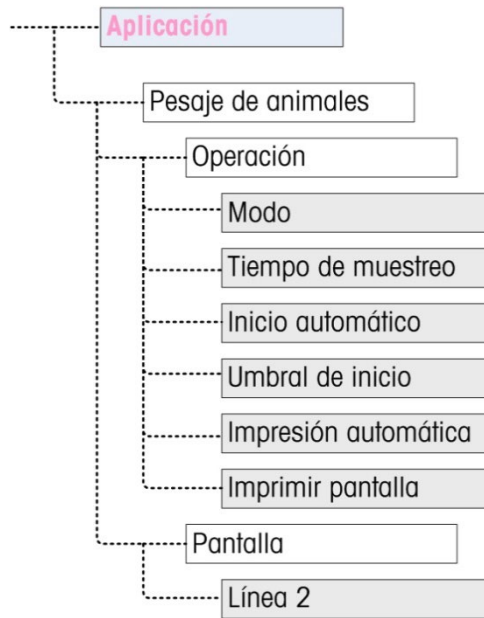


Figura 3-8: Menú Aplicación – Pesaje de animales

3.7.6. Conteo

Los siguientes parámetros se usan para configurar la aplicación Conteo.

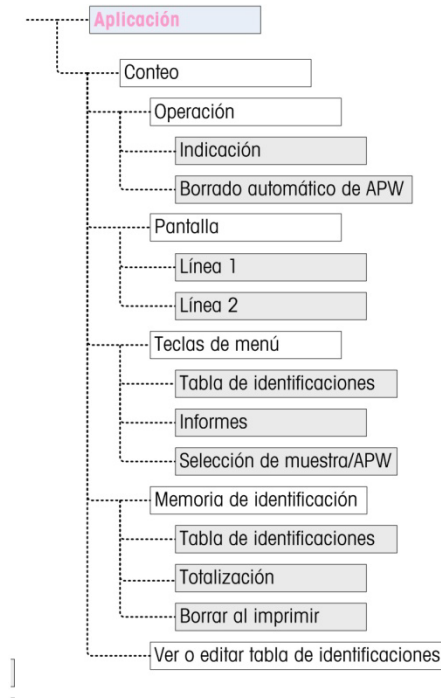


Figura 3-9: Menú Aplicación – Conteo

3.7.7. Comprobación de peso

Los siguientes parámetros se usan para configurar la aplicación Comprobación de peso.

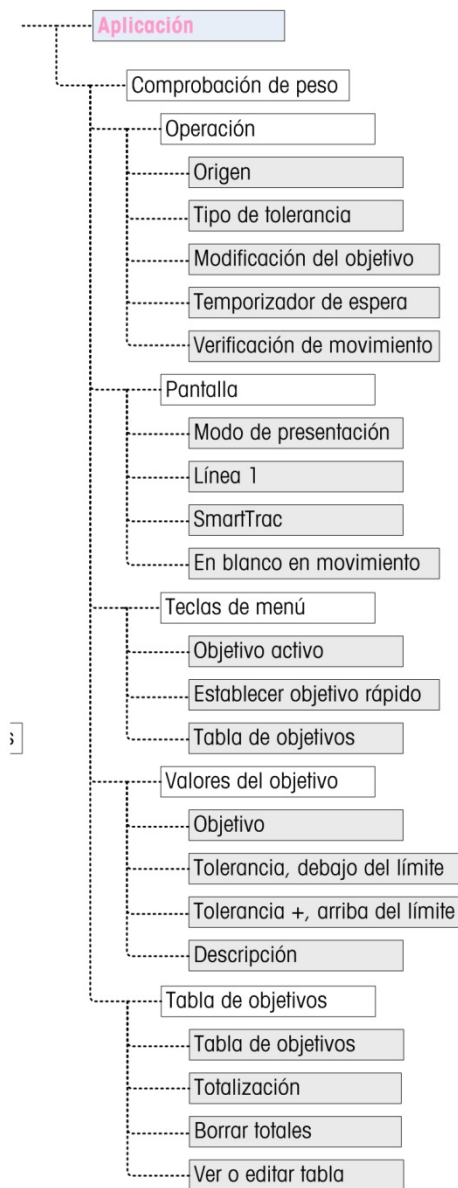


Figura 3-10: Menú Aplicación – Comprobación de peso

3.7.8. **Peso pico**

Los siguientes parámetros se usan para configurar la aplicación Peso pico.

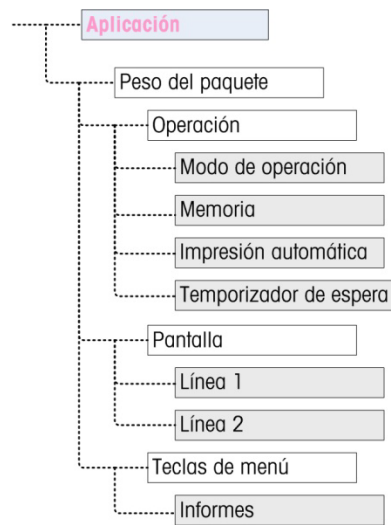


Figura 3-11: Menú Aplicación – Peso pico

3.7.9. Pesaje de vehículos

Los siguientes parámetros se usan para configurar la aplicación Pesaje de vehículos.

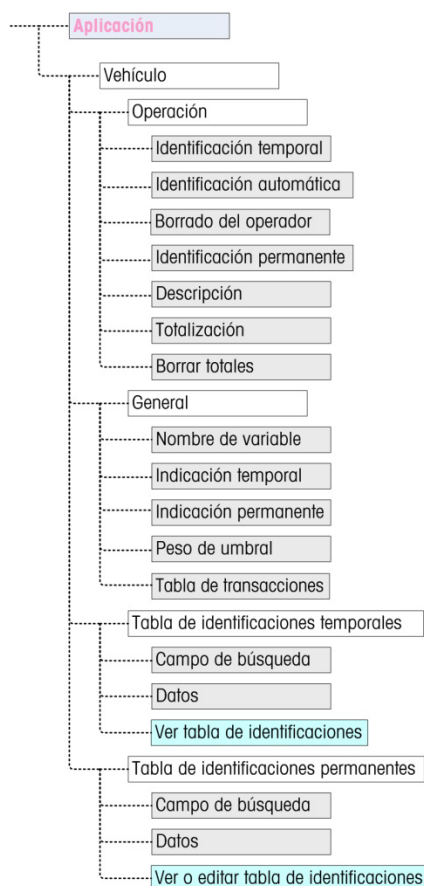


Figura 3-12: Menú Aplicación – Pesaje de vehículos

3.7.10. Reinicio

Para iniciar un reinicio de la rama Aplicación, presione la tecla ENTER. Si el reinicio es satisfactorio, aparece el mensaje "Reinic. exitoso". Si el reinicio falla, aparece el mensaje "Falla reinic.". Si falla el reinicio, intente iniciar el reinicio nuevamente. Si continúa fallando, solicite asistencia a un representante de METTLER TOLEDO.

Presione la tecla de navegación IZQUIERDA para salir sin reiniciar.

El reinicio de aplicación NO incluye reiniciar la información de la memoria alibi. Estos datos sólo pueden reiniciarse al seleccionar Mantenimiento, Reiniciar todo o Reinicio maestro.

3.8. Configuración: Terminal

3.8.1. Dispositivo

La pantalla de configuración Dispositivo permite ingresar el número de serie del terminal y el valor de tiempo de expiración del teclado numérico.

3.8.1.1. Número de serie

Utilice las teclas alfanuméricas para ingresar el número de serie del terminal. El número de serie se encuentra en la etiqueta de datos en la parte posterior del terminal. Presione la tecla ENTER para aceptar el número de serie ingresado.

3.8.1.2. Temporización de teclas

Use las teclas numéricas para ingresar el periodo de expiración, en incrementos de 100 ms, para presiones de teclas cuando ingrese datos alfanuméricos.

Este valor establece el tiempo que la letra mostrada en la pantalla puede cambiarse (por ejemplo, de **a** a **b** a **c**) al presionar la tecla nuevamente. Una vez que ha transcurrido el valor de temporización de tecla, la letra seleccionada se establece y la siguiente presión de tecla iniciará un nuevo ingreso de carácter o dígito.

Los valores entre 3 y 12 son normales. Entre más corto sea el tiempo, más rápido puede hacerse un ingreso. El valor predeterminado es 8.

3.8.2. Pantalla

Use la pantalla de configuración Pantalla para establecer los periodos de expiración del protector de pantalla y luz de fondo, el temporizador de apagado automático, qué aparece en la línea del sistema, seleccionar la pantalla de tara y ajustar el contraste de la pantalla.

3.8.2.1. Protector de pantalla

Seleccione el número de minutos (**1**, **5**, **10** o **30**) que deben transcurrir sin movimiento de la báscula y sin actividad del teclado antes de que aparezca el protector de pantalla (reemplaza la vista de la pantalla de visualización). Si se detecta movimiento o se presiona cualquier tecla, el protector de pantalla desaparece automáticamente y su tiempo se restablece. La pulsación de una tecla utilizada para salir del modo de protector de pantalla se ignora para todos los demás propósitos.

La configuración en **inhabilitado** en el campo Protector de pantalla inhabilita el protector de pantalla.

3.8.2.2. Tiempo de expiración de la luz de fondo

Este parámetro selecciona el tiempo que la luz de fondo permanecerá encendida después de que no se detecte movimiento y no se presionen teclas. Seleccione entre **Siempre encendida**, **Inhabilitada (siempre apagada)**, **1 minuto**, **5 minutos** o **10 minutos**.

3.8.2.3. Temporizador de apagado automático

Esta función ayuda a conservar energía de la batería al poner el terminal en modo de hibernación al apagar la pantalla después de que ha transcurrido cierto tiempo sin movimiento y sin que se presionen teclas. Las opciones son **inhabilitado** (predeterminado), **10 minutos**, **30 minutos** y **60 minutos**. Si este campo está inhabilitado, el terminal nunca se apagará automáticamente.

3.8.2.4. Línea del sistema

La línea del sistema es la línea superior de la pantalla encima de la pantalla de peso. Este paso permite la selección de lo que se mostrará en la línea del sistema durante la operación normal. Seleccione entre estado **En blanco**, **discretas**, **Hora y fecha** o **ambas**, E/S discretas y Hora y fecha.

3.8.2.5. Pantalla de tara

Este paso selecciona si el valor de tara se mostrará debajo y a la izquierda del campo del peso normal estando en modo neto. Las opciones son **Inhabilitado**, **Cuando esté activo** y **Siempre**. Si se selecciona Activo, el área de tara en la pantalla se mostrará solamente después de que se haya tomado una tara y estará en blanco cuando el terminal esté en modo bruto. Si se selecciona Siempre, cuando no haya tara presente, la pantalla de tara indicará un valor de tara de 0 en el área de la pantalla de tara.

3.8.2.6. Ajustar contraste

Este parámetro ingresa en una pantalla donde puede ajustarse el contraste de la pantalla. Presione la tecla de navegación **ARRIBA** para incrementar el contraste y la tecla **ABAJO** para reducir el contraste. Presione la tecla de navegación **IZQUIERDA** para salir sin ajustar.

3.8.3. Región

Las pantallas de configuración de región permiten la configuración del formato de hora y fecha, los valores de hora y fecha reales y la selección de idioma.

3.8.3.1.1. Formato de hora y fecha

Los cuadros de selección en esta pantalla de configuración permiten la configuración de:

Formato de hora

12:MM (reloj de 12 horas con presentación de hora y minutos)

12:MM:SS (reloj de 12 horas con presentación de hora, minutos y segundos)

24:MM (reloj de 24 horas con presentación de hora y minutos)

24:MM:SS (reloj de 24 horas con presentación de hora, minutos y segundos)

Formato de fecha

DD MM AA (Día de dos dígitos, mes, año)

DD MMM AAAA (Día de dos dígitos, mes de tres caracteres, año de cuatro dígitos)

MM DD AA (Mes de dos dígitos, día, año)

MMM DD AAAA (Mes de tres caracteres, día de dos dígitos, año de cuatro dígitos)

AA MM DD (Año de dos dígitos, mes, día)

AAAA MMM DD (Año de cuatro dígitos, mes de tres caracteres, día de dos dígitos)

Separador de campo de fecha

/ (diagonal)

- (guión)

. (punto)

(espacio)

Ninguno

3.8.3.1.2. Ajuste de hora y fecha

Ingrese la hora, minutos, día, mes y año en estos campos de texto y cuadros de selección de la pantalla de configuración. El terminal ajusta automáticamente la fecha para un año bisiesto, y una batería de respaldo mantiene la hora y la fecha en caso de interrupción eléctrica.

- La configuración manual de la hora es necesaria para los ajustes de ahorro de luz solar.

Hora

Utilice el teclado numérico para ingresar la hora en el cuadro de texto de hora. Si se selecciona un formato de 12 horas, use el cuadro de selección AM/PM para seleccionar AM o PM. El cuadro de selección "AM/PM" solamente aparece si el formato de hora está configurado como 12:MM o 12:MM:SS en la configuración de formato de hora y fecha.

Minutos

Utilice el teclado numérico para ingresar los minutos en el cuadro de texto de minutos.

Día

Utilice el teclado numérico para ingresar el día en el cuadro de texto de día.

Mes

Utilice el cuadro de selección de mes para seleccionar el mes.

Año

Utilice el teclado numérico para ingresar el año en el cuadro de texto de año.

3.8.3.1.3. Idioma

Utilice la pantalla de configuración de idioma para especificar el idioma de las operaciones del terminal.

Idioma del menú

Use el cuadro de selección de idioma del menú para seleccionar el idioma del menú del operador y mensajes que aparecen en el terminal. Las opciones son:

- Inglés
- Alemán
- Códigos "F"
- Italiano

- Francés
- Español

Idioma de configuración

Use el cuadro de selección Idioma de configuración para seleccionar el idioma que se usará en el terminal cuando esté en modo de configuración. Si se selecciona Códigos F, cada nombre de parámetro de configuración será reemplazado por un código numérico equivalente. Consulte el Apéndice C para una lista de valores de códigos F. Las opciones son:

- Inglés
- Códigos F

3.8.4. Contador de transacciones

El contador de transacciones es un registro de siete dígitos que guarda el total de transacciones que se llevan a cabo en el terminal. Cuando el valor llega a 9,999,999, la siguiente transacción provoca una vuelta a 0000001. Utilice la pantalla de configuración del contador de transacciones para configurar las operaciones del contador de transacciones.

3.8.4.1. Contador de transacciones

Utilice el cuadro de selección Contador de transacciones para **habilitar** o **inhabilitar** el contador de transacciones.


3.8.4.2. Editar contador

Use el cuadro de selección Editar contador para **habilitar** o **inhabilitar** la edición manual del siguiente valor del contador de transacciones.

3.8.4.3. Siguiendo transacción

El valor del contador para la siguiente transacción aparece en el campo Siguiendo transacción. Si Editar contador está **habilitado**, el contador puede predeterminarse manualmente a cualquier número válido superior a 0.

3.8.5. Usuario

El terminal IND246 es compatible con protección con contraseña del modo de configuración. Todas las funciones de configuración del terminal estarán disponibles para todos los usuarios a través del ícono CONFIGURACIÓN  en el menú del operador hasta que se habilite la protección con contraseña y se ingrese una contraseña.

3.8.5.1. Protección con contraseña

Si está **inhabilitada** (predeterminado), se puede ingresar a todas las áreas del terminal (incluyendo el modo de configuración) normalmente. Si está **habilitada**, se debe ingresar un código de contraseña antes de permitirse el acceso al modo de configuración.



3.8.5.2. Contraseña

Si se habilita la protección con contraseña en el paso anterior, este parámetro permite ingresar la contraseña establecida para permitir el acceso. Se puede ingresar un número de hasta seis dígitos.

3.8.5.3. Confirmar contraseña

Confirme la contraseña ingresada anteriormente. Si la contraseña no coincide, no será aceptada.

3.8.6. Teclas de menú

Esta pantalla permite la adición o remoción de íconos de la pantalla del menú del operador del terminal. Dos íconos, EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN  y CONFIGURACIÓN , se colocan automáticamente y no pueden eliminarse.

Ingrese en cada campo de esta página para **habilitar** o **inhabilitar** cada uno de los íconos. La lista incluye:

Memoria alibi	Fecha y hora
Ajustar contraste	Memoria de totales
Contador de transacciones	Agregar x10

Observe que se pueden habilitar íconos del menú del operador adicionales en la sección Pac de aplicación de la configuración con base en la aplicación seleccionada.

3.8.7. Reinicio

Para iniciar un reinicio, presione la tecla ENTER. Si el reinicio es satisfactorio, aparece el mensaje "Reinic. exitoso". Si el reinicio falla, aparece el mensaje "Falla reinic.". Si falla el reinicio, intente iniciar el reinicio nuevamente. Si continúa fallando, solicite asistencia a un representante de METTLER TOLEDO.

Presione la tecla de navegación IZQUIERDA para salir sin reiniciar.

3.9. Configuración: Comunicaciones

3.9.1. Plantillas

El terminal IND246 proporciona tres formatos de salida diferentes disponibles para salidas por solicitud. Cada uno de estos formatos se crea en una plantilla. Una plantilla tiene capacidad hasta para 25 campos de datos para definir el formato de una salida de datos por solicitud. Además, cada aplicación tiene al menos una plantilla específica para ella. De tal forma, el IND246 tiene capacidad para un total de nueve plantillas.

También hay una pantalla de configuración de líneas de plantilla disponible para configurar líneas de caracteres que se usan frecuentemente en plantillas tales como un nombre de cliente o dirección.

3.9.1.1. Plantillas de salida 1, 2 y 3

La pantalla de configuración Plantilla de salida permite la configuración de los formatos de datos de salida y el número de alimentaciones de línea al final.

Para dar formato a una plantilla, primero seleccione el número de campo (de 1 a 25) en el primer cuadro de selección y luego seleccione el elemento para ese campo en el segundo cuadro de selección. Con este método, se puede crear una plantilla de hasta 25 campos. Para finalizar una

plantilla, se debe incluir un campo Finalizar plantilla. Todos los campos posteriores al campo Finalizar plantilla se ignorarán.

3.9.1.2. Plantillas de salida 4 a 9

Cada una de las plantillas 4 a 9 se usa para una aplicación específica como se indica en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3: Plantillas de aplicaciones

Plantilla	Aplicación	Plantilla	Aplicación
4	Vehículo – Entrante	7	Peso pico
5	Vehículo – Saliente	8	Pesaje de animales
6	Comprobación de peso	9	Conteo

Cada una de las plantillas de aplicaciones se configura como se describe anteriormente con el número de campo y elemento. Cada aplicación también proporciona nuevos elementos específicos de aplicación que pueden agregarse a una plantilla. Los elementos adicionales para cada plantilla se describen en el Capítulo 4.

3.9.1.2.1. Campo

La Tabla 3-4 muestra los elementos disponibles que pueden seleccionarse para un campo.

Tabla 3-4: Elementos usados en plantillas

Elemento	Longitud	Elemento	Longitud
3 espacios	3	Línea 2	40
10 espacios	10	Línea 3	40
15 espacios	15	Línea 4	40
Fecha	8 u 11	Línea 5	40
Peso mostrado	10 - 14	Línea 6	40
Fin de plantilla	0	Línea 7	40
Peso bruto	10 - 12	Línea 8	40
ID	20	Línea 9	40
Peso neto	12 - 14	Línea 10	40
Nueva línea (<CR><LF>)	2	Peso de tara	12 - 14
Nombre de la báscula	20	Hora	5 - 11
Línea 1	40	Número de transacción	7

- Consulte el Apéndice B, **Configuraciones predeterminadas**, para más detalles acerca de la estructura y contenido de las plantillas.

3.9.1.2.2. Agregar alimentaciones de línea




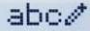


En cada página de plantilla hay un cuadro para ingresar el número de líneas en blanco que se agregarán al final de la plantilla. Esto proporciona la capacidad de avanzar un comprobante o etiqueta después de imprimir. Ingrese un valor de 0 a 9 para el número de alimentaciones de línea que se agregarán después de que se transmita una plantilla.

3.9.1.3. Líneas

La pantalla de configuración Líneas de plantilla define hasta 10 líneas de caracteres que pueden usarse en mensajes de plantilla. Las líneas de caracteres pueden verse, editarse o borrarse.

Para ingresar o editar líneas de plantilla:

Seleccione el número de líneas en el primer cuadro de selección y luego cualquier dato existente para esa línea se mostrará en el segundo cuadro de captura de valores. Con las teclas alfanuméricas, ingrese o edite los caracteres que se usarán como la línea seleccionada.

Observe que hay un nuevo método de captura de datos llamado Decimal disponible para Líneas de plantilla. La tecla MAYÚSCULAS  ahora alterna entre ingreso numérico , ingreso alfabético con mayúsculas , ingreso alfabético con minúsculas  e ingreso decimal . El método de ingreso decimal puede usarse para ingresar caracteres específicos no disponibles en el teclado alfanumérico del IND246 al ingresar el valor decimal del carácter ASCII. Esto también es útil cuando se prepara una plantilla para una impresora que usa un conjunto de caracteres diferentes para imprimir caracteres internacionales. Al ingresar el valor decimal del carácter internacional, se pueden transmitir nuevos caracteres ASCII. Cuando se selecciona el ingreso decimal, aparecerá un cuadro de captura debajo del cuadro de captura de línea. Ingrese el número decimal de dos o tres dígitos para un carácter especial y presione ENTER. Para salir del modo de captura decimal, presione la tecla MAYÚSCULAS  y el cuadro de captura decimal se eliminará y el enfoque regresará al cuadro de captura de línea.

- Observe que se pueden ingresar valores decimales de 32 a 255. No se puede ingresar caracteres de control en valores decimales 0 a 31 con este método. Se pueden incluir caracteres de control en una plantilla creada con el software InSite. El IND246 los reconocerá cuando se descargue la plantilla y los incluirá en la plantilla cuando se imprima.

Cuando la captura esté completa, presione ENTER y el enfoque regresará a Línea número. Entonces es posible seleccionar otra línea para captura o edición.

3.9.2. Informes

La pantalla de configuración de informes permite configurar la estructura de los informes que genera el terminal IND246. Las pantallas de configuración de informes incluyen opciones de ancho, encabezado, separador de registros y pie de página.

3.9.2.1. Ancho

Utilice el cuadro de selección para el campo Ancho para seleccionar el ancho de los informes

- **Estrecho (40)** – informes de 40 caracteres de ancho
- **Amplio (80)** – informes de 80 caracteres de ancho

3.9.2.2. Encabezado

El campo Encabezado especifica el número de líneas en blanco (CR/LF) que serán colocadas al principio de cada informe.

3.9.2.3. Separador de registros

Se puede seleccionar un carácter repetido como separador entre registros impresos en el informe. Este paso selecciona el carácter que se utilizará. Las opciones de carácter en el cuadro de selección son:

- Ninguno** (ningún separador entre registros) = (símbolos de igualdad)
- * (asteriscos) **CR/LF** (línea en blanco)
- (guiones)

Por ejemplo, si selecciona * (asteriscos), la línea resultante de separación aparecerá como sigue:

3.9.2.4. Pie de página

El campo Pie de página especifica el número de líneas en blanco (CR/LF) que serán colocadas al final de cada informe.

3.9.3. Conexiones

La configuración de conexiones proporciona un método para asignar una función a un puerto físico en el terminal. Los puertos opcionales están disponibles solamente si está instalada la tarjeta opcional correspondiente.

Hay páginas de configuración disponibles para los puertos COM1, COM2, USB y Ethernet en el terminal IND246.

Estas pantallas definen qué tipo de comunicación ocurre en cada puerto. Si no hay conexiones programadas, no habrá ninguna comunicación de datos en ese puerto. En el Apéndice E, Comunicaciones, se encuentran detalles específicos de las diferentes asignaciones.

Es probable que se requiera que un puerto respalde una salida por solicitud de pesaje básico, una impresión por solicitud de una aplicación y tal vez una impresión de informe. Para respaldar esta capacidad, si la primera asignación es Solicitud o Informe, se hace disponible una segunda asignación (Asignación 2). Si la Asignación 2 está programada para Solicitud o Informes, una tercera asignación (Asignación 3) estará disponible. Si se programa una asignación como cualquier opción excepto Solicitud o Informe, no serán posibles asignaciones adicionales.

Dependiendo de la asignación para un puerto, se mostrará un parámetro de configuración de plantilla o suma de comprobación. Consulte la Tabla 3-5 para una lista de las posibles asignaciones para cada puerto y los parámetros de configuración adicionales requeridos para esa asignación.

Tabla 3-5: Asignaciones de conexión de COM1

Puerto	Asignación	Plantilla	Suma de comprobación
COM1	Asignación		
	Salida continua		Inhabilitada, habilitada
	Continua-extendida		Inhabilitada, habilitada
	Solicitud	Plantilla 1, 2, 3, 4 - 9	

Puerto	Asignación	Plantilla	Suma de comprobación
	Informes		
	SICS		
	Acceso a variable		
	Asignación 2 (si Asignación = Solicitud o Informes)		
	Solicitud	Plantilla 1, 2, 3, 4 - 9	
	Informes		
	Asignación 3 (si Asignación 2 = Solicitud o Informes)		
	Solicitud	Plantilla 1, 2, 3, 4 - 9	
	Informes		

Tabla 3-6: Asignaciones de conexión de COM2

Puerto	Asignación	Plantilla	Suma de comprobación
COM2	Asignación		
	Salida continua		Inhabilitada, habilitada
	Continua-extendida		Inhabilitada, habilitada
	Solicitud	Plantilla 1, 2, 3, 4 - 9	
	Informes		
	SICS		
	Asignación 2 (si Asignación = Solicitud)		
	Solicitud	Plantilla 1, 2, 3, 4 - 9	
	Informes		
	Asignación 3 (si Asignación 2 = Solicitud o Informes)		
	Solicitud	Plantilla 1, 2, 3, 4 - 9	
	Informes		

Tabla 3-7: Asignaciones de conexión USB

Puerto	Asignación	Plantilla	Suma de comprobación
USB	Asignación		
	Salida continua		Inhabilitada, habilitada
	Continua-extendida		Inhabilitada, habilitada
	Solicitud	Plantilla 1, 2, 3, 4 - 9	
	Informes		
	SICS		
	Acceso a variable		
	Asignación 2 (si Asignación = Solicitud o Informes)		
	Solicitud	Plantilla 1, 2, 3, 4 - 9	
	Informes		
	Asignación 3 (si Asignación 2 = Solicitud o Informes)		
	Solicitud	Plantilla 1, 2, 3, 4 - 9	
	Informes		

Tabla 3-8: Asignaciones de conexión Ethernet

Puerto	Asignación	Plantilla
Ethernet	Asignación	
	Salida continua	Inhabilitada, habilitada
	Continua-extendida	Inhabilitada, habilitada
	Solicitud	Plantilla 1, 2, 3, 4 - 9
	Cliente de impresión	
	Informes	
	SICS	
	Acceso a variable	
	Asignación 2 (si Asignación = Solicitud o Informes)	
	Solicitud	Plantilla 1, 2, 3, 4 - 9
	Informes	
	Asignación 3 (si Asignación 2 = Solicitud o Informes)	
	Solicitud	Plantilla 1, 2, 3, 4 - 9
	Informes	

Tabla 3-9: Asignaciones de conexión de cliente de impresión

Puerto	Asignación	Plantilla	Suma de comprobación
USB	Asignación		
	Salida continua		Inhabilitada, habilitada
	Continua-extendida		Inhabilitada, habilitada
	Solicitud	Plantilla 1, 2, 3, 4 - 9	
	Informes		
	Asignación 2 (si Asignación = Solicitud o Informes)		
	Solicitud	Plantilla 1, 2, 3, 4 - 9	
	Informes		
	Asignación 3 (si Asignación 2 = Solicitud o Informes)		
	Solicitud	Plantilla 1, 2, 3, 4 - 9	
	Informes		

Notas para opciones de conexión:

- No todas las opciones están disponibles para todas las asignaciones de conexión. Solamente se muestran las opciones válidas en los cuadros de selección.
- La asignación Acceso a variable no está disponible para COM2.
- La asignación Cliente de impresión está disponible solamente para el puerto Ethernet. Si se selecciona como asignación de puerto Ethernet, se mostrará un puerto de Cliente de impresión para seleccionar las conexiones para el Cliente de impresión.
- El campo de Plantilla aparece solamente cuando la selección de asignación es Salida por solicitud.
- El campo Suma de comprobación está disponible solamente para salidas continuas.

- La selección SICS proporciona algunos comandos de interfaz nivel 0 y nivel 1.
- Si se hace una asignación Continua o Solicitud, ese puerto automáticamente respalda la capacidad del comando de entrada CTPZ (borrar, tara, imprimir, cero). No se requiere selección. El puerto Cliente de impresión NO es compatible con CTPZ en esta situación.

3.9.4. Serial

Las pantallas de configuración de comunicación serial proporcionan acceso a los parámetros para los puertos seriales COM1 y COM2/USB. Los puertos COM2 y USB comparten los mismos parámetros de configuración, ya que sólo uno de ellos puede instalarse en el terminal a la vez.

Los puertos COM2 y USB aparecen solamente si se ha instalado la tarjeta opcional correspondiente.

3.9.4.1. COM1

Use las pantallas de configuración COM1 para configurar los parámetros para el puerto serial COM1.

3.9.4.1.1. Baudios

Utilice el cuadro de selección de baudios para establecer la velocidad en baudios del puerto serial. Las opciones son:

300	1200	4800	19200	57600
600	2400	9600	38400	115200

3.9.4.1.2. Bits de datos

Utilice el cuadro de selección de bits de datos para establecer los bits en 7 u 8 para el puerto serial.

3.9.4.1.3. Paridad

Utilice el cuadro de selección de paridad para establecer la paridad como **Ninguna**, **Impar** o **Par** para el puerto serial.

3.9.4.1.4. Control de flujo

Utilice el cuadro de selección de control de flujo para establecer el control de flujo como **Ninguno** o **XON-XOFF** (activado/desactivado) (comunicación amiga).

- Después de recibir un comando XOFF en COM1 configurado para comunicación amiga XON/XOFF, los datos que permanecen en la memoria intermedia de salida del puerto aún se enviarán. La memoria intermedia del puerto COM1 contiene un máximo de 16 bytes de datos.

3.9.4.1.5. Interface

Utilice el cuadro de selección de interfaz para seleccionar la interfaz de puerto serie. Para el terminal IND246 estándar COM1 proporciona una interfaz RS-232 solamente. Para el terminal IND246 POWERCELL hay una opción de un puerto RS-232, RS-422 o interfaz RS-485.

3.9.4.2. COM2/USB

Use las pantallas de configuración COM2/USB para configurar los parámetros para los puertos COM2 y USB.

- 3.9.4.2.1. Baudios
Utilice el cuadro de selección de baudios para establecer la velocidad en baudios del puerto serial. Las opciones son:

300	1200	4800	19200	57600
600	2400	9600	38400	115200

- 3.9.4.2.2. Bits de datos
Utilice el cuadro de selección de bits de datos para establecer los bits en 7 u 8 para el puerto serial.

- 3.9.4.2.3. Paridad
Utilice el cuadro de selección de paridad para establecer la paridad como **Ninguna**, **Impar** o **Par** para el puerto serial.

- 3.9.4.2.4. Control de flujo
Utilice el cuadro de selección de control de flujo para establecer el control de flujo como **Ninguno** o **XON-XOFF** (activado desactivado) (comunicación amiga).

- Después de recibir un comando XOFF en COM2 configurado para comunicación amiga XON/XOFF, los datos que permanecen en la memoria intermedia de salida del puerto aún se enviarán. La memoria intermedia del puerto COM2 contiene un máximo de 64 bytes de datos.

- 3.9.4.2.5. Interfaz
Utilice el cuadro de selección de interfaz para seleccionar la interfaz del puerto serial. Las opciones para COM2 incluyen **RS-232** o **RS-485**. Este parámetro no se muestra para la opción USB.

3.9.5. Red

Las pantallas de configuración de red incluyen Ethernet y Cliente de impresión.

- 3.9.5.1. Ethernet
Ethernet está disponible para transferencia de datos, conexión a InSite™, acceso a variable y conexión a un cliente de impresión. La configuración de Ethernet permite solamente asignación de direcciones de protocolos de Internet (IP) estáticos.

La rama Ethernet incluye los siguientes campos:

- 3.9.5.1.1. Dirección MAC
La dirección de control de acceso medio (MAC, por sus siglas en inglés) no puede editarse porque se muestra solamente para información.

- 3.9.5.1.2. Cliente DHCP
El cliente DHCP (protocolo de configuración dinámica) puede **habilitarse** o **inhabilitarse**. Si la configuración de cliente DHCP está habilitada, los campos de dirección IP, máscara de subred y dirección de pasarela son asignados automáticamente por la red y se convierten en opciones de sólo lectura en las pantallas de configuración. Si se inhabilita la dirección IP, debe asignarse manualmente en los siguientes campos.

- 3.9.5.1.3. Dirección IP
Ingrese la dirección IP (o vea si cliente DHCP está habilitado) para el terminal IND246. Después de que se ha ingresado cada grupo de dígitos, presione ENTER para proceder con el siguiente grupo. El valor predeterminado de IP es 192.168.000.001.
- 3.9.5.1.4. Máscara de subred
Ingrese la máscara de subred (o vea si cliente DHCP está habilitado) para el terminal IND246. Después de que se ha ingresado cada grupo de dígitos, presione ENTER para proceder con el siguiente grupo. El valor predeterminado para la máscara de subred es 255.255.255.0.
- 3.9.5.1.5. Dirección de pasarela
Ingrese la dirección de pasarela (o vea si cliente DHCP está habilitado) para el terminal IND246. Después de que se ha ingresado cada grupo de dígitos, presione ENTER para proceder con el siguiente grupo. El valor predeterminado para la pasarela es en blanco.

Una vez que la captura esté completa, presione la tecla de navegación IZQUIERDA para regresar al menú de configuración.
- 3.9.5.2. Cliente de impresión

La conexión del cliente de impresión permite al IND246 enviar datos a un dispositivo en red como una impresora. La configuración de cliente de impresión sólo se muestra si se creó una conexión de cliente de impresión en Comunicaciones > Conexiones > Ethernet.
- 3.9.5.2.1. Dirección IP de servidor
La dirección IP de servidor es la dirección IP del dispositivo de red (generalmente una impresora) adonde el terminal enviará la información de impresión. Ingrese la dirección IP con el teclado numérico.
- 3.9.5.2.2. Puerto TCP de servidor
Ingrese el puerto TCP de servidor del dispositivo en la red. Este es el puerto en el dispositivo de red a través del cual se establece la comunicación.

3.9.6. Reinicio

Para iniciar un reinicio del bloque de configuración de comunicaciones, presione la tecla ENTER. Si el reinicio es satisfactorio, aparece el mensaje "Reinic. exitoso". Si el reinicio falla, aparece el mensaje "Falla de reinic." Si falla el reinicio, intente iniciar el reinicio nuevamente. Si continúa fallando, solicite asistencia a un representante de METTLER TOLEDO.

Presione la tecla de navegación IZQUIERDA para salir sin reiniciar.

3.10. Configuración: Mantenimiento

3.10.1. Diagnóstico

3.10.1.1. Prueba de pantalla

La pantalla Prueba de pantalla muestra todos los puntos "encendidos" al ingresar en ella por primera vez. Después de tres segundos, todos los puntos se "apagan". Este ciclo continúa hasta que se presiona la tecla de navegación IZQUIERDA para regresar al menú.

3.10.1.2. Prueba de teclado

La pantalla Prueba de teclado permite la prueba de las teclas del terminal, incluyendo las teclas de función de la báscula, las teclas de navegación y las teclas numéricas.

Presione cualquier tecla y la pantalla mostrará un gráfico para esa tecla. Una vez que la prueba esté completa, presione la tecla de navegación IZQUIERDA para regresar el menú.

3.10.2. Báscula

Las pantallas de configuración de diagnóstico de la báscula incluyen Salida de celda de carga, Valores de calibración y Estadísticas.

3.10.2.1. Salida de celda de carga

La pantalla Salida de celda de carga muestra el número actual de conteos (valor activo) para la báscula. Estos son conteos sin procesar y no toman en consideración los factores cero o extensión.

Presione la tecla de navegación IZQUIERDA para regresar al menú.

3.10.2.2. Valores de calibración

La pantalla Valores de calibración muestra los valores de calibración actuales para la báscula. El número de cargas de prueba que muestran valores de calibración está determinado por el ajuste de linealidad configurado para la báscula (consulte Báscula > Calibración).

Estos valores de calibración pueden registrarse y posteriormente ingresarse manualmente en una nueva tarjeta de remplazo en caso de que ocurra una falla, lo cual hace innecesario volver a calibrar la báscula con pesos de prueba. Si bien este método es rápido, no es tan preciso como colocar pesos de prueba en la báscula.

Utilice las teclas de navegación ARRIBA y ABAJO para seleccionar un valor de calibración que vaya a modificar. Utilice el teclado numérico para ingresar nuevos valores.

Presione la tecla de navegación IZQUIERDA para regresar al menú.

3.10.2.3. Estadísticas

La pantalla Estadísticas de la báscula presenta información estadística para la báscula como pesajes (aumenta cada vez que se dispara una transacción), sobrecargas (aumenta cuando la carga aplicada para una celda simple excede su capacidad de sobrecarga), peso pico (el peso máximo registrado por la báscula) y comandos de cero (aumenta cada vez que se recibe un comando de un operador o remotamente) y el número de comandos de cero con falla.

Utilice las teclas de navegación ARRIBA y ABAJO para ver toda la información y los registros.

Presione la tecla de navegación IZQUIERDA para regresar al menú.

3.10.2.4. Deriva de cero y sobrecargas

Para las bases de báscula POWERCELL PDX, GDD, SLB615D y SLC611D, está accesible la pantalla Deriva de cero y sobrecargas (Figura 3-17). Estas configuraciones permiten el diagnóstico temprano de celdas de carga con falla, y de posibles daños al equipo de pesaje causado por cargas excesivas.



Figura 3-13: Pantalla de deriva de cero y sobrecargas

La opción de verificación de deriva de cero (Zero Drift Check) puede inhabilitarse (Disabled), establecerse como solo cuenta (Count Only) (el valor predeterminado) o establecerse para contar y registrar (Count and Log). El conteo se registra en las estadísticas de la báscula (en la configuración, en **Mantenimiento > Diagnóstico > Báscula > Estadísticas**).

Quando se emite un comando de cero de báscula, se supone que la báscula está vacía. La medida de umbral compara la lectura de la báscula de cero actual con el cero calibrado para cada celda de carga; si la diferencia excede el valor establecido en este campo, se genera un error de deriva de cero de celda y es contado, o contado y registrado en el registro de mantenimiento. El valor umbral de cero se establece como un porcentaje de la capacidad de la celda de carga calibrada. Su valor predeterminado es 10%.

Observe que el valor de cero fuera de tolerancia para una celda de carga no significa que se ha excedido el rango de cero de la báscula (configurado en **Báscula > Cero**). En esa medida en conjunto, las variaciones individuales entre celdas de carga pueden cancelarse unas a las otras. Un error generado por una celda de carga no necesariamente impedirá que la báscula se establezca en cero como un todo. Si la báscula se encuentra fuera de su rango de cero, aparece un mensaje que indica al operador que corrija la condición de falla.

Para las celdas de carga no digitales, la condición de sobrecarga de celda no es configurable. Para celdas de carga digitales, el umbral al cual se registra una sobrecarga de celda puede establecerse como un valor de peso total en unidades de peso primarias. El valor ingresado también debe representar la cantidad de precarga y comúnmente no exceder la capacidad nominal de la celda de carga. El activador de sobrecarga no se restablece hasta que el peso medido descienda por debajo del 90% del valor umbral de sobrecarga.

3.10.2.5. Mapeo de células de carga (solo células de carga POWERCELL)

Esta sección ofrece una vista gráfica de las células de carga conectadas. Cuando se completa, el diagrama de la red le ayudará a aclarar los errores notificados mostrándole la disposición física de

las células de carga (por dirección), identificando la célula a la que el cable central se conecta, y qué célula de carga es la última de la red. Se recomienda dibujar la red de células de carga en un papel antes de completar las funciones descritas en esta sección.

La Figura 3-14 muestra el mapa de una POWERCELL. Antes de realizar el mapeo, la dirección de cada célula aparece como un "?" y la lista de la conexión por cable bajo el diagrama está en blanco. El gráfico de la plataforma incluye el número de células de carga especificadas en **Scale > Type > # of Load Cells (Báscula > Tipo > n.º de células de carga)**. Utilice las teclas de navegación para pasar de una célula a otra en el diagrama.

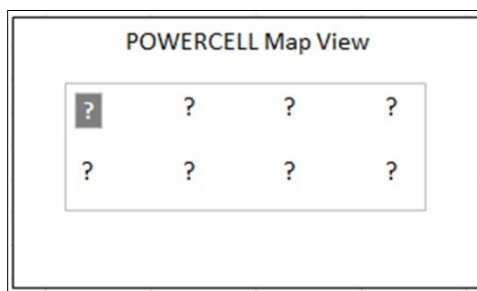


Figura 3-14: Vista del mapa de POWERCELL

Tenga en cuenta que la posición de cada célula en una plataforma se designa por orden alfabético para diferenciarla del valor numérico de la dirección. La Figura 3-15 muestra las posiciones alfabéticas de 12 células de carga. En el ejemplo mostrado en la Figura 3-14, solo se utiliza la primera posición.

A	C	E	G	I	K
B	D	F	H	J	L

Figura 3-15: Designación alfabética de las células de carga en una plataforma

Estas designaciones alfabéticas aparecerán con el correspondiente número de nodo en la columna **Position (Posición)** de la pantalla **POWERCELL Map Table View (Vista de la tabla del mapa POWERCELL)** (Figura 3-20).

3.10.2.5.1. Edición

En la configuración, pulse 5-1-3-6 para acceder a la vista del mapa. Utilice las flechas del teclado o el teclado numérico para seleccionar (marcar) un nodo, luego pulse ENTER para poder utilizar la pantalla de edición que se muestra abajo a la derecha. Esta pantalla permite introducir la información requerida para crear una representación gráfica de la red de células de carga.

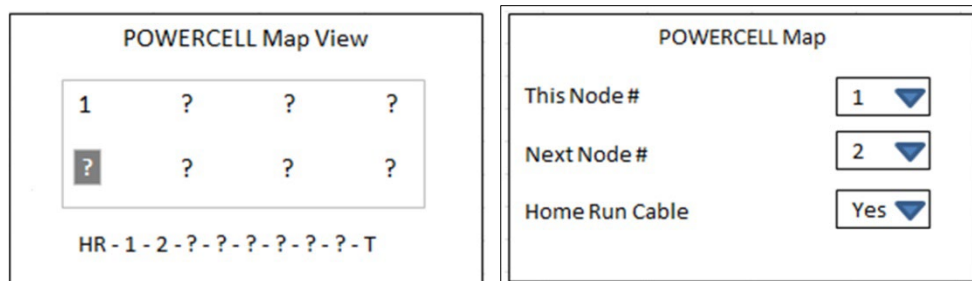


Figura 3-16: Mapa con una célula configurada y pantalla de edición de nodos

Tras seleccionar (marcar) un **?**, pulse ENTER para abrir la pantalla de edición de abajo a la derecha. Utilice las flechas del teclado para seleccionar un número y para configurar el cable central en **Yes (Sí)** o **No (No)**. Cuando la configuración del nodo se haya completado, pulse la flecha IZQUIERDA para salir de la pantalla de edición y regresar al mapa. Luego seleccione el siguiente nodo para configurarlo. Cuando la configuración esté completa, pulse la flecha IZQUIERDA para salir de la vista de mapa y regresar al menú de configuración.

La pantalla **Node Edit (Editar nodo)** incluye los siguientes parámetros y teclas programables:

- | | |
|-------------------------------|---|
| N.º de este nodo | La dirección de la célula de la posición actual de la célula. El valor por defecto es nulo; la casilla desplegable enumera todas las células disponibles. Seleccione la dirección de la célula de la ubicación física en el gráfico de la red y pulse ENTER. |
| Cable central | Seleccione No si el cable central no está conectado a la célula.
Seleccione Sí si el cable central está conectado a la célula. |
| N.º del siguiente nodo | Introduzca la dirección de la siguiente célula en la red conectada a la célula actual. El valor por defecto es nulo; la casilla desplegable enumera todas las células disponibles, además de una selección para Finalizar . Introduzca la dirección de la siguiente célula de carga a la que el cable de la célula de carga está conectado en la red mediante el cable de célula a célula. Si esa es la última célula de carga del sistema (que contiene el conector de finalización), seleccione Finalizar . |
| C | En la pantalla de edición, pulse C para reiniciar ese nodo. Aparecerá un mensaje de confirmación: "¿Reiniciar este nodo?" Utilice las flechas del teclado para seleccionar Sí o No , luego pulse Enter para confirmar. Si pulsa Sí , aparecerá un mensaje de confirmación. Cuando desaparezca, volverá a aparecer la pantalla de edición. Introduzca nuevos valores o pulse la flecha IZQUIERDA para regresar a la vista del mapa, que mostrará el nodo como no configurado (?). |

**Reset
(Reinicio)**

Reinicia los valores mostrados en esta pantalla. Al pulsarlo, se muestra una pantalla de advertencia:

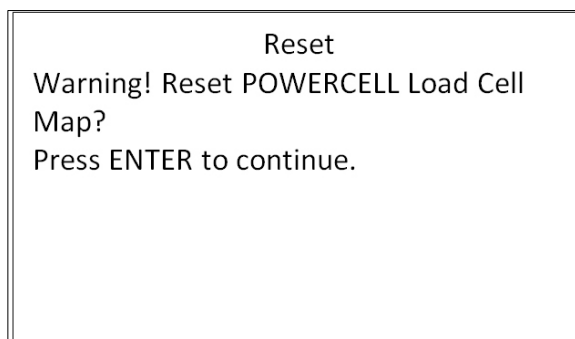
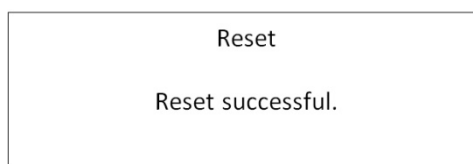


Figura 3-17: Advertencia de reinicio de nodo

- Si selecciona **ESC**, la pantalla se cerrará y los valores no se reiniciarán.
- Si selecciona **OK (Aceptar)**, los valores del nodo se reiniciarán a nulo y el **cable central** a **No**, y aparecerá el mensaje [Completo]. Pulse EXIT (SALIR) para regresar a la pantalla Editar nodo.

**OK (Aceptar)**

Guarda la configuración y sale de la pantalla, **solo si**

- ambos parámetros del nodo **tienen valores** o
- ambos parámetros del nodo son **nulos**

Después de introducir correctamente toda la información, aparecerá un gráfico que describe la posición de la dirección de cada célula de carga. Bajo el gráfico, se muestra la secuencia de conexión de la célula de carga empezando por el cable central y acabando por la célula de carga que contiene el conector de finalización. La información que se muestra puede utilizarse para comprender y localizar mejor una célula de carga específica o errores de red de las células de carga.

3.10.2.5.2. Vista de lista

En el menú de configuración, pulse 5-1-3-6-2 para mostrar la lista del mapa mostrada abajo a la izquierda. Esta vista muestra los datos de cada célula desde el cable central hasta la finalización, tal como se ha introducido en las pantallas **Editar nodo**, y se muestran en el mapa de células de carga.

Utilice las teclas de navegación para desplazarse por la tabla y mostrar más nodos. La columna **Posición** indica la ubicación física de la célula en relación a la báscula. En la Figura 3-15 se muestra una explicación de las letras de posición.

Para salir de esta pantalla, pulse la flecha IZQUIERDA. O, si se ha configurado una conexión de informes (consulte la sección 3.9.3), pulse ENTER/PRINT (ENTER/IMPRIMIR) para crear una impresión como la que se muestra abajo a la derecha.

POWERCELL Map List View				
Location	Node	Position	HR	NextNode
Home Run	4	D	Y	2
Next Node	2	B	N	1

POWERCELL Layout Map			
<pre> ----- 1 3 5 7 2 4 6 8 -----+----- </pre>			
Location	Node	Position	Next
Home Run	4	D	2
Next Node	2	B	1
Next Node	1	A	3
Next Node	3	C	5
Next Node	5	E	7
Next Node	7	G	8
Next Node	8	H	6
Termination	6	F	T

Figura 3-18: Vista de tabla e impresión

También puede pulsar **C** para reiniciar el mapa. Aparecerá un mensaje de advertencia: "¿Reiniciar mapa de célula de carga?". Seleccione **Yes (Sí)** o **(No)** con las flechas del teclado y luego pulse ENTER. Si selecciona **Yes (Sí)**, aparecerá un mensaje de confirmación; seleccione **OK (Aceptar)** y pulse ENTER para regresar a la vista del mapa (Figura 3-16) con todos los valores sin configurar (?).

Utilice la flecha IZQUIERDA para salir de la pantalla.

3.10.2.6.

Guía de instalación

- Tenga en cuenta que las características a las que se puede acceder en la configuración en 5.1.3.7. (**Guía de nivelación**) y 5.1.3.8. (**Restaurar célula de carga**) solo son aplicables para un solo PowerDeck de cuatro células de carga SLC615D, y no para las plataformas dobles o triples con 8 ó 12 células de carga.

Quando el tipo de báscula es POWERCELL SLB615D o SLC611D (en las plataformas PowerMount™ de cuatro células), el sistema ofrece a los instaladores asistencia para la nivelación. En la configuración, pulse 5-1-3-7 para mostrar la pantalla de la guía de nivelación.

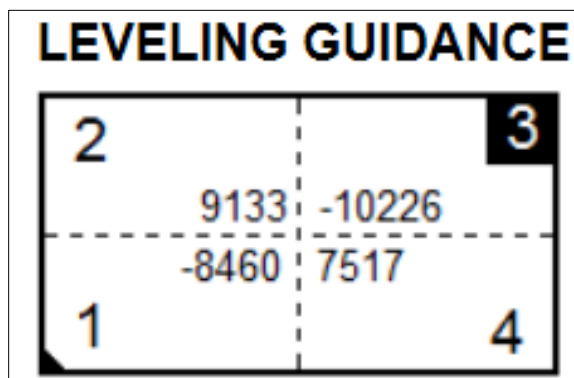


Figura 3-19: Pantalla de la guía de instalación

- Nota: Si se recuperan los valores de fábrica, el gráfico mostrará un valor que representa la diferencia entre el valor actual y el valor recuperado, como en la Figura 3 19. Si los valores de fábrica no están presentes, o no se recuerdan, el gráfico mostrará el valor absoluto de recuentos actuales.

Cuando se instala una báscula de suelo PowerDeck por primera vez, su precisión se puede mejorar asegurándose de que esté nivelada para que los valores de calibración se correspondan con los valores de calibración por defecto almacenados lo más posible. En los terminales IND246 POWERCELL, esta característica está disponible en la configuración en **Mantenimiento > Ejecutar> Diagnósticos > Báscula> Guía de instalación**.

- *La guía de instalación* es válida **solo para plataformas con todas las células originales**. No debe utilizarse para plataformas en las que se han sustituido una o más células.

Los recuentos mostrados indican si la lectura actual está por encima o por debajo del valor por defecto, el número de la célula con la mayor desviación está marcado (célula 3 en el ejemplo de arriba).

- Las células se numeran en el sentido de las agujas del reloj desde la esquina donde sale el cable central.

Una vez observadas las desviaciones, la plataforma puede nivelarse, y para corregirlas se pueden añadir o eliminar correctores. La pantalla se actualiza aproximadamente una vez por segundo para que el efecto de los cambios se pueda observar mientras se lleva a cabo la nivelación.

3.10.2.7.

Restaurar células de carga

En el caso de células de carga POWERCELL de una plataforma de 4 células configurada para una báscula de suelo, es posible crear un nuevo sistema de pesaje funcional o recrear un sistema existente con un nuevo componente mediante los datos de configuración del sistema guardados en cada POWERCELL. Entre esos datos se incluye:

- | | | |
|-------------------------------------|--|--|
| • Versión | • Valor GEO de calibración por defecto | • Recuentos cero iniciales |
| • Número de células de carga | • Campo valor GEO de calibración | • Prueba de carga 1 peso |
| • Número de serie de la plataforma | • Unidad de pesaje principal | • Prueba de carga 1 recuento |
| • Número de modelo de la plataforma | • Capacidad de la báscula | • Valores de desplazamiento de la célula de carga para todas las células |
| • Unidad de pesaje de calibración | • Tamaño de incremento de la báscula | • Calibración de célula de carga cero recuentos |

Para acceder a la función Loadcell Restore (Restaurar células de carga), pulse 5-1-3-8 en la configuración.

Esta capacidad puede emplearse en cualquiera de los siguientes casos:

- Cuando se van a combinar una nueva plataforma de suelo y un nuevo terminal y deben ponerse en marcha in situ.
- Cuando el terminal de un sistema existente falla y debe reemplazarse
- Cuando se va a reemplazar la PCB principal del terminal
- Cuando se requiere restaurar la configuración por defecto en el sistema de células de carga

- Cuando la información del modelo y el número de serie de la plataforma guardada en el terminal no se corresponde con la guardada en las células de carga

Para una nueva combinación de terminal y plataforma o para reemplazar el terminal, se debe respaldar y restaurar la configuración del terminal, tal como se describe en las siguientes secciones. Después se conecta el terminal a la nueva plataforma y se enciende.

Para todos los casos indicados anteriormente, debe cumplirse lo siguiente:

- El número de células de carga debe configurarse a 4.
 - En **Báscula > Tipo**, se ha seleccionado SLB615D o SLC611D
 - Los campos Modelo y Número de serie de la plataforma están en blanco
 - Al menos dos de las cuatro células tienen datos de configuración por defecto
 - El terminal no está metrológicamente sellado
1. En el arranque, el terminal confirma que los datos de configuración de la célula de carga están en cada célula y los valida.
 2. Entonces el terminal muestra un mensaje de confirmación: **¿Utilizar calibración por defecto?**
 3. Si el operador selecciona **Sí**, el terminal muestra un mensaje de entrada del código GEO, en el que el código GEO se muestra (si ya está configurado en el terminal) para confirmarlo o debe introducirse y confirmarse.
 4. Utilice las flechas del teclado para seleccionar START (INICIAR), luego pulse ENTER para continuar.
 5. Una vez el GEO se confirme, el terminal completa el proceso de configuración. Si selecciona **No**, se cancela el proceso y continúa la secuencia de arranque normal.
- Una vez el sistema esté completo, debe nivelarse la plataforma mediante la utilidad que se encuentra en **Mantenimiento > Ejecutar > Diagnósticos > Báscula > Guía de instalación**.

3.10.2.8. Prueba serial

La pantalla de prueba serial permite la prueba del equipo de envío y recepción en los puertos seriales COM1 y COM2.

3.10.2.8.1. Puerto

Utilice el cuadro de selección Puerto para seleccionar el puerto serial que va a probar (1 o 2).

Tan pronto como ingrese el puerto de selección, la prueba comienza. Para detener la prueba, cambie la selección del puerto nuevamente a **Ninguno** o presione la tecla de navegación IZQUIERDA.

En el modo de prueba serial, el terminal transmitirá una línea "Probando COMX nn" por el puerto serial seleccionado donde "X" es el número de puerto COM seleccionado (1 o 2) y "nn" es un número secuencial de dos dígitos (00–99). Si se coloca una conexión en puente entre los terminales de transmisión y recepción en ese puerto, los mismos datos aparecen en el campo de recepción.

Si hay otro dispositivo conectado al puerto de recepción, cualquier dato ASCII recibido aparece en el campo de recepción.

3.10.2.9. Prueba de E/S discretas

Las pantalla de configuración de prueba de E/S discretas incluyen pruebas para entradas y salidas.

■ **¡MUY IMPORTANTE!:** Cuando se ingresa por primera vez a cualquiera de las pantallas de prueba de E/S discretas, aparece un mensaje de advertencia con instrucciones para interrumpir la energía de control de salida antes de proceder con la prueba. Las pantallas de prueba de E/S discretas permiten el ajuste manual de cualquiera de las salidas a encendida o apagada para pruebas, de modo que es necesario interrumpir la energía de control de salida antes de proceder.

Presione la tecla de navegación IZQUIERDA para abortar y no realizar la prueba.

Para continuar la prueba:

1. Presione la tecla ENTER. Una pantalla en tiempo real muestra el estado de cada una de las entradas y permite encender y apagar cada una de las salidas. Una entrada o salida que muestra ○ es apagada. Una entrada o salida que muestra ● es encendida.
2. Utilice las teclas de navegación IZQUIERDA y DERECHA para seleccionar una salida para encender o apagar.
3. Con una salida enfocada, presione la tecla de navegación ABAJO para apagar la salida y presione la tecla ARRIBA para encender la salida.
4. Presione la tecla de ENTER para regresar al menú. Las salidas regresan a sus configuraciones anteriores encendida o apagada que tenían antes de que se iniciaran las pruebas.

3.10.3. Reemplazo de batería

Este paso proporciona acceso a una secuencia que se usa para reemplazar la batería de celda tipo moneda usada para respaldar la memoria RAM. Los detalles de este procedimiento se describen en el Manual técnico en el capítulo Mantenimiento. Se recomienda que un representante de servicio autorizado de METTLER TOLEDO realice este servicio.

3.10.4. Actualización del software

Este paso se usa para actualizar el programa en memoria flash. Los detalles de este procedimiento se describen en el Manual técnico en el capítulo Mantenimiento. Se recomienda que un representante de servicio autorizado de METTLER TOLEDO realice este servicio.

3.10.5. Respaldo en SD

Si se instala una tarjeta de memoria SD en el terminal IND246, este paso almacenará todos los parámetros de configuración y datos de tablas en esa tarjeta SD. En caso de falla catastrófica, el archivo guardado puede restaurarse en el terminal.

Los detalles de este procedimiento se describen en el Manual técnico en el capítulo Mantenimiento. Se recomienda que un representante de servicio autorizado de METTLER TOLEDO realice este servicio.

3.10.6. Restaurar desde SD

Si se instala una tarjeta de memoria SD en el terminal IND246 y se ha activado anteriormente un proceso "Respaldar en SD", este paso recupera los datos almacenados de la tarjeta SD y escribe los datos nuevamente en el terminal.

Los detalles de este procedimiento se describen en el Manual técnico en el capítulo Mantenimiento. Se recomienda que un representante de servicio autorizado de METTLER TOLEDO realice este servicio.

3.10.7. Mantenimiento POWERCELL

3.10.7.1. Registro de desempeño

El registro de desempeño proporciona un resumen de los datos de desempeño y diagnóstico recopilados en una báscula que usa celdas de carga POWERCELL PDX, GDD, SLB615D o SLC611D. El registro contiene aproximadamente 1600 archivos individuales antes de que comience a sobrescribir las entradas más antiguas. Observe que la acumulación de datos en el registro depende del número de celdas en el sistema; cada celda produce un archivo en cada intervalo del registro.

En el Apéndice F, **Archivos de registro de la POWERCELL**, puede encontrar más detalles con relación al registro de desempeño de la POWERCELL.

Intervalo del registro

Use el cuadro de captura Intervalo del registro para ingresar un intervalo de tiempo en horas para que el terminal registre automáticamente un grupo de datos en el registro. Las entradas válidas son de **0** a **999.9**. Un valor de 0 inhabilita el registro automático. Para la operación día a día, 24 horas (predeterminado) es un valor común. Cuando se prueba una báscula, el intervalo puede reducirse para recolectar datos más rápidamente.

El registro de desempeño de la POWERCELL no puede verse en el terminal. Para ver el archivo del registro de desempeño POWERCELL, extraiga el archivo **perflog.csv** a través de la herramienta de transferencia de archivos, o use la herramienta de software InSite™ CSL.

- La función Seguridad del servicio de MT debe desbloquearse para extraer los registros del registro de desempeño POWERCELL. Consulte la sección Seguridad del servicio de MT.

3.10.7.2. Registro de errores

El registro de errores es un registro de errores relacionados con la POWERCELL POWERCELL registrados por el sistema. El archivo del registro tiene una capacidad aproximada de 2500 registros. En el Apéndice F, **Archivos de registro de la POWERCELL**, puede encontrar más detalles con relación al registro de errores de la POWERCELL.

- El contenido del registro de errores no se borra mediante un reinicio maestro.

El cuadro de selección en la pantalla de configuración está configurado como **Habilitado** de forma predeterminada.

El registro de errores de la POWERCELL también está disponible como archivo extraíble. Extraiga el archivo **errlog.csv** a través de la herramienta de transferencia de archivos, o use la herramienta de software InSite™ CSL.

- **IMPORTANTE:** la función Seguridad del servicio de MT debe desbloquearse para extraer los archivos del registro. Consulte la sección Seguridad del servicio de MT.

3.10.7.3. Seguridad del servicio de MT

La pantalla de Seguridad del servicio de MT (MT Service Security) permite solo al representante de servicio autorizado de METTLER TOLEDO desbloquear y bloquear el acceso a las funciones de diagnóstico Vista del servicio de MT y POWERCELL POWERCELL. El estado predeterminado del terminal es bloqueado.

El número de serie del terminal se muestra en la parte superior de esta pantalla y el estado de seguridad se muestra en la parte media. El estado será abierto (**Open**) o asegurado (**Secured**).

En la parte inferior de la pantalla se muestra un mensaje: **Press ENTER to create lock string (Presione ENTER para crear una línea de bloqueo)**

Al presionar ENTER se abre una pantalla como la que se muestra en la Figura 3-17.



Figura 3-20: Pantalla de desbloqueo de la seguridad del servicio de MT

En una PC, abra InSite™ CSL. (Consulte la **Guía de usuario de InSite™ CSL** para ver los detalles completos sobre el uso del software.) En la pestaña **Home (Inicio)**, seleccione IND246 POWERCELL como el Terminal y luego, en la pestaña **Options (Opciones)**, seleccione Seguridad del servicio de MT.

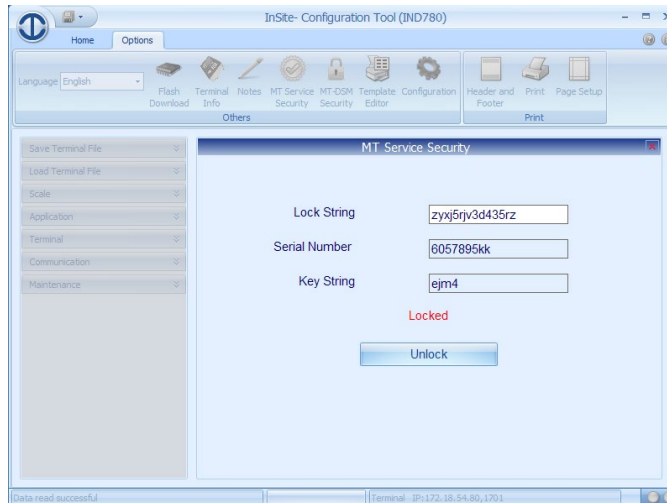


Figura 3-21:: Botón de desbloqueo de la seguridad del servicio de MT, línea de la clave mostrada

Ingrese el **Serial Number (Número de serie)** y la **Lock String (Línea de bloqueo)** del terminal IND246 POWERCELL en los campos correspondientes en InSite CSL, y luego haga clic en **Unlock (Desbloqueo)**. InSite mostrará la **Key String (línea de la clave)** que desbloqueará el terminal.

Ingrese la Key String en el terminal con el teclado alfanumérico; presione el botón ARRIBA una vez para ingresar letras mayúsculas, y dos veces para ingresar letras minúsculas. Una vez que se haya ingresado una línea de bloqueo correcta, presione ENTER nuevamente. La pantalla del IND246 POWERCELL cambiará para indicar que el terminal está desbloqueado, o abierto (**Open**).

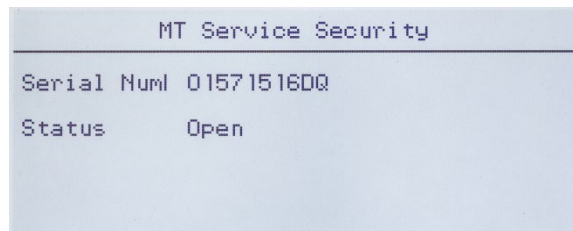


Figura 3-22: Seguridad del servicio de MT desbloqueada

Ahora es posible el acceso a las pantallas **MT Service View (Vista del servicio de MT)**.

3.10.7.4. Vista del servicio de MT

Si el terminal no se ha desbloqueado, al tener acceso a esta rama se mostrará un mensaje: **Function disabled (Función inhabilitada)**. Consulte la sección 3.11.6.3 más atrás, para habilitar la pantalla **MT Service View**.

Si el terminal está desbloqueado, aparecerá la pantalla **MT Service View** (Figura 3-21).

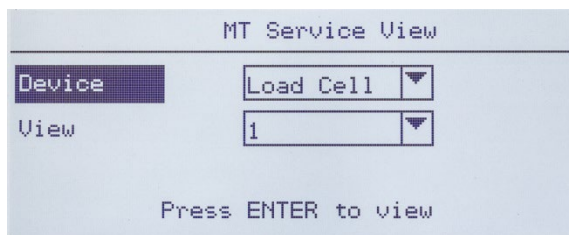


Figura 3-23: Pantalla Vista del servicio de MT, pantalla inicial

Seleccione el dispositivo (**Device**) para ver. Las opciones e información relacionada se describen en la Tabla 3-10.

Tabla 3-10: Opciones de Vista del servicio de MT

Dispositivo	Vista	Datos
Celda de carga	[Número de celda de carga]	Selecciona la celda de carga para la que se mostrarán datos. Vea la Figura 3-22 y consulte la sección 3.11.6.4.1, Información de celda de carga.
Báscula	Voltaje de comunicación	Muestra el voltaje de comunicación, después de advertir que el Can BUS será detenido. Vea la Figura 3-23 y consulte la sección 3.11.6.4.2, Voltaje de comunicación
	Voltaje de alimentación	Muestra el voltaje de alimentación de la celda de carga. Vea la Figura 3-24 y consulte la sección 3.11.6.4.2, Voltaje de alimentación.
Terminal	Terminal	Muestra pantalla de datos acerca del terminal. Vea la Figura 3-25 y consulte la sección 3.11.6.4.2, Terminal.

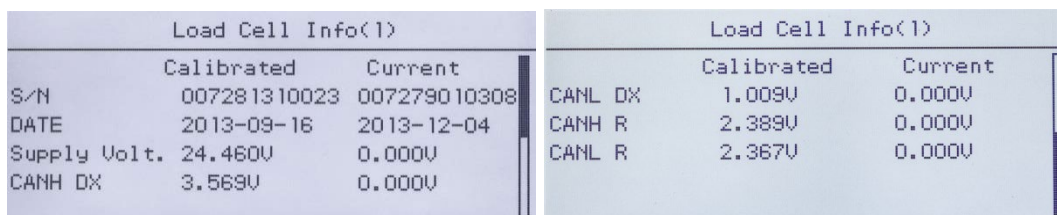


Figura 3-24: Pantalla de datos de celdas de carga

Antes de poder tener acceso a la vista COM Voltage, un mensaje advierte: **CAN BUS WILL STOP (SE DETENDRÁ CAN BUS)**. La operación puede continuarse (**Yes**) o cancelarse (**No**).

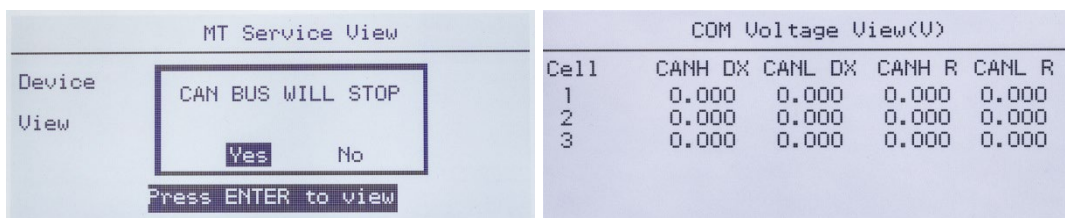


Figura 3-25: Pantallas de Voltaje de comunicación de la báscula

Figura 3-26: Pantalla de voltaje de alimentación de la báscula

Terminal Info		Terminal Info	
CANH Max.	3.709V	CAN Diff. Min.	0.005V
CANH Min.	2.280V	Max. Voltage	24.117V
CANL Max.	2.342V	Min. Voltage	23.741V
CANL Min.	1.162V	Max. Current	18mA
CAN Diff. Max.	2.332V	Min. Current	12mA

Figura 3-27: Vista datos del terminal

3.10.7.4.1. Información de celda de carga (*n*)

La pantalla Información de celda de carga muestra varios datos de diagnóstico para una POWERCELL PDX, GDD, SLB615D o SLC611D seleccionada (donde *n* es el número de la celda). Cada campo de datos mostrará un valor actual y, cuando sea relevante, un valor registrado en el momento de la calibración. Esto permite al usuario hacer una comparación de los datos actuales con los datos de una condición de trabajo conocida de la celda. La información mostrada incluye:

- Número de serie de la celda
- Fecha de instalación
- CAN alto dominante X
- Voltaje de alimentación de la celda de carga
- CAN bajo dominante X
- CAN alto recesivo (CANH R)
- CAN alto recesivo (CANH R)

3.10.7.4.2. Vista Voltaje de comunicación

La pantalla de Voltaje de comunicación de la celda de carga de la báscula muestra los niveles de voltaje en las líneas de comunicación del bus de la CAN para cada celda de carga de la báscula.

3.10.7.4.3. Vista voltaje de alimentación

La pantalla Voltaje de alimentación de las celdas de carga de la báscula muestra el voltaje de alimentación de entrada para la red de POWERCELL.

3.10.7.4.4. Información del terminal

La pantalla Terminal POWERCELL muestra los voltajes mínimo y máximo y la corriente detectada en el terminal IND240 POWERCELL. La información mostrada incluye:

- Máximo voltaje de la CAN alto
- Mínimo voltaje de la CAN alto
- Máximo voltaje de la CAN bajo
- Mínimo voltaje de la CAN bajo
- Máxima diferencia del voltaje de la CAN
- Mínima diferencia de voltaje de la CAN
- Máximo voltaje de alimentación
- Mínimo voltaje de alimentación
- Máxima corriente de alimentación
- Mínima corriente de alimentación

3.10.7.5. Reinicio de todos los valores de fábrica

La pantalla de configuración Reiniciar todo restablece todos los valores de configuración a los valores predeterminados de fábrica.


- El paso Reiniciar todo restablece todos los parámetros de configuración del terminal, excepto configuraciones relacionadas con metrología como el tipo y la capacidad de la báscula, entre otras.

Cuando se ingresa por primera vez a esta pantalla, aparece un mensaje que pide verificar que se van a reiniciar todos los parámetros de configuración a los valores de fábrica. Para continuar con Reiniciar todo, presione la tecla ENTER. Si el reinicio es satisfactorio, aparece el mensaje "Reinic. exitoso". Si el reinicio falla, aparece el mensaje "Falla de reinic." Si falla el reinicio, intente iniciar el reinicio nuevamente. Si continúa fallando, solicite asistencia a un representante de METTLER TOLEDO.

Presione la tecla de navegación IZQUIERDA para salir sin reiniciar.

3.11. Restablecimiento de la configuración de fábrica

Los valores predeterminados de fábrica pueden restablecerse manualmente para algunas ramas como báscula, aplicación y terminal, o en conjunto con la pantalla "Reiniciar todo" que está en la rama de mantenimiento. La pantalla Reinicio es la última rama en cada sección principal de la estructura del menú (excepto en la de mantenimiento). Para restablecer los valores de fábrica de la báscula, por ejemplo:

1. Presione la tecla MENÚ y seleccione el ícono CONFIGURACIÓN . La Figura 3-28 muestra la primera página del menú de configuración con cinco ramas principales mostradas.

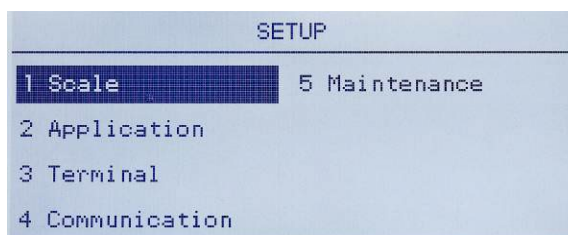


Figura 3-28: Menú de configuración – Reinicio

2. Con Báscula enfocada, presione ENTER, o presione la tecla 1 en el teclado para usar el método de acceso rápido. La Figura 3-29 muestra la primera selección de ramas secundarias de báscula.

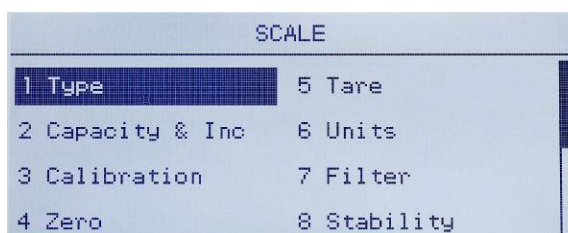


Figura 3-29: Menú de configuración de báscula, primera página

3. Use la tecla de navegación ABAJO para mover el enfoque a la segunda página del menú Reinicio, de manera que se muestre la rama Reinicio (acceso directo 10). De forma alternativa,

presione la tecla de navegación ARRIBA una vez para proceder hasta el final de la segunda página.

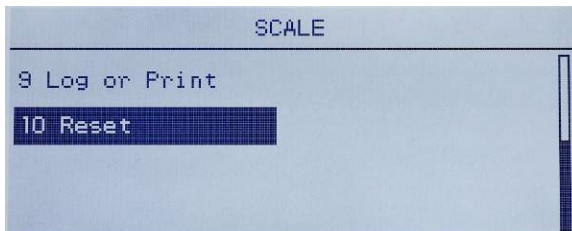


Figura 3-30: Ramas secundarias de la rama Terminal de la configuración

4. Use la tecla de navegación ABAJO para seleccionar Reinicio y luego presione ENTER. La pantalla muestra un mensaje de advertencia acerca de volver a ajustar la configuración de la báscula (Figura 3-31).

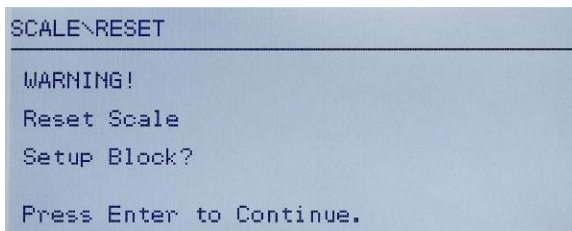


Figura 3-31: Pantalla de advertencia de reinicio del terminal

5. Presione la tecla ENTER para reiniciar los valores de configuración de la báscula a los valores predeterminados de fábrica.
 6. Aparece un mensaje de estado que verifica el reinicio.
 7. Presione la tecla de navegación IZQUIERDA para regresar a la pantalla del menú de configuración.
 8. Este mismo procedimiento puede usarse para reiniciar configuraciones predeterminadas de fábrica de cualquier rama principal en la configuración.
- Seleccione Reiniciar todo en Mantenimiento (Figura 3-32) para restablecer todos los parámetros de configuración a los valores predeterminados de fábrica. Observe que ni esto, ni Reinicio de la báscula incluyen el reinicio de datos de tipo, capacidad, incremento o calibración. Sólo un reinicio maestro reiniciará estos parámetros a los valores predeterminados de fábrica. Solamente un técnico de servicio capacitado de METTLER TOLEDO deberá realizar un reinicio maestro.



Figura 3-32: Reinicio de todos los bloques de configuración

4 Aplicaciones: Configuración y operación

4.1. Introducción

Cada una de las siguientes secciones detalla procedimientos de operación, características operativas y función de las cinco aplicaciones incluidas en el terminal IND246.

Para información sobre la operación general del terminal IND246, consulte el Capítulo 2, **Operación: Terminal**.

Para información sobre la configuración general del terminal IND246, consulte el Capítulo 3, **Configuración: Terminal**.




4.2. Pesaje de animales

4.2.1. Generalidades

La aplicación de pesaje de animales proporciona la capacidad de calcular y mostrar un valor de peso promedio determinado durante un periodo de tiempo de muestreo definido por el usuario. Esto es útil cuando el peso es constantemente inestable, como en el caso de pesaje de animales vivos.

La aplicación de pesaje de animales tiene dos modos de operación. Un modo determina simplemente el peso promedio en la báscula independientemente de si hay solamente un animal o varios animales en la báscula. El segundo modo está diseñado para pesaje de múltiples animales y proporciona el peso promedio por animal, además del peso promedio total de todos los animales. La aplicación proporciona lo siguiente:



- Operación simple con una tecla
- Indicaciones para iniciar el ciclo de pesaje
- Peso promediado durante un periodo de tiempo de muestreo variable
- Presentación del tiempo restante del ciclo
- Presentación e impresión del peso promedio final

Cuando se presiona la tecla **FUNCIÓN**  en el modo de pesaje básico, aparece la pantalla inicial de pesaje de animales. El ícono  en la esquina inferior izquierda indica el modo de aplicación de pesaje de animales. Al presionar la tecla **FUNCIÓN**  nuevamente regresará el terminal a mostrar el modo básico de pesaje.



4.2.2. Características operativas

Además de las funciones de pesaje fundamentales, las siguientes características de pesaje básico del terminal IND246 también pueden usarse en la aplicación de pesaje de animales.


4.2.2.1. ID

Existe un campo de identificación (ID) disponible para captura e impresión. La captura de identificación puede realizarse en una de dos formas: presionando la tecla Identificación , ingresando datos y confirmando el ingreso o al ingresar datos y presionar la tecla Identificación .


4.2.2.1.1. Tecla ID primero


Presione la tecla Identificación  en cualquier momento durante un ciclo para ingresar en el campo de identificación. Aparecerá una indicación "ID?" y un campo de captura de datos en la parte inferior de la pantalla. Use el teclado alfanumérico para ingresar la información de identificación y luego presione ENTER  para confirmar y regresar al modo de operación.

4.2.2.1.2. Primero datos

En cualquier momento antes o durante un ciclo, use el teclado alfanumérico para comenzar la captura de la identificación. Aparecerán una indicación "Data:" y un campo de captura de datos en la parte inferior de la pantalla. Complete la captura y luego presione la tecla Identificación  para aceptar la identificación y regresar al modo de operación.

4.2.2.2. Tara

Se puede tomar una tara semiautomática antes de que inicie el ciclo de pesaje. Simplemente presione la tecla TARA .

Se puede ingresar un valor de tara predeterminado con el teclado numérico. Use las teclas numéricas para ingresar el valor de tara predeterminado. Los dígitos aparecerán en la línea 2 de la parte inferior de la pantalla, debajo de la indicación "Data:". Cuando la captura esté completa, presione TARA  para aceptar el valor.


4.2.2.3. E/S discretas

La aplicación de pesaje de animales acepta una nueva entrada discreta y dos nuevas salidas discretas.

La nueva entrada es un comando para **Inicio** que puede generarse cuando aparece el mensaje **Pres ENTER p. inic.**

Las dos nuevas salidas son **Trbjndo** y **Ciclo completo**. La salida **Trbjndo** se enciende cuando el ciclo de promediación está en proceso y se apaga cuando el peso promedio se ha determinado y se muestra. En este punto, la salida **Ciclo completo** se enciende. La salida **Ciclo completo** se apaga cuando se inicia el siguiente ciclo de promediación.

4.2.3. Configuración

La tecla **FUNCIÓN**  debe programarse para pesaje de animales en la configuración en **Aplicación > Tecla Función > Asignación** a fin de que esta aplicación funcione y para tener acceso a los pasos para la aplicación de pesaje de animales. Cuando la tecla **FUNCIÓN** está programada correctamente, la rama **Pesaje de animales** de configuración se muestra como se ilustra en la Figura 4-1.

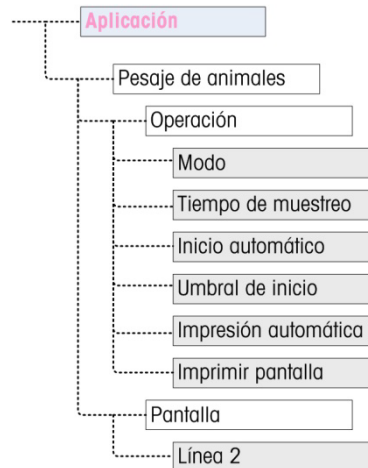


Figura 4-1: Menú de configuración de la aplicación Pesaje de animales

4.2.3.1. Operación

4.2.3.1.1. Modo

La asignación **Modo** se selecciona de una lista desplegable. Las opciones son:

Opción	Función
1	La aplicación determina el paso promedio total en la báscula
2	La aplicación determina el peso promedio total en la báscula y calcula el peso promedio por animal

El valor predeterminado es 1.

4.2.3.1.2. Tiempo de muestreo

El parámetro **Tiempo de muestreo** determina el tiempo durante el cual la báscula muestreará el peso en la báscula para determinar un peso total promedio.

El valor se ingresa con las teclas de captura alfanuméricas. Los parámetros válidos son de 1 a 9.9 segundos, en incrementos de 0.1 segundo. El valor predeterminado es 5.0.

4.2.3.1.3. Inicio automático

Cuando está habilitado, **Inicio automático** comienza el proceso de pesaje cuando el peso en la báscula excede un peso mínimo definido por el **Umbral de inicio** y ha alcanzado estabilidad. Cuando el proceso está completo, el peso debe descender por debajo de 20d (divisiones de presentación) y luego exceder el umbral nuevamente para iniciar el siguiente ciclo.

Esta característica puede **habilitarse** o **inhabilitarse**. El valor predeterminado es **Inhabilitado**.

4.2.3.1.4. Umbral de inicio

El **Umbral de inicio** aparece en el árbol de menú sólo cuando **Inicio automático** está **habilitado**. Define el valor del peso de la báscula arriba del cual iniciará el proceso de promediación después de alcanzarse la estabilidad.

Los parámetros válidos son de 0 hasta la capacidad total de la báscula. Este valor deberá ser relativamente alto, por ejemplo, 80% del peso estimado de todos los animales en la báscula. Un número muy bajo puede causar que el periodo de muestreo inicie antes de que todos los animales estén sobre la báscula.

4.2.3.1.5. Impresión automática

El parámetro **Impresión automática** sobrescribe la función Impresión automática del pesaje básico, configurada en **Báscula > Registro o Impresión > Automática** cuando se opera dentro de la aplicación.

Cuando **Impresión automática** está habilitada, el valor del peso procesado se muestra para la cantidad de tiempo definida por el parámetro **Retraso de impresión** y entonces se activa automáticamente una impresión de transacción.

Esta característica puede **habilitarse** o **inhabilitarse**. El valor predeterminado es **Inhabilitado**.

4.2.3.1.6. Retraso de impresión

Retraso de impresión sólo se muestra en el árbol del menú cuando **Impresión automática** está habilitada. Éste determina el retraso entre la finalización de la transacción y la activación de la impresión de la transacción.

Los parámetros válidos son de 0 a 10 segundos, en incrementos de 1 segundo. El valor predeterminado es 5.

4.2.3.2. Pantalla

4.2.3.2.1. Línea 2

La asignación de la **línea 2** determina qué datos se muestran durante y después de la transacción. Éste se selecciona de una lista desplegable. La lista de selección varía dependiendo del **modo** seleccionado:

Opción	Función	
	Modo 1	Modo 2
Inhabilitado	La línea 2 está en blanco.	
Promedio	No disponible	La línea 2 muestra el peso promedio por animal
ID	La línea 2 muestra la identificación de la transacción	La línea 2 muestra la identificación de la transacción

El valor predeterminado es **Inhabilitado**.

4.2.4. Secuencia de operación





Las siguientes secciones describen los dos modos de operación de la aplicación de pesaje de animales:

Modo 1 Determina el peso total promedio de un solo animal o de múltiples animales

Modo 2 Determina el peso total promedio de múltiples animales y calcula el peso promedio por animal



4.2.4.1. Operación en modo 1




Comience con la báscula vacía y el terminal en la aplicación de pesaje de animales.

1. La pantalla indicará **Pres. ENTER para inic.** En operación normal o si Inicio automático está habilitado, el sistema indicará **Agregar peso > xxx** (es decir, mayor de xxx), donde xxx es el peso umbral programado.
2. Presione CERO  para capturar una referencia de cero precisa.
3. Si se requiere, se puede ingresar una identificación de transacción con la tecla Identificación . Si se programa en configuración, la identificación se mostrará en la línea 2 en la parte inferior de la pantalla.
4. Agregue el número deseado de animales a la báscula y luego presione ENTER  para comenzar el ciclo de pesaje. Si Inicio automático está habilitado, el ciclo iniciará automáticamente cuando el peso en la báscula exceda el umbral programado y no haya movimiento sobre la báscula.
5. La pantalla de peso mostrará guiones y la línea 1 indicará **Trbjndo** y hará una cuenta regresiva del tiempo de muestreo programado mientras el ciclo de promediación está en proceso.
6. Cuando el ciclo está completo, el peso promediado se mostrará en la pantalla, con un asterisco (*) a la izquierda para indicar que no es un peso de báscula activa. La línea 1 indicará **Ciclo completo**.
7. Presione IMPRIMIR  para imprimir el peso promedio resultante. La pantalla regresará para mostrar el peso actual que está en la báscula. Si se selecciona Impresión automática, la impresión se activará automáticamente después del tiempo de retraso de impresión.
8. Retire los animales de la báscula. Cuando el peso regrese por debajo de 20d, la línea 1 regresará a la indicación original.


4.2.4.2. Operación en modo 2

Comience con la báscula vacía y el terminal en la aplicación de pesaje de animales.

1. La pantalla indicará **¿No. de animales?**
2. Presione CERO  para capturar una referencia de cero precisa.
3. Ingrese el número de animales a ser colocados en la báscula y presione la tecla ENTER .

4. La pantalla mostrará **Pres. ENTER para inic.** o, si Inicio automático está habilitado, indicará **Agregar peso > xxx** (es decir, mayor de xxx), donde xxx es el peso umbral programado.
5. Si se requiere, se puede ingresar una identificación de transacción con la tecla Identificación . Si se programa en configuración, la identificación aparecerá en la línea 2 en la parte inferior de la pantalla.
6. Agregue el número de animales del paso 3 a la báscula y presione la tecla ENTER  para iniciar el ciclo de pesaje. Si Inicio automático está habilitado, el ciclo iniciará automáticamente cuando el peso en la báscula exceda el umbral programado y no haya movimiento sobre la báscula.
7. La pantalla de peso mostrará guiones y la línea 1 indicará **Trbjndo** y hará una cuenta regresiva del tiempo de muestreo programado mientras el ciclo de promediación está en proceso.
8. Cuando el ciclo está completo, el peso promediado se mostrará en la pantalla, con un asterisco (*) a la izquierda para indicar que no es un peso de báscula activa. La línea 1 indicará **Ciclo completo**. Si la línea 2 ha sido programada así, mostrará el peso promedio.
9. Presione IMPRIMIR  para imprimir el peso promedio resultante. La pantalla regresará a una pantalla de peso activo. Si se selecciona Impresión automática, la impresión se activará automáticamente después del tiempo de espera programado.
10. Retire los animales de la báscula. Cuando el peso regrese por debajo de 20d (divisiones de pantalla), la línea 1 regresará a la indicación original.

4.2.4.3. Aborto de un ciclo de pesaje

Durante el ciclo de pesaje de animales, el proceso puede abortarse en cualquier momento al presionar BORRAR . Si opera en el modo de inicio automático, al presionar la tecla BORRAR regresará a inicio manual para el siguiente ciclo.

4.2.5. Comandos de entrada seriales

La aplicación de pesaje de animales acepta tres nuevos comandos seriales además de los comandos ASCII estándar para una asignación de conexión por solicitud o continua. Estos comandos son:

- S** Inicia el proceso de pesaje de animales.
- xxQ** Ingresar un nuevo valor de cantidad de animales. "xx" puede ser cualquier valor entero de 01 a 99.
- E** Termina el ciclo, borra la pantalla y regresa el enfoque a la primera pantalla.

4.2.6. Formatos de impresión

Quando se activa una impresión por solicitud en la aplicación de pesaje de animales, el terminal buscará una conexión por solicitud para uno de los puertos usando la plantilla 8. Si tal conexión existe, la plantilla 8 será enviada a través del puerto seleccionado. Si no hay conexión por solicitud usando la plantilla 8, se mostrará el error "No conexión demanda".

4.2.6.1. Nuevos campos de impresión

La plantilla 8 contiene tres campos de datos relacionados con la aplicación de pesaje de animales que no están disponibles en otras plantillas de impresión. Estos nuevos campos de datos son:

- Peso promediado
- Cantidad de animales
- Peso promedio por animal

4.2.6.2. Plantilla predeterminada

La plantilla predeterminada para la plantilla 8 se muestra en la Figura 4-2. Los elementos en corchetes {...} son campos de datos que proporciona el terminal. La Figura 4-3 muestra un ejemplo de la plantilla predeterminada impresa.

```
{Línea 1} {Nueva línea}
{Línea 2} {Nueva línea}
{Hora} {3 espacios} {3 espacios} {Fecha} {Nueva línea}
{ID} {Nueva línea}
{Peso promediado} {Nueva línea}
{Fin de plantilla}
```

Figura 4-2: Estructura predeterminada de la plantilla 8

- La leyenda de peso estará en blanco cuando el terminal esté en modo bruto y en N cuando esté en modo neto.

```
New Brighton Farms
Columbus, OH 43085
10:23 AM Ene 22 2012
Tag 1Y-227
* 635 lb
```

Figura 4-3: Ejemplo de impresión, plantilla predeterminada 8

Esta plantilla puede editarse como se describe en la sección **Comunicaciones** del **Capítulo 3** de este manual, **Configuración > Comunicaciones > Plantillas**. La plantilla puede modificarse para incluir los campos adicionales asociados con el pesaje de múltiples animales cuando el modo 2 está seleccionado. La Figura 4-4 muestra una modificación sugerida para la estructura de la plantilla predeterminada, y la Figura 4-5 muestra un ejemplo de una impresión basada en la plantilla modificada.

```
{Línea 1} {Nueva línea}
{Línea 2} {Nueva línea}
{Hora} {3 espacios} {3 espacios} {Fecha} {Nueva línea}
{ID} {Nueva línea}
Cantidad: {No. de animales} {Nueva línea}
Peso promedio: {Prom. por animal} {Nueva línea}
Peso total: {Peso total promediado} {Nueva línea}
{Fin de plantilla}
```

Figura 4-4: Estructura sugerida de la plantilla 8 para el modo 2

```

Greenfield Auction House
Lexington, KY 40504
05:03 PM      Ene 18 2012
Lote #21
Cantidad: 8
Peso promedio: * 835 lb
Peso total: * 6682 lb

```

Figura 4-5: Ejemplo de impresión, formato modificado para el modo 2




4.3. Comprobación de peso Por arriba/Por debajo

4.3.1. Generalidades

En la aplicación Por arriba/Por debajo, el IND246 compara el peso en la báscula con un peso objetivo almacenado e indica el estado de la comparación en pantalla.

La aplicación también puede controlar equipo externo, tal como luces indicadoras de estado, con tres salidas externas para **Por debajo**, **Aceptable** y **Por arriba**. Esta aplicación proporciona las siguientes características y funciones:

- Respuesta de peso de gran rapidez
- Estado de tres zonas (Por debajo, Aceptable, Por arriba) con representación gráfica SmartTrac® del estado en la pantalla
- Almacenamiento de hasta 25 pesos objetivo por identificación para extracción rápida de valores objetivo
- Señales de salidas discretas opcionales para luces de estado remotas

Cuando se presiona la tecla FUNCIÓN  en el modo de pesaje básico, aparece la pantalla inicial de comprobación de peso. El ícono  en la esquina inferior izquierda indica el modo de aplicación de comprobación de peso. Al presionar la tecla FUNCIÓN  nuevamente regresará el terminal a mostrar el modo básico de pesaje.

4.3.2. Características operativas

Además de las funciones de pesaje fundamentales, las siguientes características de pesaje básico del terminal IND246 también pueden usarse en la aplicación de comprobación de peso.

4.3.2.1. Impresión automática


Si la aplicación de comprobación de peso del IND246 se usa para evaluar el peso de una serie de artículos, al habilitar **Impresión automática** se generará automáticamente una salida por solicitud de los datos de peso y un estado de comparación una vez que el peso de la báscula esté por arriba del valor umbral y sea estable. La aplicación de comprobación de peso comparte las características de impresión automática del modo de pesaje básico.


4.3.2.2. ID

Si se introduce un valor de identificación en el modo de pesaje básico, permanece disponible para imprimirse cuando se está en el modo de comprobación de peso. Sin embargo, en la aplicación de

comprobación de peso, la función de identificación se usa solo para obtener registros de objetivo por identificación.

4.3.2.3. Tara

Se puede tomar una tara semiautomática en cualquier momento durante el ciclo de pesaje. Simplemente presione la tecla TARA .

Se puede ingresar un valor de tara predeterminado con el teclado numérico. Use las teclas numéricas para ingresar el valor de tara predeterminado. Los dígitos aparecerán en la línea 2 de la parte inferior de la pantalla, debajo de la indicación "Data:". Cuando la captura esté completa, presione TARA  para aceptar el valor.

4.3.2.4. E/S discretas

La aplicación de comprobación de peso acepta tres nuevas salidas discretas.


Las tres nuevas salidas son **Zona por debajo**, **Zona aceptable** y **Zona por arriba**:

- La salida **Zona por debajo** se activa cuando el peso en la báscula está por debajo del objetivo menos el valor de tolerancia (-).
- La **Zona aceptable** se activa cuando el peso en la báscula está por arriba del objetivo menos el valor de tolerancia (-) y por debajo del objetivo más el valor de tolerancia (+).
- La salida **Zona por arriba** se activa cuando el peso en la báscula excede el objetivo más el valor de tolerancia (+).

4.3.2.5. Importación y exportación de la tabla de objetivos

El programa de la herramienta de transferencia de archivos (FTT) del IND246 de METTLER TOLEDO opera en una PC para intercambiar archivos de aplicación y tablas con el terminal IND246. Consulte la **Guía de usuario de la Herramienta de transferencia de archivos** para más detalles.

4.3.3. Configuración

La tecla FUNCIÓN  debe programarse para comprobación de peso en la configuración en **Aplicación > Tecla Función > Asignación** a fin de que esta aplicación funcione y para tener acceso a los pasos para la aplicación de comprobación de peso. Cuando la tecla FUNCIÓN está programada correctamente, la rama Comprobación de peso de configuración se muestra como se ilustra en la Figura 4-6.

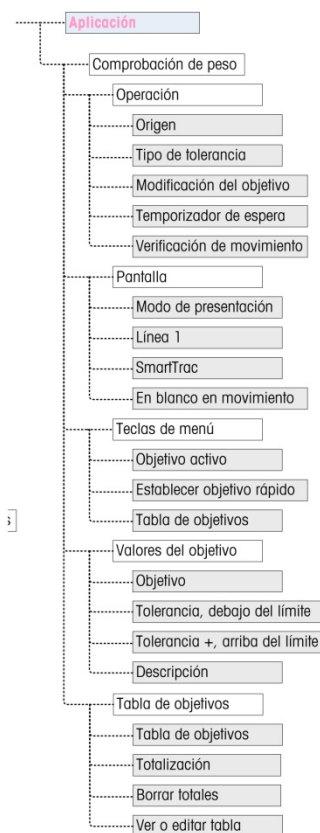


Figura 4-6: Menú de configuración de la aplicación Comprobación de peso

4.3.3.1. Operación

4.3.3.1.1. Origen

El **Origen** puede establecerse como **Peso mostrado** (predeterminado) o **Peso bruto**. Si se selecciona **Peso mostrado**, la función por arriba/por debajo trabajará con base en el peso mostrado, ya sea bruto o neto. Si se selecciona **peso bruto**, la comparación con el objetivo se basará en el peso bruto incluso si se toma una tara y se muestra un peso neto.

4.3.3.1.2. Tipo de tolerancia

El **Tipo de tolerancia** puede ser **Desviación del objetivo** (predeterminado), **% del objetivo** o **Valor de peso**. Este parámetro determina el tipo de tolerancia a usarse al calcular el estado del peso. **Desviación del objetivo** proporciona valores de peso de tolerancia + y tolerancia -. **% del objetivo** es similar a **Desviación del objetivo** excepto que las tolerancias se ingresan como porcentajes en lugar de pesos. **Valor de peso** elimina la captura del objetivo y permite la captura directa de los valores **Debajo del límite** y **Por arriba del límite** que equivalen a los valores de aceptación mínimo y máximo.

4.3.3.1.3. Modificación del objetivo

El parámetro **Modificación del objetivo** determina cuáles valores objetivo activos pueden editarse cuando se ingresa a través del menú **Operación**. Las opciones son **Objetivo y tolerancia** (predeterminado), **Sólo objetivo** e **Inhabilitado**.

Los valores son siempre editables dentro de la configuración, pero sólo los valores seleccionados como editables pueden modificarse en el menú Operador. Los valores no seleccionados como editables sólo pueden verse.

El campo Descripción puede editarse si se selecciona **Sólo objetivo** u **Objetivo y tolerancia**.

Si Modificación del objetivo se selecciona como **inhabilitado**, ninguno de los valores puede editarse en el menú Operador.

4.3.3.1.4. Temporizador de espera

El **Temporizador de espera** es un valor, entre **0.0** y **9.9** segundos, que establece el tiempo durante el que la pantalla se congelará después de un comando de impresión, antes de regresar a la pantalla activa. Si se genera un segundo comando de impresión durante el periodo establecido, sobrescribirá el conteo existente, el nuevo valor actual se mostrará y la pantalla se congelará nuevamente durante el tiempo establecido.

Durante el tiempo de espera, se muestra un asterisco (*) en la pantalla para indicar que el peso no es activo.

4.3.3.1.5. Verificación de movimiento

El parámetro **Verificación de movimiento** puede estar **inhabilitado** (predeterminado) o **habilitado**. Cuando está **habilitado**, las salidas discretas para Por debajo, Aceptable y Por arriba y la indicación de zona en la pantalla se activarán solamente cuando no se detecta movimiento. Cuando **Verificación de movimiento** está **inhabilitado**, la salida correspondiente y la pantalla de indicación de zona se activarán cuando se alcance el límite de la zona, independientemente del movimiento.

4.3.3.2. Pantalla

4.3.3.2.1. Modo de presentación

Este parámetro determina lo que se mostrará en el área de la pantalla principal: **Peso real** (predeterminado), **Diferencia del objetivo** o **Ninguna presentación**.

4.3.3.2.2. Línea 1

La **línea 1** puede configurarse para mostrar la **Descripción** del objetivo (predeterminado), **Identificación**, **Objetivo y tolerancia**, **Zona** o **Inhabilitado** (línea 1 en blanco).

4.3.3.2.3. SmartTrac

La presentación de zona gráfica de los resultados de la comparación del objetivo puede estar **habilitada** (predeterminado) o **inhabilitada**.

- Si la **línea 1** está **inhabilitada** y **SmartTrac** está **habilitada**, el gráfico de **SmartTrac** se ampliará para ocupar ambas líneas de la pantalla inferior.

4.3.3.2.4. En blanco en movimiento

Si **En blanco en movimiento** está **habilitado**, la pantalla de peso numérico estará en blanco cuando la báscula esté en movimiento y sólo mostrará un valor de peso cuando la báscula esté estable. **En blanco en movimiento** está **inhabilitado** de forma predeterminada.

4.3.3.3. Teclas de menú

Los parámetros **Teclas del menú** determinan cuáles funciones serán accesibles en el menú Operador.

- Si la función a la que se ingresa mediante la tecla debe habilitarse o configurarse aparte, por ejemplo la Tabla de objetivos, al habilitar esta tecla del menú mostrará el ícono correspondiente en el menú Operador, pero no dará acceso a la función.

4.3.3.3.1. Objetivo activo

De manera predeterminada, el **Objetivo activo** está **habilitado**, de manera que el operador puede ver los valores del objetivo y tolerancia en uso. El parámetro Modificación del objetivo en Operación > Edición del objetivo determina cuál de los campos que pueden verse puede modificarse.

4.3.3.3.2. Establecer objetivo rápido

Inhabilitado en forma predeterminada, **Establecer objetivo rápido** puede **habilitarse** para permitir al operador definir un nuevo objetivo al colocar pesos reales en la báscula.

4.3.3.3.3. Tabla de objetivos

El acceso del operador a la **Tabla de objetivos** puede **inhabilitarse** (predeterminado) o **habilitarse**.

4.3.3.4. Valores del objetivo

Al seleccionar **Valores del objetivo** abre una pantalla que muestra la información del objetivo actual. La apariencia de esta pantalla variará dependiendo del **Tipo de tolerancia** seleccionado en **Operación**:

- Si el **Tipo de tolerancia** se establece en **Desviación del objetivo** o **% del objetivo**, la pantalla incluirá un valor del objetivo junto con tolerancias superior e inferior, expresado como valor de peso o como porcentaje del objetivo, y el campo **Descripción**.
- Si el **Tipo de tolerancia** es **Valor de peso**, se muestran el límite por debajo y el límite por arriba, junto con el campo **Descripción**.

Cada valor se actualiza cuando el enfoque se quita del cuadro de captura.

- Nota: Al inhabilitar todas las teclas del menú del objetivo se prohíbe que el operador vea o cambie los valores del objetivo y tolerancia. Estos valores aún son accesibles y pueden modificarse en la página Valores del objetivo.

4.3.3.5. Tabla de objetivos

La tabla de objetivos puede almacenar hasta 25 identificaciones de objetivos, cada uno con sus propios valores del objetivo y tolerancia junto con una descripción y (si la totalización está habilitada) un registro del total y contador de transacciones. La identificación del objetivo puede usarse para extraer rápidamente un grupo de parámetros del objetivo para comprobación de peso.

- Nota: Los primeros 10 registros se almacenan en la memoria en la tarjeta principal y siempre están disponibles. Se debe instalar una tarjeta de memoria SD para almacenar los 15 registros restantes, para dar un total de 25.

4.3.3.5.1.

Tabla de objetivos

La **Tabla de objetivos** puede **habilitarse** o **inhabilitarse** (predeterminado). Si la tabla está **habilitada**, los parámetros **Totalización** y **Borrar totales** y la opción **Ver tabla** también aparecen en la pantalla. Si la tabla está **inhabilitada**, el campo ID en Comprobación de peso se referirá a la identificación de pesaje básico.

4.3.3.5.2.

Totalización

La totalización permite al terminal rastrear el peso total y número de transacciones asociadas con una identificación en la tabla de objetivos.

La **Totalización** puede **habilitarse** o **inhabilitarse** (predeterminado). Si está **habilitada**, los valores de conteo y peso total se acumulan para cada identificación cuando se genera una salida por solicitud con la plantilla 6.

■ Nota: Si alguno de los parámetros de una identificación extraída se cambian mientras se ve el registro activo, el enlace **Totalización** se interrumpirá y la acumulación dejará de ocurrir.

4.3.3.5.3.

Borrar totales

Borrar totales puede establecerse como **Inhabilitado**, **Automático** o **Manual** (predeterminado).

Automático Los valores de conteo y total para todas las identificaciones se borran después de imprimir un informe de Tabla de objetivos.




Manual Al presionar la tecla BORRAR  después de que se ha imprimido un informe de Tabla de objetivos, se borran los valores de conteo y total.

Inhabilitado Cada uno de los valores de conteo y total deben restablecerse a cero individualmente, en la vista de Tabla de objetivos en la configuración, como se describe en **Ver tabla** a continuación.

4.3.3.5.4.

Ver tabla

Al seleccionar **Ver tabla** en la pantalla Tabla de objetivos se muestra el primer registro que se encuentra en la Tabla de objetivos. Cada registro ocupa una pantalla. Una pantalla en blanco indica que la tabla de identificaciones está vacía. Las siguientes funciones son accesibles desde esta vista:

Teclas	Función
	Abre la pantalla Nueva identificación donde se puede configurar una nueva identificación.
 (BORRAR)	Indica ¿Elim regist? Presione ENTER para confirmar y eliminar el registro mostrado y la flecha IZQUIERDA para mostrar un mensaje ¿Elim todos regist? Presione ENTER para confirmar y eliminar todos los registros y la flecha IZQUIERDA para regresar a la vista sin eliminar.
Teclas de flechas ARRIBA y ABAJO	Mueve la vista a la identificación siguiente o anterior.
 (ENTER/IMPRIMIR)	Envía la tabla de identificaciones a todos los puertos con una asignación Informes.

Teclas	Función
Tecla de flecha IZQUIERDA	Sale de la vista Tabla de identificaciones.

La información mostrada para cada registro depende del **Tipo de tolerancia** seleccionada en **Operación**. Además de la información mostrada para **Valores objetivo**, anteriormente, si la **Totalización** está **habilitada**, estas pantallas también incluyen un conteo (**n:**) y valor **Total**.

4.3.3.5.5. Pantalla Nueva identificación

Las siguientes opciones están disponibles cuando se establece una nueva identificación y cuando se edita una identificación existente. El registro se actualiza cuando se presiona la tecla de navegación **IZQUIERDA** para salir de la pantalla.

Parámetro	Función
ID	Ingrese una identificación de 16 caracteres para usar para extraer el registro de identificaciones. Una vez que se haya ingresado la identificación y se haya guardado el registro, la identificación no puede cambiarse. Si la identificación es incorrecta, el registro completo debe borrarse y se debe crear uno nuevo. Si el valor ingresado no es único, aparece el mensaje de error ID ya existe . Presione ENTER para borrar el error e ingrese un valor único para la identificación. Nota: Para salir de la pantalla sin crear una nueva identificación, deje el campo de identificación en blanco y presione ENTER .
Objetivo	Valor objetivo, en las unidades de pesaje primarias de la báscula. No se muestra si el tipo de tolerancia se selecciona como Valor de peso.
Tolerancia – o límite inferior	El valor de tolerancia por debajo del objetivo que es aceptable o límite inferior del peso aceptable.
Tolerancia + o límite superior	El valor de tolerancia por arriba del objetivo que es aceptable o límite superior del peso aceptable.
Descripción	Descripción alfanumérica asociada con esta identificación.
n	Indica el número de veces que un valor de peso se ha acumulado para esta identificación.
Total	Indica el peso total acumulado para esta identificación.
Flechas ARRIBA y ABAJO	Navega entre los nombres en la página de configuración.
ENTER	Confirma la captura y avanza al siguiente parámetro.
Flecha IZQUIERDA	Ingresar el registro de identificaciones nuevo o editado y sale del modo nuevo/editar.




4.3.4. Secuencia de operación

Las siguientes secciones describen la operación de la aplicación de comprobación de peso.

4.3.4.1. Secuencia de comprobación de peso



Comience con la báscula vacía y el terminal en la aplicación de comprobación de peso.

1. Presione **CERO**  para capturar una referencia de cero precisa.

2. Ingrese los valores del objetivo y tolerancia para el producto que va a pesarse. Hay varios métodos diferentes para ingresar estos valores; consulte la sección **Captura del objetivo** que inicia en la página 4-16.
3. Si la comprobación de peso se hará en el modo neto, ingrese el peso de tara del recipiente del producto ya sea colocando un recipiente vacío en la báscula y presionando la tecla TARA , o con el teclado numérico para ingresar el valor de tara predeterminado y luego presionando la tecla TARA .
4. Coloque sobre la báscula el producto que va a pesar.
5. El peso del producto o la diferencia de peso con respecto al objetivo se mostrará en la pantalla como se seleccione en la configuración.
6. La zona a la que corresponde el peso del producto estará indicada en la parte inferior de la pantalla como **Por debajo**, **Aceptable** o **Por arriba**.
7. Si las E/S remotas se van a usar para luces indicadoras, las luces también indicarán la zona.
8. Presione IMPRIMIR  para imprimir el peso resultante. Si Impresión automática está habilitada, el terminal activará automáticamente una salida por solicitud cuando determine una condición con ausencia de movimiento.
9. Retire el producto de la báscula.
10. Si está comprobando el peso del mismo producto nuevamente, coloque el siguiente producto en la báscula y vea su peso y estado de zona.

4.3.4.2. Operación por debajo del 10% del objetivo

Quando el peso de la báscula es 10% menor que el valor del objetivo asignado, las salidas discretas (si están configuradas) se desactivan, de modo que la salida **Por debajo** no permanece activada todo el tiempo cuando la báscula está vacía.

En esta condición, la pantalla **Por debajo** SmartTrac aparece como un esquema: . Cuando el peso excede el umbral del 10%, las salidas discretas de la zona se convierten en activas y el gráfico de pantalla Por debajo aparece sólido (.

4.3.4.3. Pantalla SmartTrac

La pantalla SmartTrac es una representación gráfica de la zona a la que corresponde el peso. Si la línea 1 está **inhabilitada** y SmartTrac está **habilitada** en la configuración, la pantalla gráfica será más grande y ocupará ambas líneas del área de presentación inferior. La Figura 4-7 muestra dos pantallas combinadas para los gráficos Por debajo, Aceptable y Por arriba, en tamaños pequeños y grandes. La Figura 4-8 muestra los gráficos pequeños y grandes como aparecen cuando el peso está por debajo del 10% del peso objetivo.








Figura 4-7: Pantalla gráfica SmartTrac combinada: Pequeña (arriba) y grande (abajo)



Figura 4-8: Pantalla gráfica SmartTrac, zonas no activadas: Pequeña (arriba) y grande (abajo)

4.3.4.4. Captura del objetivo

Los parámetros del objetivo para la aplicación de comprobación de peso del IND246 pueden ingresarse en cualquiera de cinco formas:

- 
 mediante el acceso a valores activos con el menú Operador
- 
 usando Establecer objetivo rápido en el menú Operador
- 
 abriendo la Tabla de objetivos en el menú Operador
- 
 mediante extracción rápida usando el teclado numérico y la tecla Identificación
- 
 en el modo configuración en la pantalla Valores del objetivo

4.3.4.4.1. Valores activos

Para establecer los parámetros del objetivo a través de la pantalla Valores activos:






1. Presione MENÚ  para ver el menú Operador.
2. Use las teclas de flechas para seleccionar el ícono Valores activos  y luego presione ENTER . El ícono Valores activos debe estar habilitado en los parámetros de teclas del menú.
3. Aparecerá la pantalla Valores activos con un grupo de campos de captura que varía dependiendo del tipo de tolerancia seleccionado como se ilustra en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1: Elementos de la pantalla Valores activos

Tolerancia = % del valor objetivo o desviación del peso	
Campo	Explicación
Objetivo	Valor de peso del objetivo
Tolerancia -	Límites de tolerancia inferior y superior expresados como porcentaje o como peso
Tolerancia +	
Descripción	Campo descriptivo para mostrar e imprimir, compuesto de hasta 20 caracteres
Tolerancia = Valor de peso	
Campo	Explicación
Límite inferior	Límites de tolerancia inferior y superior expresados como peso.
Límite superior	
Descripción	Campo descriptivo para mostrar e imprimir, compuesto de hasta 20 caracteres

4. Cuando la modificación del valor esté completa, presione ENTER  para confirmar.
5. Después de editar todos los valores, presione la flecha IZQUIERDA  y la pantalla regresará a la pantalla de ejecución de comprobación de peso.

4.3.4.4.2. Establecer objetivo rápido

La pantalla Establecer objetivo rápido permite lecturas de peso activas de la báscula para usarse para definir valores del objetivo y límite.






1. Presione MENÚ  para ver el menú Operador.
2. Use las teclas de flechas para seleccionar el ícono Valores activos  y luego presione ENTER .
3. Aparecerá la pantalla Establecer objetivo rápido con un grupo de campos de captura que varían dependiendo del tipo de tolerancia seleccionada. El peso activo se muestra en la parte inferior de la página.




Tabla 4-2: Elementos de la pantalla Establecer objetivo rápido

Tolerancia = % del valor objetivo o desviación del peso	
Campo	Explicación
Objetivo	Valor de peso del objetivo
Tolerancia -	Límites de tolerancia inferior y superior expresados como porcentaje o como peso
Tolerancia +	
Descripción	Nombre descriptivo para mostrar e imprimir, compuesto de hasta 20 caracteres
Pantalla de peso activo	La lectura de peso activo actual de la báscula se muestra en el centro de la parte inferior de la pantalla
Tolerancia = Valor de peso	
Campo	Explicación
Límite inferior	Límites de tolerancia inferior y superior expresados como peso.
Límite superior	
Descripción	Nombre descriptivo para mostrar e imprimir, compuesto de hasta 20 caracteres
Pantalla de peso activo	La lectura de peso activo actual de la báscula se muestra en el centro de la parte inferior de la pantalla



4. Use las teclas de flechas para seleccionar el campo que será modificado.
5. Coloque un peso equivalente al objetivo o límite en la báscula.
6. Presione ENTER . El valor del peso activo se ingresa automáticamente en el campo seleccionado y el enfoque se cambia al siguiente campo.
 - Los valores de tolerancia +/- deben cambiarse mediante captura manual; Establecer objetivo rápido con peso de báscula activo sólo funciona para valores objetivo y límite.
7. Cuando la captura de parámetros esté completa, presione la flecha IZQUIERDA  para salir y regresar a la pantalla de operación de la aplicación.

4.3.4.4.3. Extracción de la tabla de objetivos

Se pueden almacenar hasta 25 grupos de parámetros de objetivos en la Tabla de objetivos y extraerse mediante identificación.



1. Presione MENÚ  para ver el menú Operador.
2. Use las teclas de flechas para seleccionar Tabla de objetivos  y luego presione ENTER .
3. Aparece el primer registro de la Tabla de objetivos. Los datos en cada registro variarán dependiendo del modo de tolerancia seleccionado:
 - a. Si Tolerancia = % del valor del objetivo o Desviación del peso, los campos son: **Identificación, Descripción, Objetivo, Unidades, Tol-, tol+**

b. Si Tolerancia = Valor de peso, los campos son:
Identificación, Descripción, Unidades, Límite inferior, Límite superior

4. Use las flechas ARRIBA y ABAJO para cambiar el enfoque de un registro al siguiente hasta que se muestre el registro deseado. Presione ENTER  para seleccionarlo y regresar a la pantalla de ejecución de comprobación de peso, o la flecha IZQUIERDA  para regresar al menú Operador sin seleccionar un nuevo grupo de parámetros objetivo.

4.3.4.4.4. Extracción rápida de la tabla de objetivos

Si se conoce la identificación del registro de la Tabla de objetivos, el registro puede extraerse sin ingresar en el menú del Operador:

1. Use el teclado numérico para ingresar el número de identificación alfanumérico. La pantalla mostrará el nombre **Datos:** en la línea 1 y el valor ingresado en la línea 2 de la pantalla.
2. Cuando se haya ingresado la identificación completa, presione ID  para extraer el registro.
3. Si la identificación existe, la aplicación usará los nuevos parámetros. Si no se encuentra la identificación, aparecerá el mensaje de error **ID no encont.** Borre el mensaje presionando ENTER . La pantalla regresará a la aplicación de comprobación de peso, usando los parámetros de objetivo previos.

4.3.4.4.5. Configuración del modo de captura del objetivo

Este modo de captura se describe en la sección de configuración de **Valores objetivo** en la página 4-12.

4.3.5. Formatos de impresión

Quando se activa una impresión por solicitud en la aplicación de pesaje de comprobación, el terminal buscará una conexión por solicitud para uno de los puertos usando la plantilla 6. Si tal conexión existe, la plantilla 6 será enviada a través del puerto seleccionado. Si no hay conexión por solicitud usando la plantilla 6, se mostrará el error "No conexión demanda".

4.3.5.1. Nuevos campos de impresión

La plantilla 6 contiene nuevos campos de datos relacionados con la aplicación de comprobación de peso que no están disponibles en las otras plantillas. Estos nuevos campos de impresión son:

- n (conteo de totalización por identificación)
- Descripción del objetivo
- Identificación del objetivo (de la Tabla de objetivos)
- Peso objetivo
- Objetivo y tolerancias
- Total (peso totalizado por identificación)
- Zona (texto para la zona activa – Por debajo, Aceptable, Por arriba)

4.3.5.2. Plantilla predeterminada

El formato predeterminado para la plantilla 6 se muestra en la Figura 4-9. Los elementos en corchetes {...} son campos de datos que proporciona el terminal. La Figura 4-10 muestra la impresión que se obtiene.

```
{Línea 1} {Nueva línea}  
{Línea 2} {Nueva línea}  
{Hora} {3 espacios} {3 espacios} {Fecha} {Nueva línea}  
{No. de transacción} {Nueva línea}  
{Descripción del objetivo} {Nueva línea}  
{Peso mostrado} {Nueva línea}  
{Fin de plantilla}
```

Figura 4-9: Estructura predeterminada de la plantilla 6

```
Shake Inc. Recycle Center  
Upper Arlington, OH 43085  
11:19 AM Feb 17 2012  
000194  
Crushed #5  
87520 lb N
```

Figura 4-10: Ejemplo de impresión, plantilla predeterminada 6

Esta plantilla puede editarse como se describe en la sección **Comunicaciones** del **Capítulo 3** de este manual, **Configuración > Comunicaciones > Plantillas**.

4.3.5.3. Formato de informes

El Informe de la tabla de objetivos puede configurarse como estrecho (40 caracteres) o amplio (80 caracteres) en la configuración en **Comunicaciones > Informes**.

La Figura 4-11 detalla la estructura y el contenido del Informe de la tabla de objetivos en formato estrecho. La Figura 4-12 muestra la misma información para el informe de formato amplio.

Los ejemplos impresos muestran sólo el formato para el tipo de tolerancia **Desviación del objetivo**.

```

-- INFORME DE TABLA DE OBJETIVOS --
12:27:43      26 Ene 2012

L5-5          L5 Stake 5Pk
 26.56 lb   (-)  0.22  (+)  2.36
      12      318.42
*****
L7-5          L7 Stake 5Pk
 35.70 lb   (-)  0.53  (+)  3.50
      8      285.63
*****
S7-8          L7 Stake 8Pk
 34.66 lb   (-)  0.48  (+)  3.26
      18     623.88
*****

```

Figura 4-11: Ejemplo de informe impreso de comprobación de peso, formato estrecho

```

-- INFORME DE TABLA DE OBJETIVOS --
12:27:43      26 Feb 2012

L5-5          L5 Stake 5Pk          26.56 lb   (-)  0.22  (+)  2.36          12          318.42
*****
L7-5          L7 Stake 5Pk          35.70 lb   (-)  0.53  (+)  3.50           8          285.63
*****
S7-8          L7 Stake 8Pk          34.66 lb   (-)  0.48  (+)  3.26          18          623.88
*****

```




Figura 4-12: Ejemplo de informe impreso de comprobación de peso, formato amplio

4.4. **Conteo**

4.4.1. **Generalidades**

La aplicación Conteo del IND246 proporciona una secuencia de conteo simple que guía al operador a través de un proceso de muestreo para determinar un valor de conteo. La aplicación de conteo ofrece las siguientes posibilidades:



- Indicaciones al operador.
- Captura de muestra variable con el teclado numérico del terminal.
- Captura del peso promedio de las piezas (APW) con el teclado numérico.
- Hasta 99 registros de identificaciones almacenados en la tabla de identificaciones
- Acumulación de conteos por identificación.

Cuando se presiona la tecla **FUNCIÓN**  en el modo de pesaje básico, aparece la pantalla inicial de conteo. El ícono  en la esquina inferior izquierda indica el modo de aplicación de conteo. Al presionar la tecla **FUNCIÓN**  nuevamente regresará el terminal a mostrar el modo básico de pesaje.



4.4.2. Características operativas

Además de las funciones de pesaje fundamentales, las siguientes características de pesaje básico del terminal IND246 también pueden usarse en la aplicación de conteo.

4.4.2.1. Tara semiautomática

Cuando aparezca la indicación **Tara?** en el terminal, presione **TARA**  y la báscula tarará a cero neto. Para tomar una nueva tara de botón de presión en el modo de conteo y en la pantalla se muestre un número de piezas (PCS), presione la tecla **TARA** . La báscula tarará a cero neto y la pantalla mostrará 0 piezas.

4.4.2.2. Tara predeterminada

En la secuencia Muestra – Tara, cuando aparezca la indicación **Tara?** en el terminal, ingrese el valor de tara predeterminado con el teclado numérico y luego presione **ENTER** . Si el terminal ya está en modo de conteo, se puede ingresar una tara predeterminada al usar el teclado numérico para ingresar el valor de tara; luego presione **TARA** .

4.4.2.3. Identificación

Si se introduce un valor de identificación en el modo de pesaje básico, permanece disponible para imprimirse cuando se está en el modo de conteo. Sin embargo, en la aplicación de conteo, la función de identificación se usa solo para obtener registros de objetivo por identificación.


4.4.2.4. Impresión automática

La aplicación de conteo acepta la función de impresión automática del IND246. Si esta función está habilitada, se enviará una salida por solicitud automáticamente al puerto de salida asignado cuando el peso se estabilice a ausencia de movimiento sobre el peso umbral programado. Esta es una función útil cuando se realiza el conteo de la misma pieza en la misma caja de peso en forma repetida. Al retener los valores de tara y APW, se puede generar automáticamente una impresión al remover la caja de piezas anterior y colocar la siguiente caja en la báscula.

4.4.2.5. Importación y exportación de la tabla de objetivos

El programa de la herramienta de transferencia de archivos (FTT) del IND246 de METTLER TOLEDO opera en una PC para intercambiar archivos de aplicación y tablas con el terminal IND246. Consulte la **Guía de usuario de la Herramienta de transferencia de archivos** para más detalles.

4.4.3. Configuración

La tecla **FUNCIÓN**  debe programarse para conteo en la configuración en **Aplicación > Tecla Función > Asignación** a fin de que esta aplicación funcione y para tener acceso a los pasos para la aplicación de conteo. Cuando la tecla **FUNCIÓN** está programada correctamente, la rama Conteo de configuración se muestra como se ilustra en la Figura 4-13.

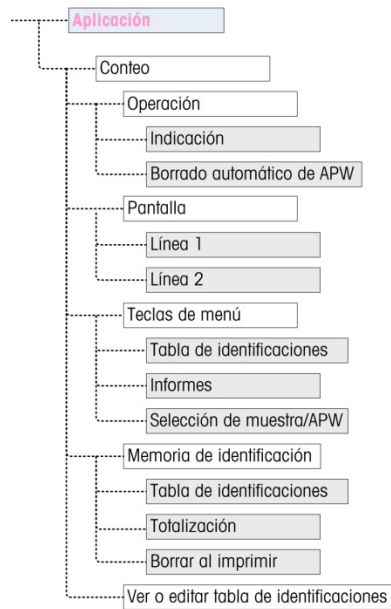


Figura 4-13: Menú de configuración de la aplicación Conteo

4.4.3.1. Operación

4.4.3.1.1. Indicación

El parámetro **Indicación** determina la secuencia en la que el operador recibe indicaciones para ingresar el peso de tara y cantidad de muestra.

Las opciones son **Tara-Muestra** y **Muestra-Tara**. La opción predeterminada es Tara-Muestra.

4.4.3.1.2. Borrado automático de APW

La opción **Borrado automático de APW** determina si un valor de peso promedio de piezas (APW) se borrará cuando la báscula regrese a cero o si el APW se retendrá para la siguiente secuencia de conteo. Las opciones son **habilitado** e **inhabilitado** (predeterminado).

4.4.3.2. Pantalla

4.4.3.2.1. Línea 1, línea 2



Estos parámetros determinan qué se muestra en las dos líneas inferiores de la pantalla. Ambas líneas tienen las mismas opciones: **Inhabilitado** (predeterminado), **Identificación**, **Descripción** y **APW**.


4.4.3.3. Teclas de menú

Los parámetros **Teclas del menú** determinan cuáles funciones serán accesibles en el menú Operador. Cada una de las teclas está **inhabilitada** en forma predeterminada.

- Si la función a la que se ingresa mediante la tecla del menú debe habilitarse o configurarse aparte, por ejemplo la Tabla de identificaciones, al habilitar la tecla del menú mostrará el ícono correspondiente en el menú Operador, pero no dará acceso a la función.

- 4.4.3.3.1. Tabla de identificaciones
 Cuando está **habilitada**, el Operador podrá ingresar a la Tabla de identificaciones para extraer valores de APW almacenados para un producto.
- 4.4.3.3.2. Informes
 Cuando está **habilitado**, el Operador podrá generar un informe de registros en la Tabla de identificaciones para ver e imprimir.
- 4.4.3.3.3. Selección de muestra/APW
 Cuando está **habilitado**, el Operador podrá cambiar del modo de operación de muestreo al modo de captura manual de un valor APW cuando se le indica **Muestr?**.
- 4.4.3.4. Memoria de identificación
- 4.4.3.4.1. Tabla de identificaciones
 Cuando la **Tabla de identificaciones** está **habilitada**, los valores de tara y APW almacenados en la Tabla de identificaciones pueden extraerse para una secuencia de conteo rápida.
- 4.4.3.4.2. Totalización
 Este parámetro aparece solamente si la **Tabla de identificaciones** está habilitada. Cuando la **Totalización** está **habilitada**, el terminal almacena el número total de piezas contadas y el número de transacciones para cada identificación en la tabla de identificaciones. Este parámetro está **inhabilitado** en forma predeterminada.
- 4.4.3.4.3. Borrar al imprimir
 Este parámetro aparece solamente si la **Tabla de identificaciones** está habilitada. Borrar al imprimir puede ser **Automático** (predeterminado), **Manual** o **Inhabilitado**. Cuando se selecciona **Automático**, una vez que se imprime el informe de la tabla de identificaciones, los campos del contador y de totales se reinician a 0. Cuando se selecciona **Manual**, el Operador puede optar por borrar los campos del contador y de totales a presionar BORRAR cuando ve el informe de la tabla de identificaciones. Si se selecciona **Inhabilitado**, los campos del contador y total no pueden reiniciarse en la vista Informes del menú Operador.
- 4.4.3.5. Tabla de identificaciones
 Cuando se selecciona esta rama, aparece el primer registro de la tabla de identificaciones. Cada registro ocupa una pantalla. Una pantalla en blanco indica que la tabla de identificaciones está vacía. Las siguientes funciones son accesibles en esta vista:

Teclas	Función
	Abre la pantalla Nueva identificación donde se puede configurar una nueva identificación.
 (BORRAR)	Indica ¿Elim regist? Presione ENTER para confirmar y eliminar el registro mostrado y la flecha IZQUIERDA para mostrar un ¿Elim todos regist? Presione ENTER para confirmar y eliminar todos los registros y la flecha IZQUIERDA para regresar a la vista sin eliminar.
Teclas de flechas ARRIBA y ABAJO	Mueve la vista a la identificación siguiente o anterior.

Teclas	Función
 (ENTER/IMPRIMIR)	Abre el registro mostrado para editarlo.
Tecla de flecha IZQUIERDA	Sale de la vista Tabla de identificaciones.

4.4.3.5.1. Pantalla Nueva identificación

Los siguientes campos están disponibles cuando se establece una nueva identificación. Cada valor se actualiza cuando la tecla ENTER se usa para cambiar al siguiente cuadro de captura.

Parámetro	Función
Identificación	Muestra inicialmente la siguiente identificación disponible, de 01 a 99. Este valor puede editarse. Si el valor ingresado no es único, aparece el mensaje de error ID ya existe . Presione ENTER para borrar el error; se muestra la primera identificación disponible en el campo de captura. Nota: Para salir de la pantalla sin crear una nueva identificación, ingrese 00 en este campo y presione ENTER.
Descripción	Descripción alfanumérica asociada con esta identificación.
APW	Peso promedio de piezas, en las unidades de peso primarias de la báscula.
Tara	Valor de tara, en las unidades de pesaje primarias de la báscula. Este valor puede ser 0.00.
n	Número de veces que un conteo se ha sumado al registro de totalización para esta identificación.
Total	El número total de piezas acumuladas usando esta identificación.

Las siguientes teclas pueden usarse al crear un nuevo registro de identificación:




Flecha IZQUIERDA	Regresa a la vista Tabla de identificaciones.
Flechas ARRIBA y ABAJO	Navega entre los nombres en la página de configuración.
ENTER	Confirma la captura y avanza al siguiente parámetro.





4.4.4. Secuencias de operación

Las siguientes secciones describen la operación de la aplicación de conteo.

4.4.4.1. Secuencia tara – muestra

Comience con la báscula vacía y el terminal en la aplicación de conteo.








1. La pantalla indicará **Tara? Pres ENTER**.
2. Presione CERO  para capturar una referencia de cero precisa.
3. Coloque el recipiente vacío para las piezas que va a contar en la báscula y presione ENTER . Si no va a utilizar un recipiente, simplemente presione ENTER  sin nada en la báscula.
4. El peso del recipiente se restará y la pantalla indicará un peso neto de cero. La pantalla indicará **Muestr? Pres ENTER**. con un cuadro de captura **Muestr = xx** debajo.


5. Agregue el número deseado de piezas de muestra a la báscula.
6. Si la cantidad de muestra mostrada es correcta, presione ENTER  para comenzar el ciclo de muestreo. Si la cantidad de muestra no es correcta, use el teclado numérico para ingresar la cantidad de muestra correcta y luego presione la tecla ENTER .
7. La pantalla principal cambiará de mostrar peso a mostrar conteo de piezas. A medida que se agregan piezas a la báscula, el conteo se incrementará. Coloque todas las piezas que va a contar sobre la báscula.
8. Presione IMPRIMIR  para imprimir el conteo resultante. Si Impresión automática está habilitada, el terminal activará automáticamente una salida por solicitud cuando determine una condición con ausencia de movimiento.
9. Retire el recipiente de la báscula y la pantalla mostrará un conteo de piezas equivalente al peso de tara.
10. Si realiza un conteo de las mismas piezas nuevamente, coloque el recipiente vacío en la báscula y presione TARA  para tarar a cero neto. Se mostrarán las piezas adicionales agregadas al recipiente.

4.4.4.2.

Secuencia muestra – tara

Comience con la báscula vacía y el terminal en la aplicación de conteo.



1. La pantalla indicará **Muestr? Pres ENTER.** con un cuadro de captura **Muestr = xx** debajo.
2. Presione CERO  para capturar una referencia de cero precisa.
3. Agregue el número deseado de piezas de muestra a la báscula.
4. Si la cantidad de muestras mostrada es correcta, presione ENTER . Si la cantidad de muestra no es correcta, use el teclado numérico para ingresar la cantidad de muestra correcta y luego presione la tecla ENTER .
5. La pantalla indicará **Tara? Pres ENTER.** con un cuadro de captura debajo.
6. Ingrese el valor de tara predeterminada del recipiente con el teclado numérico y luego presione la tecla ENTER . Si no se conoce el peso de tara del recipiente, simplemente presione ENTER  y la tara se ingresará más tarde en la secuencia.
7. La pantalla mostrará ahora el conteo de piezas.
8. En el caso en que el valor de tara del recipiente no fuera conocido y no se ingresara como tara predeterminada en el paso 6 anterior, retire las piezas de muestra de la báscula y coloque el recipiente vacío en la báscula. Presione la tecla TARA  para tarar el recipiente. La pantalla mostrará ahora cero piezas.
9. A medida que se agregan piezas a la báscula, el conteo se incrementará. Coloque todas las piezas que va a contar sobre la báscula.
10. Presione IMPRIMIR  para imprimir el conteo resultante. Si Impresión automática está habilitada, el terminal activará automáticamente una salida por solicitud cuando determine una condición con ausencia de movimiento.
11. Retire el recipiente de la báscula y la pantalla mostrará un conteo de piezas equivalente al peso de tara.

12. Si realiza un conteo de las mismas piezas nuevamente, coloque el recipiente vacío en la báscula y presione TARA  para tarar a cero neto. Se mostrarán las piezas adicionales agregadas al recipiente.

4.4.4.3. Secuencia de conteo por retiro


La aplicación Conteo del IND246 puede usarse para contar piezas por retiro de un recipiente colocado en la báscula. Esta función varía dependiendo del modo de uso.

4.4.4.3.1. Tara-Muestra



1. A la indicación **Tara?**, coloque el recipiente lleno en la báscula y presione ENTER .
2. A la indicación **Muestr?**, retire la cantidad de muestra del recipiente y presione ENTER .
3. El terminal mostrará un conteo negativo igual a la cantidad de la muestra. A medida que se retiran piezas adicionales, el conteo se actualizará en dirección negativa.

4.4.4.3.2. APW

Si está en la secuencia tara-muestra y la pantalla está indicando **APW?**:


1. Ingrese el APW de la pieza y presione ENTER .
2. El terminal mostrará un conteo de cero piezas.
3. A medida que se retiran piezas, el conteo se actualizará en dirección negativa.

4.4.4.3.3. Muestra-tara

1. Coloque las piezas de muestra en la báscula vacía y presione ENTER .
2. A la indicación **Tara?**, coloque el recipiente lleno en la báscula y presione ENTER .
3. El terminal mostrará un conteo de cero piezas.
4. A medida que se retiran piezas del recipiente, el conteo se actualizará en dirección negativa.

4.4.4.4. Conteo de un recipiente lleno

Las piezas de un recipiente lleno pueden contarse cuando el terminal está en modo muestra-tara.

1. Tome la muestra de manera normal.
2. A la indicación **Tara?**, use el teclado numérico para ingresar el valor de tara predeterminado del recipiente y presione ENTER .
3. Coloque el recipiente lleno en la báscula. El conteo se actualizará para mostrar el número total de piezas.





4.4.4.5. Cambio del modo de captura muestra a APW

La secuencia de muestreo normal requiere tomar una muestra para determinar el valor APW de la pieza. Si ya se conoce el APW, puede ingresarse directamente al cambiar el modo de captura de muestreo a APW.



- El ícono de cambio de modo (**Smpl/APW** o $\frac{\text{Ref } n}{\text{Ref } \bar{a}}$) debe estar habilitado en la configuración (en **Aplicación > Conteo > Teclas del menú**) para que aparezca en el menú Operador.

- Cuando el idioma de pantalla del terminal se establece como Inglés, aparecerá el ícono **Smpl/APW**. Si se establece otro idioma, aparecerá $\frac{\text{Ref } n}{\text{Ref } \square}$.

Para cambiar el modo de captura de muestreo a APW:

1. Cuando la pantalla indique Muestr?, presione la tecla MENÚ  para ingresar en el menú Operador.
2. Seleccione la tecla Smpl/APW **Smpl/APW** o $\frac{\text{Ref } n}{\text{Ref } \square}$ y presione ENTER .
3. La indicación ahora mostrará APW? y aceptará la captura directa de un APW.
4. Para cambiar el modo de captura APW a muestreo:
5. Cuando la pantalla indique APW?, presione la tecla MENÚ  para ingresar en el menú Operador.
6. Seleccione la tecla Smpl/APW **Smpl/APW** o $\frac{\text{Ref } n}{\text{Ref } \square}$ y presione ENTER .
7. La indicación mostrará ahora Muestr? y aceptará el muestreo de piezas para determinar un APW.

4.4.4.6. Borrado del ciclo de conteo

Cuando la pantalla muestre el número de piezas en un conteo de piezas, la pantalla puede borrarse para regresar a la secuencia de indicaciones al presionar la tecla BORRAR  dos veces. La primera presión de la tecla BORRAR  borrará el valor de tara y la segunda presión el valor de APW y regresa la pantalla ya sea a la indicación **Tara?** o **Muestr?**, dependiendo de la secuencia de operación seleccionada.

4.4.4.7. Extracción de identificaciones almacenadas

La tabla de identificaciones puede habilitarse en la configuración para almacenar hasta 99 identificaciones. Esto es útil si el APW de la pieza que está siendo contada y el peso de tara son consistentes. El uso de los valores almacenados elimina los procesos de cálculo de tara y muestreo y muestra el conteo de piezas inmediatamente.




Cada identificación de pieza está identificada por un número de uno o dos dígitos e incluye una descripción, peso de tara, APW y (si está configurado así) un acumulador y contador.




Los registros de la tabla de identificaciones pueden extraerse mediante uno de dos métodos:

- Si no se conoce la identificación, el registro puede encontrarse al ver la tabla de identificaciones.
- Si se conoce la identificación, puede ingresarse en una secuencia de Extracción rápida.

4.4.4.7.1. Extracción de la tabla de identificaciones



Para extraer un registro de la tabla de identificaciones:

1. Presione la tecla MENÚ  para ingresar en el menú Operador.
2. Seleccione la Tabla de identificaciones  y presione ENTER .
3. Aparecerá el primer registro de identificaciones con una barra de desplazamiento a la derecha.

4. Use las flechas de navegación ARRIBA y ABAJO  para cambiar la vista hasta que se muestre el registro deseado:
 - a. Presione ENTER  para seleccionar el registro y regresar a la aplicación de conteo.
 - b. Presione la flecha IZQUIERDA  para regresar a la aplicación de conteo sin seleccionar un registro.

4.4.4.7.2. Extracción de identificación rápida

Quando la pantalla está en el modo de pieza-conteo, se puede extraer directamente una identificación:

1. Use el teclado numérico para ingresar la identificación. Aparecerá el nombre Dato: en la línea 1 de la pantalla y el número ingresado en la línea 2.
2. Una vez que se haya ingresado la identificación, presione ID  para realizar la extracción.
3. Si no se encuentra la identificación en la tabla de identificaciones, aparecerá un mensaje de error. Borre el mensaje presionando ENTER . La pantalla regresará al modo de conteo y usará el valor APW previo.

4.4.5. Formatos de impresión

Quando se activa una impresión por solicitud en la aplicación de conteo, el terminal buscará una conexión por solicitud para uno de los puertos usando la plantilla 9. Si tal conexión existe, la plantilla 9 será enviada a través del puerto seleccionado. Si no hay conexión por solicitud usando la plantilla 9, se mostrará el error **"No conexión demanda"**.

4.4.5.1. Nuevos campos de impresión

La plantilla 9 contiene cuatro campos de datos relacionados con la aplicación de conteo que no están disponibles en las otras plantillas. Estos nuevos campos de impresión son:

- APW
- Conteo por pieza
- Identificación del registro (de la tabla de identificaciones)
- Descripción del registro (de la tabla de identificaciones)

4.4.5.2. Plantilla predeterminada

La estructura predeterminada para la plantilla 9 se muestra en la Figura 4-14. Los elementos en corchetes {...} son campos de datos que proporciona el terminal. La Figura 4-15 muestra un ejemplo de la plantilla predeterminada impresa.

```
{Línea 1} {Nueva línea}
{Línea 2} {Nueva línea}
{Hora} {3 espacios} {3 espacios} {Fecha} {Nueva línea}
{Peso mostrado} {Nueva línea}
{Conteo de piezas} {Nueva línea}
{Descripción del registro} {Nueva línea}
{Fin de plantilla}
```

Figura 4-14: Estructura predeterminada de la plantilla 9

```

Meyer's Hardware
Zurich, Suiza
16:12:45      Feb 17 2012
      12.20 lb N
450 PZS
Tornillo 4M x 12

```

Figura 4-15: Ejemplo de impresión, plantilla predeterminada 9

Esta plantilla puede editarse como se describe en la sección **Comunicaciones** del **Capítulo 3** de este manual, **Configuración > Comunicaciones > Plantillas**.

4.4.5.3. Formato de informes

El Informe de la tabla de identificaciones puede configurarse como estrecho (40 caracteres) o amplio (80 caracteres) en la configuración en **Comunicaciones > Informes**.

La Figura 4-16 detalla la estructura y el contenido del Informe de la tabla de identificaciones en formato estrecho. La Figura 4-17 muestra la misma información para el informe de formato amplio.

```

-- INFORME DE TABLA DE IDENTIFICACIONES --
12:27:43      15 Feb 2012

01  Tazas azules           0.0123 kg
    0.00 kg T             12          318 Pzs
*****
02  Tazas rojas            0.0357 kg
    0.00 kg T              8          285 Pzs
*****
03  Tazas verdes           0.03466 kg
    0.00 kg T             18          623 Pzs
*****

```

Figura 4-16: Ejemplo de informe de tabla de identificaciones impreso, formato estrecho

```

-- INFORME DE TABLA DE IDENTIFICACIONES --
12:27:43      15 Oct 2010

01  Tazas azules           0.0123 kg    0.00 kg T      12          318 Pzs
*****
02  Tazas rojas            0.0357 kg    1.23 kg T      8          285 Pzs
*****
03  Tazas verdes           0.03466 kg   12.5 kg T     18          623 Pzs
*****

```




Figura 4-17: Ejemplo de informe de tabla de identificaciones impreso, formato amplio

4.5. Medición del peso picc

4.5.1. Generalidades

La aplicación Medición del peso pico monitorea continuamente el cambio en peso y, cuando el peso se reduce repentinamente (como cuando un producto probado se rompe), registra y muestra el peso máximo medido antes de la falla. Esta aplicación ofrece la posibilidad de:

- Mostrar el resultado del peso pico del ciclo de pesaje actual.
- Operar en un modo de ciclo de pesaje simple.
- Operar en un modo de ciclo de pesaje múltiple en el que se registran varias transacciones en un lote de muestreo. Los valores de peso máximo, mínimo y promedio se registran durante los diversos ciclos de pesaje del lote de muestreo.


Cuando se presiona la tecla FUNCIÓN  en el modo de pesaje básico, aparece la pantalla inicial Mantener peso pico. El ícono  en la esquina inferior izquierda indica el modo de aplicación Mantener peso pico. Al presionar la tecla  nuevamente regresará el terminal a mostrar el modo básico de pesaje.


4.5.2. Características operativas

Además de las funciones de pesaje fundamentales, las siguientes características de pesaje básico del terminal IND246 también pueden usarse en la aplicación de peso pico.

4.5.2.1. Identificación

La función de identificación puede usarse a partir del modo de pesaje básico o desde la aplicación de pesaje de animales (al presionar primero la tecla de identificación). El campo de identificación simple se comparte entre pesaje básico y la aplicación.

Se puede presionar la tecla Identificación  en cualquier momento antes o durante el ciclo para ingresar un campo de identificación para que se muestre o se imprima. Cuando se presiona, la pantalla de la aplicación cambiará a la indicación ID? con un cuadro de captura en la parte inferior de la pantalla.


Los datos se ingresan en la misma forma que en la funcionalidad básica y al presionar ENTER  se acepta la nueva captura de identificación y regresa a la pantalla de aplicación original.


El campo de identificación se comparte entre el modo de pesaje básico y la aplicación de medición del peso pico. Sólo hay un campo de identificación.

4.5.2.2. E/S discretas


La aplicación de peso pico del IND246 acepta un nuevo comando de entrada discreta y dos nuevas salidas discretas.

La nueva entrada es para **Iniciar peso pico**. Esta entrada puede activarse sólo cuando aparece la indicación **Pres ENTER p. inic.** para comenzar el ciclo de pesaje pico.

Se aceptan dos salidas discretas, una para **Ejctndo** y otra para **Ciclo completo**. La salida **Ejctndo** se activa una vez que se presiona la tecla ENTER  o cuando se activa la entrada **Iniciar peso pico** al principio del ciclo de peso pico. La salida **Ejctndo** se desactiva al final del ciclo de peso pico.

La salida **Ciclo completo** se activa al final del ciclo de peso pico cuando se ha determinado un nuevo peso pico y la salida **Ejctndo** se desactiva. Esta salida se desactiva cuando se presiona la tecla ENTER  y se activa la salida **Ejctndo**.

4.5.3. Configuración

La tecla FUNCIÓN  debe programarse para peso pico en la configuración en **Aplicación > Tecla Función > Asignación** a fin de que esta aplicación funcione y para tener acceso a los pasos para la aplicación de peso pico. Cuando la tecla FUNCIÓN está programada correctamente, la rama Peso pico de configuración se muestra como se ilustra en la Figura 4-18.

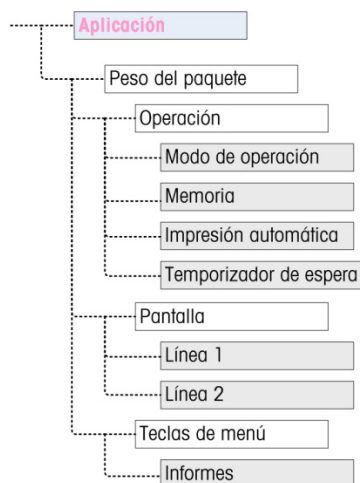


Figura 4-18: Menú de configuración de la aplicación Peso pico

4.5.3.1. Operación

4.5.3.1.1. Modo de operación

El **Modo de operación** puede ser **Bruto** (predeterminado) o **Neto**. Si se selecciona **Bruto**, se realiza automáticamente un cero semiautomático al inicio del ciclo. Si se selecciona **Neto**, se activa automáticamente una función de tara al principio del ciclo de peso pico.

4.5.3.1.2. Memoria

La **Memoria** puede **inhabilitarse** (predeterminado) o **habilitarse**. Cuando está **habilitada**, el modo de ciclo múltiple estará activo para almacenar valores mínimo, promedio y máximo en la memoria. Si está **inhabilitado**, cada ciclo será independiente de otros ciclos y no habrá comparaciones entre el ciclo actual y ciclos previos o futuros.

4.5.3.1.3. Impresión automática

La impresión automática puede **inhabilitarse** (predeterminado) o **habilitarse**. Esta selección sobrescribe el parámetro Impresión automática del pesaje básico, configurada en **Báscula > Registro o Impresión**, cuando se opera dentro de la aplicación.

- 4.5.3.1.4. Temporizador de espera
- Si Impresión automática está habilitada, se mostrará este parámetro. El temporizador de espera determina el número de segundos que la pantalla se “congelará” al final del ciclo de pico antes de que se active la impresión automática. Son posibles valores de **0.0** (sin retraso) a **9.9**.
- 4.5.3.2. Pantalla
- 4.5.3.2.1. Línea 1
- La **línea 1** de la pantalla inferior puede configurarse para mostrar **Estado** (predeterminado) o **Identificación**, o puede **inhabilitarse**.
- 4.5.3.2.2. Línea 2
- Con la memoria inhabilitada, la **línea 2** puede configurarse para mostrar **N° de transacción** (predeterminado), o puede **inhabilitarse**. Con la memoria habilitada, los valores **PRM**, **MÁX** o **MÍN** se agregan a las opciones. Si se selecciona **PRM**, **MÁX** o **MÍN**, el número de ciclo también se muestra.
- 4.5.3.3. Teclas de menú
- El parámetro **Teclas de menú** determina si el ícono **Informes** de peso pico será accesible en el menú Operador. De manera predeterminada, el acceso del operador a **Informes** está **inhabilitado**.
- El ícono **Informes** proporciona acceso a los valores de memoria almacenados **PRM**, **MÁX** y **MÍN** cuando se opera en el modo de memoria.

4.5.4. Secuencias de operación



Con base en la operación deseada, cada pesaje de pico puede ser una transacción separada para determinar el valor de peso pico de una muestra o los valores pico de varios pesajes pueden registrarse y los valores pico de esas transacciones compararse. Las siguientes dos secuencias se describen en esta sección:



- Ciclo de pesaje simple (memoria inhabilitada)
- Ciclos de pesaje múltiple (memoria habilitada)

4.5.4.1. Ciclo de pesaje simple

El ciclo de pesaje simple es el modo más simple de la aplicación. En este modo, cada ciclo de peso pico es una transacción separada. No se realiza cálculo para valores promedio o máximo y mínimo y sólo se crean impresiones de transacciones; no está disponible un informe impreso.

Comience con la báscula vacía y el terminal en la aplicación de peso pico.

1. La pantalla indicará Pres. ENTER para inic..
2. Coloque la muestra que se va a probar en el aparato de prueba.
3. Si se requiere, se puede ingresar una identificación de transacción al presionar la tecla Identificación  y luego ingrese los datos de la identificación en el cuadro de captura abajo. Presione ENTER  cuando termine.

4. Presione ENTER  o active la entrada discreta Iniciar peso pico para comenzar el ciclo de pesaje pico. La salida discreta Ciclo completo se desactiva.
5. Si se seleccionó operación en modo bruto en la configuración, el terminal realizará una función de cero para establecer un punto de referencia de cero válido. Si se seleccionó la operación en modo neto, el terminal tarará cualquier peso en la báscula a cero neto como punto de referencia.
6. La línea 1 debajo de la pantalla de peso indicará Ejctndo y la salida discreta Ejctndo se activará. A medida que se aplica presión a la muestra, el terminal monitoreará y mostrará el valor de peso que resulte.
7. Eventualmente, la muestra se romperá debido a la presión y el peso se reducirá drásticamente. El terminal mostrará entonces el peso más alto medido antes que se rompiera la muestra. Un asterisco (*) a la izquierda de la pantalla indica que el peso pico mostrado no es un peso de báscula activo.
8. El estado en la línea 1 cambiará a Ciclo completo. La salida discreta Ejctndo se desactivará y la salida discreta Ciclo completo se activará.
9. Presione IMPRIMIR  para imprimir el peso resultante. Si Impresión automática está habilitada, el terminal activará automáticamente una salida por solicitud después de que se exceda el valor del temporizador de espera.

4.5.4.2. Ciclos de pesaje múltiple

El modo Ciclos de pesaje múltiple se activa cuando la memoria se habilita en la configuración. En este modo, se mantienen estadísticas simples durante varios ciclos de pesaje de pico. Aunque cada ciclo de peso pico es aún una transacción separada, los cálculos se hacen para los valores del peso pico promedio, el peso pico mínimo y el peso pico máximo durante ciclos múltiples, y estas estadísticas se guardan en la memoria. En el modo Ciclo de pesaje múltiple, el proceso de peso pico se repite cuantas veces haya muestras.

Consulte el procedimiento del ciclo de peso simple anterior para ver los detalles de operación paso por paso.

Las estadísticas de **PRM**, **MÍN** o **MÁX** pueden seleccionarse para que aparezcan en la línea 2 de la pantalla. Si se habilitan, el valor de la memoria se mostrará a la derecha del número de ciclo. Los valores estadísticos en la memoria se actualizan al final de cada ciclo, cuando el estado cambia a **Ciclo completo**.

Las estadísticas de los ciclos de pesaje múltiple están disponibles para verse e imprimirse en el menú Operador (consulte **Operación de la memoria** más adelante).


4.5.4.3. Error de báscula en movimiento


La función de cero o tara al principio del ciclo de peso pico no puede ocurrir si la báscula no está estable. Cuando inicia el ciclo de peso pico, el terminal esperará el tiempo programado (3, 10 o 30 segundos) para que haya estabilidad. Si la báscula se estabiliza antes de que expire este tiempo, el ciclo continúa. Si no se alcanza la estabilidad dentro de este tiempo:

- El ciclo se aborta.
- En la línea del sistema aparece un mensaje de error de estabilidad.


- La salida **Ciclo completo** se activa nuevamente.
- La pantalla regresará a la indicación **Pres ENTER p inic.** y el ciclo debe reiniciarse.

4.5.4.4. Aborto de un ciclo de pesaje pico

Presione **BORRAR**  durante un ciclo de pesaje para abortar el ciclo. La salida **Ejctndo** se desactiva y aparece un mensaje emergente, pidiendo confirmación para abortar el ciclo.

Con **Sí** enfocado, presione **ENTER**  para abortar el ciclo. La salida **Ciclo completo** se activa y la pantalla regresa a la pantalla de inicio.



■ Un ciclo abortado **no** se agrega a la memoria en una ejecución de ciclo múltiple.

Para continuar el ciclo sin abortar, presione la tecla de flecha **IZQUIERDA** o **DERECHA** para cambiar el enfoque de **Sí** a **No** y luego presione **ENTER** . La salida **Ejctndo** se activa nuevamente y la pantalla se actualiza.

4.5.5. Operación de memoria

4.5.5.1. Vista de memoria

Presione **MENÚ**  para mostrar el menú Operador para el modo de aplicación Peso pico.

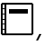El enfoque debe estar en el ícono **INFORMES** , de manera que presione **ENTER**  para entrar en la vista de memoria. La pantalla Memoria de peso pico aparecerá como se ilustra en la Figura 4-19.

Para regresar al menú Operador, presione la tecla de navegación **IZQUIERDA**. Presione la tecla de navegación **IZQUIERDA** nuevamente para regresar a la página de inicio de la aplicación.

4.5.5.2. Definición de memoria de peso pico

La Figura 4-19 muestra la pantalla Memoria de peso pico. Los campos de esta pantalla se actualizan al final de cada ciclo de peso pico.




Figura 4-19: Pantalla de memoria de peso pico

- Si se ha ingresado una **identificación**, se mostrará a la derecha del nombre ID en la pantalla. Si el campo de la identificación está vacío, los datos a la derecha no se mostrarán. El campo de identificación es la identificación usada en la funcionalidad básica del terminal.
- Si el modo **Neto** está activo, los campos de peso incluirán una leyenda de **Neto**.
- El campo **MÍN** es el valor de peso pico inferior en la ejecución del ciclo múltiple actual. Cuando un ciclo de peso pico finaliza y el nuevo peso pico es inferior al valor almacenado actualmente, el peso pico mínimo reemplazará al valor almacenado anteriormente.




- El campo **PRM** es el valor promedio de todos los valores de peso pico en la ejecución del ciclo múltiple actual. Cuando un nuevo ciclo de peso pico finaliza, se promedia con los valores anteriores para generar un nuevo valor promedio. El valor se redondea al tamaño del incremento de presentación y posición decimal seleccionados.
- El campo **MÁX** es el mayor valor de peso pico en la ejecución del ciclo múltiple actual. Cuando un ciclo de peso pico finaliza y el nuevo peso pico es más alto que el valor almacenado actualmente, el peso nuevo pico reemplazará al valor almacenado anteriormente.
- El campo **No. de ciclos** indica el número de transacciones que han ocurrido desde que la última vez que se borró la memoria (consulte Borrado de la memoria en la página 4-36). Este valor indica el número de transacciones usadas en el cálculo de los valores mostrados en la pantalla Memoria de peso pico.

4.5.5.3. Impresión de la memoria

Con la pantalla **Memoria de peso pico** abierta, presione IMPRIMIR  para activar una salida del informe. Consulte la sección Formato de informe más adelante en esta sección para los detalles de los formatos de impresión impresos.

- La memoria no se borra automáticamente después de imprimir; debe borrarse manualmente después de imprimir.
- Para imprimir un informe se requiere una conexión para Informes.

4.5.5.4. Borrado de la memoria

1. En la pantalla Memoria de peso pico (Figura 4-19), al presionar la tecla BORRAR  se activa un mensaje del operador que solicita la confirmación para borrar la memoria.
2. Con **Sí** enfocado, presione ENTER  para borrar la memoria y regresar la pantalla a la vista de memoria con todos los valores reiniciados.
3. Para salir sin borrar la memoria, presione las teclas IZQUIERDA o DERECHA para mover el enfoque a **No** y presione ENTER  para borrar la ventana del mensaje y regresar a la vista de informe.
4. Para regresar al menú Operador, presione la tecla de navegación IZQUIERDA. Presione la tecla de navegación IZQUIERDA nuevamente para regresar a la página de inicio de la aplicación.

4.5.6. Formatos de impresión

Quando se activa una impresión por solicitud en la aplicación de peso pico, el terminal buscará una conexión por solicitud para uno de los puertos usando la plantilla 7. Si tal conexión existe, la plantilla 7 será enviada a través del puerto seleccionado. Si no hay conexión por solicitud usando la plantilla 7, se mostrará el error "No conexión demanda".

4.5.6.1. Nuevos campos de impresión

La plantilla 7 contiene cinco campos de datos relacionados con la aplicación de peso pico que no están disponibles en otras plantillas de impresión. Estos nuevos campos de datos son:

- No. de ciclos

- Peso promedio
- Peso máximo
- Peso mínimo
- Peso pico

4.5.6.2. Plantilla predeterminada

La plantilla predeterminada para la plantilla 7 se muestra en la Figura 4-20. Los elementos en corchetes {...} son campos de datos que proporciona el terminal. La Figura 4-21 muestra un ejemplo de la plantilla predeterminada impresa.

```
{Línea de impresión 1} {Nueva línea}
{Línea de impresión 2} {Nueva línea}
{Hora} {3 espacios} {3 espacios} {Fecha} {Nueva línea}
{No. de transacción} {Nueva línea}
{ID} {Nueva línea}
{Peso pico} {Línea de impresión 5} {Nueva línea}
{Fin de plantilla}
```

Figura 4-20: Estructura predeterminada de la plantilla 7

La Figura 4-21 muestra un ejemplo de una impresión creada con la plantilla 7. En este caso, las líneas incluidas en las dos primeras filas de la plantilla se han personalizado.

```
Acme Materials Lab
Upper Arlington, OH 43085
16:12      Mar 17 2012
000025
#12 Briquette
62.15 lb Peso pico
```

Figura 4-21: Ejemplo de impresión, plantilla predeterminada 7

4.5.6.3. Formato de informes

El informe de ciclos múltiples de peso pico es un formato de ancho fijo. La selección en la configuración del ancho del informe como estrecho (40 caracteres) o amplio (80 caracteres) no tiene efecto sobre el informe. Los pasos de configuración del encabezado y pie de página se usan para este informe.

La Figura 4-22 muestra un ejemplo de un informe impreso.

```
-- INFORME DE PESO PICO --
02:57 PM      Ene 16 2012

#12 Brick      Ciclos: 2
MÍN:      88.40 lb*
PRM:      102.75 lb*
MÁX:      117.10 lb*
```

Figura 4-22: Ejemplo de informe de peso pico

4.6. Pesaje de vehículos

- Se debe usar una tarjeta de memoria SD instalada en el terminal para ejecutar la aplicación Pesaje de vehículos.

4.6.1. Generalidades

La aplicación Pesaje de vehículos del IND246 proporciona dos modos de operación para el almacenamiento, extracción e impresión de taras temporales y taras permanentes.



Un ícono en la esquina inferior izquierda de la pantalla indica cuál de los dos modos está activo:



Pesaje de tara temporal



Pesaje de tara permanente

Cualquiera o ambos modos pueden habilitarse en la configuración. Si se habilitan ambos modos, al presionar la tecla FUNCIÓN  una vez pone el terminal en el modo de pesaje Tara temporal y el ícono de tara temporal se mostrará en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Al presionar por segunda vez se tendrá acceso al pesaje Tara permanente y se mostrará el ícono de tara permanente. Una vez que se muestre el último modo habilitado, la siguiente presión de la tecla FUNCIÓN  regresa el terminal al modo de pesaje básico.

La impresión de pesos de vehículos sin usar el proceso de almacenamiento y extracción es posible en el modo de pesaje básico. Esto se llama algunas veces impresión rápida o impresión transitoria, la cual simplemente imprime pesos brutos de vehículos.

4.6.1.1. Pesaje de tara temporal

La función de tara temporal es un modo de dos pasos que usa la tabla de identificaciones temporales para almacenar el peso de una transacción entrante. Si se requiere, el terminal puede asignar automáticamente una identificación temporal de dos dígitos. En forma alternativa, la identificación puede asignarse manualmente.

Cuando el vehículo regresa a la báscula para la transacción de salida, el sistema extrae el peso almacenado previamente asociado con la identificación del vehículo y se calcula el peso neto del vehículo. Una vez que se imprime el comprobante de salida, el registro de tara temporal se borra de la tabla.

4.6.1.2. Pesaje de tara permanente

En este modo, el peso de tara conocido de un vehículo se almacena en la tabla de identificaciones permanentes, haciendo posible el pesaje de un paso. Cuando el vehículo lleno está sobre la plataforma de pesaje, el peso de tara almacenado se extrae de la memoria por medio de la identificación y se activa un proceso de salida.

Se pueden crear nuevos registros de identificaciones permanentes ya sea mediante la captura directa en la configuración o con un peso de tara inicial almacenado de cero. Durante la primera transacción que involucra a este vehículo, se pesará dos veces, una vez vacío y otra lleno, y el peso de tara real se determinará y se actualizará en el registro.

La tabla de identificaciones permanentes puede configurarse para acumular pesos totales para vehículos en una flota de vehículos conocidos.

4.6.2. Características operativas

Además de las funciones de pesaje fundamentales, las siguientes características de pesaje básico del terminal IND246 también pueden usarse en la aplicación de pesaje de vehículos.

4.6.2.1. Ingreso de identificación

Si se introduce un valor de identificación en el modo de pesaje básico, permanece disponible para imprimirse cuando se está en la aplicación de pesaje de vehículos. Sin embargo, en la aplicación de pesaje de vehículos, la función de identificación se usa solamente para obtener registros de la tabla de identificaciones permanentes o de la tabla de identificaciones temporales.

4.6.2.2. Corrección del signo neto



Quando está habilitada (en la configuración en **Báscula > Tara > Tipos**), la corrección del signo neto permite usar el IND246 para operaciones de envío (entrada vacío) y recepción (entrada cargado) y mostrar siempre un peso neto positivo. Si la corrección de signo neto está inhabilitada en la configuración, cualquier valor de peso almacenado en el registro de tara se considera una tara independientemente del peso bruto presente en la báscula en el momento de la transacción final. En este caso, si el peso almacenado es realmente el peso bruto, el valor neto puede ser negativo.

Con la corrección del signo neto habilitada, si el peso almacenado es mayor que el peso en la báscula, el terminal tratará el peso mayor como el peso bruto y el peso menor como el peso de tara, de manera que la diferencia siempre resultará en un peso neto positivo.

4.6.2.3. Importación y exportación de la tabla de objetivos

El programa de la herramienta de transferencia de archivos (FTT) del IND246 de METTLER TOLEDO opera en una PC para intercambiar archivos de aplicación y tablas con el terminal IND246. Consulte la **Guía de usuario de la Herramienta de transferencia de archivos** para más detalles.

4.6.3. Configuración

La tecla **FUNCIÓN**  debe programarse para pesaje de vehículos en la configuración en **Aplicación > Tecla Función > Asignación** a fin de que esta aplicación funcione y para tener acceso a los pasos para la aplicación de pesaje de vehículos. Cuando la tecla **FUNCIÓN**  está programada correctamente, la rama Pesaje de vehículos de configuración se muestra como se ilustra en la Figura 4-23.

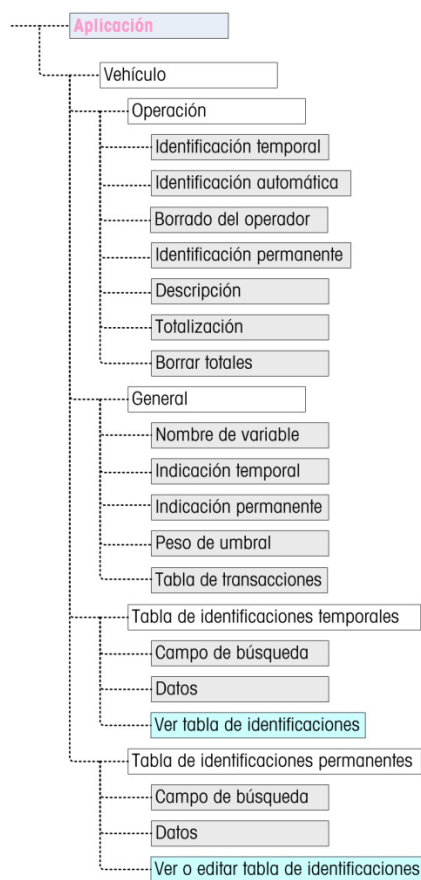


Figura 4-23: Menú de configuración de la aplicación Vehículos

4.6.3.1. Operación

La aplicación puede configurarse con los modos de identificación temporal y permanente habilitados. De manera predeterminada, identificación temporal está habilitado e identificación permanente inhabilitado.

4.6.3.1.1. Identificación temporal

Puede **habilitarse** (predeterminado) o **inhabilitarse**. Cuando está **habilitado**, el modo Tara temporal será accesible a través de la tecla FUNCIÓN para permitir que el terminal almacene un valor de peso en la tabla de identificaciones temporales para cada vehículo entrante.

4.6.3.1.2. Identificación automática

Identificación automática se muestra solamente si **identificación temporal** está **habilitado**. Este parámetro puede **habilitarse** o **inhabilitarse** (predeterminado). Cuando **Identificación automática** está **habilitada**, se asignará automáticamente una identificación numérica de dos dígitos a un vehículo entrante en el primer paso de su ciclo de pesaje.

4.6.3.1.3. Borrado del operador

Borrado del operador se muestra solamente si **identificación temporal** está **habilitado**. Este parámetro puede **habilitarse** o **inhabilitarse** (predeterminado). Cuando **Borrado del operador** está **habilitado**, los registros de identificaciones temporales pueden borrarse cuando se ven en el menú

Operador. Si este paso está **inhabilitado**, los registros de identificaciones temporales pueden borrarse solamente en la configuración.

4.6.3.1.4. Identificación permanente

Puede **habilitarse** o **inhabilitarse** (predeterminado). Cuando está **habilitado**, el modo Tara permanente será accesible por medio de la tecla FUNCIÓN **F** y el terminal permitirá que se ingresen valores de tara permanentes en la tabla de identificaciones permanentes.

4.6.3.1.5. Descripción

Descripción aparece solamente si el modo **Identificación permanente** está **habilitado** y puede **inhabilitarse** (predeterminado) o **habilitarse**. Cuando está habilitado, el campo de captura **Descripción** está disponible en la configuración para cada registro de identificaciones permanentes que pueden imprimirse en la plantilla de salida.

4.6.3.1.6. Totalización

Totalización aparece solamente si el modo **Identificación permanente** está **habilitado** y puede **inhabilitarse** (predeterminado) o **habilitarse**. Si está habilitado, el peso neto para cada transacción de salida de tara permanente se agregará al valor de totales para esa identificación permanente.

4.6.3.1.7. Borrar totales

Borrar totales está disponible en el modo **Identificación permanente** solamente si **Totalización** está **habilitado**. Puede configurarse en **Automático** (predeterminado), **Manual** o **Inhabilitado**.

En modo **Automático**, los valores de conteo y total se borran automáticamente después de imprimir un informe de tabla de identificaciones permanentes. Si se selecciona **Manual**, la tecla BORRAR **C** puede presionarse después de imprimir el informe para borrar los valores de conteo y total. Si se selecciona **inhabilitado**, los valores de conteo y total de cada registro deben reiniciarse individualmente a ceros mientras se editan los registros en la vista de tabla de identificaciones permanentes en la configuración.

4.6.3.2. General

4.6.3.2.1. Nombre de variable

El campo **Nombre de variable** permite capturar una indicación de 20 caracteres para usarse en la pantalla cuando se indique la captura del campo de datos variables. La misma variable se usa para los modos de operación tara temporal y tara permanente. El valor predeterminado es **Var?**.

4.6.3.2.2. Indicación temporal

Este paso determina en la secuencia de entrada/salida de tara temporal la variable que debe aparecer en la indicación. Puede estar **inhabilitada** (predeterminado) o configurarse en **Entrada** o **Salida**. Si no está **inhabilitada**, la indicación **Nombre de variable** se muestra ya sea durante el paso de entrada o de salida de una transacción de tara temporal y los datos capturados están disponibles para imprimirse en el comprobante resultante.

4.6.3.2.3. Indicación permanente

Este paso determina si la indicación de la variable se muestra en una secuencia de salida de tara permanente. Puede estar **inhabilitada** (predeterminado) o configurarse como **Salida**. Si está configurada como **Salida**, la indicación **Nombre de variable** se muestra durante la transacción de

tara permanente y los datos capturados están disponibles para imprimirse en el comprobante resultante.

4.6.3.2.4.

Peso de umbral

Cuando el peso en la báscula excede el **Peso umbral**, la indicación **ID?** o Identificación automática (si está habilitada) se activa automáticamente. Un proceso de pesaje de salida o de entrada no puede iniciar hasta que el peso exceda este valor.


4.6.3.2.5.


Tabla de transacciones

La tabla de transacciones puede **inhabilitarse** (predeterminado) o **habilitarse**. Si está **habilitada**, esta tabla registra información acerca de cada transacción hasta 10,000 transacciones. Un mensaje emergente advertirá que la tabla está casi llena después de que se hayan registrado 9,500 transacciones. En este punto, sólo se pueden registrar 500 transacciones más antes de que aparezca el mensaje "**Tabla de transacciones llena**" y la tabla debe exportarse y vaciarse.

4.6.3.3.





Tabla de identificaciones temporales




Al seleccionar la tabla de identificaciones de taras temporales del árbol del menú se abre la pantalla **TEMP ID SEARCH** (Búsqueda de identificaciones temporales). Aquí se pueden ingresar parámetros de búsqueda (valor de campo y datos) para reducir la búsqueda de la tabla completa. Una vez que se configuren los parámetros, mueva el enfoque a Inicio y presione ENTER  para llevar a cabo la búsqueda y mostrar el primer registro de identificación temporal. Los registros aparecen en el orden en el que el terminal los almacena, y cada uno incluye **identificación**, **peso**, los datos de **variable** ingresados (si está habilitado), **hora** y **fecha**.

Las teclas de flecha ARRIBA y ABAJO exploran los registros, mostrándose un registro por pantalla. Sólo la tecla BORRAR  funciona en esta pantalla.

4.6.3.3.1.


Borrar registro o todos los registros

Para borrar un registro de identificaciones de taras temporales mostrado actualmente, presione la tecla BORRAR . Se muestra una indicación **¿Elim regist?** con **Sí** enfocado. Para eliminar el registro, presione ENTER . Para mantener el registro o para ver la indicación para eliminar todos los registros, cambie el enfoque a **No** con las teclas IZQUIERDA  o DERECHA y presione ENTER .




La pantalla mostrará la indicación **¿Elim todos regist?** con la opción **Sí** enfocada. Para eliminar todos los registros, presione ENTER . Para mantener todos los registros, cambie el enfoque a **NO** con la flecha IZQUIERDA  o DERECHA y presione la tecla ENTER .

4.6.3.4.



Tabla de identificaciones permanentes

Al seleccionar la rama de la tabla de identificaciones de taras permanentes del árbol del menú abre la pantalla **PERM. ID SEARCH** (Búsqueda de identificaciones permanentes). Aquí se pueden ingresar parámetros de búsqueda (valor de campo y datos) para reducir la búsqueda de la tabla completa. Una vez que se configuren los parámetros, mueva el enfoque a Inicio y presione ENTER  para llevar a cabo la búsqueda y mostrar el primer registro de tara permanente. Los registros se muestran en el orden que se ingresaron y, dependiendo de cuáles funciones estén habilitadas, cada uno incluirá **identificación**, **descripción**, peso de **tara**, los datos de **variable** ingresados y valores para **conteo** y **total**.




Las teclas de flecha ARRIBA y ABAJO exploran los registros, mostrándose un registro por pantalla. Las siguientes teclas son funcionales en esta pantalla:



Teclas		Función
	Identificación	Se usa para iniciar el ingreso de un nuevo registro de identificaciones.
	BORRAR	Elimina el registro mostrado. Se muestra una indicación de seguridad. También puede eliminar todos los registros de la tabla siguiendo las indicaciones.
	ENTER	Selecciona el registro mostrado para editar cualquiera de los campos.

4.6.3.4.1. Nuevo registro



Presione el botón Identificación  para iniciar la creación de un nuevo registro. La pantalla PERMANENT ID NEW (NUEVA IDENTIFICACIÓN PERMANENTE) permite ingresar una **identificación**, **descripción***, peso y unidad de **tara**, **variable***, **conteo*** y **total***. Los elementos marcados con un asterisco * aparecen sólo si están habilitados en la configuración. Cuando el registro está completo, presione la tecla de la flecha IZQUIERDA  para salir de la pantalla de captura.

4.6.3.4.2. Borrar registro o todos los registros

Para borrar un registro de identificaciones de taras permanentes mostrado actualmente, presione la tecla BORRAR . Se muestra una indicación **¿Elim regist?** con **Sí** enfocado. Para eliminar el registro, presione ENTER . Para mantener el registro o para ver la indicación para eliminar todos los registros, cambie el enfoque a **No** con las teclas IZQUIERDA o DERECHA y presione ENTER .

La pantalla mostrará la indicación **¿Elim todos regist?** con la opción **Sí** enfocada. Para eliminar todos los registros, presione ENTER . Para mantener todos los registros, cambie el enfoque a **NO** con la flecha IZQUIERDA o DERECHA y presione la tecla ENTER .

4.6.3.4.3. Editar registro

Para editar un registro existente, presione la tecla ENTER  y se mostrarán los campos de datos para ese registro. La pantalla PERMANENT ID EDIT (EDITAR IDENTIFICACIÓN PERMANENTE) permite editar los campos **identificación**, **descripción***, peso y unidad de **tara**, **variable***, **conteo*** y **total***. Los elementos marcados con un asterisco * aparecen sólo si están habilitados en la configuración. Cuando la edición del registro está completa, presione la tecla de flecha IZQUIERDA  para salir de la pantalla y guarde el registro.

4.6.3.4.4. Borrar totales para un registro individual

Si los totales están habilitados para la tabla de identificaciones permanentes, pueden borrarse en una de tres formas:


- Automáticamente después de imprimir un informe
- Manualmente al presionar BORRAR después de imprimir un informe
- Manualmente, al editar los valores en cada uno de los registros en la tabla e ingresando valores de 0 en los campos del contador y total

4.6.4. Secuencias de operación




Las siguientes secciones describen los dos modos de operación de la aplicación de pesaje de vehículos:

- Tara temporal
- Tara permanente





4.6.4.1. Operación de tara temporal

Comience con la báscula vacía y el terminal en el modo Tara temporal de la aplicación Pesaje de vehículos. El ícono Tara temporal  aparecerá en la esquina inferior izquierda.

4.6.4.1.1. Transacción de entrada

1. La pantalla mostrará Agregar peso > xxxx (es decir, mayor de xxxx), donde xxxx es el valor umbral ingresado en la configuración.
2. Un vehículo avanza sobre la báscula y el peso excede el valor umbral.
3. Cuando se detecta una condición con ausencia de movimiento, la pantalla cambia a la indicación ID?.
4. La identificación alfanumérica (ID) para este registro que será almacenada se ingresa en el cuadro de captura debajo de la indicación. Esta identificación se usará más tarde para extraer el peso almacenado. Si se habilitó una identificación, el terminal asignará automáticamente una identificación de dos dígitos. Esta identificación puede sobrescribirse si se desea. Cuando la captura de la identificación está completa, presione la tecla ENTER .
5. Si está habilitado en la configuración, el terminal indicará que se ingrese la variable. Si se indica así, ingrese los datos de transacción de variable con las teclas alfanuméricas y presione ENTER  al terminar. La variable es un campo imprimible y descriptivo que está relacionado con este vehículo o carga de vehículo específica.
6. La información de identificación, peso y variable para la transacción de entrada ahora se muestra para confirmación. Si los datos son correctos, presione IMPRIMIR para generar la transacción de entrada. Si cualquiera de los datos es impreciso, presione la tecla BORRAR  para borrar todos los datos y regresar a la indicación ID?.
7. El peso del vehículo, variable (si se ingresó), la hora y la fecha ahora están almacenados en la tabla de identificaciones temporales (por identificación) y se activa una impresión de entrada. La transacción de entrada permanece en la pantalla para una impresión duplicada si se requiere.
- La capacidad de impresión duplicada no está disponible si el peso activo en la báscula se desvía del peso de transacción impreso más de 50 divisiones.
8. La pantalla regresa a su estado inicial después de que se imprime el comprobante duplicado, o cuando el peso cambia más de 50 divisiones de pantalla.




4.6.4.1.2. Transacción de salida

1. La pantalla mostrará Agregar peso > xxxx (es decir, mayor de xxxx), donde xxxx es el valor umbral ingresado en la configuración.
2. Un vehículo que ya ha sido pesado en una transacción de entrada avanza sobre la báscula y el peso excede el valor umbral.
3. Cuando se detecta una condición con ausencia de movimiento, la pantalla indicará ID?.
4. Ingrese la identificación alfanumérica (ID) para este vehículo de la transacción de entrada. Si se habilitó la identificación automática, el terminal asignará automáticamente una identificación de dos dígitos. Esta identificación debe sobrescribirse con la identificación de la transacción de entrada. La identificación también puede extraerse viendo los registros en la tabla de identificaciones temporales y presionando ENTER  cuando se muestra el registro deseado. Cuando la captura de la identificación está completa, presione ENTER .
5. Si la información de la variable se ingresó previamente o si los datos de la variable están inhabilitados, vaya al siguiente paso.
6. Si está habilitado en la configuración, el terminal indicará que se ingrese la variable. Si se indica así, ingrese los datos de transacción de variable con las teclas alfanuméricas y presione ENTER  al terminar. La variable es un campo imprimible y descriptivo que está relacionado con este vehículo o carga de vehículo específica.
7. El terminal extraerá el peso almacenado durante la transacción de entrada y lo mostrará en la parte superior de la pantalla como M = xxxxx. La pantalla cambiará al modo neto. Si la corrección del peso neto está habilitada, el peso neto será positivo aunque el peso de entrada sea mayor que el peso de salida. Si está inhabilitada, el peso neto puede ser negativo.
8. La información de identificación, peso y variable para la transacción de salida ahora se muestra para confirmación. Si los datos son correctos, presione IMPRIMIR para generar la transacción de salida. Si cualquiera de los datos es impreciso, presione la tecla BORRAR  para borrar todos los datos y regresar a la indicación ID?.
9. La identificación temporal se borra de la tabla de identificación temporal y se activa una impresión de salida. Los datos de transacción permanecen en la pantalla para una impresión duplicada si se requiere.
 - La capacidad de impresión duplicada no está disponible si el peso activo en la báscula se desvía del peso de transacción impreso más de 50 divisiones.
10. La pantalla regresa a su estado inicial después de que se imprime el comprobante duplicado, o cuando el peso cambia más de 50 divisiones de pantalla.


4.6.4.1.3. Ver y extraer un registro de tara temporal

En lugar de ingresar manualmente la identificación para la transacción de salida, la identificación puede extraerse de la tabla de identificación temporal.





1. Cuando la pantalla muestra la indicación ID?, presione la tecla MENÚ .

2. El enfoque debe estar en el ícono Tabla de identificaciones temporales . Si no, cambie el enfoque a ese ícono.
3. Presione ENTER para ver el primer registro en la tabla.
4. Use las teclas de flecha ARRIBA y ABAJO para ver todos los registros de la tabla.
5. Cuando se muestre el registro deseado, presione la tecla ENTER  para extraer el registro.
6. El peso almacenado y la variable (si se usa) se extraerán a la pantalla y ésta mostrará el peso neto resultante.
7. Complete la transacción presionando IMPRIMIR .

4.6.4.2. Operación de tara permanente

Comience con la báscula vacía y el terminal en el modo Tara permanente de la aplicación Pesaje de vehículos. El ícono Tara permanente  aparecerá en la esquina inferior izquierda. En este modo, el peso de tara del vehículo ya se ha almacenado "permanentemente" en la tabla de identificaciones permanentes de manera que el vehículo pasa sobre la báscula solamente una vez.




4.6.4.2.1. Transacción de salida

1. La pantalla mostrará Agregar peso > xxxx (es decir, mayor de xxxx), donde xxxx es el valor umbral ingresado en la configuración.
2. Un vehículo avanza sobre la báscula y el peso excede el valor umbral.
3. Cuando se detecta una condición con ausencia de movimiento, la pantalla indicará ID?.
4. Ingrese la identificación alfanumérica (ID) para este vehículo. La identificación también puede extraerse viendo los registros en la tabla de identificaciones permanentes y presionando ENTER  cuando se muestra el registro deseado. Cuando la captura de la identificación está completa, presione ENTER .
5. Si está habilitado en la configuración, el terminal indicará que se ingrese la variable. Si se indica así, ingrese los datos de transacción de variable con las teclas alfanuméricas y presione ENTER  al terminar. La variable es un campo imprimible y descriptivo que está relacionado con este vehículo o carga de vehículo específica.
6. El terminal extraerá el peso almacenado de la tabla de identificaciones permanentes y lo mostrará en la parte superior de la pantalla como M = xxxxx. La pantalla cambiará al modo neto. El valor almacenado debe ser menor que el peso activo de la báscula, o aparecerá el mensaje de error Valor tara mayor que peso vivo.
7. La información de identificación, peso y variable para la transacción ahora se muestra para confirmación. Si los datos son correctos, presione IMPRIMIR para generar la transacción de salida. Si cualquiera de los datos es impreciso, presione la tecla BORRAR  para borrar todos los datos y regresar a la indicación ID?.

8. Se activa una impresión de salida y si está habilitado en la configuración, el peso neto se agregará a los totales para el registro de identificaciones permanentes. Los datos de transacción permanecen en la pantalla para una impresión duplicada si se requiere.
 - La capacidad de impresión duplicada no está disponible si el peso activo en la báscula se desvía del peso de transacción impreso más de 50 divisiones.
9. La pantalla regresa a su estado inicial después de que se imprime el comprobante duplicado, o cuando el peso cambia más de 50 divisiones de pantalla.





4.6.4.2.2. Transacción de entrada (tara almacenada de 00)

Una transacción de entrada para una tara permanente sólo es posible si el registro de la identificación original se creó en la configuración con un valor de tara de "00". En este caso, el vehículo debe pasar inicialmente sobre la báscula dos veces de manera que la tara verdadera pueda almacenarse en la tabla.

1. La pantalla mostrará Agregar peso > xxxx (es decir, mayor de xxxx), donde xxxx es el valor umbral ingresado en la configuración.
2. Un vehículo con una tara almacenada previamente de "00" avanza sobre la báscula y el peso excede el valor umbral.
3. Cuando se detecta una condición con ausencia de movimiento, la pantalla indicará ID?.
4. Ingrese la identificación alfanumérica (ID) para este vehículo. La identificación también puede extraerse viendo los registros en la tabla de identificaciones permanentes y presionando ENTER  cuando se muestra el registro deseado. Cuando la captura de la identificación está completa, presione ENTER .
5. La información de identificación, peso y variable para la transacción de entrada ahora se muestra para confirmación. Si los datos son correctos, presione IMPRIMIR para generar la transacción de entrada. Si cualquiera de los datos es impreciso, presione la tecla BORRAR  para borrar todos los datos y regresar a la indicación ID?.
6. El peso real del vehículo reemplaza al valor original "00" en la tabla de identificaciones permanentes y se activa una impresión de entrada. La transacción de entrada permanece en la pantalla para una impresión duplicada si se requiere.
 - La capacidad de impresión duplicada no está disponible si el peso activo en la báscula se desvía del peso de transacción impreso más de 50 divisiones.
7. La pantalla regresa a su estado inicial después de que se imprime el comprobante duplicado, o cuando el peso cambia más de 50 divisiones de pantalla.
8. Cuando esta identificación se procesa la segunda vez, si el peso almacenado inicialmente fue el peso bruto, ese peso almacenado se reemplazará con el valor de tara más bajo. Después de esto, las transacciones de salida pueden realizarse en un proceso de un paso.

4.6.4.2.3. Ver y extraer un registro de tara permanente

En lugar de ingresar manualmente la identificación para la transacción de salida, la identificación puede extraerse de la tabla de identificación permanente.





1. Cuando la pantalla muestra la indicación ID?, presione la tecla MENÚ .
2. El enfoque debe estar en el ícono Tabla de identificaciones permanentes . Si no, cambie el enfoque a ese ícono.
3. Presione ENTER para ver el primer registro en la tabla.
4. Use las teclas de flecha ARRIBA y ABAJO para ver todos los registros de la tabla.
5. Cuando se muestre el registro deseado, presione la tecla ENTER  para extraer el registro.
6. El peso almacenado y la variable (si se usa) se extraerán a la pantalla y ésta mostrará el peso neto resultante.
7. Complete la transacción presionando IMPRIMIR .

4.6.4.3. Límites de memoria de la tabla


Cada una de las tablas del IND246 tienen capacidad limitada:

Tabla de identificaciones temporales	100 registros
Tabla de identificaciones permanentes	100 registros
Tabla de transacciones	10,000 registros

4.6.4.3.1. Tablas de identificaciones temporales y permanentes

Cuando las tablas de identificaciones temporales y permanentes están llenas, un intento de agregar un nuevo registro generará el mensaje emergente **No puede guardar reg. Tabla llena**. Una vez que se acepta este mensaje al presionar , el operador debe ingresar en la tabla (, luego en  o ) y borrar los registros que no sean necesarios.

4.6.4.3.2. Tabla de transacciones






Cuando se han registrado 3,900 transacciones, aparecerá el mensaje emergente **Tabla de transacciones casi llena**. Una vez que se acepta este mensaje al presionar , la tabla debe exportarse como archivo .csv y vaciarse. Estas funciones sólo puede realizarlas un usuario con acceso a la configuración.

- No elimine registros de un archivo .csv. Si lo hace causará un error cuando la tabla vuelva a escribirse en el terminal.

4.6.4.4. Impresión rápida

Se pueden hacer pesajes de vehículos que no sean parte de la operación normal de la báscula y no deben incluirse en la tabla de identificaciones y en los registros de transacciones. Para este propósito, el IND246 facilita la impresión de un comprobante que muestra el peso bruto de un vehículo que está en la báscula.

Para usar la impresión rápida:

1. Presione la tecla FUNCIÓN  una vez (o dos veces si los modos de identificación temporal y permanente están habilitados) para regresar al modo de pesaje básico.
2. Si se va a incluir una línea de identificación en la transacción, presione la tecla Identificación  y luego use el teclado alfanumérico para ingresar la línea y presione ENTER .
3. Presione IMPRIMIR .
4. Se activará una salida por solicitud con el formato de plantilla seleccionada.
5. Para regresar a la aplicación de vehículos, presione la tecla FUNCIÓN .

4.6.5. Formatos de impresión

Cuando se activa una impresión por solicitud en la aplicación de pesaje de vehículos, el terminal buscará una conexión por solicitud para uno de los puertos usando las plantillas 4 y 5. Si tal conexión existe, la plantilla 4 (entrada) o la plantilla 5 (salida) será enviada al puerto seleccionado. Si no hay conexión por solicitud usando la plantilla 4 y 5, se mostrará el error "No conexión demanda".

4.6.5.1. Nuevos campos de impresión

Las plantillas 4 y 5 contienen nueve campos de datos relacionados con la aplicación de pesaje de vehículos que no están disponibles en otras plantillas de impresión. Estos nuevos campos de datos son:

- Fecha de transacción
- Hora de transacción
- Tipo de transacción
- Variable
- Descripción del vehículo
- Peso bruto del vehículo
- Identificación del vehículo
- Peso neto del vehículo
- Tara del vehículo

4.6.5.2. Plantilla predeterminada

El formato predeterminado para la plantilla 4 se muestra en la Figura 4-24. Los elementos en corchetes {...} son campos que proporciona el terminal.

```
{Línea 1} {Nueva línea}
{Línea 2} {Nueva línea}
{Línea 3} {Nueva línea}
{Hora de transacción} {3 espacios} {Fecha de transacción} {Nueva línea}
{No. de transacción} {10 espacios} {Tipo de transacción} {Nueva línea}
{Identificación del vehículo} {Nueva línea}
{Variable} {Nueva línea}
{Peso bruto del vehículo} {Nueva línea}
{Fin de plantilla}
```

Figura 4-24: Estructura predeterminada de la plantilla 4 - Entrada

La Figura 4-25 muestra un ejemplo de la impresión de la plantilla de entrada, con líneas personalizadas.

```
Jones Inc. Recycle Center
Upper Arlington, OH 43085
  -- ENTRADA --
15:24:33      May 17 2010
0000018      Temporal
Identificación: BMR-4399
Tubo de cobre
      24360 lb
```

Figura 4-25: Ejemplo de impresión, plantilla predeterminada 4

La Figura 4-26 y la Figura 4-27 muestran la estructura e impresión, respectivamente, de la plantilla de salida 5.

```
{Línea 1} {Nueva línea}
{Línea 4} {Nueva línea}
{Hora de transacción} {3 espacios} {Fecha de transacción} {Nueva línea}
{No. de transacción} {10 espacios} {Tipo de transacción} {Nueva línea}
{Identificación del vehículo} {Nueva línea}
{Descripción del vehículo} {Nueva línea}
{Variable} {Nueva línea}
{Peso bruto del vehículo} {Nueva línea}
{Tara del vehículo} {Nueva línea}
{Peso neto del vehículo} {Nueva línea}
{Fin de plantilla}
```

Figura 4-26: Estructura predeterminada de la plantilla 5 - Salida

- En el campo {Tara del vehículo}, **PT** indica que se usó un valor de tara almacenado. Si el valor de tara es el peso activo de la báscula, el nombre será **T**.

```
Jones Inc. Recycle Center
  -- SALIDA --
16:12:45      May 17 2010
000194      Permanente
Identificación: BMR-4399
Beckman Trucking
Tubo de cobre
      87520 lb
      24360 lb T
      63160 lb N
```

Figura 4-27: Ejemplo de impresión, plantilla predeterminada 5

4.6.5.3. Formato de informes

Las tablas de identificación de tara temporal y de tara permanente pueden configurarse como estrecha (40 caracteres) o amplia (80 caracteres) en la configuración en **Comunicaciones > Informes**. Los ejemplos mostrados aquí incluyen una línea de encabezado, separadores de asterisco y tres líneas de pie de página.

4.6.5.3.1. Informe de identificaciones temporales

La Figura 4-28 detalla la estructura y el contenido del informe de identificaciones permanentes en formato estrecho. La Figura 4-29 muestra la misma información para el informe de formato amplio.

```
-- INFORME DE IDENTIFICACIONES TEMPORALES--
12:27:43  16 Feb 2012

ABC-1234
  18460 lb    9:24:16   16 Feb 2012
Tubo de cobre
*****
XYZ-2468
  14800 lb    9:28:41   16 Feb 2012
Alambre de cobre
*****
FGH-1357
  15220 lb   10:09:32  15 Feb 2012
Acero inoxidable
*****
```

Figura 4-28: Ejemplo de informe de identificaciones temporales, formato estrecho

```
-- INFORME DE IDENTIFICACIONES TEMPORALES--
12:29:31  16 Feb 2012

ABC-1234          18460 lb    9:24:16   16 Feb 2012   Tubo de cobre
*****
XYZ-2468          14800 lb    9:28:41   16 Feb 2012   Alambre de cobre
*****
FGH-1357          15220 lb   10:09:32  15 Feb 2012   Acero inoxidable
*****
```

Figura 4-29: Ejemplo de informe de identificaciones temporales, formato amplio

4.6.5.3.2. Informe de identificaciones permanentes

La Figura 4-30 detalla la estructura y el contenido del informe de identificaciones permanentes en formato estrecho. La Figura 4-31 muestra la misma información para el informe de formato amplio.

```

-- INFORME DE IDENTIFICACIONES PERMANENTES--
12:34:55  16 Feb 2012

BRM-3885
Robert Ledo Inc. Red 567
  18460 lb  n: 7  Total:  102640
Tubo de cobre
*****
JFB-4850
Sam's Hauling Black 12
  14800 lb  n: 32  Total:  293820
Alambre de cobre
*****
BJA-5896
APEX Trucking Grn 877
  21080 lb  n: 49  Total:  649980
Acero inoxidable
*****

```

Figura 4-30: Ejemplo de informe de identificaciones permanentes, formato estrecho

```

-- INFORME DE IDENTIFICACIONES PERMANENTES--
12:36:16  16 Feb 2012

BRM-3885          Shaik Inc. Red 567          18460 lb
n: 7  Total:      102640  Tubo de cobre
*****
JFB-4850          Iqbal's Hauling          14800 lb
n: 32  Total:     293820  Alambre de cobre
*****
BJA-5896          APEX Trucking           18460 lb
n: 49  Total:     649980  Acero inoxidable
*****

```

Figura 4-31: Ejemplo de informe de identificaciones permanentes, formato amplio

5 Servicio y mantenimiento

El terminal IND246 está diseñado para proporcionar años de operación confiable. Sin embargo, METTLER TOLEDO recomienda que, igual que con cualquier equipo de medición industrial, el terminal y el sistema de báscula conectado reciban servicio periódicamente. El mantenimiento y calibración oportunos, especificados de fábrica de parte de un técnico autorizado de METTLER TOLEDO asegurará y documentará el funcionamiento preciso y confiable de acuerdo con las especificaciones.

5.1. Limpieza y mantenimiento


Limpie el teclado y la cubierta del terminal con una tela suave y limpia humedecida con un limpiador moderado para cristal. No utilice ningún solvente industrial como el tolueno o el isopropanol (IPA) que podría dañar el acabado del terminal. No rocíe limpiador directamente en el terminal.

Se recomienda que un técnico calificado haga inspecciones y calibraciones normales de mantenimiento. El terminal IND246 es un instrumento resistente; sin embargo, el panel frontal es una cubierta relativamente delgada sobre interruptores electrónicos sensibles y una pantalla iluminada. Se debe tener cuidado para evitar perforar esta superficie o las vibraciones o golpes al instrumento. En caso de que el panel frontal llegara a perforarse, asegúrese de tomar las medidas necesarias para impedir que el polvo y la humedad entren en la unidad hasta que el terminal sea reparado.

5.2. Servicio

Sólo personal calificado debe realizar la instalación, programación y servicio. Para obtener asistencia, comuníquese con un representante autorizado de METTLER TOLEDO.

METTLER TOLEDO recomienda mantenimiento preventivo periódico al terminal y sistema de báscula para asegurar la confiabilidad y maximizar la vida útil. Todos los sistema de medición deben calibrarse y certificarse periódicamente según se requiera para cumplir los requerimientos de producción, de la industria y normativos. Podemos ayudarle a mantener el tiempo productivo, la conformidad y la documentación del sistema de calidad con servicios de mantenimiento y calibración periódicos. Comuníquese con su centro de servicio autorizado METTLER TOLEDO para hablar de sus requerimientos.

	ADVERTENCIA
	PERMITA QUE SÓLO PERSONAL CALIFICADO DÉ SERVICIO AL TERMINAL. TENGA CUIDADO AL HACER VERIFICACIONES, PRUEBAS Y AJUSTES QUE DEBAN REALIZARSE CON LA CORRIENTE CONECTADA. NO TENER EN CUENTA ESTAS PRECAUCIONES PODRÍA RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS MATERIALES.

5.3. Operación con batería

AVISO
LAS BATERÍAS DE NIMH SE DESCARGAN LENTAMENTE CUANDO NO SE USAN (POR EJEMPLO, CUANDO SE ALMACENAN PARA USARSE POSTERIORMENTE). LOS TERMINALES OPERADOS POR BATERÍA Y LOS PAQUETES DE REPUESTO DE BATERÍAS DE NIMH EN ALMACENAMIENTO DEBEN CARGARSE COMPLETAMENTE CADA TRES MESES PARA PREVENIR DAÑO PERMANENTE A LA BATERÍA.

El tiempo que operará el IND246 con una batería totalmente cargada depende del número de celdas de carga conectadas y de las opciones instaladas en el terminal IND246. El encendido de varias celdas de carga y el uso de la luz de fondo reduce en gran medida el tiempo de operación de la batería. La Tabla 5-1 describe el tiempo de operación previsto promedio que proporciona un paquete de batería del IND246, con base en el uso de la iluminación de fondo y el número de celdas de carga y opciones.

Tabla 5-1: Duración prevista de la batería

Carga con operación continua	Duración de la batería con iluminación de fondo	Duración de la batería sin iluminación de fondo
1 celda de 350 Ω , sin opciones	21.5 h	49 h
1 celda de 350 Ω , opción COM2/DIO	12.5 h	19 h
4 celdas de 350 Ω , sin opciones	17.5 h	32 h
4 celdas de 350 Ω , opción COM2/DIO	11 h	15.5 h

A medida que envejece un paquete de baterías, su capacidad de almacenamiento de energía disminuye, lo cual reduce los tiempos indicados en la Tabla 5-1.

5.3.1. Especificaciones

Las especificaciones del paquete de batería 72253419 se muestran en la Tabla 5-2.

Tabla 5-2: Especificaciones del paquete de batería

Elemento	Valor
Voltaje	7.2 VCD
Capacidad	4300 mAh
Carga estándar	900 mA para 10 horas

Elemento	Valor
Máxima velocidad de carga	1800 mA
Voltaje de carga máxima	9 VCD

Para obtener el rendimiento óptimo de la batería, opere el IND246 con la batería interna a una temperatura ambiente en el rango de 10 a 30 °C (50 a 86 °F). Esto corresponde a la descarga y a la carga de la batería.

5.3.2. Ícono de estado de la batería

El terminal IND246 proporciona un ícono de estado de la batería en la esquina superior izquierda de la pantalla para indicar la cantidad de energía que queda en el paquete de batería de NiMH. La Tabla 5-3 explica el significado de cada ícono.

Tabla 5-3: Ícono de estado de la batería

Gráficos	Condición de la batería
	Carga completa
	Queda la mayor parte de la energía
	Acercándose a carga baja
	Baja
	Sumamente baja



AVISO

LAS BATERÍAS DE NIMH SE DESCARGAN LENTAMENTE CUANDO NO SE USAN (POR EJEMPLO, CUANDO SE ALMACENAN PARA USARSE POSTERIORMENTE). LOS TERMINALES OPERADOS POR BATERÍA Y LOS PAQUETES DE REPUESTO DE BATERÍAS DE NIMH EN ALMACENAMIENTO DEBEN CARGARSE COMPLETAMENTE CADA TRES MESES PARA PREVENIR DAÑO PERMANENTE A LA BATERÍA.

Cuando la carga restante de la batería llega al umbral “sumamente baja”, aparece un mensaje de advertencia en la línea superior de la pantalla que indica que la batería está acercándose a una carga baja. El mismo mensaje aparece cada vez que el terminal se encienda. Si la batería no se carga y el voltaje se reduce aún más, aparecerá un segundo mensaje, “Urgente” de advertencia y el terminal se apagará solo aproximadamente después de un minuto para prevenir daño a la batería. Para continuar con la operación, la batería debe recargarse o se debe instalar una batería completamente cargada.

5.3.3. Acceso al paquete de batería



El paquete de batería 72253419 no puede cargarse instalado en el terminal IND246. El paquete debe retirarse del terminal y cargarse con un cargador de batería 72253420 externo.



	 ADVERTENCIA
	<p>LA BATERÍA USADA EN ESTE DISPOSITIVO PUEDE REPRESENTAR RIESGO DE INCENDIO O DE QUEMADURAS QUÍMICAS SI NO SE MANEJA CORRECTAMENTE. NO LA APLASTE, DESENSAMBLE, CALIENTE POR ARRIBA DE 60 °C NI LA INCINERE. REMPLACE LA BATERÍA POR UNA 72253419 SOLAMENTE. EL USO DE OTRA BATERÍA PUEDE REPRESENTAR RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO O EXPLOSIÓN.</p>

5.3.3.1. Remoción del paquete de batería:

1.  La tapa redonda de la batería está del lado derecho del terminal. Gire la tapa ¼ de vuelta hacia la izquierda hasta que la manija quede vertical.
2.  Retire la tapa del terminal.
Observe las pestañas en la tapa de la batería.
3.  Tome el asa de alambre y úsela para extraer la batería de su compartimiento.

5.3.3.2. Reinstalación del paquete de batería:

1.  Inserte un paquete de batería completamente cargada en el compartimiento de la batería con el asa de alambre hacia el lado externo del terminal. Alinee el lado plano de la batería con el lado plano del compartimiento, como se indica en la imagen a la izquierda.
El paquete de batería debe entrar sin problemas en el compartimiento. No lo fuerce para que entre; si presenta resistencia para entrar, verifique la alineación correcta del lado plano de la batería con el lado plano del compartimiento.
2.  Cuando la batería esté instalada completamente, el extremo de ésta quedará aproximadamente unos 20 mm (3/4") dentro del compartimiento. Cuando esté insertada totalmente, pliegue el asa de alambre para permitir espacio para la tapa.

3.  Instale la tapa de la batería alineando las pestañas con las ranuras dentro del compartimiento de la batería; la manija quedará vertical. Cuando esté completamente insertada, la tapa deberá estar a ras con la superficie externa del terminal.
4.  Gire la tapa ¼ de vuelta hacia la derecha hasta que la manija quede horizontal. La tapa está ahora asegurada.

■ **Nota:** Para conservar la protección IP66 del terminal, asegúrese de que la tapa de la batería esté completamente cerrada y que la manija quede horizontal. Si la tapa no está completamente apretada, los polvos o líquidos pueden ingresar en la caja del terminal y causar daño.

5.3.4. Carga del paquete de batería

AVISO

LAS BATERÍAS DE NIMH SE DESCARGAN LENTAMENTE CUANDO NO SE USAN (POR EJEMPLO, CUANDO SE ALMACENAN PARA USARSE POSTERIORMENTE). LOS TERMINALES OPERADOS POR BATERÍA Y LOS PAQUETES DE REPUESTO DE BATERÍAS DE NIMH EN ALMACENAMIENTO DEBEN CARGARSE COMPLETAMENTE CADA TRES MESES PARA PREVENIR DAÑO PERMANENTE A LA BATERÍA.

El paquete de batería NiMH 72253419 debe cargarse solamente con un cargador METTLER TOLEDO 72253420. Este cargador está diseñado específicamente para el paquete de batería del IND246. El cargador puede colocarse sobre una superficie plana o montarse en una superficie vertical, como se muestra en la Figura 5-1. Instale el cargador en la orientación más adecuada para la aplicación. Permita suficiente espacio en la parte inferior del cargador para conectar el cordón eléctrico desprendible.

El cargador de batería cargará completamente la batería en alrededor de 10 horas. Una vez que esté completamente cargada, la batería puede dejarse en el cargador sin que se dañe.

Cargador en una superficie plana

Cargador montado verticalmente



Figura 5-1: Montaje del cargador de batería

	ADVERTENCIA
	<p>LA BATERÍA USADA EN ESTE DISPOSITIVO PUEDE REPRESENTAR RIESGO DE INCENDIO O DE QUEMADURAS QUÍMICAS SI NO SE MANEJA CORRECTAMENTE. NO LA APLASTE, DESENSAMBLE, CALIENTE POR ARRIBA DE 60 °C NI LA INCINERE. REMPLACE LA BATERÍA POR UNA 72253419 SOLAMENTE. EL USO DE OTRA BATERÍA PUEDE REPRESENTAR RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO O EXPLOSIÓN.</p>
	ADVERTENCIA
	<p>NO INTENTE CARGAR LA BATERÍA SI LA TEMPERATURA DE ÉSTA ES INFERIOR A 0 °C (32 °F). NO ES POSIBLE CARGAR LA BATERÍA A ESTA TEMPERATURA O POR DEBAJO DE ESTA TEMPERATURA. NO OPERE EL CARGADOR DE BATERÍA FUERA DE SU RANGO DE TEMPERATURA DE 0 °C (32 °F) A 40 °C (104 °F).</p>

5.3.4.1.

Procedimiento de carga

<p>AVISO</p>
<p>LAS BATERÍAS DE NIMH SE DESCARGAN LENTAMENTE CUANDO NO SE USAN (POR EJEMPLO, CUANDO SE ALMACENAN PARA USARSE POSTERIORMENTE). LOS TERMINALES OPERADOS POR BATERÍA Y LOS PAQUETES DE REPUESTO DE BATERÍAS DE NIMH EN ALMACENAMIENTO DEBEN CARGARSE COMPLETAMENTE CADA TRES MESES PARA PREVENIR DAÑO PERMANENTE A LA BATERÍA.</p>

1. Desenchufe el cargador de batería de la corriente.
2. Asegúrese de que no hayan caído residuos en la abertura del conector de la batería en el cargador. Si hay residuos presentes en el conector de la batería, retírelos antes de insertar el paquete de batería.
3. Inserte el paquete de batería en el cargador, observando que el lado plano del paquete se alinee con el lado plano del conector de la batería.

4. No fuerce el paquete de batería para insertarlo en el cargador. Deberá deslizarse fácilmente hacia dentro del conector.
5. Cuando esté completamente insertado, aproximadamente 2/3 de la batería sobresaldrá del conector, como se muestra en la Figura 5-2.



Figura 5-2: Paquete de batería en el cargador

6. Enchufe el cordón eléctrico en la corriente.
7. La luz LED roja deberá iluminarse para indicar que el ciclo de carga rápida está en proceso.
8. Cuando el paquete de batería esté casi completamente cargado, la LED roja se apagará y se mostrará una LED verde.
9. El cargador continuará para proporcionar una carga pequeña de "goteo" a la batería hasta que ésta se retire.
10. Cuando la carga esté completa, retire el paquete de batería del cargador e instálelo en el terminal IND246 como se describió más atrás.

5.3.5. Desecho del paquete de batería agotada

Como resultado del uso normal después de cierto tiempo, la energía disponible en el paquete de batería NiMH 72253419 se reducirá y perderá su capacidad de energizar el terminal IND246 durante un tiempo prolongado. Cuando esto ocurra, el paquete debe remplazarse por uno nuevo y el paquete original debe desecharse.

	 CUIDADO
DESECHE LA BATERÍA RÁPIDAMENTE. MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO LA DESENSAMBLE Y NO LA DESECHE EN EL FUEGO.	

Obedezca las leyes y regulaciones locales relacionadas con el desecho del paquete de batería NiMH.

5.4. Solución de problemas

Las actividades de identificación y solución de problemas descritas aquí se limitan a diagnósticos simples para ayudar a identificar si el problema está en el terminal IND246 o si tiene una causa externa.

- Pantalla en blanco
- Prueba de tecla de encendido y apagado
- Prueba de encendido
- Prueba de batería de celda tipo moneda
- Diagnóstico de problemas
- Códigos de error y mensajes de error
- Prueba de diagnóstico interno

5.4.1. Pantalla en blanco

Si la pantalla del terminal IND246 parece estar en blanco, primero confirme si en realidad está en blanco, si la luz de fondo está simplemente apagada o si el ajuste de contraste es incorrecto. Aun con la luz de fondo apagada o con un ajuste de contraste deficiente, el cambio de los dígitos del peso deberá ser un poco visible al cambiar el peso.

Si los dígitos de cambio del peso aún pueden verse, revise los ajustes del contraste y de la luz de fondo en la configuración. Si cambia el terminal a un lugar muy brillante puede ayudar a navegar en la configuración más fácilmente.

Si no se puede observar cambio en los dígitos, proceda con la prueba de la tecla de encendido y apagado.

5.4.2. Prueba de tecla de encendido y apagado

Si la pantalla está en blanco y si se presiona y se mantiene así la tecla de encendido y apagado y la pantalla no se enciende, confirme que la tecla de encendido y apagado está funcionando correctamente. Esto se hace al probar la resistencia entre los dos últimos terminales (patillas 11 y 12) en el conector del teclado numérico. Consulte la Figura 5-3 para determinar cuáles son las patillas 11 y 12. La resistencia debe reducirse de abierta a por debajo de 100 ohmios cuando se presiona la tecla de encendido y apagado.

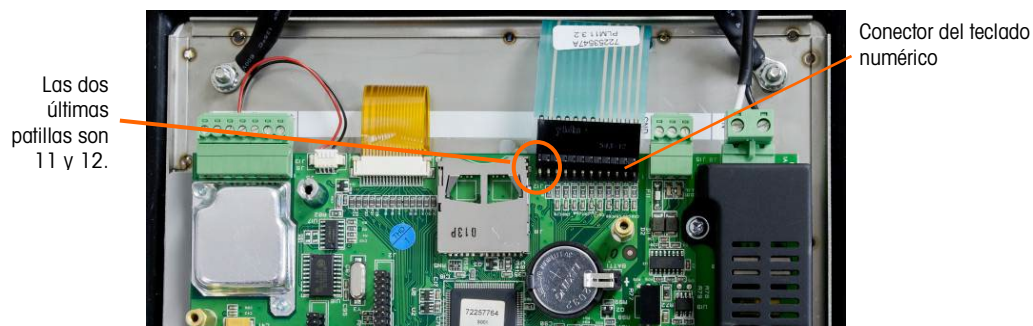


Figura 5-3: Patillas del teclado de encendido y apagado

Otra forma de probar la función de la tecla de encendido y apagado es conectar en corto las patillas 11 y 12 en la tarjeta principal con una conexión en puente y ver si la pantalla se enciende (consulte la Figura 5-4). Si la pantalla se enciende con la conexión en puente colocada pero no con la tecla de encendido y apagado cuando el teclado está conectado, significa que el teclado está defectuoso.



Figura 5-4: Prueba de conexión en puente para la tecla de encendido y apagado

Si la prueba de la tecla de encendido y apagado confirma que la tecla es aceptable, proceda con la prueba de encendido.

5.4.3. Prueba de encendido

Hay dos pruebas diferentes de encendido, una para el terminal con energía de corriente alterna y otra para el modelo con batería. Estas pruebas se describen en las siguientes dos secciones.

5.4.3.1. Prueba de encendido con batería

En los terminales IND246 que funcionan con baterías, si el voltaje de la batería está por debajo de un límite mínimo, el terminal podría no intentar encenderse cuando se presiona la tecla de encendido y apagado.

Utilice un multímetro para verificar el voltaje de la batería. El voltaje de la batería puede probarse en el extremo del compartimiento interno de la batería donde el arnés de la tarjeta principal se conecta con el compartimiento de la batería. Asegúrese de que los dos conductores del medidor no hagan corto durante esta prueba, ya que podría haber presente una gran cantidad de corriente.

El voltaje mínimo requerido para operar el terminal IND246 es 6.8 voltios de corriente directa. Si el voltaje de la batería está por debajo de este límite, la batería debe volver a cargarse. El valor en una batería totalmente cargada es de 8.3 voltios de corriente directa.

5.4.3.2. Prueba de encendido de corriente alterna

5.4.3.2.1. Versión analógica

En los terminales IND246 analógicas con corriente alterna, si la pantalla está en blanco o si ocurren problemas intermitentes, se debe verificar el estado de la fuente de alimentación de corriente alterna. Use un multímetro para verificar que la energía de alimentación de corriente alterna esté dentro de -15% a $+10\%$ del rango de voltaje estándar de 100–240 VCA.

Comience verificando la corriente alterna en la fuente de alimentación. Si no hay corriente alterna, pida a un técnico eléctrico que restablezca la corriente de alimentación. Una vez restablecida la energía, pruebe la operación correcta del IND246.

Si hay voltaje de corriente alterna presente en la fuente, verifique el mismo voltaje entre la patilla 1 (línea) y la patilla 2 (neutra) en el bloque de terminales de alimentación de la PCB principal, como se muestra en la Figura 5-5.

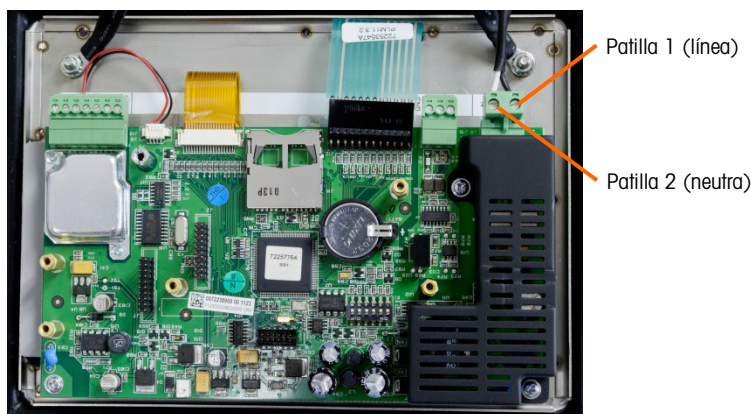


Figura 5-5: Ubicación de las patillas para la prueba de energía de corriente alterna, versión analógica

Si hay voltaje de corriente alterna presente en la tarjeta principal pero la pantalla continúa en blanco después de presionar la tecla de encendido y apagado, se debe reemplazar la tarjeta principal del IND246. Reemplace la tarjeta principal y confirme que el terminal funcione correctamente.

5.4.3.2.2. Versión POWERCELL

En los terminales IND246 POWERCELL, si la pantalla está en blanco o si ocurren problemas intermitentes, se debe verificar el estado de la fuente de alimentación de corriente alterna. Use un multímetro para verificar que la energía de alimentación de corriente alterna esté dentro de -15% a $+10\%$ del rango de voltaje estándar de 100–240 VCA.

Comience verificando la corriente alterna en la fuente de alimentación. Si no hay corriente alterna, pida a un técnico eléctrico que restablezca la corriente de alimentación. Una vez restablecida la energía, pruebe la operación correcta del IND246 POWERCELL.

Si hay voltaje de corriente alterna presente en la fuente, verifique que haya 5 VCD (nominal) entre la patilla 2 y la patilla 3 (tierra) y 24 VCD (nominal) entre la patilla 1 y la patilla 3 (tierra) en el bloque de terminales de la alimentación de energía de la PCB principal (J11), como se muestra en la Figura 5-X. Esto establece si la fuente de alimentación de corriente directa está suministrando 5 VCD a los circuitos en la tarjeta y 24 VCD para la red de celdas de carga.

Un segundo paso es confirmar los voltajes requeridos para la red de celdas de carga. Verifique que haya 24 VCD (nominal) entre la patilla 4 y la patilla 5 (tierra) y voltajes nominales CAN Bus entre la patilla 1 y la patilla 5 (CANH) y entre la patilla 3 y la patilla 5 (CANL) en el bloque de terminales de celdas de carga de la PCB principal (J8), como se muestra en la Figura 5-6.

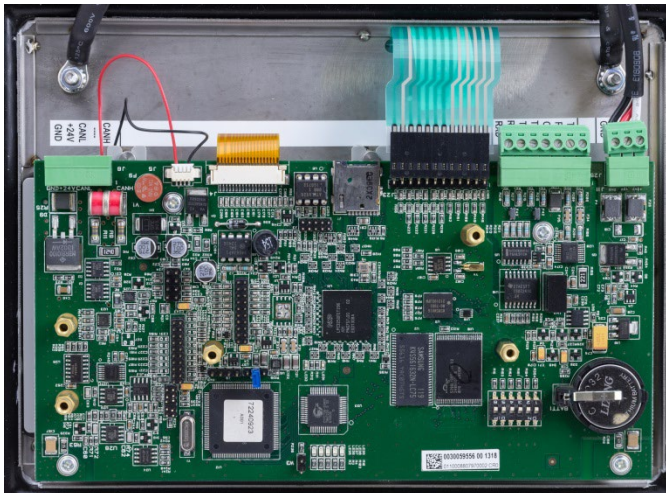


Figura 5-6: Ubicación de las patillas para la prueba de energía de corriente alterna, versión POWERCELL

Si hay voltaje de corriente alterna presente en la tarjeta principal pero la pantalla continúa en blanco después de presionar la tecla de encendido y apagado, se debe reemplazar la tarjeta principal del IND246 POWERCELL. Reemplace la tarjeta principal y confirme que el terminal funcione correctamente.

5.4.4. Prueba de batería de celda tipo moneda

Si los parámetros de configuración cambian o si se pierden los ajustes o la programación, el voltaje de la batería de celda tipo moneda para la BRAM podría ser demasiado bajo para almacenar datos en forma segura.

	 ADVERTENCIA
	RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA CON EL TIPO INCORRECTO O SI SE CONECTA INDEBIDAMENTE. DESECHE LA BATERÍA DE ACUERDO CON LAS LEYES Y REGULACIONES LOCALES.

El terminal monitoreará el voltaje de la batería de celda tipo moneda internamente, y cuando el voltaje cae por debajo de 2.8 VCD, se mostrará un mensaje emergente para indicar que el voltaje de la batería está descendiendo. El mensaje **¡Adverten: volt. bater. bajo!** se mostrará cada vez que el terminal se encienda durante la condición de batería baja.

Si el voltaje cae por debajo de 2.5 VCD, se mostrará el mensaje **¡Urgente: voltaje. bater. Muy bajo!** continuamente en la línea del sistema. Si la batería no se reemplaza y el voltaje desciende aún más, los datos almacenados en la BRAM podrían corromperse y deberán restablecerse a los valores de fábrica. Todos los datos almacenados en la BRAM se perderán.

El voltaje de la batería se prueba en la unidad de la batería en la PCB principal. La batería y las posiciones de conexión a tierra se muestran en la Figura 5-7.

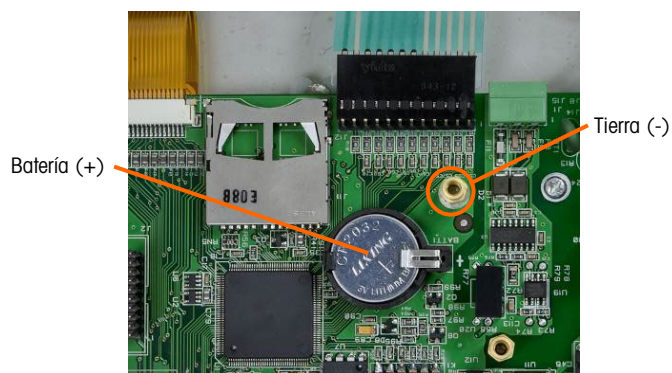


Figura 5-7: Prueba de la batería

Use un voltímetro-ohmiómetro para medir el voltaje entre la parte superior de la batería (+) y el saliente más cercano al conector del teclado (tierra). La medición del voltaje en una batería nueva será aproximadamente de 3.0 VCD.

Si la lectura del voltaje es inferior a 2.5 VCD, siga el procedimiento de remplazo de la batería descrito en la página 5-11.

5.4.5. Diagnóstico de problemas

La siguiente tabla describe algunos síntomas potenciales y sugerencias para resolver el problema. Use electricistas calificados para hacer las pruebas cuando existan problemas con la fuente de energía de corriente alterna. Si ocurre un problema que no está descrito en la Tabla 5-4, o si las soluciones sugeridas no resuelven el problema, comuníquese con un representante de servicio autorizado de METTLER TOLEDO para recibir asistencia.

Tabla 5-4: Síntomas y soluciones sugeridas

Síntoma	Solución sugerida
Pantalla en blanco	<ol style="list-style-type: none"> Revise los ajustes de luz de fondo y de contraste. Confirme que la tecla de encendido y apagado funciona. Confirme que la fuente de corriente alterna es aceptable y que la batería está completamente cargada. Comuníquese con un representante de servicio.
Pantalla encendida pero el peso no cambia	<ol style="list-style-type: none"> Revise el cableado hacia la celda de carga. Busque cables rotos, conexiones no terminadas o cableado faltante. Comuníquese con un representante de servicio.
No hay comunicación en los puertos seriales	<ol style="list-style-type: none"> Consulte la sección del bloque de configuración de mantenimiento para determinar si el problema es interno o externo al terminal. Comuníquese con un representante de servicio.
Las entradas o salidas discretas no funcionan	<ol style="list-style-type: none"> Consulte la sección de diagnóstico de entradas y salidas discretas del bloque de configuración de mantenimiento de configuración o la pantalla de estado de E/S discretas en la línea del sistema para determinar si el problema es interno o externo al terminal. Comuníquese con un representante de servicio.

5.4.6. Códigos de error y mensajes de error

El terminal IND246 usa una combinación de códigos de error y mensajes de error para indicar condiciones de error que ocurren en el terminal. La Tabla 5-5 presenta una lista de códigos de errores posibles.

Tabla 5-5: Lista de códigos de error

Código de error	Descripción
Err 0001	Se ha habilitado una región de aprobación y el interruptor de pesos y medidas está apagado
Err 0002	Este parámetro de configuración no puede cambiarse cuando el terminal es aprobado
Err 0003	El tamaño de los incrementos se restablecerá debido al cambio de capacidad de la báscula
Err 0004	En modo de tango múltiple, la capacidad programada para el rango 2 debe ser mayor que la capacidad programada para el rango 1
Err 0005	El valor de la capacidad excede el límite
Err 0006	El peso de calibración excede el rango
Err 0007	El valor GEO excede el límite
Err 0008	Valor de capacidad ilegal
Err 0009	En el modo de rango múltiple, la relación del incremento del rango 2 al incremento del rango 1 debe ser < 50

Los mensajes de error se mostrarán en la línea superior de la pantalla y sobrescribirán el estado de E/S discretas y la información de hora y fecha si han sido habilitados en la configuración. Una vez que el mensaje se ha borrado, la pantalla regresa a la vista de la información previa mostrada antes de que se detectara el error. Se proporciona una pantalla de ejemplo de mensaje de error en la Figura 5-8, y los mensajes de error posibles se describen en la Tabla 5-6 con una descripción breve del error.

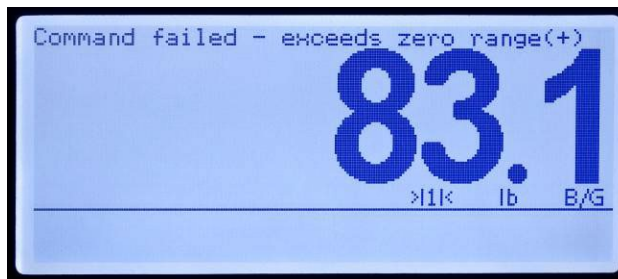


Figura 5-8: Pantalla de mensaje de error

Tabla 5-6: Códigos de error

Mensaje de error	Descripción
Línea de entrada ilegal	Se ingresó un valor alfanumérico donde sólo es válido un valor numérico
Error de tara predeterminada	
Falla del comando . . .	

Mensaje de error	Descripción
excede el límite de capacidad	El cambio de la unidad resultará en un valor demasiado grande para mostrar
excede el rango de cero (+)	Se presionó la tecla CERO y el peso está por arriba del rango de captura
excede el rango de cero (-)	Se presionó la tecla CERO y el peso está por debajo del rango de captura
modo de báscula ilegal	Se presionó la tecla CERO mientras el terminal estaba en modo neto
valor de tara ilegal	
valor de incremento no válido	
función de tara no válida	
función de cero no válida	
tara de teclado inhabilitada	Se intentó una tara predeterminada mientras la función de tara de teclado estaba inhabilitada
movimiento	El movimiento de la báscula inhibió la conclusión del comando
no hay salida de solicitud	Se solicitó una impresión sin una conexión de solicitud
cero de encendido no capturado	
báscula en modo x10	Comando no posible mientras la báscula está en agregar x10
báscula no lista	Impresión solicitada y los requerimientos de reinicio de interbloqueo de impresión o de impresión automática no se han cumplido
báscula por arriba de la capacidad	La impresión se solicitó cuando la báscula estaba por arriba de la capacidad
báscula por debajo de cero	La impresión se solicitó cuando la báscula estaba en blanco por debajo de la capacidad
la tara excede el límite	El valor de tara predeterminada es mayor que la capacidad de la báscula
tara no habilitada	La tecla TARA se presionó cuando la tara estaba inhabilitada
tara demasiado pequeña	La tecla TARA se presionó cuando el peso era menor que 1 incremento de pantalla
tara debajo de cero	La tecla TARA se presionó cuando el peso estaba por debajo de cero

Tabla 5-7: Códigos de error, POWERCELL

Número de evento	Descripción
57	ERROR DE ACCESO DE LA TARJETA PDX
58	TIEMPO DE RESPUESTA EXCEDIDO DE TARJETA PDX
59	RESPUESTA DE PROTOCOLO NO VÁLIDA DE TARJETA PDX
5a	OPERACIÓN ABORTADA DE TARJETA PDX
5b	NO HAY RESPUESTA DE LA CELDA PDX xx*
5c	NEGATIVO FUERA DE RANGO DE LA CELDA PDX xx*
5d	FALLA DE COMANDO DE CELDA DE ENERGÍA PDX
60	PLATAFORMA BLOQUEADA DE PDX
64	SOBREVOLTAJE O SOBRECORRIENTE MAYOR DE TARJETA PDX
65	BAJO VOLTAJE DE TARJETA PRINCIPAL PDX
76	SOBREVOLTAJE O SOBRECORRIENTE MENOR DE TARJETA PDX
77	BAJO VOLTAJE MENOR DE TARJETA PDX
78	INICIANDO CELDA PDX xx*
79	NO SE ENCONTRÓ CELDA PDX xx*
80	Loadcel_Network_Initializing (Inicialización de la red Loadcell)

* Indica el número de celda

5.4.7. Diagnósticos internos

El IND246 proporciona varias herramientas de diagnóstico interno accesibles en el modo de configuración. Estas pruebas tienen el objetivo de ayudar a diagnosticar si un problema es externo o interno al terminal.

Para tener acceso a estas herramientas, ingrese en el menú Operador y luego en el modo de CONFIGURACIÓN y navegue hasta el menú Mantenimiento. Abra el bloque Mantenimiento y luego el bloque Diagnóstico. Cada uno de los elementos de diagnóstico se muestra en el menú. Se incluyen las siguientes pruebas de diagnóstico:

5.4.7.1. Prueba de pantalla

Cuando se ejecuta la prueba de pantalla, el terminal mostrará todos los puntos encendidos durante aproximadamente cuatro segundos y luego todos los puntos apagados durante otros cuatro segundos. Este ciclo se repite continuamente hasta que se presione la tecla de navegación IZQUIERDA para salir.

Nota: Todos los puntos también están iluminados en la pantalla durante la secuencia de encendido.

5.4.7.2. Prueba del teclado

Cuando se realiza la prueba del teclado, cualquier tecla del teclado que se presiona se mostrará en la pantalla (consulte la Figura 5-9). Esto confirma que la tecla está funcionando correctamente. No presione la tecla de flecha IZQUIERDA hasta que finalice la prueba. Para salir de la prueba, presione la tecla de navegación IZQUIERDA.

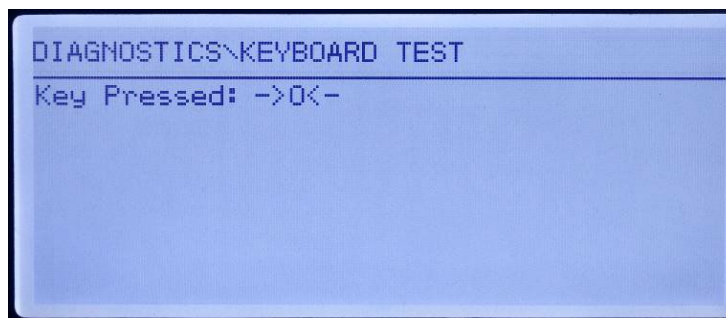


Figura 5-9: Prueba del teclado – Tecla CERO presionada

5.4.7.3. Diagnóstico de la báscula

- **Salida de la celda de carga** – Muestra la salida actual de la celda de carga (peso activo) en conteos internos. Cuando se coloca el peso en la plataforma de la báscula, el número de conteos debe incrementarse. Presione la tecla de navegación IZQUIERDA para salir de la pantalla.
- **Valores de calibración** – Muestra los valores actuales de calibración de la báscula. Si estos valores se registran después de la calibración de la báscula y la PCB se cambia en un futuro, los valores de calibración pueden ingresarse manualmente aquí para “transferir” la calibración previa a la nueva PCB principal. Presione la tecla de navegación IZQUIERDA para salir de la pantalla.

- **Ajuste de cambio (SOLO POWERCELL):** las pequeñas incongruencias en la ganancia mecánica y electrónica de los trayectos sensores de carga pueden causar que el mismo peso de prueba produzca lecturas ligeramente diferentes, dependiendo de la ubicación del peso de prueba en la báscula. El IND246 POWERCELL permite dos tipos de ajustes, por pares y por celdas individuales.

El ajuste por pares asegura una lectura constante de la báscula independientemente de dónde se coloque la carga en el eje largo entre pares de celdas, por ejemplo, en aplicaciones de pesaje de vehículos.

El ajuste por celdas agrega un factor a cada salida de celda de carga para compensar las pequeñas diferencias entre ellas. La báscula entonces generará el mismo valor de peso independientemente del lugar físico del peso sobre la báscula.

El ajuste de cambio no está disponible en una báscula con solo una configuración de celda de carga individual.

- **Estadísticas** – Muestra información estadística de la báscula incluyendo el número total de pesajes (según se determinen mediante la impresión por solicitud), el número de excesos de peso de la báscula, el peso pico pesado en la báscula, el número total de comandos de cero y comandos de cero fallidos. Estos datos pueden ser muy útiles cuando se

diagnostican problemas de la báscula. Presione la tecla de navegación IZQUIERDA para salir de la pantalla.

5.4.7.4. Prueba serial

Esta herramienta prueba las funciones de transmisión y recepción en los puertos seriales (COM). El puerto COM que va a probarse debe seleccionarse primero para proceder con la prueba.

1. Seleccione el puerto COM que va a probarse en el cuadro de selección y luego presione ENTER para comenzar la prueba.

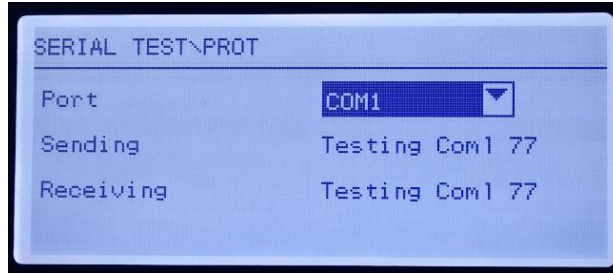


Figura 5-10: Pantalla de prueba serial

2. Durante la prueba, se produce repetidamente una línea de datos aproximadamente una vez cada tres segundos. Los datos son: [Probando COMx: nn], donde "x" es el puerto COM y "nn" es un valor en aumento que comienza en 1 y continúa hasta 99 y vuelve a comenzar. Cada transmisión incrementa este número en uno.
3. Cualquier dato recibido durante la prueba serial se muestra en la parte inferior de la pantalla a la derecha del nombre "Recibiendo:". Los caracteres de control no se muestran en este modo.
4. Si se coloca un cable en puente entre los terminales de transmisión y recepción (Figura 5-11) en el puerto que se está probando, la misma línea de datos que es transmitida aparece como el campo receptor. Este puente puede confirmar la operación de corrección de los circuitos de transmisión y recepción de ese puerto COM.



Figura 5-11: Cable de puente entre los terminales de transmisión y recepción COM1

5. Para seleccionar otro puerto para la prueba de puerto serial, presione la tecla ENTER para regresar el enfoque al cuadro de selección de puerto y seleccione otro puerto.
6. Para detener la prueba de rutina, presione la tecla de navegación IZQUIERDA.

5.4.7.5.

Prueba de E/S discretas

Esta prueba proporciona una vista del estado de las entradas discretas y permite habilitar o inhabilitar las salidas discretas para efectos de diagnóstico. Abra la página de pruebas de E/S discretas con la tecla ENTER.

1. Primero se muestra un mensaje de advertencia para recordar a la persona que hace la prueba que las salidas pueden activarse manualmente durante esta prueba, de modo que se debe interrumpir cualquier energía de control hacia las salidas discretas.

	<h2>ADVERTENCIA</h2>
<p>LAS SALIDAS DISCRETAS DEL TERMINAL SE HABILITARÁN MANUALMENTE DURANTE LA PRUEBA. INTERRUPTA LA ENERGÍA DE CONTROL DE LAS SALIDAS DE MODO QUE EL EQUIPO EXTERNO NO SEA ENERGIZADO POR ERROR. TENGA CUIDADO AL HACER VERIFICACIONES, PRUEBAS Y AJUSTES QUE DEBAN REALIZARSE CON LA CORRIENTE CONECTADA. NO TENER EN CUENTA ESTAS PRECAUCIONES PODRÍA RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS MATERIALES.</p>	

2. Presione ENTER para ir a la pantalla de diagnóstico. Cuando vea la pantalla de prueba, el estado de entrada aparecerá en la parte superior de la presentación visual y el estado de salida aparecerá en la parte inferior (Figura 5-12). El enfoque se muestra primero en la salida 1.

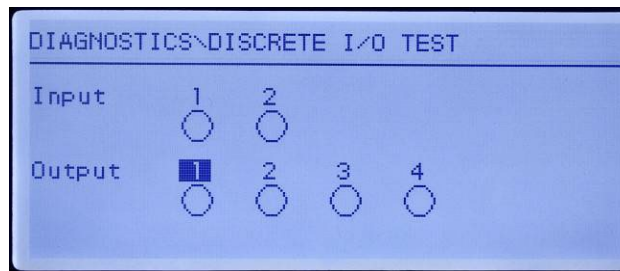


Figura 5-12: Pantalla de prueba de E/S discretas

3. El enfoque de control de una salida específica se indica mediante imagen de video invertido del número encima de la salida. Cuando una salida está enfocada, al presionar la tecla de navegación ARRIBA activa la salida. Se muestra un círculo sólido más pequeño para indicar que la salida está activada. Esto se muestra en la Figura 5-13.

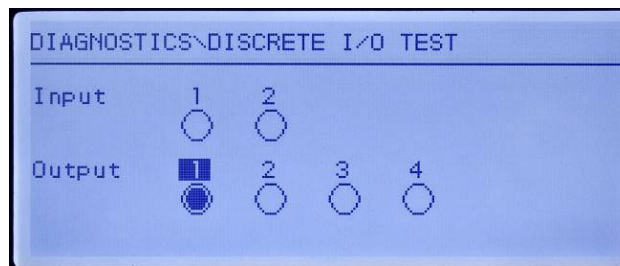


Figura 5-13: Pantalla de prueba de E/S discretas, salida 1 activa

4. Al presionar la tecla de navegación ABAJO regresa la salida enfocada a la condición desactivada y el círculo se muestra vacío.

5. El enfoque puede cambiarse a cualquiera de las demás salidas con las flechas de navegación DERECHA o IZQUIERDA. Cada una de las salidas puede entonces activarse con la tecla de navegación ARRIBA o desactivarse con la tecla de navegación ABAJO.
6. Para terminar la prueba y salir, presione la tecla ENTER.
 - Observe que cuando se sale de la pantalla de E/S discretas, todas las salidas se desactivan nuevamente.

5.5. Reemplazo de la batería de BRAM

Este procedimiento se usa cuando la batería de celda tipo moneda para respaldo de la BRAM debe reemplazarse. Los datos de la BRAM se copian a una tarjeta de memoria SD opcional durante el proceso de reemplazo de manera que no se pierdan los datos de la BRAM.

1. Interrumpa la energía del terminal e inserte la tarjeta de memoria SD si aún no está instalada. Consulte la Figura 5-14 para ver la ubicación de la tarjeta de memoria SD.
- Nota: No fuerce la tarjeta para insertarla en la ranura. Si la tarjeta no entra sin problemas en la ranura, confirme que la orientación sea la correcta.



Figura 5-14: Inserción de la tarjeta de memoria SD

2. Aplique la energía, ingrese a la configuración y vaya al procedimiento de reemplazo de la batería en **Mantenimiento > Reemplazo de batería**.
3. Se mostrará un mensaje de advertencia para indicar que los datos de la BRAM se almacenarán en la tarjeta de memoria SD. Presione ENTER para comenzar el proceso de respaldo o la tecla de navegación IZQUIERDA para salir sin iniciar el proceso.
4. Después de presionar ENTER, el terminal indicará **Copiando** durante el respaldo y **Respaldo completo** cuando el procedimiento de respaldo haya terminado. También se mostrará un mensaje para interrumpir la energía del terminal y reemplazar la batería.
5. Interrumpa la energía, retire la batería de celda tipo moneda y rémplacela con una batería nueva CR2032, METTLER TOLEDO, número de parte 22009188. Consulte la Figura 5-7: Prueba de la batería para ver la ubicación de la batería. Tenga cuidado de no tocar las áreas de contacto (superior e inferior) de la batería con las manos. Tome la batería por los bordes o use guantes durante el manejo.

6. Una vez que haya reemplazado la batería, aplique energía al terminal; durante el encendido, el terminal copiará automáticamente los datos respaldados de la BRAM de la tarjeta de memoria SD a la BRAM.

Observe que la hora y fecha deben volver a ingresarse después de este procedimiento.

5.6. Respaldo y restauración del sistema

La tarjeta opcional de memoria SD proporciona un medio para almacenar un archivo de configuración que contiene la configuración del terminal.

5.6.1. Archivos, Medios de Comunicación y Datos

Todos los parámetros de configuración se guardan en un archivo llamado **246_nn.txt** o **246_nn.bin** donde "nn" puede ser un número entre 01 y 99. El archivo se almacena en una carpeta llamada 246BKUP en la tarjeta de memoria SD. El archivo guardado puede restaurarse en el terminal en caso de que se pierdan los datos o después de que la configuración se borre totalmente después de un reinicio maestro.

La tarjeta de memoria SD puede guardar hasta 99 archivos de configuración.

Las secuencias de indicaciones para el respaldo y la restauración se inician en el modo de configuración a través de los **bloques Mantenimiento > Respaldo a SD o Mantenimiento > Restaurar desde SD**.

- La tarjeta de memoria SD no puede cambiarse cuando el terminal está funcionando.

La tarjeta de memoria SD proporcionada por METTLER TOLEDO como opción se ha probado totalmente para asegurar su operación correcta. Si bien otras tarjetas de memoria SD pueden funcionar, algunas podrían no hacerlo correctamente. METTLER TOLEDO solamente respaldará la operación correcta del modelo de tarjeta de memoria SD ofrecida como accesorio del terminal IND246.

- Los números de entrada de variable se refieren a ubicaciones de índice detalladas en el Apéndice E, sección E.8.3.

Tabla 5-8: Datos respaldados y restaurados en el terminal IND246

Entrada de variable			Descripción
Bloque	Inicio	Fin	
100	101	141	Datos del menú de la báscula
200	201	206	Datos del menú de la aplicación
	211	271	
300	301	321	Datos del menú del terminal
	323	331	
400	429	482	Datos del menú de comunicación
500	501	505	Datos del menú de mantenimiento
511*	512	527	Datos de la celda de carga POWERCELL

Entrada de variable			
Bloque	Inicio	Fin	Descripción
600	601	605	Datos de calibración
700	711	718	Datos de plantilla 1 a 3
	721	730	Datos de plantilla 1 a 9
	741	750	Datos de línea 1 a 10

■ * Solo IND246 POWERCELL.

5.6.2. Respaldo en tarjeta de memoria SD

1. Interrumpa la energía del terminal e inserte la tarjeta de memoria SD si aún no está instalada. Consulte la Figura 5-14 para ver la ubicación de la tarjeta de memoria SD.
2. Aplique la energía, ingrese en la configuración y vaya al procedimiento de **respaldo en Mantenimiento > Respaldo en SD**.
3. En el parámetro **Nombre del conjunto de datos**, presione ENTER para programar el nombre del archivo guardado. El archivo será nombrado 246_nn, donde "nn" puede ser un número entre 01 y 99. Ingrese el número de archivo deseado y luego presione ENTER.
4. El enfoque cambiará a la indicación **Inicio** en la pantalla. Presione ENTER para comenzar el proceso de respaldo o la tecla de navegación IZQUIERDA para salir sin guardar.
5. Después de presionar ENTER, el terminal indicará **Trbjndo. Espere un momento.** durante el respaldo y **Respaldo completo.** cuando el proceso de respaldo haya finalizado.
6. Presione ENTER para aceptar el mensaje **Respaldo completo** y luego salga de la configuración.

5.6.3. Restauración desde la tarjeta de memoria SD

Una vez que se hayan almacenado los parámetros en la tarjeta de memoria SD, pueden restaurarse en el terminal cuando sea necesario mediante este procedimiento:

- Después de realizar una restauración, el sistema se reiniciará automáticamente.
1. Interrumpa la energía del terminal e inserte la tarjeta de memoria SD si aún no está instalada. Consulte la Figura 5-14 para ver la ubicación de la tarjeta de memoria SD.
 2. Aplique la energía, ingrese en la configuración y vaya al procedimiento de restauración en **Mantenimiento > Restauración desde SD**.
 3. En el parámetro **Nombre del conjunto de datos**, seleccione el nombre del archivo guardado a ser restaurado. Sólo los archivos con el nombre 246_nn.txt en la carpeta 246BKUP se mostrarán en el cuadro de selección.
 4. Enseguida seleccione el tipo de información que va a restaurar en el terminal. Se puede restaurar la **Configuración y calibración** o **Sólo configuración**.
 5. El enfoque cambiará a la indicación **Inicio** en la pantalla. Presione ENTER para comenzar el proceso de restauración o la tecla de navegación IZQUIERDA para salir sin restaurar.

6. Después de presionar ENTER, el terminal indicará **Trbjndo. Espere un momento.** Una vez que termine el proceso, se mostrará **Restauración completa.**

5.7. Archivos de memoria SD e InSite CSL

La versión 1.0.06 de InSite CSL ofrece la posibilidad de importar un archivo de configuración guardado de la tarjeta de memoria SD del IND246 a InSite CSL. Una vez que se importe a InSite CSL, se pueden realizar cambios de configuración e InSite CSL puede exportar entonces el archivo modificado nuevamente a la tarjeta de memoria SD como archivo "246_nn.txt" (formato de terminal IND246) o guardarlo como archivo "*.BCF" (formato nativo de InSite).

Se requiere una PC con lector de tarjeta de memoria SD para esta operación. Estas instrucciones no incluyen detalles sobre el lector de la tarjeta de memoria SD.

La versión anterior de InSite (no InSite SL o InSite CSL) no es compatible con el IND246.

5.7.1. Importación de archivo

Para importar un archivo guardado en la tarjeta de memoria SD, siga estos pasos:

1. Abra InSite CSL y confirme que la versión del software sea 1.3.13 o más reciente.
2. Seleccione el modelo del terminal IND246 en InSite CSL.
3. Seleccione ABRIR en la parte izquierda de la barra de menú superior de InSite CSL.
4. En la parte inferior de la pantalla emergente, cambie la opción "Archivos de tipo:" de archivos BCF (*.bcf) a Archivos de texto (*.txt).
5. En el campo "Buscar en:" en la parte superior de la pantalla, vaya a la ubicación de la tarjeta de memoria SD y seleccione el archivo que va a importar.
6. Presione el botón Abrir en la parte inferior derecha de la pantalla.
7. El archivo *.txt guardado se importará de la tarjeta SD a InSite CSL y se pueden hacer cambios en la configuración.

5.7.2. Cómo guardar como archivo *.txt

Si el archivo se importó de una tarjeta de memoria SD, cuando se realiza una función Guardar normal, el archivo se guardará en el formato *.txt original nuevamente en la ruta del archivo original. Si es necesario, la ruta del archivo o el nombre del archivo puede modificarse con la función "Guardar como:" de InSite CSL. Asegúrese de que la opción "Archivos de tipo:" esté seleccionada como archivo *.txt.

Si el archivo se abrió originalmente como *.bcf, la función normal "Guardar" de InSite CSL guardará el archivo en formato *.bcf. Para guardar el archivo en una tarjeta de memoria SD, seleccione la opción "Guardar como:" de InSite CSL y cambie la opción "Archivos de tipo:" a *.txt. Ingrese la ruta del archivo en el campo "Guardar en:" y, cuando presione el botón Guardar, el archivo se guardará en el formato *.txt para que el terminal IND246 lo use.

Nota: Para que el terminal IND246 cargue el archivo de la tarjeta de memoria SD, el nombre del archivo debe ser 246_nn.txt, donde "nn" es un número de 1 a 99. El terminal ignorará otros nombres de archivo.

5.7.3. **Cómo guardar como archivo *.BCF**

Si el archivo se abrió originalmente de un archivo *.bcf, cuando se realiza una función Guardar normal, el archivo se guardará en el formato *.bcf original nuevamente en la ruta del archivo original. Si es necesario, la ruta del archivo o el nombre del archivo puede modificarse con la función "Guardar como:" de InSite CSL. Asegúrese de que la opción "Archivos de tipo:" esté seleccionada como archivo *.bcf.

Si el archivo se importó originalmente de una tarjeta de memoria SD, la función normal "Guardar" de InSite CSL guardará el archivo en el formato *.txt original. Para guardar el archivo en el formato nativo BCF de InSite, seleccione la función "Guardar como:" de InSite CSL y cambie la opción "Archivos de tipo:" a archivo *.bcf. Ingrese la ruta del archivo en el campo "Guardar en:" y, cuando presione el botón Guardar, el archivo se guardará en el formato *.bcf para que InSite CSL lo use.

5.8. **Reinicio maestro**

Un reinicio maestro del hardware restaura todos los parámetros de configuración del terminal a los valores predeterminados de fábrica y elimina todas las tablas y archivos de registros. (Consulte el Apéndice C, **Valores de los parámetros**).

■ Asegúrese de hacer un respaldo de los datos **antes** de realizar un reinicio maestro.

El reinicio maestro se realiza comúnmente en estas circunstancias:

- Cuando se presenta un problema de configuración de software que no puede ser resuelto sin empezar desde la configuración de fábrica.
- Cuando la contraseña de seguridad está habilitada para proteger la configuración y se pierde la contraseña.
- Después de que se realiza una actualización del software.

Para iniciar un reinicio maestro, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Interrumpa la corriente.
2. Coloque el interruptor SW1-2 en la posición de encendido como se muestra en la Figura 5-15.

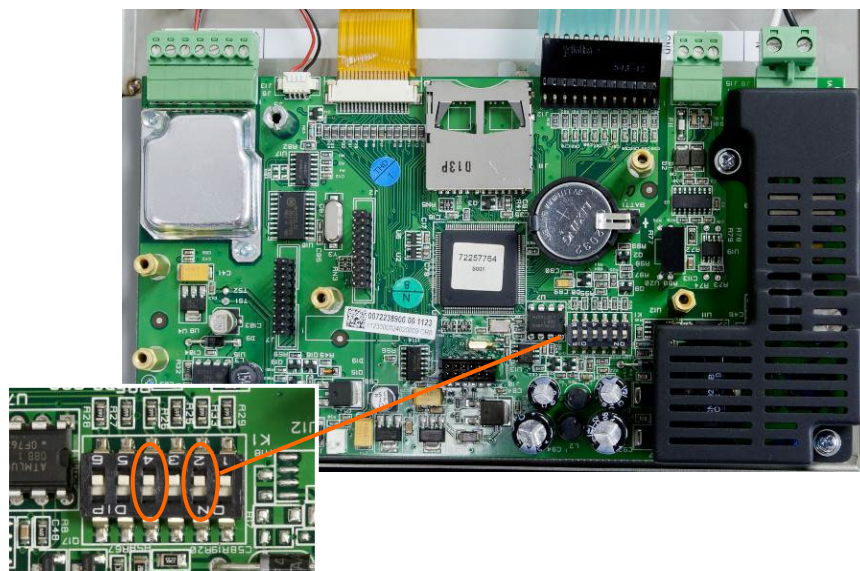


Figura 5-15: Interruptores SW1-2 y SW1-4

- La posición del SW1-4 (indicada en la Figura 5-15) determina si los datos EEPROM metrológicamente significativos para calibración de la báscula se restablecen cuando se ejecuta un reinicio maestro. El SW1-4 debe colocarse en "ON" para restablecer los datos EEPROM. Si el SW1-4 está apagado, los datos EEPROM **no** serán afectados por el reinicio maestro y la calibración inicial persistirá.
3. Conecte la energía. Durante la secuencia de encendido, la pantalla mostrará el mensaje de advertencia "ADVERT: ¡REIN MAESTRO! Pres. ENTER para cont."
 4. Presione ENTER para llevar a cabo el reinicio maestro. Cuando el reinicio esté completo, la pantalla regresa a la presentación de peso normal.
O bien,
Para salir sin un reinicio maestro, no presione ENTER.
 5. Interrumpa la corriente.
 6. Regrese el SW1-2 (y, si se cambió, el SW1-4) a su posición original apagada.
 7. Vuelva a aplicar la corriente.


5.9. Actualización del software

Hay dos métodos diferentes de actualizar el software del terminal, cada uno de los cuales usa un tipo de archivo diferente. El primer método es a través de InSite CSL que usa un archivo "72257764A0nn.mot" (IND246 analógica) o "246P0nn.mot (IND246 POWERCELL) para cargar. El segundo método es a través de la tarjeta de memoria SD que usa un archivo "246A0nn.hex" (IND246 analógica) o "246P0nn.hex" (IND246 POWERCELL). Las letras "nn" representan un número de revisión que aparecerá en cada nombre de archivo.

5.9.1. Uso de InSite CSL

El programa de la herramienta de configuración InSite CSL se usa para cargar los archivos del software del terminal como "72257764A0nn.mot" (IND246 analógica) o "246P0nn.mot" (IND246 POWERCELL) a través del puerto serial COM1 del terminal IND246. La actualización del software y la configuración de la herramienta InSite CSL deben guardarse en una PC que vaya a ser conectada al terminal para transferir el software.

Implemente los siguientes pasos para preparar el terminal para transferir el software mediante la herramienta de configuración InSite CSL:

1. Ingrese a la herramienta InSite CSL mediante un doble clic sobre el ícono .
2. Después de actualizarlo, el nuevo software generará un error de suma de comprobación en el reinicio, lo cual puede borrarse al presionar ENTER en el teclado del terminal. Esto confirma que es aceptable realizar un reinicio maestro. Por lo tanto, **antes** de realizar la actualización, es importante respaldar los datos de configuración actuales.
3. Interrumpa la energía del terminal.
4. Abra la caja del terminal.
5. Conecte un cable serial configurado como se muestra en la Figura 5-16 de una PC al terminal.

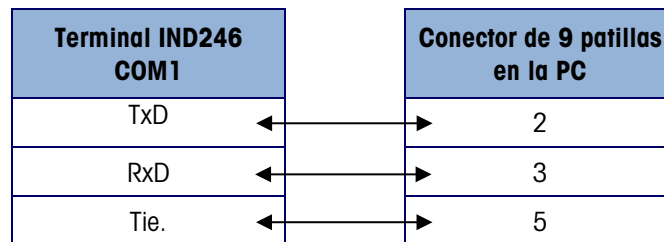


Figura 5-16: Instalación eléctrica del cable serial

6. Conecte la energía del terminal.
7. Siga las instrucciones y ayuda que se proporcionan en la pantalla del programa InSite CSL para los procedimientos que se requieren para realizar la actualización del software.
8. Cuando finalice el proceso de descarga del software, desconecte el cable serial.
9. Cierre la caja del terminal.

Para descartar posibles errores de memoria, se recomienda realizar un reinicio maestro después de introducir actualizaciones de software.

5.9.2. Uso de la tarjeta de memoria SD

Si se copia un nuevo archivo "246A0nn.hex" de una PC a la tarjeta de memoria SD, el software puede actualizarse posteriormente mediante el siguiente procedimiento:

1. Interrumpa la energía del terminal e inserte la tarjeta de memoria SD con el archivo "246A0nn.hex" copiado en ella, en la ranura de la tarjeta en la tarjeta principal. Consulte la Figura 5-14 para ver la ubicación de la ranura de la tarjeta de memoria SD.

2. Encienda el terminal y vaya a **Configuración > Mantenimiento > Instalar actualización de SW**.
3. Aparece el mensaje "¡ADVERTENCIA! ¿Instalar nuevo software de memoria SD?" en la pantalla. Para salir sin realizar la actualización del software, presione la tecla de navegación IZQUIERDA.
4. Para ejecutar la actualización, en el parámetro **Nombre de archivo**, seleccione el archivo del software que va a cargarse. Sólo los archivos con formato 246A0xx.hex en la tarjeta SD se mostrarán.
5. Con el archivo deseado seleccionado, presione ENTER.
6. La pantalla mostrará "Actualizando" durante aproximadamente 30 segundos y luego se iniciará un ciclo de encendido.
7. Una vez que finalice el ciclo de encendido, la actualización está completa.

Para descartar posibles errores de memoria, se recomienda realizar un reinicio maestro después de actualizar el software.

5.10. Reemplazo de la tarjeta y la pantalla

Esta sección describe los procedimientos recomendados para remover e instalar tarjetas opcionales, la tarjeta principal y el módulo de la pantalla. Antes de comenzar cualquiera de estos procedimientos:

1. Realice una respaldo de todos los parámetros de configuración con el programa InSite SL o InSite CSL.
2. Interrumpa la energía del terminal. Desconecte el cordón de corriente en la versión de corriente alterna y el paquete de la batería en la versión de batería.
3. Abra la caja para tener acceso a los electrónicos internos. Consulte el **Manual de instalación** o el Apéndice A de este manual para los detalles sobre cómo abrir la caja.
4. Cuando maneje tarjetas o módulos electrónicos, use una correa de aterrizaje para evitar el riesgo de daño por descarga electrostática.
5. Identifique y marque todos los cables y los arneses internos.

5.10.1. Remoción de tarjetas opcionales

Para retirar cualquier tarjeta opcional del IND246, siga estos pasos.

1. Desconecte todos los cables y arneses de la tarjeta opcional que va a retirar.
2. Use un destornillador mediano Phillips para retirar los tornillos que fijan la tarjeta opcional en su base de montaje. Cada tarjeta estará fijada con tres tornillos. Consulte la Figura 5-17.

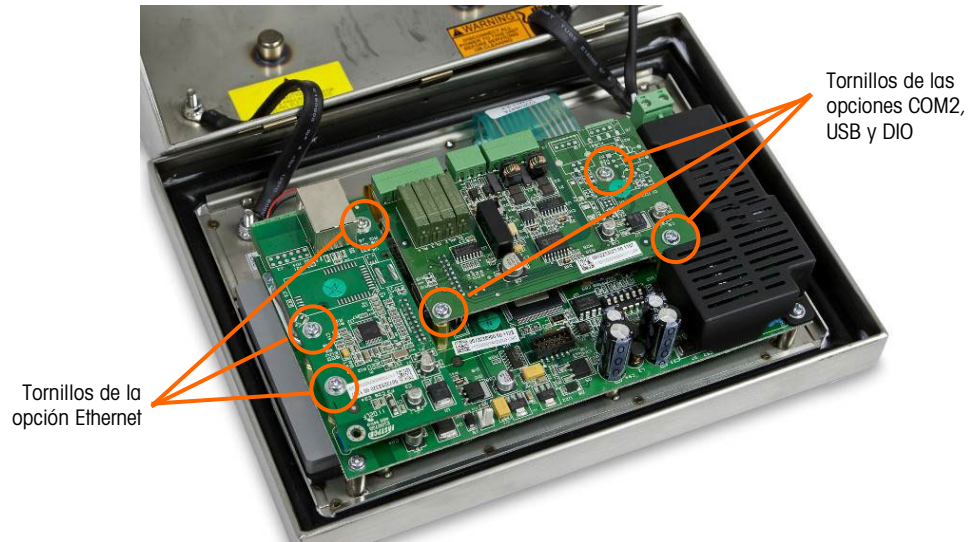


Figura 5-17: Remoción de tarjetas opcionales

3. Observe la ubicación de las tarjetas opcionales y luego retírelas y colóquelas a un lado en una estera libre de estática.

5.10.2. Remoción de la tarjeta principal

Para retirar la tarjeta principal del IND246, siga estos pasos. Se asume que las tarjetas opcionales se han retirado según las instrucciones anteriores.

1. Desconecte los arneses de corriente eléctrica o de la batería, el cable COM1 si está presente, el cable del teclado y el cable de la celda de carga.
2. Para retirar el arnés de la tarjeta de la pantalla, deslice con cuidado los dos extremos de plástico del conector de la tarjeta principal del centro de la tarjeta (liberando la tensión sobre el arnés) y separe el arnés del conector. Esto se muestra en la Figura 5-18.

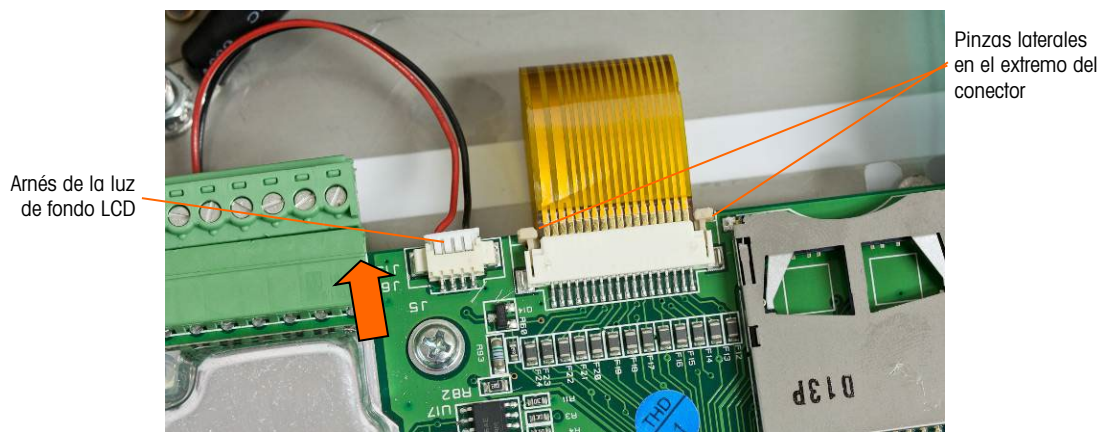


Figura 5-18: Remoción del arnés de la pantalla

3. Retire los arneses de la luz de fondo LCD (también se muestran en la Figura 5-18) separándolos con cuidado de la tarjeta en los extremos izquierdo y derecho del conector. No tire de los alambres, ya que puede dañar el arnés.

4. Afloje y retire los cuatro tornillos que sujetan la tarjeta principal a la caja. Sus ubicaciones se muestran en círculos en la Figura 5-19. En caso de que la opción Ethernet esté instalada, un tornillo se remplazará con un poste saliente hexagonal. Use una llave para tuercas de 6 mm o un destornillador plano para retirar el poste saliente hexagonal de la ubicación indicada.

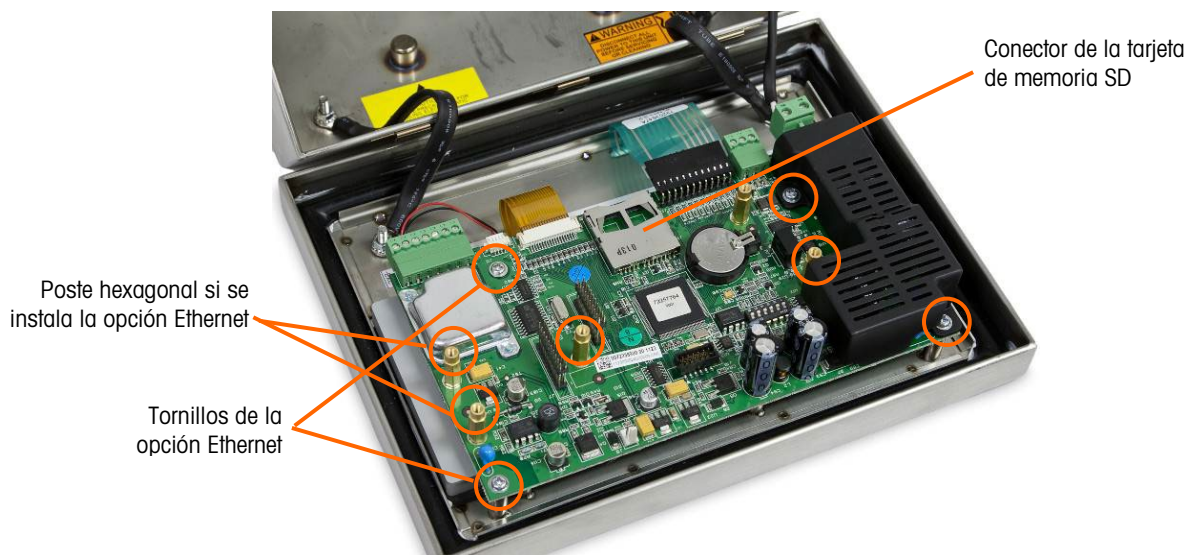


Figura 5-19: Tornillos de montaje para la tarjeta principal, versión analógica

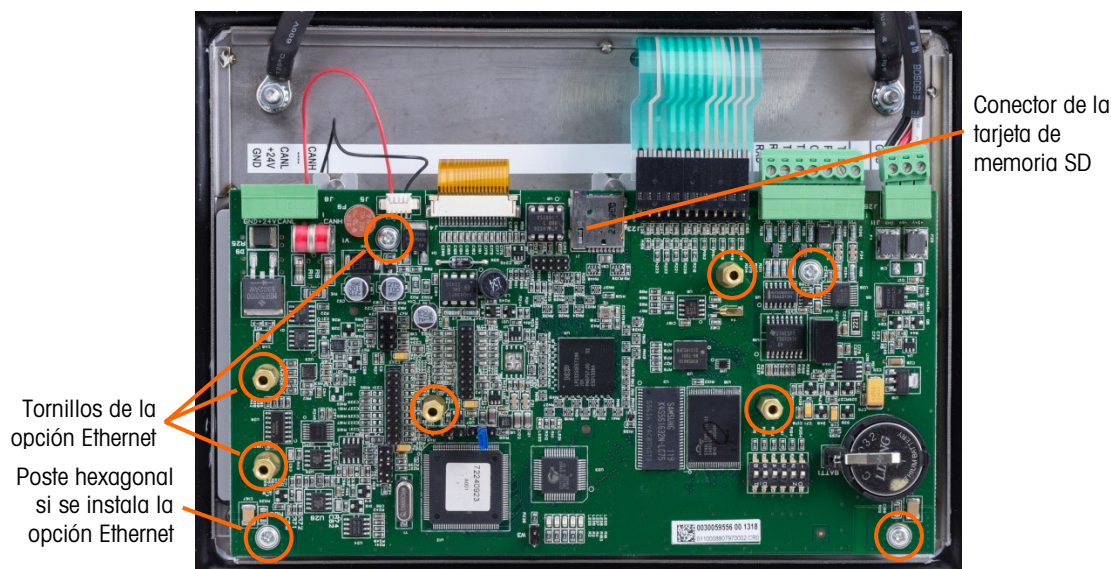


Figura 5-20: Tornillos de montaje para la tarjeta principal, versión POWERCELL

5. Levante cuidadosamente la PCB de su caja y colóquela en una estera libre de estática.
6. Si hay una tarjeta de memoria SD instalada, presione para aflojar la tarjeta del conector y luego retire la tarjeta y retenga la tarjeta que va a instalarse en la tarjeta principal de remplazo. Consulte la Figura 5-14 o la Figura 5-19 para ver la ubicación de la ranura de la tarjeta de memoria SD.

5.10.3. Retiro del módulo de pantalla

Para retirar el módulo de pantalla LCD del IND246, siga estos pasos. Se asume que las tarjetas opcionales y la tarjeta principal se han retirado según las instrucciones anteriores.

1. Afloje y retire los dos tornillos que sujetan el módulo de pantalla a la caja. En la Figura 5-21 se identifican las posiciones de los tornillos.

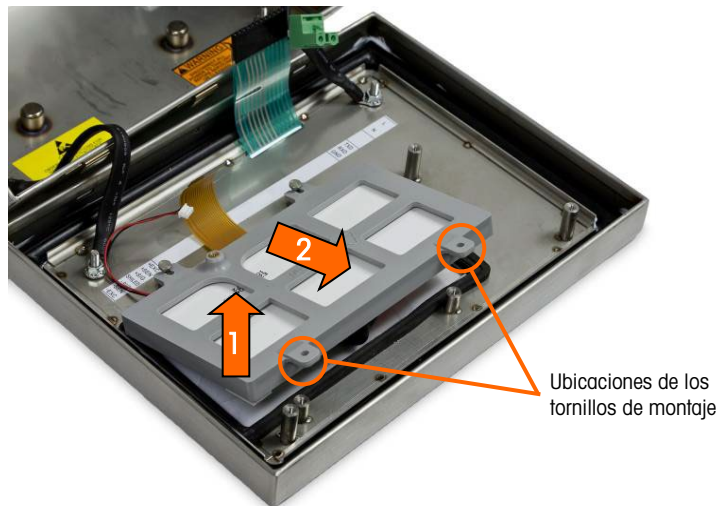


Figura 5-21: Tornillos de montaje del módulo de pantalla

2. Levante el extremo del soporte de la pantalla (y la pantalla) donde los tornillos se retiraron y luego separe hacia adelante para desacoplar la parte superior del soporte de los dos postes metálicos.
3. Retire con cuidado el módulo de la pantalla y el soporte de la caja y colóquelos sobre una estera libre de estática.

5.10.4. Instalación del módulo de pantalla

Para instalar el módulo de pantalla LCD en el IND246, siga estos pasos. Se asume que las tarjetas opcionales y la tarjeta principal se han retirado según las instrucciones anteriores.

1. Asegúrese de que la junta de la pantalla en el lado interno de la cubierta frontal esté intacta. Remplácela si es necesario.
2. Limpie la parte interna de la ventana de la pantalla y la parte frontal con un limpiador de ventanas ligero y una tela suave y sin pelusa.
3. Coloque el módulo de la pantalla LCD en el soporte con los arneses de la pantalla y luz de fondo orientados como se ilustra en la Figura 5-21.
4. Mientras mantiene el extremo del tornillo del soporte levantado ligeramente, presione el extremo opuesto del soporte de la pantalla sobre los dos postes metálicos.
5. Descienda la pantalla y el soporte hacia su lugar.

6. Instale los dos tornillos que sujetan el módulo de pantalla a la caja. En la Figura 5-21 se identifican los tornillos.
- Todos los tornillos de montaje deben ser instalados con un torque de 23 libras por pulgada (2.6 Nm).

5.10.5. Instalación de la PCB principal

Para instalar la tarjeta principal del IND246, siga estos pasos. Se asume que las tarjetas opcionales se han retirado según las instrucciones anteriores.

1. Instale la tarjeta de memoria SD de la tarjeta principal anterior (si se usa).
 2. Coloque la tarjeta principal sobre los cuatro orificios para tornillos en la caja del terminal identificada en la Figura 5-19.
 3. Instale los cuatro tornillos. Observe que si se va a usar la opción Ethernet, uno de los tornillos se reemplaza con un poste saliente hexagonal. Consulte la Figura 5-19 para ver la ubicación del poste saliente hexagonal.
- Todos los tornillos de montaje y los postes salientes hexagonales deben ser instalados con un torque de 23 libras por pulgada (2.6 Nm).
4. Reconecte el cable de la celda de carga, el arnés de la luz de fondo, el arnés de la pantalla, el cable del teclado, el cable COM1 y las conexiones del arnés de corriente.

5.10.6. Instalación de las PCB opcionales

Para instalar las tarjetas opcionales del IND246, siga estos pasos.

1. Coloque la tarjeta opcional sobre el conector correspondiente en la tarjeta principal y los tres orificios de montaje identificados en la Figura 5-17.
2. Presione suavemente la tarjeta opcional de manera que todas las patillas en el conector de la tarjeta principal se deslicen dentro del conector en la parte inferior de la tarjeta opcional. Cuando está instalada correctamente, cada patilla se inserta en un orificio correspondiente en el conector. Consulte la Figura 5-22.

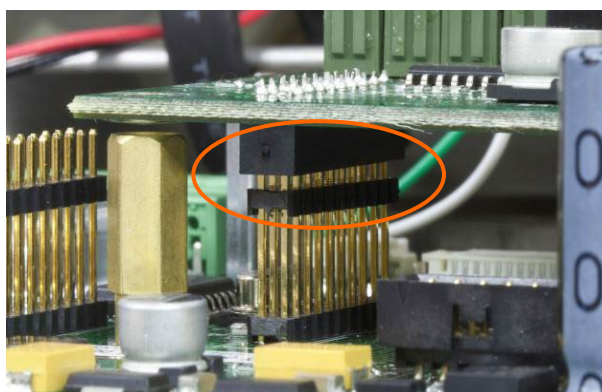


Figura 5-22: Alineación de las patillas de la tarjeta opcional

3. Asegure la tarjeta opcional con los tres tornillos.

- Todos los tornillos de montaje deben ser instalados con un torque de 23 libras por pulgada (2.6 Nm).
4. Reinstale todos los cables en la tarjeta opcional.


5.10.7. Pasos finales

Después de reemplazar cualquier tarjeta o los módulos descritos anteriormente, siga estos pasos para completar el proceso.

1. Asegúrese de que los cables se coloquen de manera que no queden prensados cuando la tapa frontal se instale en la caja.
2. Coloque la tapa frontal sobre la parte posterior de la caja y luego presiónela suavemente para fijarla en su lugar.
3. Presione con firmeza en cada una de las cuatro esquinas de la tapa frontal en secuencia hasta que cada pinza de las esquinas se inserte en su lugar haciendo un ruido.
4. Es muy importante que cada una de las pinzas de las cuatro esquinas se haya insertado en su lugar. Cuando presione la tapa durante la instalación, escuche el clic de cada piza al insertarse.
5. Conecte la corriente o reinstale la batería.
6. Presione la tecla de encendido y apagado y pruebe que el terminal funcione correctamente. Observe que si la tarjeta principal se ha reemplazado, los pasos de configuración pudieran tener que cambiarse para obtener la operación deseada.

6 Partes y accesorios

6.1. Terminal IND246 para corriente alterna (versión analógica)

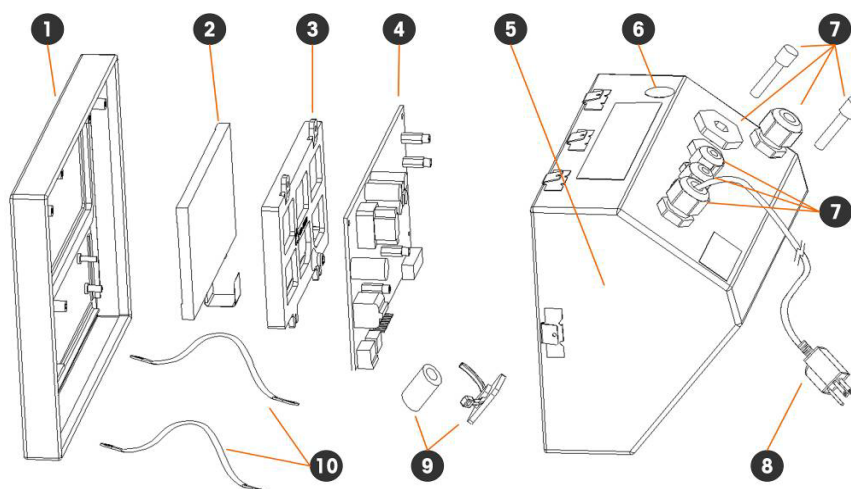


No.	Descripción de la parte	Parte No.	Cantidad
1	Conjunto de panel frontal y teclado numérico (incluye juntas)	72262780	1
2	Conjunto de pantalla y luz de fondo	72229040	1
3	Soporte de la pantalla	72253379	1
4	Tarjeta principal versión CA	72238900	1
5	Caja posterior	N.D.	1
6	Tapa del orificio (incluida en paquete de hardware)	N.D.S.	1
7	Juego de casquillos (incluye todos los casquillos y tapones)	72262782	1
8	Cordón eléctrico – enchufe para EE.UU.*	72254733	1
	Cordón eléctrico – enchufe para el Reino Unido*	72254734	
	Cordón eléctrico – enchufe europeo Schuko*	72254732	
	Cordón eléctrico – enchufe para Australia*	72254735	
	Cordón eléctrico – enchufe para China*	72254737	
9	Ferrita, cuerda de nylon y bloque de adhesivo	72264015	2
10	Bisagras (incluidas en paquete de hardware)	N.D.S.	2

N.D. = No disponible

N.D.S. = No disponible por separado

* Casquillo de cable no incluido

6.2. Terminal IND246 para batería (versión analógica)

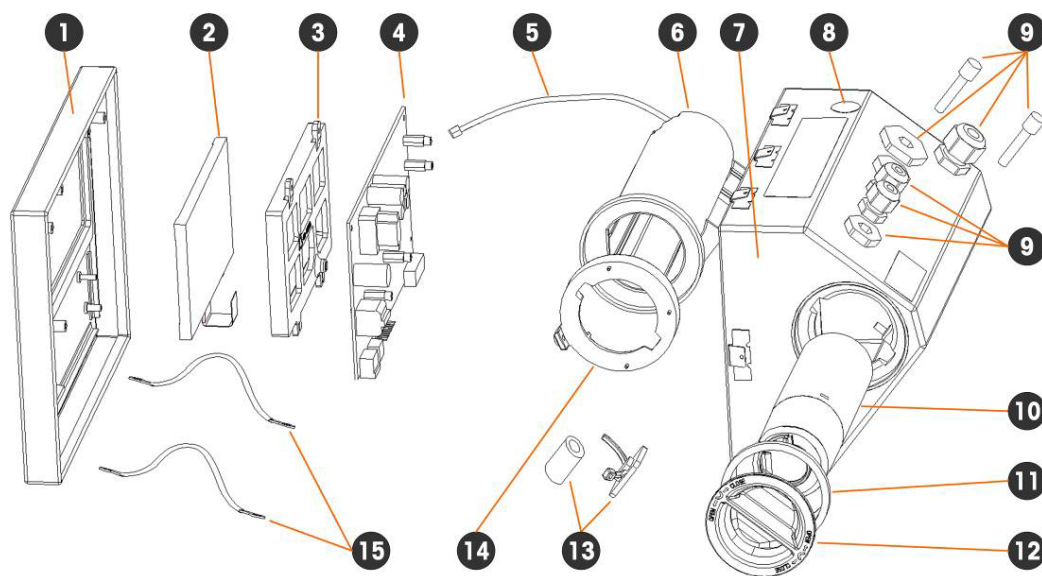


No.	Descripción de la parte	Parte No.	Cantidad
1	Conjunto de panel frontal y teclado numérico (incluye juntas)	72262780	1
2	Conjunto de pantalla y luz de fondo	72229040	1
3	Soporte de la pantalla	72253379	1
4	Tarjeta principal versión de batería	72253326	1
5	Cable para corriente de batería	72254787	1
6	Compartimiento interno de batería	72253380	1
7	Caja posterior	N.D.	1
8	Tapa del orificio (incluida en paquete de hardware)	N.D.S.	1
9	Juego de casquillos (incluye todos los casquillos y tapones)	72262783	1
10	Paquete de batería	72257854	1
11	Junta de tapa de batería	72253549	1
12	Tapa del compartimiento de baterías	72253387	1
13	Ferrita, cuerda de nylon y bloque de adhesivo	72264015	1
14	Anillo del compartimiento de batería	72253381	1
15	Bisagras (incluidas en paquete de hardware)	N.D.S.	2

N.D. = No disponible

N.D.S. = No disponible por separado

* Casquillo de cable no incluido

6.3. IND246 POWERCELL

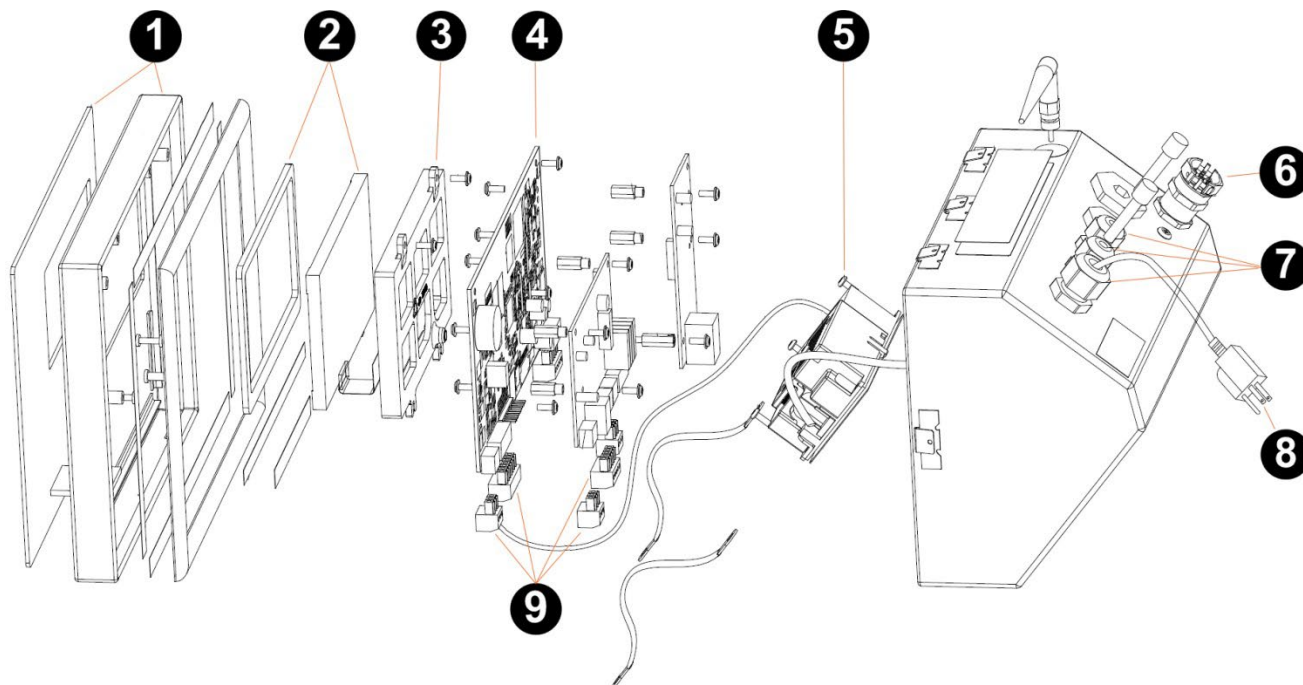

No.	Descripción de la parte	Parte No.
1	Conjunto de panel frontal y teclado numérico (incluye juntas)	72262780
2	Conjunto de pantalla y luz de fondo	72229040
3	Soporte de la pantalla	72253379
4	Tarjeta principal versión POWERCELL	30059556
5	Módulo de la energía	30086278
6	Connector M12 (suministrado con las versiones POWERCELL con cable central para celdas de carga SLB615D y SLC611D)	30430517
	Connector de metal PDX	72242069
7	Juego de casquillos (incluye todos los casquillos y tapones)	30086275
8	Cable de alimentación, EE.UU.*	30065208
	Cable de alimentación, enchufe Europea Schuko *	30085711
	Cable de alimentación, enchufe UK *	30085712
	Cable de alimentación, enchufe australiano *	30085713
	Cable de alimentación, enchufe Swiss *	30085714
	Cable de alimentación, enchufe indio plug*	30085715
	Cable de alimentación, enchufe japonés plug*	30085716

No.	Descripción de la parte	Parte No.
	Cable de alimentación, enchufe tailandés*	30085717
	Cable de alimentación, enchufe brasileño*	30085718

6.4. Accesorios


Descripción de la parte	Parte No.
Soporte con inclinación y giro	72204997
Soporte para montaje en pared	72188182
Tarjeta Micro-SD con kit adaptador (2 GB)*	30094893

6.5. Artículos diversos

Descripción de la parte	Parte No.
Tarjeta de memoria SD (para versión analógica)	30041382
Paquete de hardware (incluye todo el hardware para ambas versiones del terminal)	30086276
Juego de bloques del terminal (incluye bloques de celda de carga, COM1 y de corriente alterna)	72264017
Brazo de montaje en pared (incluido con la versión analógica)	72188182
Paquete de etiquetas de capacidad (incluye 3 de cada una)	72264018
Sello de alambre de repuesto	72996394
Simulador analógico variable, extremos planos, cable de 3 pies	082451020
Simulador analógico variable, extremos planos, cable de 6 pies	082451006
Juego de bloques del terminal (incluye todos los bloques)	30086277
Caja posterior (incluye casquillos para las versiones de CA analógica y POWERCELL). Pedido especial personalizado.	30091294
Soporte con inclinación y giro	72204997
Soporte para montaje en pared	72188182
Pila de botón, modelo 2032	22009188


6.6. Accesorios y opciones

6.6.1. Opción de Ethernet

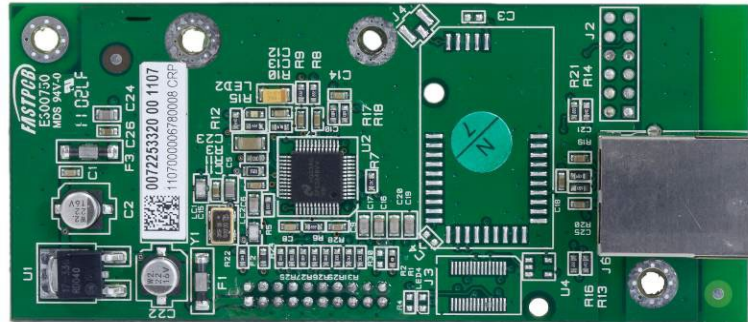


Descripción de la parte	Parte No.
Opción de Ethernet	72257447

6.6.2. Opción de COM2

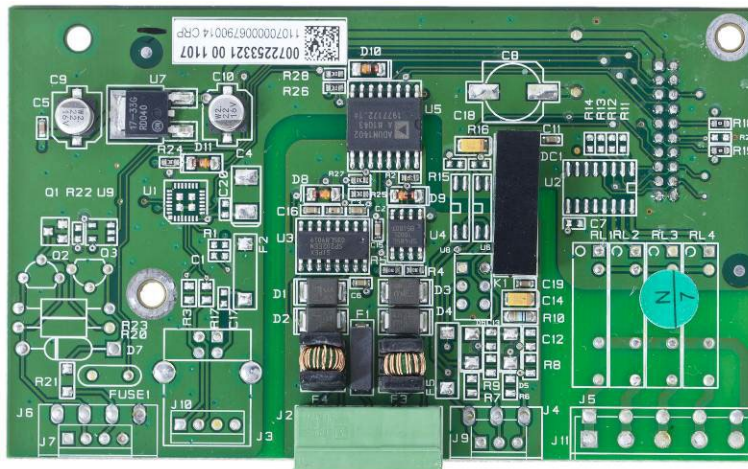


Descripción de la parte	Parte No.
Opción de COM2	72257448

6.6.3. Opción de COM 2 y E/S digitales

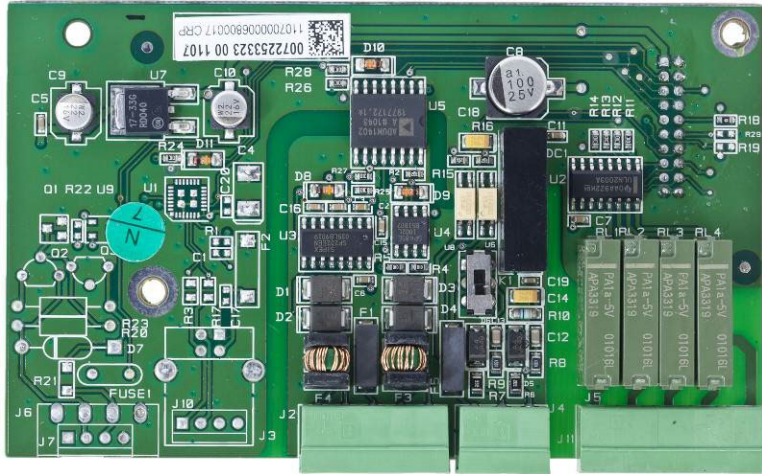


Descripción de la parte	Parte No.
Opción de COM 2 y E/S digitales	72257449

6.6.4. Opción de USB

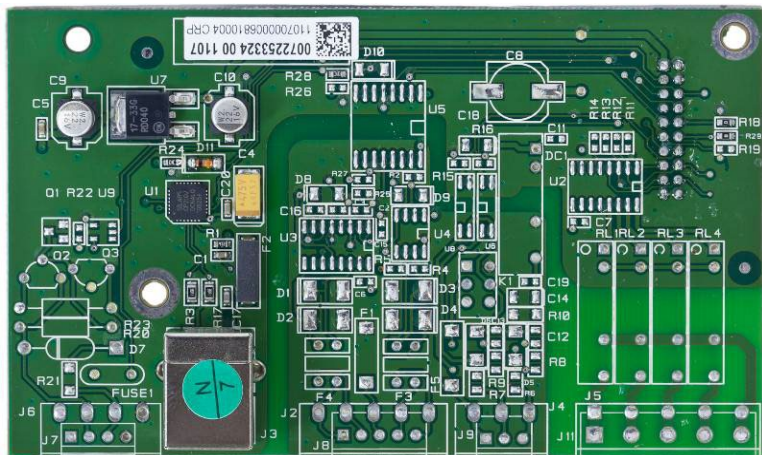

Descripción de la parte	Parte No.
Opción de USB	72257450

6.6.5. Opción de USB y E/S digitales

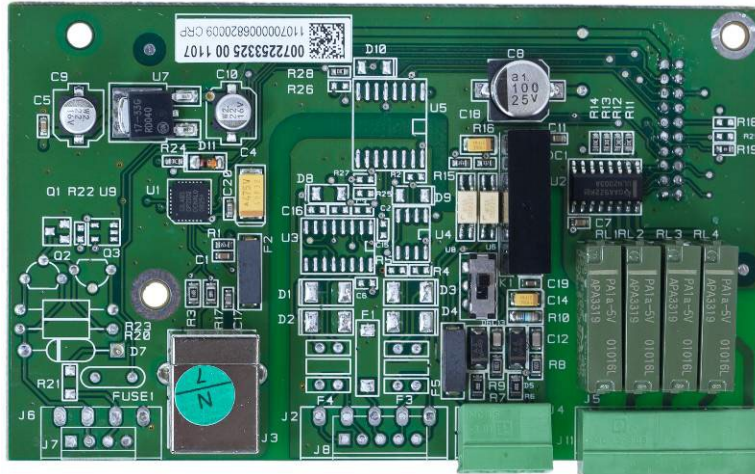

Descripción de la parte	Parte No.
Opción de USB y E/S digitales	72257451

6.6.6. Paquete de batería de repuesto



Descripción de la parte	Parte No.
Paquete de batería de repuesto	72257854

6.6.7. Cargador de batería

Descripción de la parte	Parte No.
Cargador de batería (cordón eléctrico para Australia)	72264024
Cargador de batería (cordón eléctrico europeo Schuko)	72264023
Cargador de batería (cordón eléctrico para Suiza)	72264022
Cargador de batería (cordón eléctrico para el Reino Unido)	72264021
Cargador de batería (cordón eléctrico para EE.UU.)	72264020
Cargador de batería (cordón eléctrico para Brasil)	64088349

6.6.8. Conjunto de cable M12

Descripción de la parte	Parte No.
Conjunto de cable M12 para PowerDeck	30430517

A. Instalación

Este apéndice proporciona instrucciones de instalación para el terminal IND246. Lea estos procedimientos detenidamente antes de comenzar la instalación.

Esta sección incluye detalles acerca de la apertura y montaje de la caja y explica cómo instalar cables en la caja. También se proporcionan instrucciones para etiquetar, cerrar y sellar la caja.

A.1. Apertura de la caja

El panel frontal de la caja para ambientes adversos del terminal IND246 está fijado mediante seis sujetadores de resorte fijos en el cuerpo de la caja. Para tener acceso a la PBC del terminal para instalación de opciones, conectar el cableado interno y colocar interruptores, separe el panel frontal de la caja como sigue:

1. Inserte la punta de un destornillador plano en una de las dos ranuras que se encuentran en la parte inferior del ensamble del panel frontal (vea la Figura A-1). Mientras junta el panel frontal y la caja, presione suavemente el destornillador hacia la caja. Se escucha un sonido "pop" cuando se suelta la pinza de la tapa.



Figura A-1: Apertura de la caja para ambientes adversos



2. Repita el paso 1 en la otra ranura.
3. Después de soltar las dos pinzas que aseguran la parte inferior del panel frontal, mueva el panel hacia cada lado para desconectar las pinzas laterales y luego levante la parte inferior del panel frontal con firmeza hacia arriba y afuera (Figura A-2, 1) hasta que salga completamente del borde superior de la parte inferior de la caja.

4. Presione la parte superior del panel frontal hacia la caja ligeramente a lo largo del borde superior y empuje hacia arriba (Figura A-2, 2) para soltar las dos pinzas superiores, y entonces levante para destrabar las dos pinzas superiores. La cubierta bajará sostenida por dos cables de alambre en la parte inferior.



Figura A-2: Retiro de la cubierta

A.2. Protección ambiental

	 ADVERTENCIA
	<p>EL TERMINAL IND246 NO ESTÁ DISEÑADO PARA USARSE EN ÁREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS DEBIDO A LAS ATMÓSFERAS COMBUSTIBLES O EXPLOSIVAS. NO INSTALE EL IND246 EN UN AMBIENTE EXPLOSIVO.</p>

El terminal IND246 está diseñado para áreas de lavado intenso. Se ha probado y comprobado que cumple los estándares IP66. La clasificación IP66 es similar a una clasificación tipo 4 y a una tipo 6.

A.3. Montaje del terminal

La caja para ambientes adversos puede colocarse en un escritorio o montarse en una superficie vertical con los soportes incluidos con el terminal. Monte el terminal donde su visualización sea óptima y el teclado del terminal pueda usarse con facilidad. Consulte las consideraciones de ubicación y ambientales descritas en el Capítulo 1, **Introducción**.

A.3.1. Montaje en escritorio

Cuando el terminal IND246 se va a colocar en una superficie plana, se deben colocar las cuatro patas de goma auto-adheribles (incluidas con el terminal) en la parte inferior para evitar que se deslice. Encuentre las cuatro patas de goma, quite el papel protector del adhesivo y presione una pata en cada esquina de la parte inferior de la caja como se muestra en la Figura A-3.



Figura A-3: Patas de goma

A.3.2. Montaje con soporte de la versión para corriente alterna

Se incluyen dos soportes de montaje y cuatro tornillos M5 con el IND246. Estos pueden usarse para montar el terminal en una superficie vertical. Para montar la caja con estos soportes, siga estos pasos:

	 ADVERTENCIA
	DESCONECTE EL TERMINAL DE ALIMENTACIÓN DE CA ANTES DE INICIAR ESTE PROCEDIMIENTO.

■ Para mayor claridad, las ilustraciones no muestran un cable de celda de carga instalado.

A.3.2.1. Versión CA

1. Abra la caja como se detalla en la sección "Apertura de la caja". Para los pasos 3 a 10, consulte la Figura A-4:
2. Primero, la orientación del panel frontal debe invertirse. Esto implica separar el panel y girar la caja e intercambiar las aberturas que usan los cables de corriente y de la célula de carga:

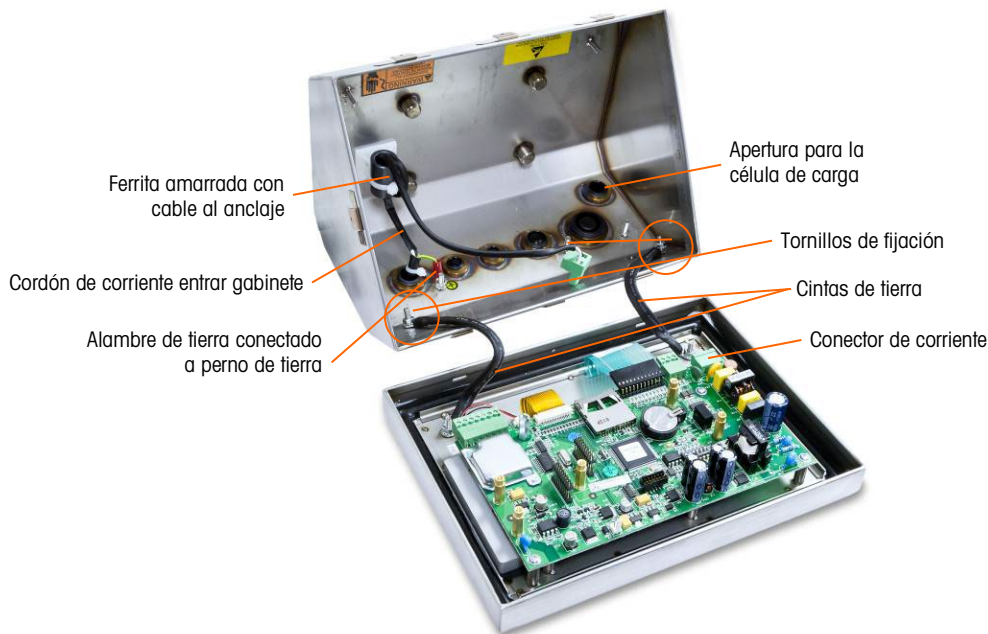


Figura A-4: Preparación para separar el panel frontal

3. Desconecte el conector de CA de entrada de la tarjeta principal del IND246, observe la orientación de los cables negro y blanco, afloje los dos tornillos pequeños que sujetan los cables en su lugar y desconecte los cables.
4. Afloje y quite las dos tuercas que fijan los dos cables de bisagra/conexión a tierra que conectan el panel frontal con la caja posterior.
5. Corte la cuerda de nylon que fija el núcleo de ferrita en los cables de CA con el cojinete adhesivo de plástico.
6. Observe cómo están los dos cables de CA enlazados a través del núcleo de ferrita y luego retire el núcleo de ferrita de los dos cables.
7. Destornille la tuerca que fija el cable de tierra verde/amarillo en la caja y retire el cable y terminal de enlace del tornillo roscado.
8. Afloje y retire el casquillo del cable y el cable de CA de la parte posterior de la caja. Deje el casquillo sujetado con la abrazadera al cable de corriente alterna.
9. Retire el casquillo del cable de la célula de carga de la parte posterior de la caja y reinstálelo en la abertura del mismo tamaño en el otro lado de la caja (donde estaba el casquillo del cable de CA en el modelo para CA). Apriete el casquillo a 2 N-m (18 lbf-pulg.).
10. Instale el cable de CA y el casquillo en la abertura donde estaba instalado anteriormente el casquillo del cable de la célula de carga. Apriete el casquillo a 2 N-m (18 lbf-pulg.).
11. Use la tuerca que quitó en el paso 7 para fijar el cable de tierra verde/amarillo en el tornillo como se muestra.

12. Enlace los dos cables de CA a través del núcleo de ferrita en la misma manera descrita en el paso (E) y fije la ferrita en el cojinete adhesivo de plástico con la nueva cuerda de alambre proporcionada.
13. Gire con cuidado la caja 180 grados y vuelva a conectar las dos cintas de conexión a tierra en los dos pernos cerca de los manguitos de sujeción (Figura A-5) con las dos tuercas retiradas en el paso 4. Apriete las dos tuercas.

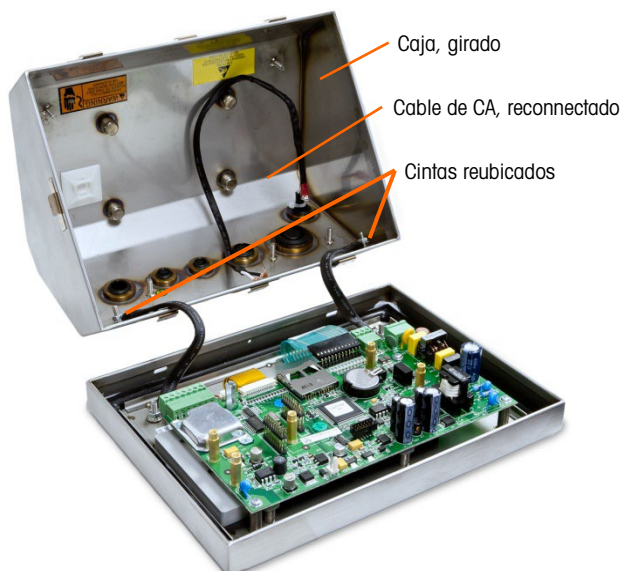


Figura A-5: Caja girado

14. Reconecte los cables de corriente alterna negro/marrón y blanco/azul en el enchufe del terminal en la tarjeta principal, en el lugar que se indica en la Figura A-6.

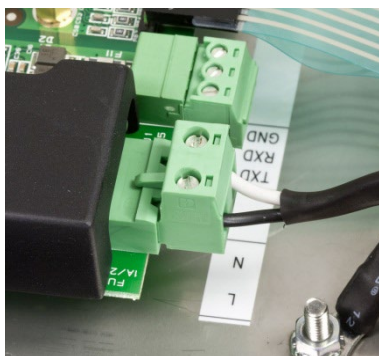


Figura A-6: Terminación de cable de CA

A.3.2.2. Model de batería

1. Abra la caja como se detalla en la sección "Apertura de la caja". Para los pasos 3 a 6, consulte la Figura A-7.
2. Primero, la orientación del panel frontal debe invertirse. Esto implica separar el panel y girar la caja e intercambiar las aberturas que use el cable de la célula de carga:

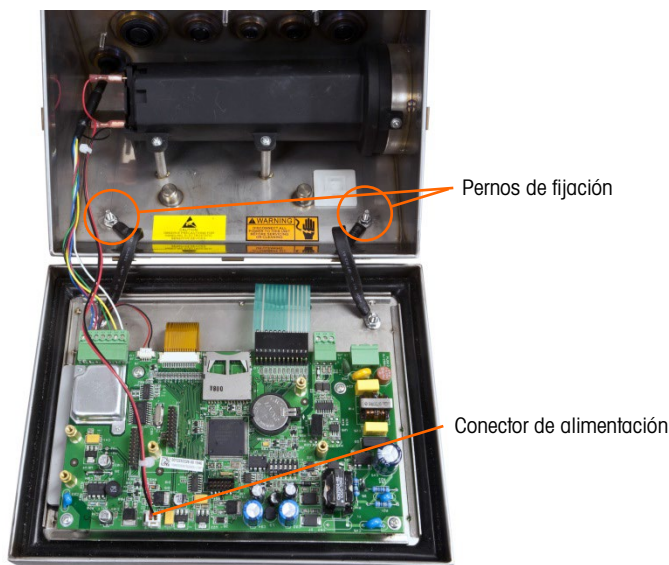


Figura A-7: Preparación para separar el panel frontal

3. Desconecte el conector de corriente de la tarjeta principal (Figura A-8).

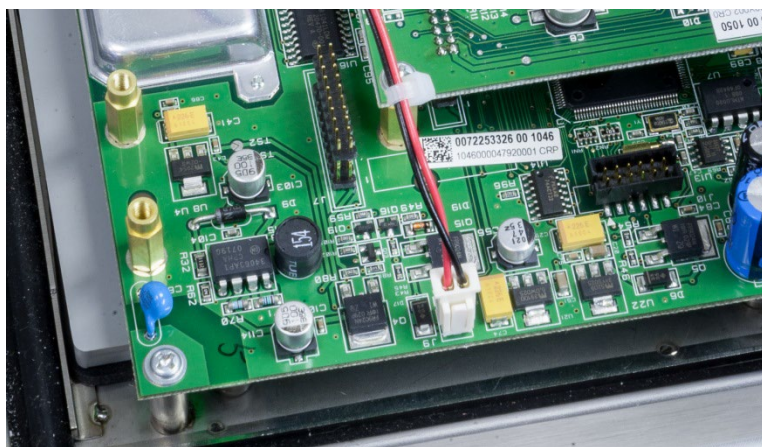


Figura A-8: Conector de corriente de batería

4. Afloje y quite las dos tuercas que fijan los dos cables de bisagra/conexión a tierra que conectan el panel frontal con la caja posterior.
5. Retire el casquillo del cable de la célula de carga de la parte posterior de la caja y reinstálelo en la abertura del mismo tamaño en el otro lado de la caja (donde estaba el casquillo del cable de CA en el modelo para CA). Apriete el casquillo a 2 N·m (18 lbf·pulg).
6. Gire con cuidado la caja 180 grados y vuelva a conectar las dos cintas de conexión a tierra en los dos pernos cerca de los manguitos de sujeción (Figura A-9) con las dos tuercas retiradas en el paso D. Apriete las dos tuercas.

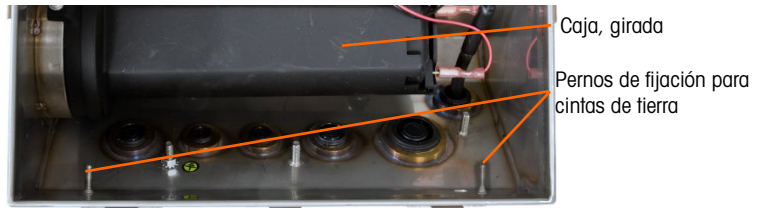


Figura A-9: Caja invertida

A.3.2.3. Versión POWERCELL, PDX o GDD

1. Abra la caja como se detalla en la sección "Apertura de la caja". Para los pasos 3 a 5, consulte la Figura A-4:
2. Primero, la orientación del panel frontal debe invertirse. Esto implica separar el panel y girar la caja e intercambiar las aberturas que usan los cables de corriente y de la célula de carga:

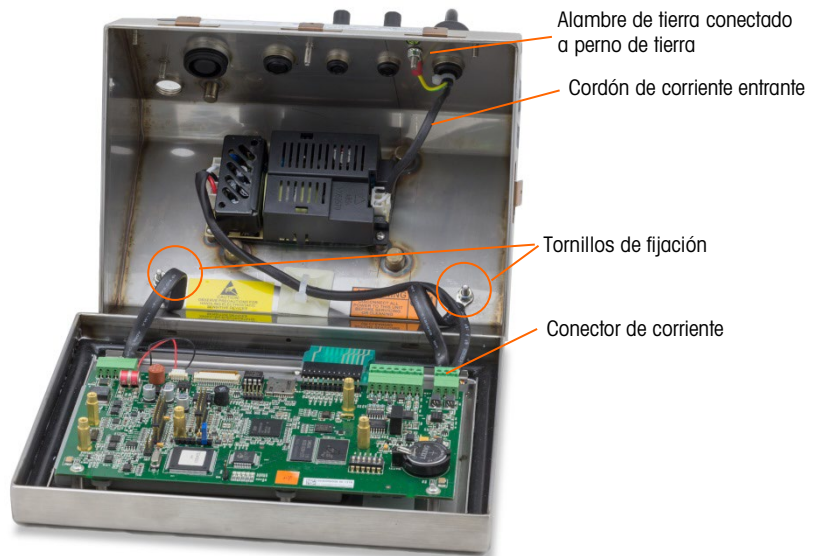


Figura A-10: Preparación para separar el panel frontal

3. Afloje y quite las dos tuercas que fijan los dos cables de bisagra/conexión a tierra que conectan el panel frontal con la caja posterior.
4. Corte la cuerda de nylon que fija el núcleo de ferrita en los cables de CA con el cojinete adhesivo de plástico.
5. Gire con cuidado la caja 180 grados y vuelva a conectar las dos cintas de conexión a tierra en los dos pernos cerca de los manguitos de sujeción (Figura A-11) con las dos tuercas retiradas en el paso D. Apriete las dos tuercas.

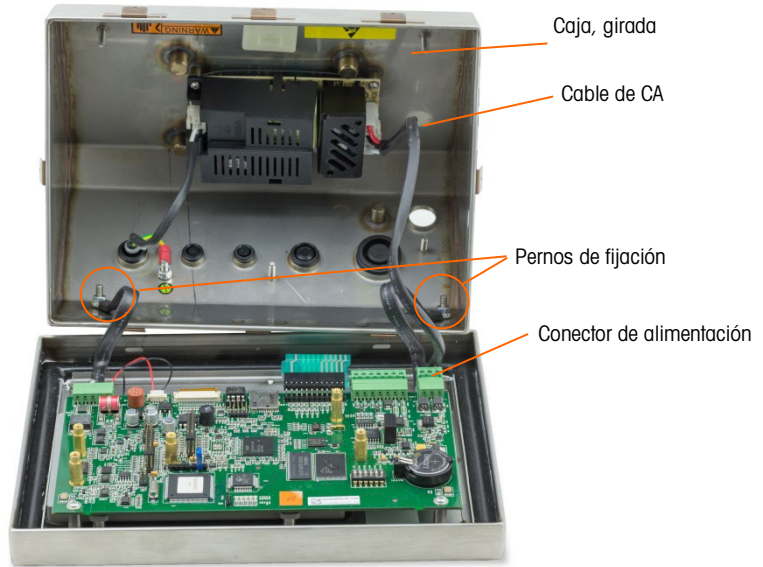


Figura A-11: Caja girado

6. Fije el anclaje de plástico blanco de repuesto del kit de partes de repuesto en la pared izquierda interna del terminal. Reconecte la línea de corriente alterna.

A.3.2.4. POWERCELL Model, SLB615D or SLC611D

Las bases de pesaje PowerDeck se conectan al IND246 POWERCELL mediante un conector de 4 clavijas instalado en el armazón. El conector viene instalado de fábrica y con sus conexiones internas completas.



Figura A-12: Conector de 4 clavijas

A.3.3. Fijación de los soportes y montaje de la terminal

1. Una vez que la caja esté cerrada, use los cuatro tornillos para fijar los soportes en la parte inferior del terminal como se muestra en la Figura A-13.

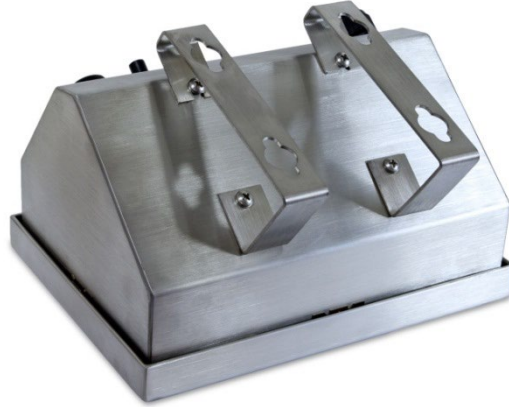


Figura A-13: Fijación de los soportes para montaje en pared

2. Marque la posición de los orificios de montaje del soporte en la superficie donde se montará el terminal de acuerdo con las dimensiones mostradas en la Figura A-14, o sosteniendo el terminal sobre la superficie y marcando a través de los orificios.

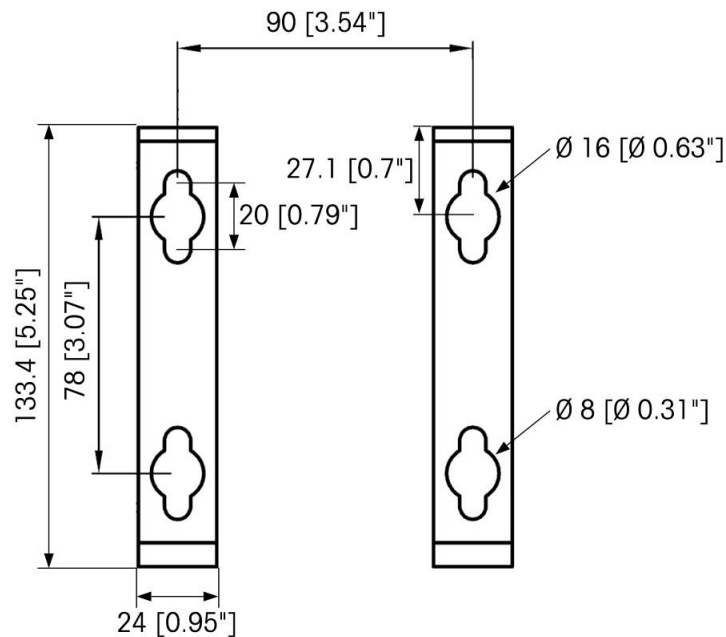


Figura A-14: Disposición de los orificios para los soportes de montaje

3. Los accesorios para montar los soportes del terminal no se incluyen con el terminal; usted debe comprarlos aparte. Asegúrese de que los accesorios de montaje puedan soportar el peso del terminal, que es aproximadamente de 2.6 kg (5.8 lb). Monte el soporte del terminal en la pared con los accesorios que compre.

A.4. Instalación de cables y conectores

Esta sección contiene información para instalar cables y conectores para el terminal IND246, incluyendo:

- Núcleo de ferrita
- Casquillos para cables
- Conexiones para cables de la tarjeta principal
- Conexiones para POWERCELL
- Conexiones de cables para otras opciones

A.4.1. Núcleo de ferrita

Para cumplir con ciertos límites de emisiones de ruido eléctrico y para proteger el IND246 de interferencias externas, es necesario instalar un núcleo de ferrita en el cable de la célula de carga conectado al terminal. El núcleo de ferrita se incluye con el terminal básico.

Para instalar la ferrita, simplemente dirija el cable por el centro del núcleo y después enrédelo una vez por afuera del núcleo y dirija el cable por el centro nuevamente. El cable terminado o los alambres individuales pueden enredarse sobre la ferrita. Esto debe hacerse lo más cercano a la caja posible. Vea la Figura A-15.



Figura A-15: Instalación del núcleo de ferrita

A.4.2. Casquillos para cables

El terminal IND246 está diseñado para resistir ambientes de lavado a presión intensos. No obstante, se debe tener cuidado cuando se instalen cables o conectores que ingresen en la caja del terminal. Para asegurar un sellado hermético:

- Antes de conectar cables, páselos a través de un casquillo para cable de tamaño apropiado. La Figura A-16 muestra un casquillo de cable con su tuerca de fijación separada.



Figura A-16: Casquillo para cables

- Dependiendo del diámetro del cable a instalarse, seleccione uno de los anillos aislantes (si es necesario) para sellar correctamente el cable.

Tabla A-1: Tamaños de cable para anillos aislantes

Anillo aislante	Diámetro del cable		
	Casquillo M12	Casquillo M16	Casquillo M25
Ninguno	3–6.5 mm	5–10 mm	13–18 mm
Anillo aislante pequeño	–	4.5–6.8 mm	–
1 orificio - USB	–	–	3.2–5 mm
1 orificio - Ethernet	–	–	5.4–7.8 mm
Anillo aislante de 2 orificios	–	–	3.2–5 mm y 4–6 mm

- Al hacer terminaciones de cables dentro de la caja para ambientes adversos, asegúrese de que toda la longitud del cable desde la banda/conector a la caja del terminal sea suficiente para que no se ejerza ninguna tensión en el mecanismo del conector cuando la caja esté totalmente abierta.
- Después de hacer las conexiones de cables como se describe en la siguiente sección, asegúrese de que la tuerca del casquillo del cable esté apretada adecuadamente para sellar el cable. Asegúrese de que este sello sea hermético.
- El blindaje del cable debe estar conectado a tierra en la parte interna de la caja del IND246 lo más cerca posible al punto de entrada. Se proporcionan tornillos de conexión a tierra en el interior de la caja para este propósito.

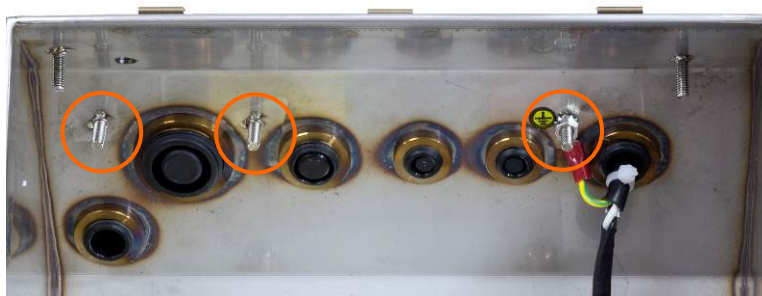


Figura A-17: Tornillos para conexión a tierra en el interior de la caja

A.4.2.1. Asignaciones de casquillos para cable

Los casquillos para cable en la parte posterior de la caja están identificados en la Figura A-18 y se explican en la Figura A-2. Observe que en el modelo para corriente alterna las posiciones del cordón eléctrico y el cable de la célula de carga difieren dependiendo de la orientación del panel frontal; consulte el Figura A-3 en la página A-3.

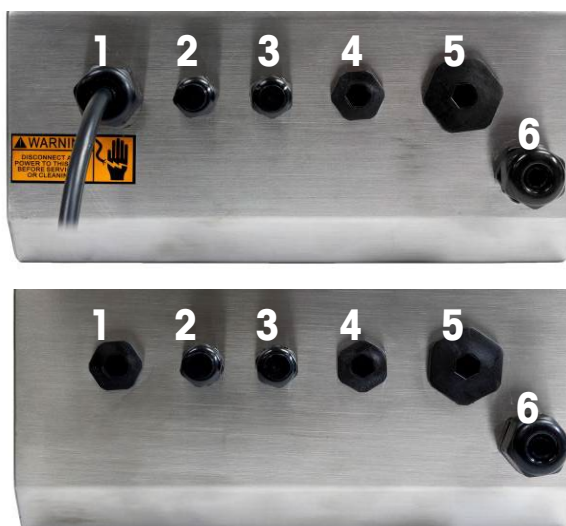


Figura A-18: Asignaciones de casquillos para cable, modelo para CA (arriba) y modelo para batería (abajo)

Tabla A-2: Asignaciones de casquillos para cable

Casquillo	Asignación	
	Orientación del panel frontal estándar	Orientación invertida del panel frontal
1	Cordón de corriente alterna / Ninguno*	Cable de la célula de carga
2	COM1	
3	COM2	
4	E/S digitales	
5	E/S digitales / Ethernet / USB	
6	Cable de la célula de carga	Cordón de corriente alterna / Ninguno*

* Asignación para el modelo de batería

A.4.3. Conexiones para cables de la tarjeta principal

Una vez que la caja para ambientes adversos del terminal IND246x esté abierta, las conexiones pueden hacerse en las tablillas de terminales en la tarjeta principal como se muestra en la Figura A-19.



Figura A-19: Conexiones de la tarjeta principal del IND246, modelo para corriente alterna

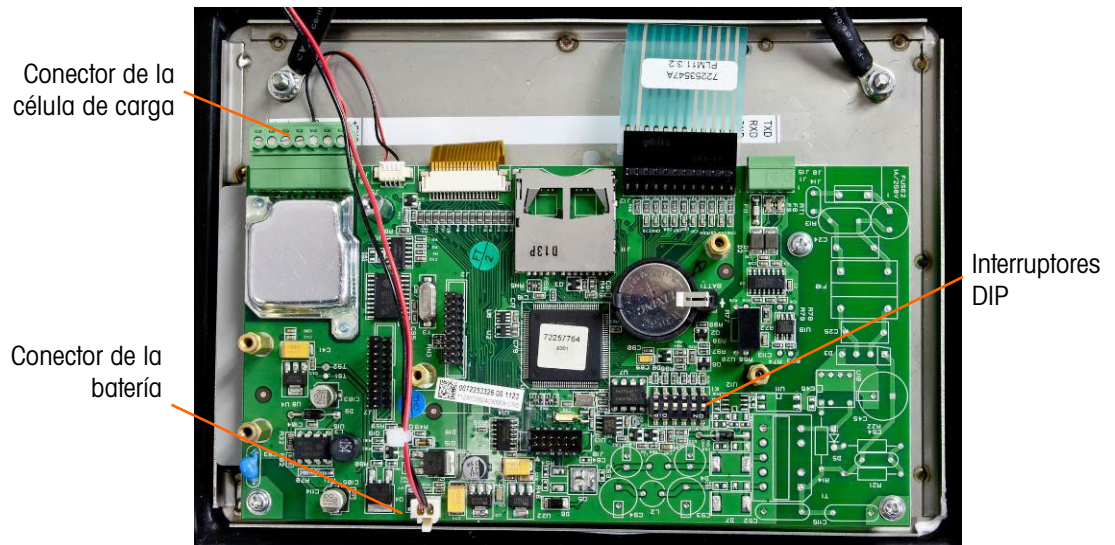


Figura A-20: Conexiones de la tarjeta principal del IND246, modelo para batería

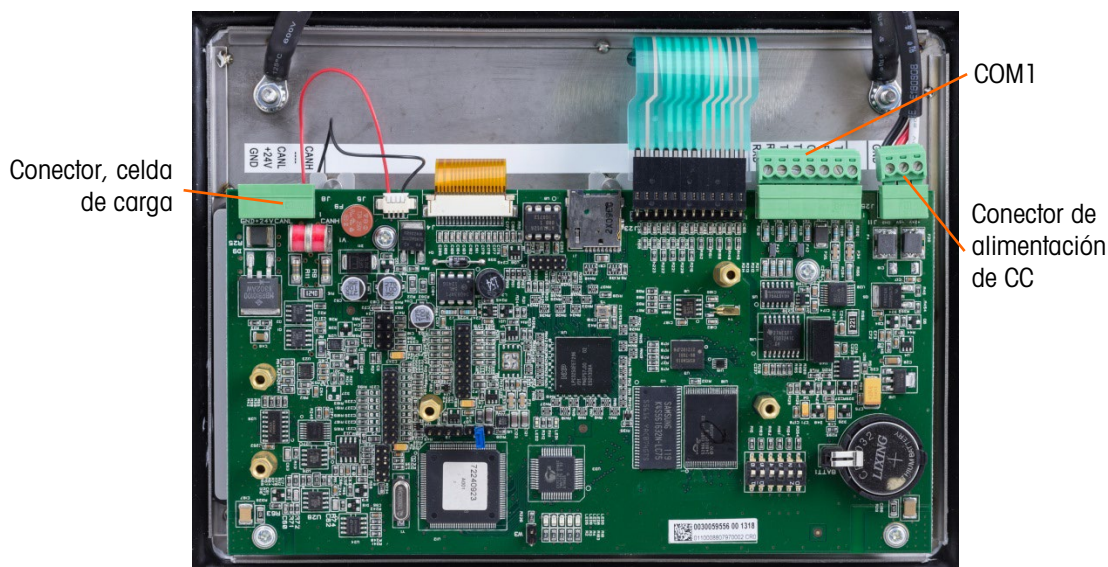


Figura A-21: Conexiones de la tarjeta principal del IND246, modelo POWERCELL

A.4.3.1. Conexión de corriente alterna

Un cordón de línea permanente fijo alimenta corriente alterna a la caja para ambientes adversos de la versión de corriente alterna del terminal IND246. Observe que las conexiones de corriente alterna están marcadas "L" para línea (energizada) y "N" para neutro como se muestra en la Figura A-6. Se proporciona un terminal de bucle en el cable de conexión a tierra para la conexión a tierra.

No se requieren ajustes de voltaje o frecuencia puesto que el terminal incluye UPS que opera de 85 a 264 VCA.

- La integridad de la conexión a tierra de la corriente para el equipo es importante para la seguridad y operación confiable del terminal y su base asociada de báscula. Una conexión a tierra deficiente puede resultar en una condición insegura en caso de corto eléctrico generado en el equipo. Una buena conexión a tierra minimiza los impulsos de ruido eléctrico externo. El IND246 no deberá compartir líneas eléctricas con equipo que genera ruido. Para confirmar la integridad de la conexión a tierra, utilice un analizador de circuitos comercial. En caso de existir condiciones adversas de energía, podrá ser necesario contar con un circuito de potencia dedicado o un acondicionador de líneas de energía.

	<p>⚠ ADVERTENCIA</p> <p>PARA PROTECCIÓN CONTINUA CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS, CONECTE SÓLO EN UNA TOMA CON CONEXIÓN A TIERRA APROPIADA. NO RETIRE EL POLO DE CONEXIÓN A TIERRA</p>
---	--

A.4.3.1.1. Requerimientos de energía

El terminal requiere de 85 a 264 VCA (a un máximo de 167 mA) con una frecuencia de línea de 49 a 61 Hz de potencia, y está protegido internamente con un fusible a 1.0 A, 250 V.

AVISO

PARA EVITAR DAÑOS A LA PCB O A LA CÉLULA DE CARGA, INTERRUMPA LA ENERGÍA DEL TERMINAL IND246 Y ESPERE POR LO MENOS 30 SEGUNDOS ANTES DE CONECTAR O DESCONECTAR CUALQUIER ARNÉS.

Las conexiones de la célula de carga se hacen en el conector de célula de carga ubicado en la tarjeta principal como se muestra en la Figura A-19.

La versión para corriente alterna del terminal IND246 está diseñada para energizar hasta diez células de carga de 350 ohmios (o una resistencia mínima de aproximadamente 35 ohmios). La versión para batería del terminal IND246 está diseñada para energizar hasta cuatro células de carga de 350 ohmios (o una resistencia mínima de aproximadamente 87 ohmios). Para confirmar que la célula de carga para esta instalación esté dentro de los límites, se debe calcular la resistencia total de la báscula (TSR). Para calcular la TSR:

$$\text{TSR} = \frac{\text{Resistencia de entrada de la célula de carga (ohmios)}}{\text{Número de células de carga}}$$

Compruebe que la TSR de la red de trabajo de las células de carga a ser conectada al IND246 sea mayor que los mínimos indicados anteriormente antes de conectar las células de carga. Si la resistencia está por debajo del mínimo, el IND246 no funcionará correctamente.

Además, se debe revisar la distancia máxima del cable. La Tabla A-3 proporciona las longitudes máximas de cable recomendadas con base en la TSR y el calibre del cable.

Tabla A-3: Longitudes máximas recomendadas para cables

TSR (ohmios)	Calibre 24 (metros/pies)	Calibre 20 (metros/pies)	Calibre 16 (metros/pies)
350	243/800	610/2000	1219/4000
87 (4-350 ohmios)	60/200	182/600	304/1000
43 (8-350 ohmios)	30/100	91/300	152/500
35 (10-350 ohmios)	24/80	60/200	120/400

El terminal IND246 está diseñado para trabajar con células de carga de 2 mV/V y 3 mV/V del mismo circuito. No se requiere una conexión en puente de selección de capacidad de salida de célula de carga.

La Figura A-22 Muestra las definiciones del terminal para la tablilla de terminales de la célula de carga analógica. Observe que cuando se usan células de carga de cuatro cables, se deben colocar conexiones en puente entre los terminales +Excitación y +Detección y entre los terminales –Excitación y –Detección.

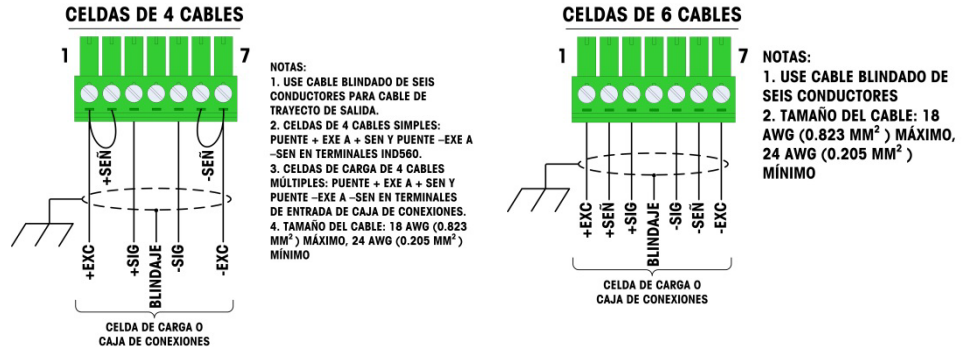


Figura A-22: Terminación de las células de carga

- Observe para el cable estándar de cuatro hilos: Si un incremento en la carga resulta en una disminución en el peso mostrado, invierta los cables de señal (+SIG y -SIG).

A.4.3.3. Conexiones del puerto serial COM1 (analógica)

El puerto COM1 para la versión analógica proporciona una conexión RS-232 para dispositivos seriales externos. La Figura A-23 indica qué terminal transmite cada señal en el puerto COM1. Haga las conexiones según sea necesario.

Terminal	Señal
TxD	Transmisión RS-232
RxD	Recepción RS-232
Gnd	Tierra lógica

Figura A-23: Señales del puerto COM1

La Figura A-24 muestra un ejemplo de conexión a través del RS-232 con equipos externos. Haga las conexiones según sea necesario.


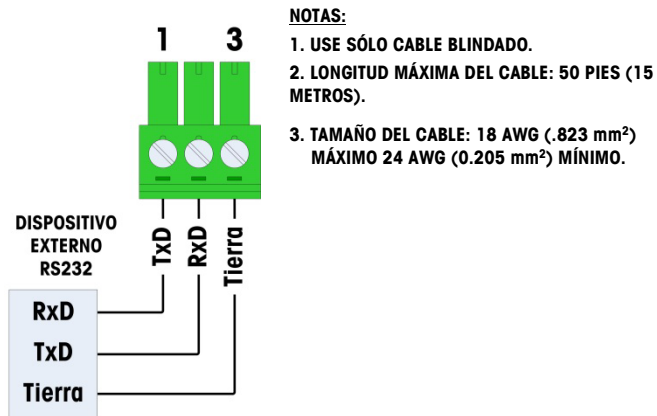


Figura A-24: Conexiones de ejemplo del COM1

A.4.3.4. Conexiones del puerto serial COM1 (POWERCELL)

El puerto COM1 incluye conexiones para RS-232, RS-422 y RS-485. Hay un parámetro de colocación que se debe seleccionar para hacer coincidir la conexión del equipo que se use. Este parámetro controla la forma como se controlan las líneas de transmisión y recepción.

La Figura A-25 indica cuál terminal corresponde a cuál señal en el puerto COM1. Haga las conexiones según sea necesario.

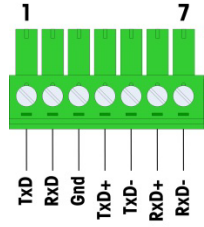

Terminal	Señal	Notas
TxD	Transmisión RS-232	
RxD	Recepción RS-232	
Gnd	Tierra lógica	
TxD1+	+Transmisión RS-422, RS-485	Puente hacia RxD1+ para RS-485
TxD1-	-Transmisión RS-422, RS-485	Puente hacia RxD1- para RS-485
RxD1+	+Recepción RS-422, RS-485	Puente hacia TxD1+ para RS-485
RxD1-	-Recepción RS-422, RS-485	Puente hacia TxD1- para RS-485

Figura A-25: Señales del puerto COM1

La Figura A-26 muestra algunos ejemplos para conexión de equipos externos.

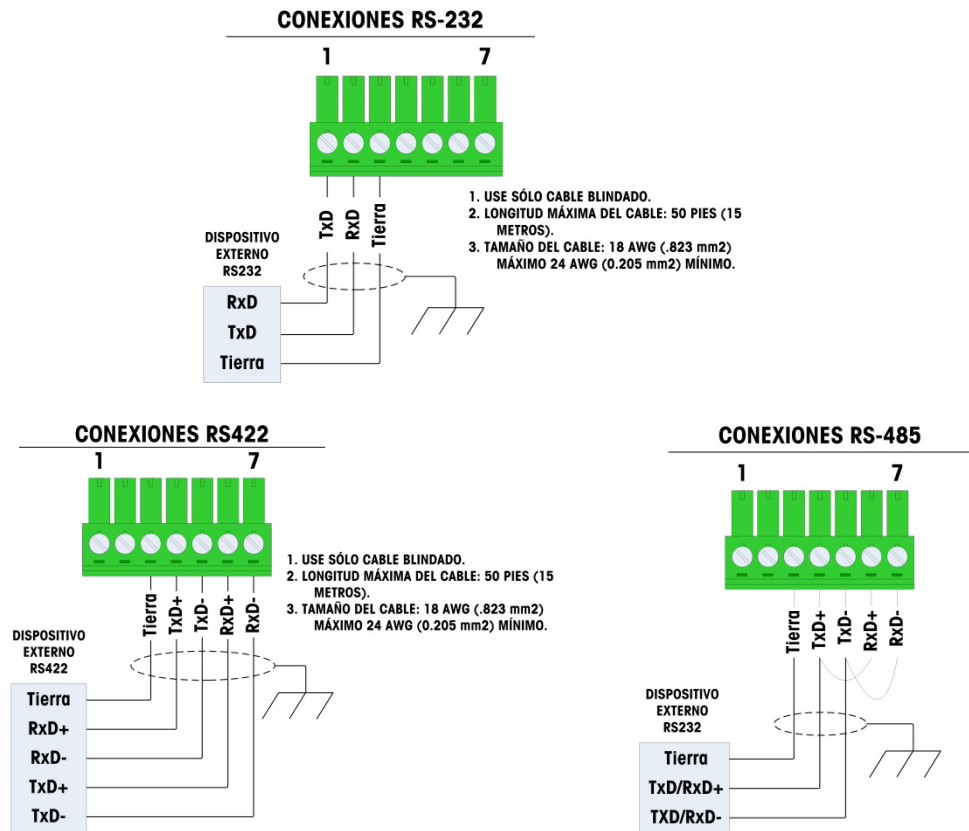


Figura A-26: Ejemplos de conexiones COM1

A.4.3.4.1. Conexión terminal de la línea de transmisión RS-485

La resistencia de la red RS-485 incluye una resistencia de terminación instalada entre las dos líneas en el último nodo. La resistencia de terminación debe cumplir con la impedancia característica de la línea de transmisión, aproximadamente 120 ohmios. Esta resistencia de terminación se requiere cuando se conectan módulos ARM100 al puerto.

A.4.4. Cableado de la POWERCELL, PDX o GDD

AVISO	
PARA EVITAR DAÑOS A LA PCB O A LA CELDA DE CARGA, INTERRUMPA LA ENERGÍA DEL TERMINAL Y ESPERE POR LO MENOS 30 SEGUNDOS ANTES DE CONECTAR O DESCONECTAR CUALQUIER ARNÉS.	
	ADVERTENCIA
	NO INSTALE EL TERMINAL IND246 POWERCELL EN ÁREAS CLASIFICADAS COMO PELIGROSAS DEBIDO A LAS ATMÓSFERAS COMBUSTIBLES O EXPLOSIVAS. COMUNÍQUESE CON UN REPRESENTANTE AUTORIZADO METTLER TOLEDO PARA PEDIR INFORMACIÓN ACERCA DE LAS APLICACIONES EN ÁREAS PELIGROSAS.

A.4.4.1. Presentación

El IND246 POWERCELL se entrega con un casquillo que es compatible con el cable de conexión de la POWERCELL PDX.



Figura A-27: Caja del IND246 POWERCELL con casquillo para cable POWERCELL y punto de conexión a tierra

La preparación del terminal para usarse con celdas de carga POWERCELL PDX involucra tres fases:

- Preparación del cable y casquillo
- Conexión externa y conexión a tierra del cable
- Conexión interna y conexión a tierra del cable

Cada uno de estos pasos debe completarse correctamente para asegurar la función correcta de la red de POWERCELL PDX.

A.4.4.2.

Preparación del cable y casquillo

1. Asegúrese de que el extremo no terminado del cable POWERCELL esté cortado impecablemente.



Figura A-28: Cable POWERCELL cortado

2. Marque el blindaje trenzado exterior 12"/30 cm desde el extremo del cable.



Figura A-29: Medición del blindaje trenzado exterior antes del corte

3. Use cizallas de metal para cortar a lo largo del blindaje trenzado exterior, teniendo cuidado de no cortar el forro del cable o el alambre de fuga de energía externo.

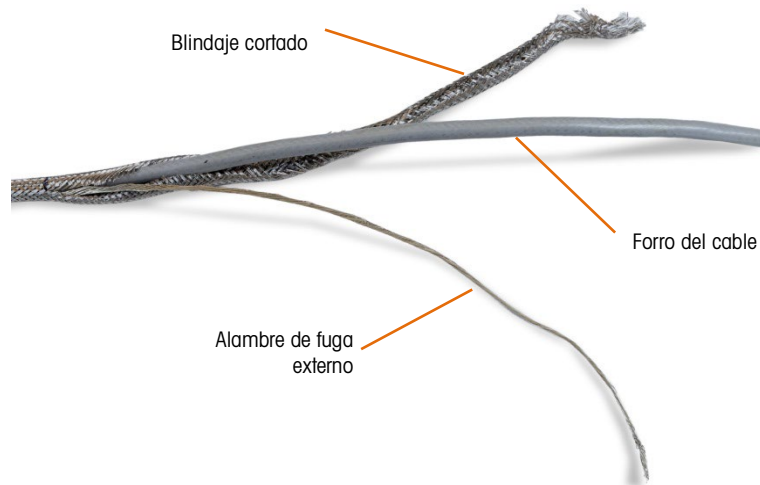


Figura A-30: Corte del blindaje trenzado exterior, alambre de fuga de energía externo expuesto

4. Recorte el blindaje trenzado exterior hasta la marca de corte, y remueva los alambres dispersos del corte.



Figura A-31: Blindaje trenzado exterior recortado

5. Marque el forro del cable 1.25"/3 cm desde el extremo cortado del blindaje trenzado exterior.



Figura A-32: Marcación del forro del cable

6. Con una navaja de hoja, corte con cuidado alrededor del forro del cable sin cortar la protección trenzada interna.



Figura A-33: Corte alrededor del forro del cable

7. Use la navaja de hoja para cortar a lo largo del forro del cable, de modo que pueda separarse de los alambres. De igual forma, tenga cuidado de cortar solo el forro del cable, no su contenido: presione la navaja la profundidad suficiente dentro del forro del cable hasta que apenas sea posible sentir la punta de la navaja sobre la protección trenzada interna.



Figura A-34: Corte a lo largo del forro del cable

8. Separe el forro cortado de la protección trenzada interna hasta el corte hecho en el paso 6.



Figura A-35: Separación del forro del cable de la protección trenzada interna

9. Marque la protección trenzada interna 1"/2.5 cm desde el extremo cortado del forro del cable.



Figura A-36: Marcación de la protección trenzada interna

10. Corte con cuidado alrededor de la protección interna en la marca de corte sin cortar su contenido. Retire la porción cortada de la protección interna del cable.



Figura A-37: Retiro de la protección trenzada interna

11. Destornille la parte externa del casquillo para el cable POWERCELL del terminal y desarme la abrazadera del cable. Coloque las abrazaderas y tornillos aparte en un lugar seguro.



Figura A-38: Componente externo del casquillo para el cable POWERCELL desarmado

- Deslice la parte externa del casquillo sobre el cable preparado, manteniendo el alambre de fuga externo fuera del cuerpo. Coloque el casquillo contra el extremo cortado del blindaje trenzado exterior. Observe la orientación del casquillo; las partes de la abrazadera deberán estar hacia el blindaje trenzado exterior.



Figura A-39: Parte externa del casquillo del cable instalada en el cable

- Deslice el anillo de plástico por el cable e insértelo en el casquillo.

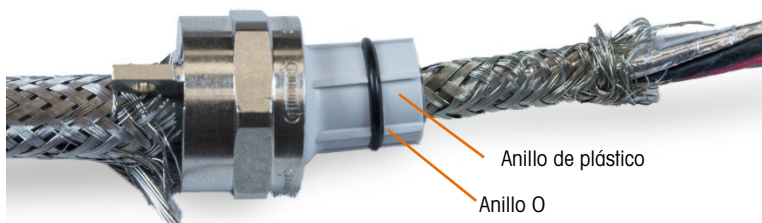


Figura A-40: Anillo de plástico colocado en el casquillo

- Destrence las hebras individuales de la protección trenzada interna.

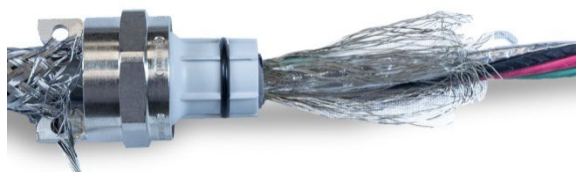


Figura A-41: Protección interna destrenzada

15. Pliegue las hebras individuales de la protección trenzada interna sobre el anillo de plástico. Las hebras individuales deberán distribuirse de manera uniforme alrededor de la superficie externa del anillo de plástico.

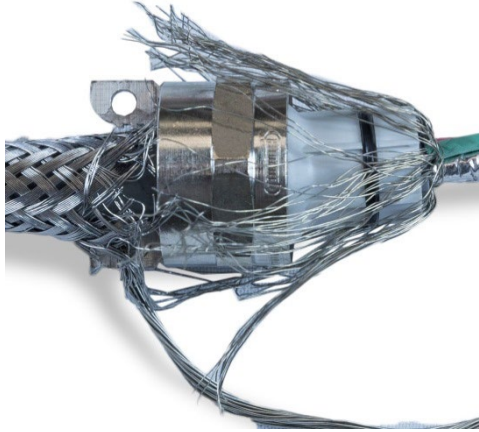


Figura A-42: Protección trenzada interna replegada sobre el anillo de plástico

16. Separe los elementos del cable: los alambres verde, rojo y negro, el alambre de fuga interno, los alambres azul y blanco y su envoltura metálica. La cuerda de nylon, usada solo durante la fabricación, puede cortarse.

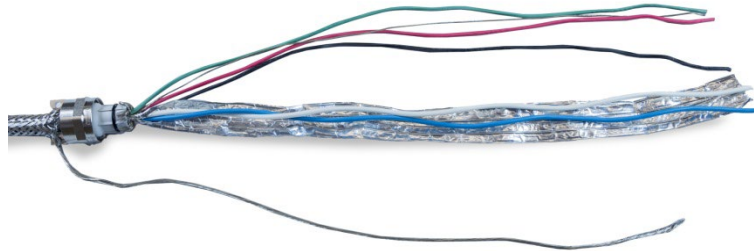


Figura A-43: Componentes del cable separados

17. Corte la protección metálica hasta aproximadamente una pulgada del anillo de plástico. Pique con la tijera a lo largo para permitir que se pliegue alrededor de todo el anillo de plástico, y corte la protección metálica y los alambres de la protección trenzada interna de manera que cubran el extremo del anillo de plástico pero sin cubrir el anillo O.

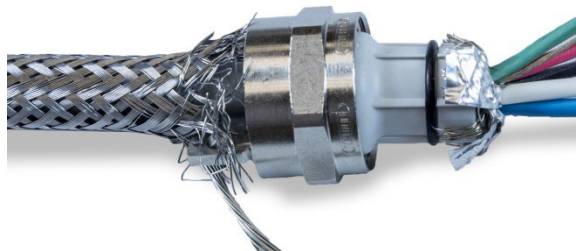


Figura A-44: Alambres de la protección trenzada interna y protección metálica recortados a la medida y replegados sobre el anillo de plástico

18. Inserte los alambres a través del cuerpo del casquillo y dentro de la caja.

19. Presione el anillo de plástico hacia dentro del cuerpo del casquillo, luego enrosque la parte externa sobre él y apriete con una llave ajustable. El extremo del cable, con los alambres y protección metálica presionados dentro del casquillo, deben quedar como se muestra en la Figura A-43; aquí, el conjunto de cable y casquillo se muestra removido del terminal para mayor claridad.

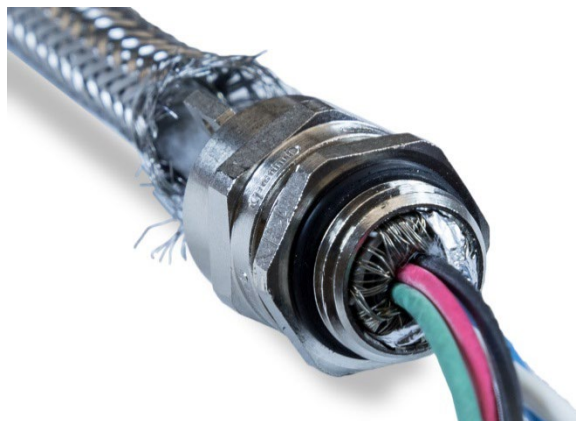


Figura A-45: Blindaje interno y protección metálica presionados dentro del cuerpo del casquillo del cable

20. Presione y deslice el blindaje trenzado exterior hacia el cable de manera que su extremo cortado quede apretado contra el casquillo del cable. Recorte cualquier alambre disperso, usando un destornillador pequeño para empujarlos hacia la parte posterior de la parte externa del casquillo.
21. Instale la abrazadera desarmada en el paso 11. Apriete los tornillos de manera uniforme de modo que las abrazaderas se aprieten simétricamente sobre el blindaje externo. Observe que el alambre de fuga externo debe salir entre la abrazadera y el casquillo del cable. (Para mayor claridad, la Figura A-46 muestra el conjunto del casquillo separado de la caja del terminal.)



Figura A-46: Blindaje trenzado exterior sujetado con la abrazadera

22. El cable está listo ahora para instalarse y conectarse a tierra.



Figura A-47: Cable y casquillo del cable instalados en la caja

A.4.4.3. Conexión a tierra externa del cable

1. Desarme la pieza de conexión a tierra externa que se proporciona con el terminal IND246 POWERCELL; incluye una abrazadera con tornillo y un soporte de montaje. Deslice la abrazadera con tornillo aproximadamente 8"/20 cm sobre el cable de conexión a tierra trenzado plano.



Figura A-48: Pieza de conexión a tierra y cable trenzado plano

2. Deslice el alambre de fuga externo a través de la abrazadera, junto al cable trenzado plano.

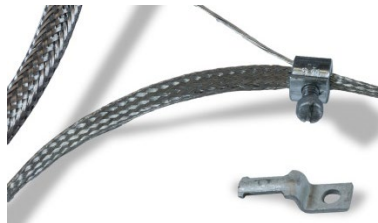


Figura A-49: Alambre de fuga externo insertado a través de la abrazadera de conexión a tierra

3. Deslice el extremo del soporte de montaje dentro de la abrazadera.



Figura A-50: Soporte de montaje de la abrazadera de conexión a tierra insertado

4. Apriete el soporte de montaje en la caja con el tornillo en el punto de conexión a tierra externo que se indica en la Figura A-27.
5. Ajuste las longitudes del cable trenzado y alambre de fuga externo según sea necesario, y apriete la abrazadera sobre la pieza de conexión a tierra.
6. Envuelva el extremo libre del cable de conexión a tierra trenzado aproximadamente dos vueltas sobre el cable POWERCELL. Ajuste la longitud del cable trenzado según sea necesario.
7. Instale una abrazadera con tornillo sobre la trenza plana y apriétela para asegurarla en el cable POWERCELL.

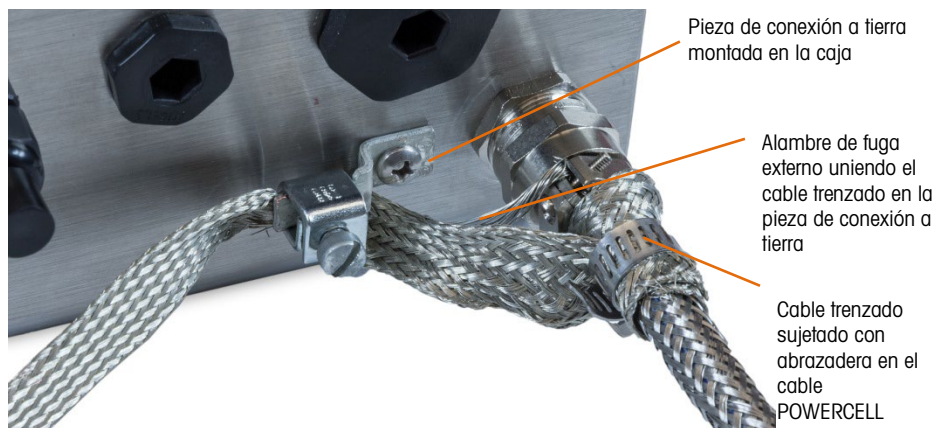


Figura A-51: Cable trenzado sujetado con abrazadera en el cable POWERCELL

8. La instalación externa del cable POWERCELL está ahora completa.

A.4.4.4. Conexión a tierra y conexiones internas

1. Dentro de la caja del terminal, tuerza los cables negro y verde juntos, y el alambre de fuga interno.



Figura A-52: Cables de conexión a tierra y alambre de fuga interno torcidos juntos

2. Corte los cables torcidos en el paso 1 a la longitud apropiada para alcanzar uno de los postes de conexión a tierra dentro de la caja. Un poste de conexión a tierra ya se usa para la tierra de corriente entrante, mientras que el otro está libre. **Nota:** no deseche el cable negro cortado en este paso.
3. Termine los cables torcidos con el terminal de argolla proporcionado.



Figura A-53: Terminación del cable de conexión a tierra

4. Cree un cable de conexión a tierra para conectar el poste de conexión a tierra con el conector de tierra en la tarjeta madre:
 - a. Corte el cable negro removido en el paso 2 a 8"/20.5 cm de largo.
 - b. Termine un extremo con el terminal de argolla proporcionado.
 - c. Descubra suficiente longitud del aislamiento en el extremo libre del cable negro para permitir la inserción en el conector en la tarjeta madre.



Figura A-54: Cable de conexión a tierra negro con terminal de argolla


5. Fije ambos terminales de argolla en el poste de conexión a tierra (vea la Figura A-53).
6. Inserte el cable de conexión a tierra negro en el conector POWERCELL en la tarjeta madre y apriételo. Esto define la orientación correcta de los cables en el conector.
7. Retire el conector de la tarjeta madre para simplificar la conexión de los otros cables.
8. Tuerza juntos los cables azul y blanco y corte el cable rojo a la longitud adecuada para alcanzar el conector en la tarjeta madre sin ejercer tensión sobre los cables o conexiones.
9. Inserte los cables en el conector como se indica en la Tabla A-4.

Tabla A-4: Códigos de colores del cable PDX

Terminal	Descripción					Color del cable
	1	2	3	4	5	
	CANH		CANL	+24V	GND	

Terminal	Descripción	Color del cable
CANH	CANbus alto	Blanco
--	No se usa - Vacío	--
CANL	CANbus bajo	Azul
+24 V	Alimentación de energía de la red PDX	Rojo
TIERRA	Tierra de la red PDX	Negro

10. La Figura A-55 muestra el procedimiento de cableado completado dentro de la caja del IND246 POWERCELL.

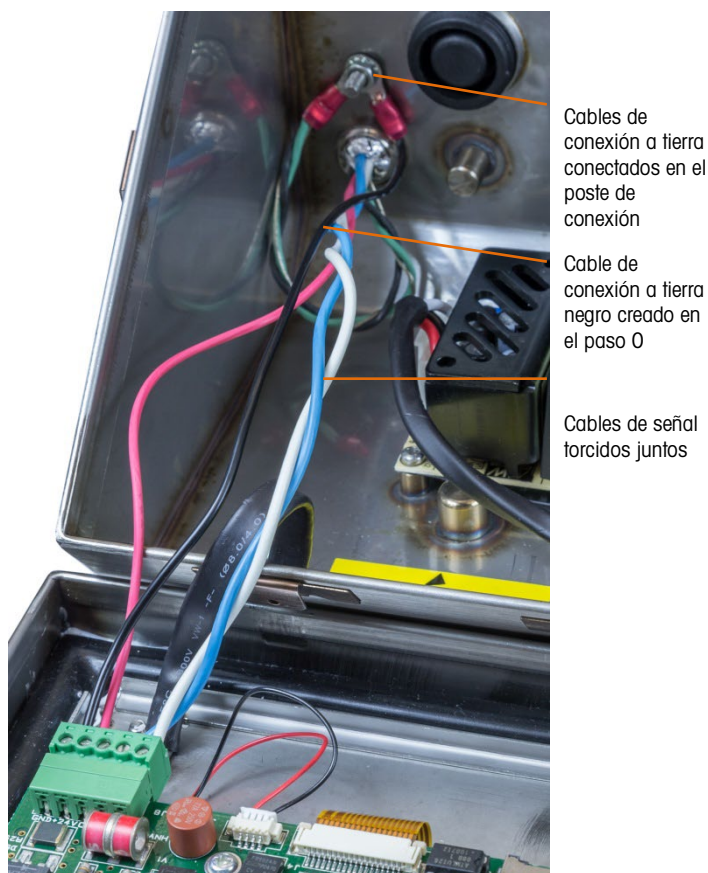

Cables de conexión a tierra conectados en el poste de conexión

Cable de conexión a tierra negro creado en el paso 0

Cables de señal torcidos juntos

Figura A-55: Conexiones del cable POWERCELL internas terminadas

A.4.4.5. Longitudes de cables

El terminal no puede usarse con longitudes de cable que excedan las indicadas en la Tabla A-5 ni con más de 12 celdas PDX.

Tabla A-5: Longitudes máximas del cable PDX

Cable total celda a celda (metros/pies)	Cable de conexión (metros/pies)	Cantidad de celdas PDX
130/426	300/984	≤ 12

A.4.5. Conexión de PowerDeck

Las bases de pesaje PowerDeck se conectan al IND246 POWERCELL mediante un conector de 4 clavijas instalado en el armazón. El conector viene instalado de fábrica y con sus conexiones internas completas.



Figura A-56: Conector de PowerDeck instalado en el IND246 POWERCELL



Figura A-57: Conector de PowerDeck, vista externa



Figura A-58: Cable central de PowerDeck

A.4.6. Conexiones de cables para otras opciones

Las opciones disponibles para el terminal IND246 que requieren conexiones externas incluyen las siguientes:

- Ethernet TCP/IP
- COM2
- COM2 con E/S discretas
- USB
- USB con E/S discretas

La Figura A-59 muestra las dos ubicaciones opcionales en la tarjeta principal, donde las tarjetas se montan en los conectores indicados en la Figura A-19. La Figura A-60 muestra la posición de montaje para cada opción. Las secciones siguientes describen conexiones para cada una de las opciones.



Figura A-59: Ubicaciones de las tarjetas opcionales

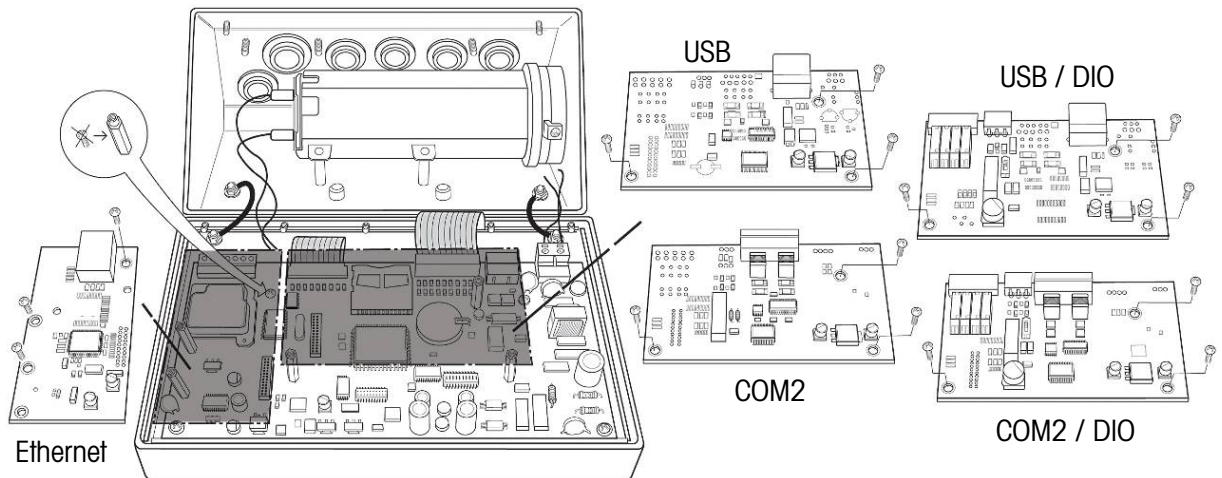


Figura A-60: Ubicaciones de las tarjetas opcionales

A.4.6.1. Conexiones Ethernet

La tarjeta opcional Ethernet (Figura A-61) está colocada en la posición 2 en la tarjeta principal. Este puerto proporciona una conexión 10 Base-T (10 Mb) para Ethernet. La conexión Ethernet se hace a través de un conector estándar RJ45 en la tarjeta opcional (indicada en la Figura A-61).



Figura A-61: Tarjeta opcional de conexión Ethernet

■ Importante: Cuando instale la opción para Ethernet, adhiera la etiqueta Ethernet del paquete en la caja cerca del conector Ethernet.

A.4.6.2. Conexiones en COM2

La tarjeta opcional COM2 (Figura A-62) está colocada en la posición opcional 1 en la tarjeta principal. Esta tarjeta opcional proporciona un puerto serial simple nombrado COM2.



Figura A-62: Tarjeta opcional COM2

El puerto COM2 proporciona conexiones RS-232 y RS-485. Existe un parámetro de configuración que debe seleccionarse para hacer compatible la conexión de hardware usada. Este parámetro controla la forma como se controlan las líneas de transmisión y recepción. Vea la Figura A-24 y la Figura A-64 para los detalles de la conexión.



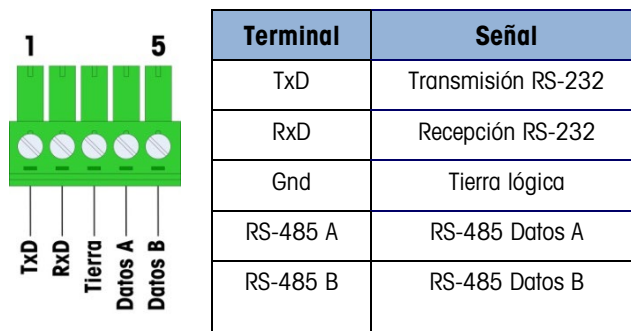


Figura A-63: Señales del puerto COM2

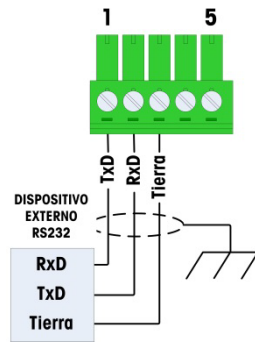

NOTAS

1. USE SÓLO CABLE BLINDADO
2. LONGITUD MÁXIMA DEL CABLE: 50 PIES (15 METROS)
3. TAMAÑO DEL CABLE: 18 AWG (0.832 mm²) MÁXIMO
24 AWG (0.205 mm²) MÍNIMO

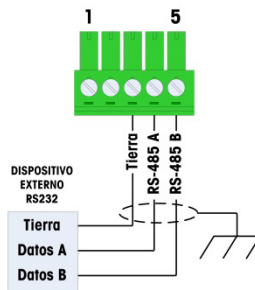

NOTAS

1. USE SÓLO CABLE BLINDADO
2. LONGITUD MÁXIMA DEL CABLE: 1000 PIES (304 METROS)
3. TAMAÑO DEL CABLE: 18 AWG (0.832 mm²) MÁXIMO
24 AWG (0.205 mm²) MÍNIMO

Figura A-64: Conexiones de ejemplo del COM2

A.4.6.3. COM2 con conexiones de E/S discretas

La tarjeta opcional COM2/E/S discretas (Figura A-65) está colocada en la posición opcional 1 en la tarjeta principal y proporciona el puerto serial COM2 con dos entradas aisladas y cuatro salidas de relé normalmente abiertas de contacto en seco. Las entradas pueden seleccionarse como activas o pasivas con base en la posición del interruptor deslizante en la tarjeta.

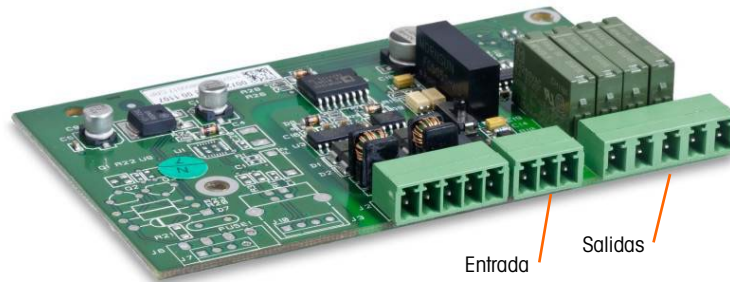


Figura A-65: Tarjeta opcional COM2 con E/S discretas


A.4.6.3.1. COM2

El puerto COM2 en la tarjeta opcional COM2/DIO tiene la misma conexión que la descrita en la sección anterior COM2. Consulte los detalles en esa sección.

A.4.6.3.2. Entrada activa

Al seleccionar las entradas como activas (Figura A-73) se habilita la conexión de interruptores u otros dispositivos simples para activar una entrada. El dispositivo externo simple no suministra ningún voltaje.

La Figura A-66 muestra un ejemplo de cómo cablear las entradas activas.

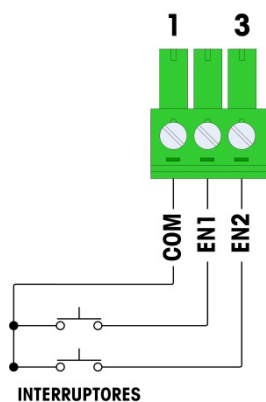

NOTAS:


1. EL VOLTAJE ES 5 VCD DE NIVEL LÓGICO. SE RECOMIENDAN CONTACTOS DE BAJA RESISTENCIA. LONGITUD MÁXIMA DEL CABLE: 20 PIES (6 METROS).
2. NO FORME HACES DE CABLES DE ENTRADA CON CABLES DE ENERGÍA U OTROS CABLES DE ALTA ENERGÍA.
3. LOS INTERRUPTORES PUEDEN REEMPLAZARSE CON CONTACTOS EN SECO DE RELÉ.
4. TAMAÑO DEL CABLE: 18 AWG (0.832 mm²) MÁXIMO 24 AWG (0.205 mm²) MÍNIMO

Figura A-66: Conexiones de entradas activas

A.4.6.3.3. Entrada pasiva

La selección de las entradas como pasivas (Figura A-73) habilita otros dispositivos como los PLC para proporcionar el voltaje de accionamiento (comúnmente 12 o 24 VCD, máximo 30 VCD) para "encender" las entradas del IND246.

La Figura A-67 muestra un ejemplo de cableado de las entradas pasivas con el +V al común.

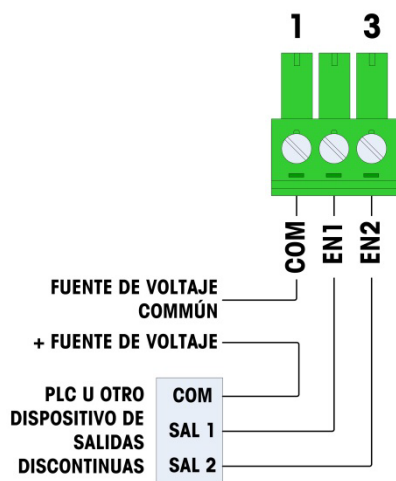

NOTAS:

1. VOLTAJE: CORRIENTE MÁXIMA DE 5-30 VCD, 10 mA. LA POLARIDAD DEL VOLTAJE NO PUEDE INVERTIRSE.
2. NO FORME HACES DE CABLES DE ENTRADA CON CABLES DE ENERGÍA U OTROS CABLES DE ALTA ENERGÍA.
3. TAMAÑO DEL CABLE: 18 AWG (0.832 mm²) MÁXIMO 24 AWG (0.205 mm²) MÍNIMO

Figura A-67: Conexiones de entradas pasivas

A.4.6.3.4. Salidas de relé

Las salidas de relé pueden cambiarse hasta 250 VCA o 30 VCD a 1 A máximo. Las salidas de relé no detectan la polaridad puesto que son salidas de contacto en seco. La Figura A-68 muestra un ejemplo de cableado hacia las salidas.

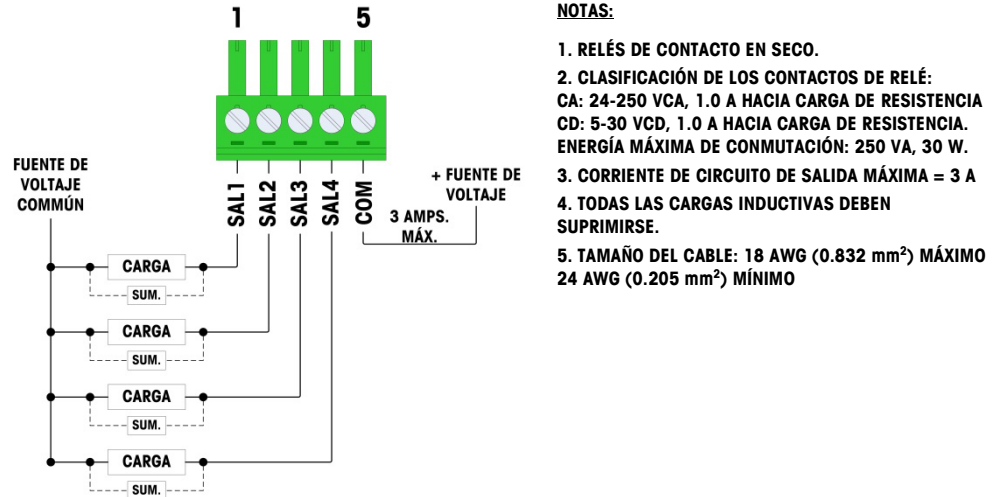


Figura A-68: Salidas de relé

A.4.6.4. Conexiones USB

La tarjeta opcional USB está colocada en la posición opcional 1 en la tarjeta principal. Esta tarjeta opcional proporciona un puerto de conexión USB simple tipo B, mostrado en la Figura A-69.

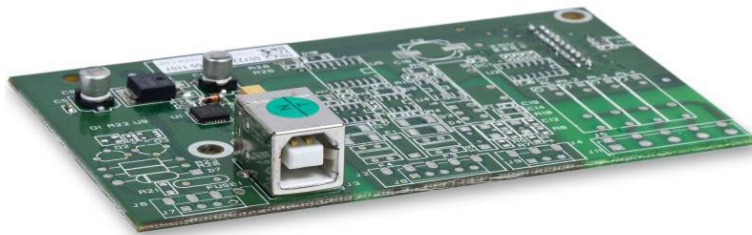


Figura A-69: Tarjeta opcional USB

El puerto USB es una interfaz tipo dispositivo (no un maestro) y funciona básicamente como puerto serial. Se requiere un cable USB tipo B de contacto para conectar con este puerto.

A.4.6.5. USB con conexiones E/S discretas

La tarjeta opcional USB/DIO está colocada en la posición opcional 1 en la tarjeta principal. Esta tarjeta opcional proporciona un puerto de conexión simple USB tipo B con dos entradas aisladas y cuatro salidas de relé normalmente abierto de contacto en seco. Las entradas pueden seleccionarse como activas o pasivas con base en la posición del interruptor deslizante en la tarjeta. En la Figura A-70 se observan los conectores.



Figura A-70: Tarjeta opcional USB/DIO

La funcionalidad del puerto USB se describe en la sección USB anterior y la función de E/S discretas se describe en la sección COM2/DIO más atrás. Consulte esas secciones para los detalles de conexión y operación.

A.5. Posiciones del interruptor de la PCB

Esta sección describe las posiciones del interruptor de la PCB, incluyendo las posiciones para los interruptores de la PCB principal y el interruptor de E/S discretas.

A.5.1. Interruptores de la PCB principal

En la tarjeta principal se encuentra un bloque de interruptores de seis posiciones (Figura A-71). Estos interruptores funcionan como se muestra en la Tabla A-6.

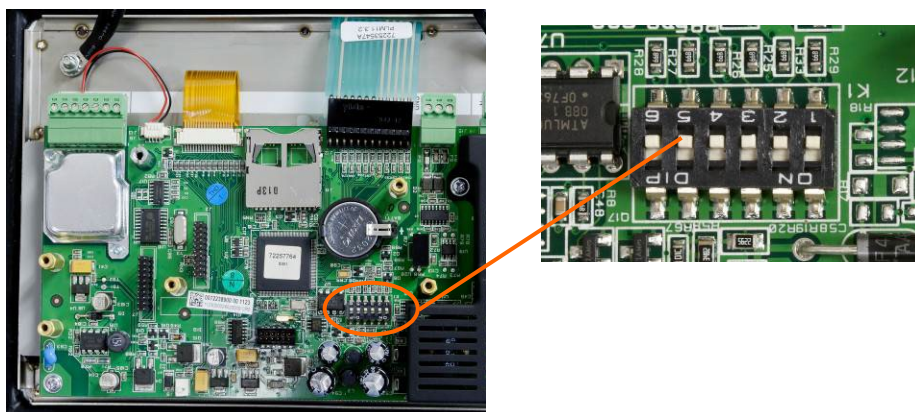


Figura A-71: Ubicación del bloque de interruptores 1 en la PCB principal, version analogical

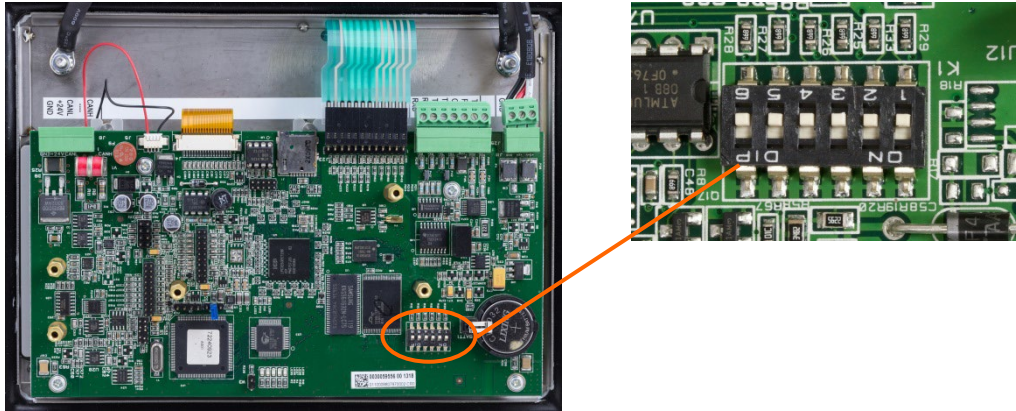


Figura A-72: Ubicación del bloque de interruptores 1 en la PCB principal, version POWERCELL

Tabla A-6: Funciones del interruptor 1

Interruptor	Funciones	Notas
SW1-1	Interruptor de seguridad de metrología (legal para el comercio) Cuando está en la posición "ON", este interruptor prohíbe cambios a la configuración de los parámetros de metrología. Debe estar en "ON" para aplicaciones "aprobadas".	Esto es aplicable incluso si el parámetro Aprobación de báscula se selecciona como "Ninguno" en la configuración.
SW1-2	Reinicio maestro Ajústelo en la posición "ON" y realice un ciclo de energía llevar a cabo un reinicio maestro de todos los datos del terminal Colóquelo en la posición "OFF" durante la operación normal	Cuando se realiza un reinicio maestro, coloque el SW1-4 en "ON" para restablecer datos metrológicamente significativos como calibración de la báscula, código GEO, etc.
SW1-3	Carga del software Colóquelo en la posición "ON" para descarga del software Colóquelo en la posición "OFF" durante la operación normal	
SW1-4	Restablecer calibración Colóquelo en la posición "ON" para restablecer la calibración durante un reinicio maestro Colóquelo en la posición "OFF" para retener los valores actuales de calibración durante un reinicio maestro	Funciona con el interruptor SW1-2
SW1-5	No se usa	
SW1-6	No se usa	

- Cuando el SW1-2 y el SW1-4 están en la posición "ON" y se aplica corriente alterna al terminal, se inicia una función de reinicio maestro. Este procedimiento borra toda la programación en el terminal y regresa todos los valores a los de fábrica. Este proceso se describe en el Manual técnico del IND246, Capítulo 4, **Servicio y mantenimiento**.

A.5.2. Interruptor de E/S discretas

Un interruptor en la tarjeta de E/S discretas selecciona si las entradas serán activas o pasivas. Consulte la sección **COM2 con conexiones de E/S discretas**

a partir de la página A-33 para ver la explicación de estos dos modos y ejemplos de diagramas de cableado. Asegúrese de que el interruptor esté puesto en la posición correcta antes de cablear hacia las entradas. La Figura A-73 muestra la ubicación del interruptor y las posiciones activa y pasiva.

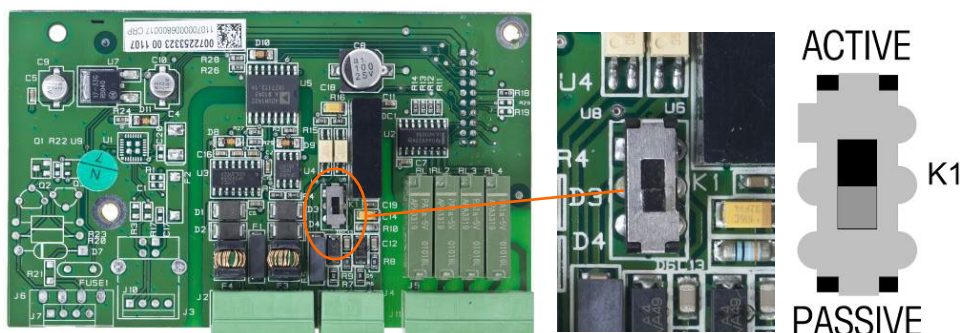


Figura A-73: Ubicación y posiciones del interruptor para el interruptor de E/S discretas

A.6. Posiciones del puente de la PCB

No hay conexiones en puente en la tarjeta principal ni en ninguna de las tarjetas opcionales del terminal IND246.

A.7. Instalación de tarjeta SD

La tarjeta de memoria SD puede usarse para almacenamiento adicional en aplicaciones pesaje de comprobación y conteo, y debe instalarse si se usa la aplicación de pesaje de vehículos. La Figura A-74 muestra la instalación de la tarjeta SD en el conector en la orilla de la tarjeta principal del IND246.



Figura A-74: Inserción de una tarjeta SD en el conector SD (izquierda); tarjeta SD instalada (derecha)

A.8. Instrucciones de la etiqueta de capacidad

Las regulaciones de algunos lugares requieren que se muestre la capacidad de la báscula y sus intervalos de medición en la parte frontal del terminal, cerca de la pantalla. Para cumplir con este requerimiento, se incluye con el terminal una etiqueta de capacidad de color azul que debe ser llenada y colocada en la parte frontal.

La etiqueta de capacidad (mostrada en la Figura A-75) tiene espacio para valores máximo, mínimo e información para los dos rangos para los que se programa la báscula. Si sólo se usa un rango, la parte no usada de la etiqueta puede cortarse con tijeras. La información escrita debe ser legible y medir como mínimo 2 mm (0.08 pulgadas) de altura. La información debe escribirse con un marcador de tinta permanente.



Figura A-75: Preparación de la etiqueta de capacidad

Limpie cualquier aceite o contaminante del área de la película mostrada en la Figura A-76 donde se colocará la etiqueta de capacidad. Desprenda la película protectora al respaldo de la etiqueta y adhiérala en la película en el lugar mostrado en la Figura A-76 o en otro lugar aceptable según las regulaciones locales.



Figura A-76: Tarjeta de capacidad colocada

A.9. Cierre de la caja

Una vez que se ha realizado todo el trabajo dentro del terminal, la caja debe cerrarse correctamente para mantener su integridad ambiental.

Para cerrar correctamente el terminal, siga estos pasos:

1. Coloque la tapa frontal sobre la parte posterior de la caja y luego presiónela suavemente para fijarla en su lugar.

2. Presione con firmeza en cada una de las cuatro esquinas de la tapa frontal en secuencia hasta que cada pinza de las esquinas se inserte en su lugar haciendo un ruido.
3. Es muy importante que cada una de las pinzas de las cuatro esquinas se haya insertado en su lugar. Cuando presione la tapa durante la instalación, escuche el clic de cada pinza al insertarse.

A.10. Cómo asegurar la caja

Cuando el terminal IND246 se usa en una aplicación "aprobada" por metrología, debe estar protegida contra alteraciones mediante el uso de un sello. El terminal incluye un sello de seguridad de alambre.

Para ver los detalles de sellado del terminal IND246, consulte la Figura A-77 y siga estos pasos:

1. Asegúrese de haber seleccionado la región de aprobación correcta en la configuración en la opción **Báscula > Tipo > Aprobación** y que el interruptor de seguridad de metrología SW1-1 esté en la posición "ON" (consulte la Figura A-71 y la Tabla A-6).
2. Con el panel frontal instalado en la caja e insertado en su lugar, inserte el extremo libre del sello de alambre a través del orificio izquierdo o derecho en el panel frontal del IND246 y a través del orificio en la pinza de retención.
3. Inserte el extremo del cable de alambre a través del orificio del sello de plástico (como se muestra en la Figura A-77), elimine cualquier holgura en el cable y cierre bien el sello.

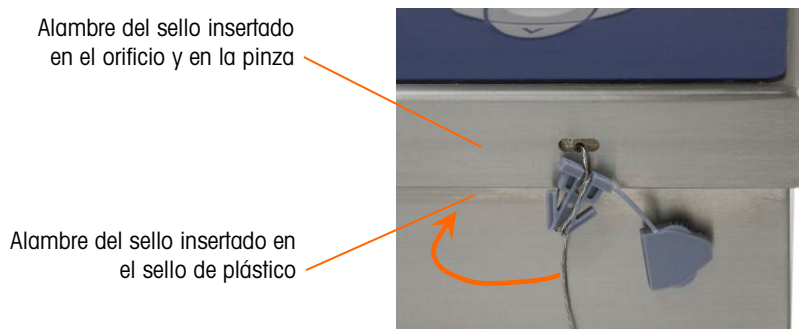


Figura A-77: Sello insertado y listo para cerrarse

B. Plantillas predeterminadas

B.1. Funcionalidad básica

13.73 kg
2.00 kg PT

Plantilla 1 – Multiple Line G T N		
Elementoo	Datos	Código F
1	Peso bruto	6
2	Nueva línea	9
3	Peso tara	21
4	Nueva línea	9
5	Peso neto	8
6	Nueva línea	9
7	Final de plantilla	5

Scale 1
17:02:23
29/Mar/2012
44.01 kg

Plantilla 2 – Multiple Line Scale ID, T & D, G T N		
Elemento	Datos	Código F
1	Scale Name	10
2	Nueva línea	9
3	Tiempo	22
4	Nueva línea	9
5	Fecha	3
6	Nueva línea	9
7	Peso bruto	6
8	Nueva línea	9
9	Peso tara	21
10	Nueva línea	9
11	Peso neto	8
12	Nueva línea	9
13	Final de plantilla	5

44.01 kg 13.73 kg T 30.28 kg N

Plantilla 3 – Single line G T N		
Elemento	Datos	Código F
1	Peso bruto	6
2	Peso tara	21
3	Peso neto	8
4	Nueva línea	9
5	Final de plantilla	5

B.2. Pesaje de vehículos

```

METTLER TOLEDO
IND246
-- INBOUND --
11:08 2012-03-30
0000010 Temporary
  
```

Plantilla 4 – In entrada		
Elemento	Datos	Código F
1	Cadena 1	11
2	Nueva línea	9
3	Cadena 2	12
4	Nueva línea	9
5	Cadena 3	13
6	Nueva línea	9
7	Transacción Tiempo	44
8	3 espacios	0
9	Transacción Fecha	43
10	Nueva línea	9
11	Transacción #	23
12	10 espacios	1
13	Tipo de transacción	45
14	Nueva línea	9
15	ID vehículo	49
16	Nueva línea	9
17	Variable	46
18	Nueva línea	9
19	Peso bruto vehículo	48
20	Nueva línea	9
21	Final de plantilla	5

```

METTLER TOLEDO
-- OUTBOUND --
11:06 2012-03-30
0000009 Permanent
ID: ABB-123
ACME TRUCKING

```

Plantilla 5 – In salida		
Elemento	Datos	Código F
1	Cadena 1	11
2	Nueva línea	9
3	Cadena 4	14
4	Nueva línea	9
5	Transacción Tiempo	44
6	3 espacios	0
7	Transacción Fecha	43
8	Nueva línea	9
9	Transacción #	23
10	10 espacios	1
11	Tipo de transacción	45
12	Nueva línea	9
13	ID vehículo	49
14	Nueva línea	9
15	Vehicle Description	47
16	Nueva línea	9
17	Variable	46
18	Nueva línea	9
19	Vehicle Peso bruto	48
20	Nueva línea	9
21	Peso tara vehículo	51
22	Nueva línea	9
23	Peso neto vehículo	50
24	Nueva línea	9
25	Final de plantilla	5

B.3. Peso de comprobación

Plantilla 6 – Peso de comprobación		
Elemento	Datos	Código F
1	Cadena 1	11
2	Nueva línea	9
3	Cadena 2	12

```

METTLER TOLEDO
IND246
17:36      29/Mar/2012
0000003
  
```

Plantilla 6 – Peso de comprobación		
Elemento	Datos	Código F
4	Nueva línea	9
5	Tiempo	22
6	3 espacios	0
7	3 espacios	0
8	Fecha	3
9	Nueva línea	9
10	Transacción #	23
11	Nueva línea	9
12	Descripción de objetivo	28
13	Nueva línea	9
14	Peso mostrado	4
15	Nueva línea	9
16	Final de plantilla	5

B.4. Peso de pico

```

METTLER TOLEDO
IND246
10:35      30/Mar/2012
0000005
  
```

Plantilla 7 – Peso de pico		
Elemento	Datos	Código F
1	Cadena 1	11
2	Nueva línea	9
3	Cadena 2	12
4	Nueva línea	9
5	Tiempo	22
6	3 espacios	0
7	3 espacios	0
8	Fecha	3
9	Nueva línea	9
10	Transacción #	23
11	Nueva línea	9
12	ID	7
13	Nueva línea	9
14	Peso di pico	42
15	Cadena 5	15

Plantilla 7 – Peso de pico		
Elemento	Datos	Código F
16	Nueva línea	9
17	Final de plantilla	5

B.5. Pesaje de animales

METTLER TOLEDO
 IND246
 14:55 30/Mar/2012

Plantilla 8 – Pesaje de animales		
Elemento	Datos	Código F
1	Cadena 1	11
2	Nueva línea	9
3	Cadena 2	12
4	Nueva línea	9
5	Tiempo	22
6	3 espacios	0
7	3 espacios	0
8	Fecha	3
9	Nueva línea	9
10	ID	7
11	Nueva línea	9
12	Average Weight	24
13	Nueva línea	9
14	Final de plantilla	5

B.6. Conteo

METTLER TOLEDO
 IND246
 10:46 30/Mar/2012
 37.35 kg N

Plantilla 9 - Conteo		
Elemento	Datos	Código F
1	Cadena 1	11
2	Nueva línea	9
3	Cadena 2	12
4	Nueva línea	9
5	Tiempo	22
6	3 espacios	0
7	3 espacios	0

Plantilla 9 - Conteo		
Elemento	Datos	Código F
8	Fecha	3
9	Nueva línea	9
10	Peso mostrado	4
11	Nueva línea	9
12	Piece Count	35
13	Nueva línea	9
14	Description	37
15	Nueva línea	9
16	Final de plantilla	5

C. Valores de los parámetros

La siguiente tabla presenta cada uno de los parámetros de configuración que se muestran cuando el modo de configuración está programado para mostrar códigos F en lugar del texto en el idioma. Se incluye un nombre descriptivo, seguido de una lista de las selecciones con los valores correspondientes de la selección.

- Los valores predeterminados están marcados con un asterisco (*).

C.1. Bloque de báscula, IND246 analógica

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F1.1	Tipo	
F1.1.1	Nombre	*Báscula 1
F1.1.2	Aprobación	*0: Ninguna 1: Argentina 2: Australia 3: Canadá 4: OIML 5: EE.UU.
F1.1.3	Número de certificado	xxxxxxx
F1.2	Capacidad e incremento	
F1.2.1	Unidade primaria	g *kg lb t ton
F1.2.2	Número de rangos	*0: One range 1: Two ranges
F1.2.3	Capacidad 1	*50
F1.2.4	Incremento 1	0: 0.0001 1: 0.0002 2: 0.0005 3: 0.001 4: 0.002 5: 0.005 *6: 0.01 7: 0.02

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
		8: 0.05 9: 0.1 10: 0.2 11: 0.5 12: 1 13: 2 14: 5 15: 10 16: 20 17: 50 18: 100 19: 200
F1.2.5	Capacidad 2	
F1.2.6	Incremento 2	0: 0.0001 1: 0.0002 2: 0.0005 3: 0.001 4: 0.002 5: 0.005 6: 0.01 *7: 0.02 8: 0.05 9: 0.1 10: 0.2 11: 0.5 12: 1 13: 2 14: 5 15: 10 16: 20 17: 50 18: 100 19: 200
F1.3	Calibración	
F1.3.1	GEO	*17 (01 – 31)
F1.3.2	Líneaalidad	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.3.3	Cero establecido	
F1.3.4	Extensión establecido	
F1.4	Cero	
F1.4.1	Cero automático	*0: Inhabilitado 1: Bruto 2: Bruto y neto

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F1.4.2	Rango de cero automático	*0: 0.5d 1: 1d 2: 3d 3: 10d
F1.4.3	En blanco por debajo de cero	0: Inhabilitado *1: 20d siempre 2: 20d con cero requerida
F1.4.4	Cero de encendido	*0: Inhabilitado 1: $\pm 2\%$ 2: $\pm 10\%$
F1.4.5	Cero de botón de presión	0: Inhabilitado *1: $\pm 2\%$ 2: $\pm 20\%$
F1.5	Tara	
F1.5.1	Tipos	
F1.5.1.1	Tara de botón de presión	0: Inhabilitado *1: Habilitado
F1.5.1.2	Tara de teclado	0: Inhabilitado *1: Habilitado
F1.5.1.3	Corrección de signo neto	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.5.2	Tara automática	
F1.5.2.1	Tara automática	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.5.2.2	Tarar el peso umbral	*0.00
F1.5.2.3	Restblecer el peso umbral	*0.00
F1.5.2.4	Verificación de movimiento	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.5.3	Borrado automático	
F1.5.3.1	Borrado automático	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.5.3.2	Restblecer el peso umbral	*0.00
F1.5.3.3	Verificación de movimiento	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.5.3.4	Borrar después de imprimir	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.6	Unidades	
F1.6.1	Unidad secundaria	*None (Ninguna) g

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
		kg lb oz t ton
F1.7	Filtro	
F1.7.1	Filtro de paso bajo	0: Muy ligero 1: Ligero *2: Medio 3: Pesado
F1.7.2	Filtro de estabilidad	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.8	Estabilidad	
F1.8.1	Rango de movimiento	0: Inhabilitado *1: 1d 2: 3d
F1.8.2	Intervalo de ausencia de movimiento	*0: 0.3 s 1: 0.5 s 2: 0.7 s 3: 1 s
F1.8.3	Expriación	0: Inhabilitado *1: 3 s 2: 10 s 3: 30 s
F1.9	Registro o Impresión	
F1.9.1	Peso mínimo	*0.00
F1.9.2	Interbloqueo	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.9.3	Automático	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.9.4	Restablecer en	0: Desviación *1: Regresar
F1.9.5	Peso umbral	*0.00
F1.9.6	Verificación de movimiento	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.10	Reinicio de la bascule	

C.2. Bloque de báscula, IND246 POWERCELL

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F1.1	Tipo	
F1.1.1	Nombre	*Báscula 1
F1.1.2	Tipo de báscula	*PDX, GDD, 615D, 611D
F1.1.3	Número de celdas de carga	
F1.1.4	Aprobación	*0: Ninguna 1: Argentina 2: Australia 3: Canadá 4: OIML 5: Sri Lanka 6: EE.UU.
F1.1.5	Número de certificado	xxxxxxx
F1.2	Celda de carga	
F1.2.1	Dirección de delda simple	n/a
F1.2.2	Dirección manual	
F1.2.3	Ajuste de shift	
F1.2.4	Ajuste de shift, celda	
F1.3	Capacidad e incremento	
F1.3.1	Unidade primaria	g *kg lb t ton
F1.3.2	Número de rangos	*0: One range 1: Two ranges
F1.3.3	Capacidad 1	*50
F1.3.4	Incremento 1	0: 0.0001 1: 0.0002 2: 0.0005 3: 0.001 4: 0.002 5: 0.005 *6: 0.01 7: 0.02 8: 0.05 9: 0.1 10: 0.2

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
		11: 0.5 12: 1 13: 2 14: 5 15: 10 16: 20 17: 50 18: 100 19: 200
F1.3.5	Capacidad 2	
F1.3.6	Incremento 2	0: 0.0001 1: 0.0002 2: 0.0005 3: 0.001 4: 0.002 5: 0.005 6: 0.01 *7: 0.02 8: 0.05 9: 0.1 10: 0.2 11: 0.5 12: 1 13: 2 14: 5 15: 10 16: 20 17: 50 18: 100 19: 200
F1.4	Calibración	
F1.4.1	GEO	*17 (01 – 31)
F1.4.2	Líneaalidad	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.4.3	Cero establecido	
F1.4.4	Extensión establecido	
F1.5	Cero	
F1.5.1	Cero automático	*0: Inhabilitado 1: Bruto 2: Bruto y neto

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F1.5.2	Rango de cero automático	*0: 0.5d 1: 1d 2: 3d 3: 10d
F1.5.3	En blanco por debajo de cero	0: Inhabilitado *1: 20d siempre 2: 20d con cero requerida
F1.5.4	Cero de encendido	*0: Inhabilitado 1: $\pm 2\%$ 2: $\pm 10\%$
F1.5.5	Cero de botón de presión	0: Inhabilitado *1: $\pm 2\%$ 2: $\pm 20\%$
F1.6	Tara	
F1.6.1	Tipos	
F1.6.1.1	Tara de botón de presión	0: Inhabilitado *1: Habilitado
F1.6.1.2	Tara de teclado	0: Inhabilitado *1: Habilitado
F1.6.1.3	Corrección de signo neto	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.6.2	Tara automática	
F1.6.2.1	Tara automática	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.6.2.2	Tarar el peso umbral	*0.00
F1.6.2.3	Restablecer el peso umbral	*0.00
F1.6.2.4	Verificación de movimiento	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.6.3	Borrado automático	
F1.6.3.1	Borrado automático	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.6.3.2	Restablecer el peso umbral	*0.00
F1.6.3.3	Verificación de movimiento	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.6.3.4	Borrar después de imprimir	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.7	Unidades	
F1.7.1	Unidad secundaria	*None (Ninguna) g

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
		kg lb oz t ton
F1.8	Filtro	
F1.8.1	Filtro de paso bajo	0: Muy ligero 1: Ligero *2: Medio 3: Pesado
F1.8.2	Filtro de estabilidad	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.9	Estabilidad	
F1.9.1	Rango de movimiento	0: Inhabilitado *1: 1d 2: 3d
F1.9.2	Intervalo de ausencia de movimiento	*0: 0.3 s 1: 0.5 s 2: 0.7 s 3: 1 s
F1.9.3	Expriación	0: Inhabilitado *1: 3 s 2: 10 s 3: 30 s
F1.10	Registro o Impresión	
F1.10.1	Peso mínimo	*0.00
F1.10.2	Interbloqueo	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.10.3	Automático	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.10.4	Restablecer en	0: Desviación *1: Regresar
F1.10.5	Peso umbral	*0.00
F1.10.6	Verificación de movimiento	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F1.11	Reinicio de la bascule	

C.3. Bloque de aplicación

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F2.1	Memoria	
F2.1.1	Memoria alibi	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.2	Totalización	
F2.2.1	Modo	*0: Inhabilitado 1: Peso mostrado 2: Peso bruto
F2.2.2	Borrar el gran total al imprimir	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.2.3	Subtotal	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.2.4	Borrar ST al imprimir	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.2.5	Convertir peso	0: Inhabilitado *1: Habilitado
F2.3	E/S Discontinua	
F2.3.1	Entradas discretas	
F2.3.1.1	Polaridad, entrada 1	*0: + Verdadera 1: - Verdadera
F2.3.1.2	Asignación, entrada 1	*0: Ninguna 1: Borrar pantalla 2: Borrar tara 3: Imprimir 4: Comando SICS – S 5: Comando SICS – SI 6: Comando SICS – SIR 7: Tara 8: Cambio unidades 9: Cero 10: Inicio ciclo de pesaje de animales 11: Inicio ciclo de peso pico
F2.3.1.3	Polaridad, entrada 2	*0: + Verdadera 1: - Verdadera

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F2.3.1.4	Asignación, entrada 2	*0: Ninguna 1: Borrar pantalla 2: Borrar tara 3: Imprimir 4: Comando SICS – S 5: Comando SICS – SI 6: Comando SICS – SIR 7: Tara 8: Cambio unidades 9: Cero 10: Inicio ciclo de pesaje de animales 11: Inicio ciclo de peso pico
F2.3.2	Salidas discretas	
F2.3.2.1	Asignación, salida 1	*0: Ninguna 1: Centrol de cero 2: Movimiento 3: Neto
F2.3.2.2	Asignación, salida 2	4: Por arriba de capacidad 5: Abajo de cero 6: Ciclo completo (pesaje de animales)
F2.3.2.3	Asignación, salida 3	7: Trabajando (pesaje de animales) 8: Zona aceptable (peso de comprobación) 9: Zona por arriba (peso de comprobación)
F2.3.2.4	Asignación, Salida 4	10: Zona por debajo (peso de comprobación) 11: Ejecutando (peso pico) 12: Ciclo completo (peso pico)
F2.4	Tecla función	
F2.4.1	Asignación	*0: Inhabilitado 1: Pesaje de animales 2: Comprobación de peso 3: Conteo 4: Peso pico 5: Pesaje de vehículos
F2.4.2	Inicio automático	0: Inhabilitado *1: Habilitado
F2.5	Pesaje de animales	
F2.5.1	Operación	
F2.5.1.1	Modo	*0: Modo 1 1: Modo 2
F2.5.1.2	Tiempo de muestreo	*5, 0.1 – 9.9

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F2.5.1.3	Inicio automático	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.5.1.4	Umbral de inicio	*500.0
F2.5.1.5	Impresión automática	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.5.1.6	Retraso de impresión	*5, 0 – 10
F2.5.2	Pantalla	
F2.5.2.1	Línea 2	*0: Inhabilitado 1: Promedio 2: Identificación
F2.6	Peso de comprobación	
F2.6.1	Operación	
F2.6.1.1	Fuente	0: Peso bruto *1: Peso mostrado
F2.6.1.2	Tipo de tolerancia	*0: Desviación de objetivo 1: % del objetivo 2: Valor de peso
F2.6.1.3	Modificación del objetivo	0: Inhabilitado 1: Sólo objetivo *2: Objetivo y tolerancias
F2.6.1.4	Temporizador de espera	*0.0, 0.0 – 9.9
F2.6.1.5	Verificación de movimiento	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.6.2	Pantalla	
F2.6.2.1	Modo de presentación	0: Ninguna presentación *1: Peso real 2: Diferencia del objetivo
F2.6.2.2	Línea 1	0: Inhabilitado 1: Identificación *2: Descripción 3: Objetivo y tolerancia 4: Zona
F2.6.2.3	SmartTrac	0: Inhabilitado *1: Habilitado
F2.6.2.4	En blanco en movimiento	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.6.3	Teclas de menú	
F2.6.3.1	Objetivo activo	0: Inhabilitado *1: Habilitado

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F2.6.3.2	Estblecer objetivo rápido	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.6.3.3	Tabla de objetivos	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.6.4	Valores del objetivo	
F2.6.4.1	Objetivo	xxxxxx
F2.6.4.2	- Tolerancia o Límite inferior	xxxxxx
F2.6.4.3	+ Tolerancia o Límite superior	xxxxxx
F2.6.4.4	Descripción	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
F2.6.5	Tabla de objetivos	
F2.6.5.1	Tabla de objetivos	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.6.5.2	Totalización	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.6.5.3	Borrar totales	*0: Inhabilitado 1: Automático 2: Manual
F2.6.5.4	Ver Tabla – Nuevo – Editar	
F2.6.5.4.1	Identificación	xxxxxxxxxx
F2.6.5.4.2	Objetivo	xxxxxxxxxx
F2.6.5.4.3	- Tolerancia	xxxxxx
F2.6.5.4.4	+ Tolerancia	xxxxxx
F2.6.5.4.5	Descripción	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
F2.6.5.4.6	n	xxxxxx
F2.6.5.4.7	Total	xxxxxx
F2.7	Conteo	
F2.7.1	Operación	
F2.7.1.1	Indicación	*0: Tara – Muestra 1: Muestra – Tara
F2.7.1.2	Borrado automatic de APW	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.7.2	Pantalla	

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F2.7.2.1	Línea 1	*0: Inhabilitado 1: ID 2: Descripción 3: APW
F2.7.2.2	Línea 2	*0: Inhabilitado 1: ID 2: Descripción 3: APW
F2.7.3	Teclas de menú	
F2.7.3.1	Tabla de identificación	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.7.3.2	Reportes	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.7.3.3	Selección de muestra/APW	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.7.4	Memoria de identificación	
F2.7.4.1	Tabla de identificación	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.7.4.2	Totalización	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.7.4.3	Borrar al imprimir	0: Inhabilitado *1: Automatic 2: Manual
F2.7.5	Tabla de identificación – Nuevo – Editar	
F2.7.5.1	Identificación	xx
F2.7.5.2	Descripción	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
F2.7.5.3	APW	x.xxxxx
F2.7.5.4	Tara	xxxxxx
F2.7.5.5	n	xxxxxxx
F2.7.5.6	Total	xxxxxxx
F2.8	Peso pico	
F2.8.1	Operación	
F2.8.1.1	Modo de operación	*0: Bruto 1: Neto
F2.8.1.2	Memoria	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.8.1.3	Impresión automático	*0: Inhabilitado 1: Habilitado

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F2.8.1.4	Temporizador de espera	*0.0
F2.8.2	Pantalla	
F2.8.2.1	Línea 1	0: Inhabilitado 1: Identificación *2: Estado
F2.8.2.2	Línea 2	0: Inhabilitado 1: Promedio 2: Máximo 3: Mínimo *4: Transacción #
F2.8.3	Teclas de menú	
F2.8.3.1	Reporte	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.9	Vehículo	
F2.9.1	Operación	
F2.9.1.1	Identificación temporal	0: Inhabilitado *1: Habilitado
F2.9.1.2	Identificación automático	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.9.1.3	Borrado de operador	0: Inhabilitado *1: Habilitado
F2.9.1.4	Identificación permanente	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.9.1.5	Descripción	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.9.1.6	Totalización	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F2.9.1.7	Borrar totales	*0: Inhabilitado 1: Automático 2: Manual
F2.9.2	General	
F2.9.2.1	Nombre de variable	[20 caracteres máx.]
F2.9.2.2	Indicación temporal	0: Inhabilitado 1: Entrada 2: Salida
F2.9.2.3	Indicación permanente	*0: Inhabilitado 1: Salida
F2.9.2.4	Peso de umbral	*200
F2.9.2.5	Tabla de transacciones	0: Inhabilitado 1: Habilitado

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F2.9.3	Tabla de identificaciones temporal	
F2.9.3.1	Campo de búsqueda 1	0: Fecha 1: Identificación 2: Peso almacenado 3: Tiempo 4: Unidad 5: Variable
F2.9.3.2	Datos	xxxxxx
	Operador	< <= = >= > <>
F2.9.3.3	Iniciar	Recuerdo de los registros
F2.9.3.3.1	Identificació	xx
F2.9.3.3.2	Peso	xxxxxx
F2.9.3.3.3	Variable	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
F2.9.3.3.4	Tiempo	xx:xx:xx
F2.9.3.3.5	Fecha	xxxx-xx-xx
F2.9.4	Tabla de identificaciones permanente	
F2.9.4.1	Campo de búsqueda 2	0: Identificación 1: Descripción 2: Peso de tara 3: Unidad 4: Variable
F2.9.4.2	Datos	xxxxxx
	Operador	< <= = >= > <>
F2.9.4.3	Iniciar	Recuerdo / Edita / Nuevo registro
F2.9.4.3.1	Identificación	xx
F2.9.4.3.2	Descripción	xxxxxxxxxxxx
F2.9.4.3.3	Tara	xxxxxx
	Unidad	kg lb † ton

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F2.9.4.3.4	Variable	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
F2.9.4.3.5	Conteo	xxxxxx
F2.9.4.3.6	Total	xxxxxx
F2.10	Restablecer el bloque de aplicación	

C.4. Bloque de terminal

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F3.1	Dispositivo	
F3.1.1	Número de serie	[15 dígitos máx.]
F3.1.2	Tiempo de expiración de tecla	x
F3.2	Pantalla	
F3.2.1	Protector de pantalla	0: Inhabilitado 1: 1 minuto 2: 5 minutos *3: 10 minutos 4: 30 minutos
F3.2.2	Temporizador de expiración de luz de fondo	0: Siempre encendida 1: Inhabilitado *2: 1 minuto 3: 5 minutos 4: 10 minutos
F3.2.3	Temporizador de apagado automático	*0: Inhabilitado 1: 10 Minutos 2: 30 Minutos 3: 60 Minutos
F3.2.4	Línea del sistema	*0: En blanco 1: E/S discretas 2: Hora y fecha 3: Ambas
F3.2.5	Pantalla de tara	0: Inhabilitado *1: Cuando esté activo 2: Siempre
F3.2.6	Ajustar contraste	
F3.3	Región	
F3.3.1	Formato hora y fecha	

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F3.3.1.1	Formato de hora	0: 12:MM 1: 12:MM:SS 2: 24:MM *3: 24:MM:SS
F3.3.1.2	Formato de fecha	0: DD/MM/YY *1: DD/MMM/AAAA 2: MM/DD/AA 3: MMM/DD/AAAA 4: AA/MM/DD 5: AAAA/MMM/DD
F3.3.1.3	Separador de campo de fecha	* / - . (punto) (espacio) None (Ninguna)
F3.3.2	Ajuste hora y fecha	
F3.3.2.1	Hora	xx
F3.3.2.2	Minutos	xx
F3.3.2.3	Día	xx
F3.3.2.4	Mes	0: Enero 1: Febrero 2: Marzo 3: Abril 4: Mayo 5: Junio 6: Julio 7: Agosto 8: Septiembre 9: Octubre 10: Noviembre 11: Diciembre
F3.3.2.5	Año	xxxx
F3.3.3	Idioma	
F3.3.3.1	Idioma del menú	*0: Inglés 1: Código "F" 2: Francés 3: Alemán 4: Italiano 5: Español
F3.3.3.2	Idioma de configuración	*0: Inglés 1: Códigos "F"
F3.4	Contador de transacciones	

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F3.4.1	Contador de transacciones	0: Inhabilitado *1: Habilitado
F3.4.2	Editar contador	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F3.4.3	Siguiente transacción	*000001
F3.5	Usuario	
F3.5.1	Protección con contraseña	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F3.5.2	Contraseña	Xxxxxx
F3.5.3	Confirma contraseña	Xxxxxx
F3.6	Teclas de menu	
F3.6.1	Memoria alibi	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F3.6.2	Ajusta contraste	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F3.6.3	Contador de transacciones	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F3.6.4	Fecha y hora	0: Inhabilitado *1: Habilitado
F3.6.5	Memoria de totales	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F3.6.6	Agregar X10	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F3.7	Restablecer terminal	

C.5. Bloque de comunicación

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F4.1	Plantillas	
F4.1.1	Plantillas de salida	
F4.1.1.1	Plantilla 1	

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores	
F4.1.1.1.1	Campo	1 - 25	0: 3 espacios 1: 10 espacios 2: 15 espacios 3: Fecha 4: Peso mostrado 5: Fin de plantilla 6: Peso bruto 7: Identificación 8: Peso neto 9: Nueva línea 10: Nombre de la báscula 11: Línea 1 12 – 19: línea 2 - 9 20: Línea 10 21: Peso de tara 22: Hora 23: Número de transacción
F4.1.1.1.2	Añadir saltos de línea	xx	
F4.1.1.2	Plantilla 2		
F4.1.1.2.1	Campo	1 - 25	Igual como F4.1.1.1.1
F4.1.1.2.2	Añadir saltos de línea	xx	
F4.1.1.3	Plantilla 3		
F4.1.1.3.1	Campo	1 - 25	Igual como F4.1.1.1.1
F4.1.1.3.2	Añadir saltos de línea	xx	
F4.1.1.4	Plantilla 4 (Vehículo de entrada)		

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores	
F4.1.1.4.1	Campo	1 - 25	F4.1.1.1.1, más: 43: Fecha de transacción 44: Hora de transacción 45: Tipo de transacción 46: Variable 47: Descripción de vehículo 48: Peso bruto de vehículo 49: Identificació de vehículo 50: Peso neto de vehículo 51: Peso de tara de vehículo
F4.1.1.4.2	Añadir saltos de línea	Xx	
F4.1.1.5	Plantilla 5 (Vehículo de salida)		
F4.1.1.5.1	Campo	1 - 25	F4.1.1.1.1, más: 43: Fecha de transacción 44: Hora de transacción 45: Tipo de transacción 46: Variable 47: Descripción de vehículo 48: Peso bruto de vehículo 49: Identificació de vehículo 50: Peso neto de vehículo 51: Peso de tara de vehículo
F4.1.1.5.2	Añadir saltos de línea	Xx	
F4.1.1.6	Plantilla 6 (Comprobación de peso)		

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores	
F4.1.1.6.1	Campo	1 - 25	F4.1.1.1.1, más: 27: n 28: Descripción de objetivo 29: Identificación de objetivo 30: Peso de objetivo 31: Objetivo y tolerancias 32: Total 33: Zona
F4.1.1.6.2	Añadir saltos de línea	xx	
F4.1.1.7	Plantilla 7 (Peso pico)		
F4.1.1.7.1		1 - 25	F4.1.1.1.1, más: 38: Número de ciclos 39: Peso medio 40: Peso máximo 41: Peso mínimo 42: Peso pico
F4.1.1.7.2	Añadir saltos de línea	xx	
F4.1.1.8	Plantilla 8 (Peso de animales)		
F4.1.1.8.1	Campo	1 - 25	All of F4.1.1.1.1, plus 24: Peso medio 25: Número de animales 26: Promedio por animal
F4.1.1.8.2	Añadir saltos de línea	xx	
F4.1.1.9	Plantilla 9 (Conteo)		

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores	
F4.1.1.9.1	Campo	1 - 25	All of F4.1.1.1.1, plus 34: APW 35: Conteo de piezas 36: Identificación de registro 37: Descripción de registro
F4.1.1.9.2	Añadir saltos de línea	xx	
F4.1.2	Cadenas		
F4.1.2.1	Cadena # 1 - # 10	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
F4.2	Reportes		
F4.2.1	Plantilla	*0: Estrecho (40) 1: Amplio (80)	
F4.2.2	Encabezado	[20 caracteres máx.]	
F4.2.3	Separado de registros	*0: Ninguna 1: * 2: - 3: = 4: CR/LF	
F4.2.4	Pie de página	xx	
F4.3	Conexiones		
F4.3.1	COM1		

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F4.3.1.1	Asignación	0: Ninguna 1: Salida continua 2: Continua extendida *3: Salida por solicitud 4: Reportes 5: SICS 6: Acceso a variable 7: Continua Multi1 (Pesaje de animales) 8: Continua Multi2 (Pesaje de animales)
F4.3.1.2	Plantilla	*0: Plantilla 1 1: Plantilla 2 2: Plantilla 3 3: Plantilla 4 4: Plantilla 5 5: Plantilla 6 6: Plantilla 7 7: Plantilla 8 8: Plantilla 9
F4.3.1.3	Suma de comprobación	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F4.3.1.4	Asignación 2	*0: Ninguna 1: Salida por solicitud 2: Reportes
F4.3.1.5	Plantilla	Igual como F4.3.1.2
F4.3.1.6	Asignación 3	*0: Ninguna 1: Salida por solicitud 2: Reportes
F4.3.1.7	Plantilla	Igual como F4.3.1.2

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F4.3.2	COM2	
F4.3.2.1	Asignación	<p>*0: Ninguna</p> <p>1: Salida continua</p> <p>2: Continua extendida</p> <p>3: Salida por solicitud</p> <p>4: Reportes</p> <p>5: SICS</p> <p>7: Continua Multi1 (Pesaje de animales)</p> <p>8: Continua Multi2 (Pesaje de animales)</p>
F4.3.2.2	Plantilla	<p>*0: Plantilla 1</p> <p>1: Plantilla 2</p> <p>2: Plantilla 3</p> <p>3: Plantilla 4</p> <p>4: Plantilla 5</p> <p>5: Plantilla 6</p> <p>6: Plantilla 7</p> <p>7: Plantilla 8</p> <p>8: Plantilla 9</p>
F4.3.2.3	Checksum	<p>*0: Inhabilitado</p> <p>1: Habilitado</p>
F4.3.2.4	Asignación 2	<p>*0: Ninguna</p> <p>1: Salida por solicitud</p> <p>2: Reportes</p>
F4.3.2.5	Plantilla	Igual como F4.3.2.2
F4.3.2.6	Asignación 3	<p>*0: Ninguna</p> <p>1: Salida por solicitud</p> <p>2: Reportes</p>
F4.3.2.7	Plantilla	Igual como F4.3.2.2

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F4.3.3	USB	
F4.3.3.1	Asignación	0: Ninguna 1: Salida continua 2: Continua extendida *3: Salida por solicitud 4: Reportes 5: SICS 6: Acceso a variable 7: Continua Multi1 (pesaje de animales) 8: Continua Multi2 (pesaje de animales)
F4.3.3.2	Plantilla	*0: Plantilla 1 1: Plantilla 2 2: Plantilla 3 3: Plantilla 4 4: Plantilla 5 5: Plantilla 6 6: Plantilla 7 7: Plantilla 8 8: Plantilla 9
F4.3.3.3	Suma de comprobación	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F4.3.3.4	Asignación 2	*0: Ninguna 1: Salida por solicitud 2: Reportes
F4.3.3.5	Plantilla	Igual como F4.3.3.2
F4.3.3.6	Asignación 3	*0: Ninguna 1: Salida por solicitud 2: Reportes

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F4.3.3.7	Plantilla	Igual como F4.3.3.2
F4.3.4	Ethernet	
F4.3.4.1	Asignación	*0: Ninguna 1: Salida por solicitud 2: Cliente de impresión 3: Reportes 4: SICS 5: Acceso a variable
F4.3.4.2	Plantilla	*0: Plantilla 1 1: Plantilla 2 2: Plantilla 3 3: Plantilla 4 4: Plantilla 5 5: Plantilla 6 6: Plantilla 7 7: Plantilla 8 8: Plantilla 9
F4.3.4.3	Asignación 2	*0: Ninguna 1: Salida por solicitud 2: Reportes
F4.3.4.4	Plantilla	Igual como F4.3.4.2
F4.3.4.5	Asignación 3	*0: Ninguna 1: Salida por solicitud 2: Reportes
F4.3.4.6	Plantilla	Igual como F4.3.4.2
F4.3.5	Cliente de impresión	

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F4.3.5.1	Asignación	0: Ninguna 1: Salida continua 2: Salida continua-extendida *3: Salida por solicitud 4: Reportes
F4.3.5.2	Plantilla	*0: Plantilla 1 1: Plantilla 2 2: Plantilla 3 3: Plantilla 4 4: Plantilla 5 5: Plantilla 6 6: Plantilla 7 7: Plantilla 8 8: Plantilla 9
F4.3.5.3	Suma de comprobación	*0: Inhabilitado 1: Habilitado
F4.3.5.4	Asignación 2	*0: Ninguna 1: Salida por solicitud 2: Reportes
F4.3.5.5	Plantilla	Igual como F4.3.5.2
F4.3.5.6	Asignación 3	*0: Ninguna 1: Salida por solicitud 2: Reportes
F4.3.5.7	Plantilla	Igual como F4.3.5.2
F4.4	Serial	
F4.4.1	COM1	

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F4.4.1.1	Baudios	0: 300 1: 600 2: 1200 3: 2400 4: 4800 *5: 9600 6: 19200 7: 38400 8: 57600 9: 115200
F4.4.1.2	Bits de datos	0: 7 *1: 8
F4.4.1.3	Paridad	*0: Ninguna 1: Par 2: Impar
F4.4.1.4	Control de flujo	*0: Ninguna 1: XON - XOFF
F4.4.2	COM2 / USB	
F4.4.2.1	Baudios	0: 300 1: 600 2: 1200 3: 2400 4: 4800 *5: 9600 6: 19200 7: 38400 8: 57600 9: 115200

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F4.4.2.2	Bits de datos	0: 7 *1: 8
F4.4.2.3	Paridad	*0: Ninguna 1: Par 2: Impar
F4.4.2.4	Control de flujo	*0: Ninguna 1: XON - XOFF
F4.4.2.5	Interfaz	*0: RS-232 1: RS-485
F4.5	Red	
F4.5.1	Ethernet	
F4.5.1.1	Dirección MAC	XXXXXXXXXXXX
F4.5.1.2	Cliente DHCP	*0: Inhabilitado , 1: Habilitado
F4.5.1.3	Dirección IP	*192.168.0.1
F4.5.1.4	Máscara de subred	*255.255.255.0
F4.5.1.5	Dirección de pasarela	*0.0.0.0
F4.5.2	Cliente de impresión	
F4.5.2.1	Dirección IP de servidor	*0.0.0.0
F4.5.2.2	Dirección TCP de servidor	*8000
F4.6	Restablecer bloque de comunicación	

C.6. Bloque de mantenimiento, IND246 analógica

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F5.1	Diagnóstico	
F5.1.1	Prueba de pantalla	
F5.1.2	Prueba de teclado	

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F5.1.2.1	Pulsada de tecla:	Muestro el símbolo de la tecla presionada
F5.1.3	Báscula	
F5.1.3.1	Salida de célula de carga	
F5.1.3.1.1	Salida	xxxxxxx
F5.1.3.2	Valores de calibración	
F5.1.3.2.1	Conteos de cero	xxxxxxx
F5.1.3.2.2	Carga de prueba a mediados	xxxxxxx
F5.1.3.2.3	Conteos de mediana	xxxxxxx
F5.1.3.2.4	Carga de prueba de alta	xxxxxxx
F5.1.3.2.5	Conteos de alta	xxxxxxx
F5.1.3.3	Estadísticas	
F5.1.3.3.1	Pesajes	xxxxxxx
F5.1.3.3.2	Excesos de peso	xxxxxxx
F5.1.3.3.3	Peso pico	xxxxxxx
F5.1.3.3.4	Órdenes de ero	xxxxxxx
F5.1.3.3.5	Fallas de cero	xxxxxxx
F5.1.4	Prueba serial	
F5.1.4.1	Port	0: Ninguna 1: COM1 2: COM2/USB
F5.1.4.2	Enviando	Prueba de COM1: xx
F5.1.4.3	Recibiendo	xxxxxxxxxxxxx
F5.1.5	Prueba de E/S discretas	
F5.1.5.1	Entrada	1, 2
F5.1.5.2	Salida	1 – 4
F5.2	Reemplazo de bacteria	

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F5.3	Actualización del software	
F5.3.1	Nombre de registro	246A0xx
F5.4	Respaldo en SD	
F5.4.1	Nombre de conjunto de datos	246_xx
F5.4.2	Iniciar	
F5.5	Restaurar desde SD	
F5.5.1	Nombre de conjunto de datos	246_xx
F5.5.2	Restaurar	1: Sólo configuración 2:Configuración y calibración
F5.5.3	Iniciar	
F5.6	Restablecer todos	

C.7. Bloque de mantenimiento, IND246 POWERCELL

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F5.1	Diagnóstico	
F5.1.1	Prueba de pantalla	
F5.1.2	Prueba de teclado	
F5.1.2.1	Pulsada de tecla:	Muestro el simbolo de la tecla presionada
F5.1.3	Báscula	
F5.1.3.1	Salida de célula de carga	
F5.1.3.1.1	Salida	xxxxxxx
F5.1.3.2	Valores de calibración	
F5.1.3.2.1	Conteos de cero	xxxxxxx
F5.1.3.2.2	Carga de prueba a mediados	xxxxxxx
F5.1.3.2.3	Conteos de mediana	xxxxxxx

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F5.1.3.2.4	Carga de prueba de alta	xxxxxxx
F5.1.3.2.5	Conteos de alta	xxxxxxx
F5.1.3.3	Estadísticas	
F5.1.3.3.1	Pesajes	xxxxxxx
F5.1.3.3.2	Excesos de peso	xxxxxxx
F5.1.3.3.3	Peso pico	xxxxxxx
F5.1.3.3.4	Órdenes de ero	xxxxxxx
F5.1.3.3.5	Fallas de cero	xxxxxxx
F5.1.3.3.7	Mapa POWERCELL	
F5.1.3.3.8	Guía de instalación	
F5.1.3.3.9	Restaurar célula de carga	
F5.1.4	Prueba serial	
F5.1.4.1	Port	0: Ninguna 1: COM1 2: COM2/USB
F5.1.4.2	Enviando	Prueba de COM1: xx
F5.1.4.3	Recibiendo	xxxxxxxxxxxxxx
F5.1.5	Prueba de E/S discretas	
F5.1.5.1	Entrada	1, 2
F5.1.5.2	Salida	1 – 4
F5.2	Reemplazo de bacteria	
F5.3	Actualización del software	
F5.3.1	Nombre de registro	246A0xx
F5.4	Respaldo en SD	
F5.4.1	Nombre de conjunto de datos	246_xx
F5.4.2	Iniciar	
F5.5	Restaurar desde SD	

Código F	Nombre descriptivo	Selecciones y valores
F5.5.1	Nombre de conjunto de datos	246_xx
F5.5.2	Restaurar	1: Sólo configuración 2: Configuración y calibración
F5.5.3	Iniciar	
F5.6		
F5.6.1	Registro de rendimiento	Intervalo, en horas
F5.6.2	Registro de errores	*0: Inhabilitado , 1: Habilitado
F5.6.3	Seguridad de servicio MT	
F5.6.4	Vista del servicio MT	Habilitado con el bloqueo de cadena en Seguridad de servicio MT
F5.7	Restablecer todos	

D. Memoria alibi

La memoria alibi almacena información de transacciones en un formato predeterminado que no se puede cambiar. La memoria alibi puede habilitarse o inhabilitarse en la configuración en **Aplicación > Memoria > Alibi**. Para que la memoria alibi almacene datos de transacciones, la tarjeta de memoria SD opcional debe estar instalada.

La memoria alibi almacena hasta 100 registros alibi en un archivo respaldado por una batería a medida que ocurren. Una vez que el archivo está lleno, cada uno de estos archivos se escribe en el archivo "alibi.bin" en memoria y el archivo de 100 registros se borra y comienza a almacenar los siguientes 100 registros. La función de memoria puede almacenar hasta 60,000 transacciones antes de que dé vuelta y comience a sobrescribir el archivo más antiguo. Cuando la memoria alibi está ocupada en un 75%, aparece un mensaje que indica el estado. Aparece otro mensaje cuando está al 90%. La memoria continúa almacenando registros y cuando llega al 100% de su capacidad comienza a sobrescribir los registros más antiguos. En este punto, los registros nuevos de memoria alibi se registrarán sobre los más antiguos.




Cada registro en el archivo de memoria alibi incluye:

- Campos de fecha y hora
- Un valor de contador de transacciones, el cual es un campo numérico único que identifica la transacción (el contador de transacciones debe estar habilitado en la configuración del terminal para activar el valor del contador de transacción)

Peso bruto o neto, peso de tara, tipo de tara y unidad de peso

D.1. Vista de los registros de memoria alibi

Los registros de memoria alibi pueden verse con el ícono **Alibi** en el menú Operador. Siga estos pasos para ver registros de memoria alibi.

1. Presione la tecla MENÚ  y cambie en enfoque al ícono **Alibi** con las teclas de navegación  y luego presione ENTER .
2. Aparece la pantalla de búsqueda. La Figura D-1 muestra el campo de búsqueda 1, la primera de dos pantalla de búsqueda de memoria alibi. Observe la barra de desplazamiento a la derecha que indica la disponibilidad de una segunda pantalla. La segunda pantalla contiene el campo de búsqueda 2 y sus campos de datos asociados.

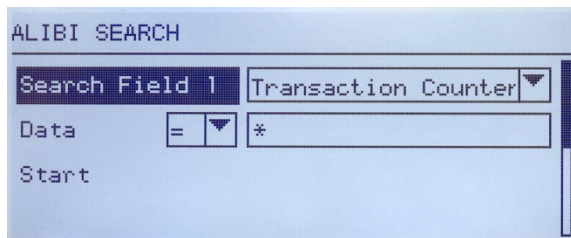



Figura D-1: Pantalla de búsqueda de memoria alibi

- Utilice los cuadros de selección "Search Field 1" y "Search Field 2" y los campos de datos asociados para ingresar información de búsqueda específica para limitar la búsqueda, o utilice el carácter "comodín", el asterisco (*), para ver todos los registros.
- Mueva el enfoque a "Start" debajo de "Data" en el campo de búsqueda 1 o en el campo de búsqueda 2 y presione ENTER  para comenzar la búsqueda.
- Aparece la pantalla Ver búsqueda de memoria alibi (Alibi Search View) con los resultados de la búsqueda ordenados cronológicamente. El registro más actual aparecerá primero. Cada registro adicional puede verse al presionar la tecla de navegación ABAJO. La Figura D-2 incluye una serie de pantallas para mostrar el contenido de otros registros disponibles en la vista.

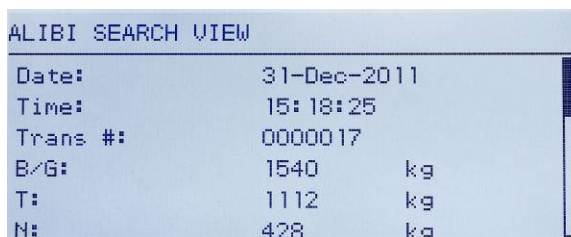



Figura D-2: Vista de los resultados de búsqueda de la memoria alibi

La memoria alibi no se puede borrar manualmente. Se borra automáticamente una vez que se ha inhabilitado y habilitado nuevamente en la configuración.

D.2. Impresión de registros de la memoria alibi

Los resultados de la búsqueda de memoria alibi pueden imprimirse directamente en la página de vista. El formato de impresión es fijo con algunas opciones de programación cosméticas descritas en el Capítulo 3, **Configuración**. Al final de esta sección se proporcionan impresiones de informes de ejemplo.

Para imprimir la memoria alibi:

- Ingresa en la vista de memoria alibi como se describió anteriormente con la tecla programable MENÚ  y el ícono **Alibi**.
- Utilice los cuadros de selección "Search Field" y los campos de datos asociados para ingresar información de búsqueda específica para limitar la búsqueda, o utilice el carácter "comodín", el asterisco (*), para ver todos los registros.

3. Con los resultados de búsqueda de memoria alibi mostrados, presione la tecla IMPRIMIR.
4. Debe configurarse una conexión de "informes" para iniciar la impresión del reporte.

D.3. Formatos de impresión de la memoria alibi

La impresión de informes de memoria alibi es un formato fijo con ciertos parámetros opcionales en la configuración. El ancho del informe puede seleccionarse como estrecho (40 caracteres) o amplio (80 caracteres). Además del ancho del informe, el carácter separador de campos puede seleccionarse y el número de líneas en blanco al principio (encabezado) y al final (pie de página) del informe puede definirse.

Formato estrecho, * separador de registro:

```

-- INFORME DE MEMORIA ALIBI --
12:27:43      26 Jun 2011

14-Jun-2011      16:07:45      0000027
      8.2 lb      0 lb T      8.2 lb
*****
14-Jun-2011      14:09:32      0000026
      72.7 lb      0 lb T      72.7 lb
*****
14-Jun-2011      11:14:16      0000025
      33.3 kg      11.6 kg T      21.7 kg
*****

```

Figura D-3: Formato de informe estrecho

Formato amplio, = separador de registro:

```

-- INFORME DE MEMORIA ALIBI --
12:27:43      15 Jun 2011

14-Jun-2011      16:07:45      0000027      8.2 lb      0 lb T      8.2 lb
=====
14-Jun-2011      14:09:32      0000026      72.7 lb      0 lb T      72.7 lb
=====
14-Jun-2011      11:14:16      0000025      33.3 kg      11.6 kg T      21.7 kg
=====

```

Figura D-4: Ejemplo de informe amplio

E. Comunicaciones

E.1. Parámetros de la interfaz serial

El terminal IND246 funciona con un puerto serial estándar y un puerto serial opcional. Éstos se denominan COM1 (estándar en la PCB principal) y COM2 (opcional).

El **COM1** proporciona solamente una interfaz RS-232. La interfaz RS-232 es de tres cables (TDX, RXD y GND) con comunicación amiga XON-XOFF.

El **COM2** opcional proporciona interfaces RS-232 y RS-485. La interfaz RS-232 es de tres cables (TDX, RXD y GND) con comunicación amiga XON-XOFF. La conexión RS-485 es una interfaz de dos cables pero no proporciona comunicación de enlace multipunto con direccionamiento. El puerto debe seleccionarse para usarse como RS-232 o RS-485 debido a los diferentes requerimientos de operación de las interfaces.

La delimitación de caracteres es programable en el modo de configuración. La delimitación puede ser:

- 1 bit de arranque
- 7 u 8 bits de datos ASCII (se pueden seleccionar)
- 0 o 1 bit de paridad (se selecciona como ninguno, par o impar)
- 1 bit de detención

La velocidad en baudios puede configurarse de 300 a 115.2 K baudios, y también se puede configurar un carácter de suma de comprobación cuando se usa una de las líneas de salida estándar.

El terminal IND246 es compatible con las siguientes funciones en los puertos seriales:

- Salida por solicitud con entrada CTPZ (borrar, tara, imprimir y cero)
- Salida continua con entrada CTPZ (borrar, tara, imprimir y cero)
- Salida continua extendida con entrada CTPZ (borrar, tara, imprimir y cero)
- SICS (nivel 0 y nivel 1)
- Informes
- Acceso a variable (sólo COM1)
- Continua – Multicontinua 1 (se puede seleccionar cuando el pesaje de animales está activo)

- Continua – Multicontinua 2 (se puede seleccionar cuando el pesaje de animales está activo)

El puerto COM1 también se usa cuando se transfiere nuevo software del fabricante al terminal.

E.2. Modo de salida por solicitud

El modo de salida por solicitud transmite datos solamente cuando el terminal recibe una solicitud de impresión. Las solicitudes de impresión se envían al terminal IND246 cuando:

- El operador presiona IMPRIMIR
- Se activa una entrada discontinua seleccionada como impresión
- Se envía una "P" ASCII a través de un puerto por solicitud o continuo
- Está habilitada la impresión automática y se cumplen todas las condiciones para impresión automática
- Se envía una orden de impresión a través de un acceso de variable compartido

Cuando se activan, los datos se transmiten en una cadena programada en la parte de la plantilla de salida de configuración. El modo por solicitud se utiliza comúnmente cuando se envían datos a una impresora o PC durante transacciones.

NOTA: Cuando el modo de salida por solicitud está asignado, el puerto se configura automáticamente para también recibir ciertos caracteres ASCII para duplicar funciones del teclado numérico. Consulte la sección acerca de C, T, P, Z (borrar, tara, imprimir, cero) más adelante en este apéndice para más detalles.

E.2.1. Plantillas de salida

El terminal IND246 proporciona tres plantillas de salida programables para definir la línea de datos que va a transmitirse. Cada una de las plantillas se configura en la configuración y puede contener hasta 25 campos de datos. La misma plantilla puede enviarse a los puertos COM1 y COM2 si ambos están programados para salida por solicitud. También es posible enviar una línea de datos diferente desde los dos puertos al asignar una plantilla diferente a cada uno. Los valores predeterminados para cada una de las plantillas son como sigue:

Plantilla 1

<p>29.94 kg 10.32 kg T 19.62 kg NETO</p>
--

Plantilla 2

<p>Nombre de la báscula Hora Fecha 29.94 kg 10.32 kg T 19.62 kg NETO</p>
--

29.94 kg	10.32 kg	T	19.62 kg	NETO
----------	----------	---	----------	------

E.3. Modo de salida continua

El modo de salida continua del IND246 puede utilizarse para enviar en forma continua información de datos de peso y estado de la báscula a un dispositivo remoto tal como una PC o a una pantalla.

- **NOTA:** Cuando cualquiera de los modos de salida está asignado, el puerto se configura automáticamente para también recibir ciertos caracteres ASCII para duplicar funciones del teclado numérico. Consulte la sección acerca de C, T, P, Z (borrar, tara, imprimir, cero) más adelante en este apéndice para más detalles.

E.3.1. Salida continua estándar

La salida continua puede asignarse a los puertos COM1 o COM2. Se puede habilitar o inhabilitar un carácter de suma de comprobación con salida continua. Se enviará una línea de datos aproximadamente 4 veces por segundo para velocidades de baudios por arriba de 4800 baudios. Si se selecciona una velocidad de baudios inferior a 4800, la velocidad de salida será más lenta. A 300 baudios, la velocidad de salida es de aproximadamente sólo uno por segundo. Los datos consisten en 17 ó 18 bytes como se muestra en la Tabla E-1.

Los datos de peso y dígitos de tara no significativos se transmiten sin espacios. El modo de salida continua ofrece compatibilidad con los productos METTLER TOLEDO que requieren datos de pesaje en tiempo real. La Tabla E-1 muestra el formato para la salida continua estándar.

Tabla E-1: Formato de salida continua estándar

	Estado ²				Peso indicado ³						Peso de tara ⁴							
Carácter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Datos	STX ¹	SB-A	SB-B	SB-C	MSD	-	-	-	-	LSD	MSD	-	-	-	-	LSD	CR ⁵	CHK ⁶

- Notas del formato de salida continua:

1. Inicio ASCII de carácter de texto (02 hex), siempre transmitido.
2. Bytes de estado A, B y C. Consulte la Tabla E-2, la Tabla E-3 y la Tabla E-4 para los detalles de la estructura.
3. Peso mostrado. Peso bruto o peso neto. Seis dígitos, sin punto decimal o signo. Los ceros a la izquierda se reemplazan con espacios.
4. Peso de tara. Seis dígitos de datos de peso de tara. Sin punto decimal en campo.
5. Carácter <CR> de retorno de carro ASCII (0d hexadecimal).
6. Suma de comprobación, se transmite solamente si está habilitada en configuración. La suma de comprobación se utiliza para detectar errores en la transmisión de datos. La suma de

comprobación se define como el complemento de los 2 de los siete bits de orden inferior de la suma binaria de todos los caracteres que preceden al carácter de la suma de comprobación, incluyendo los caracteres <STX> y <CR>.

La Tabla E-2, la Tabla E-3 y la Tabla E-4 detallan los bytes de estado para salida continua estándar.

Tabla E-2: Definiciones de bit del byte de estado A

Bits 2, 1 y 0			
2	1	0	Ubicación del punto decimal
0	0	0	XXXXX00
0	0	1	XXXXX0
0	1	0	XXXXXX
0	1	1	XXXXX.X
1	0	0	XXXX.XX
1	0	1	XXX.XXX
1	1	0	XX.XXXX
1	1	1	X.XXXXX
Bits 4 y 3			
4	3	Código de composición	
0	1	X1	
1	0	X2	
1	1	X5	
Bit 5			Siempre = 1
Bit 6			Siempre = 0

Tabla E-3: Definiciones de bit del byte de estado B

Bits de estado	Función
Bit 0	Bruto = 0, Neto = 1
Bit 1	Signo, Positivo = 0, Negativo = 1
Bit 2	Fuera de rango = 1 (capacidad excedida o abajo de cero)
Bit 3	Movimiento = 1, Estable = 0
Bit 4	lb = 0, kg = 1 (vea también byte C de estado, bits 0, 1 y 2)
Bit 5	Siempre = 1
Bit 6	Cero no capturado después del encendido = 1

Tabla E-4: Definiciones de bit del byte de estado C

Bits 2, 1 y 0			Descripción del peso
2	1	0	
0	0	0	lb o kg, seleccionado por byte B de estado, bit 4
0	0	1	gramos (g)
0	1	0	toneladas métricas (t)
0	1	1	onzas (oz)
1	0	0	no se usa
1	0	1	no se usa
1	1	1	toneladas cortas (ton)
1	1	1	sin unidades
Bit 3			Solicitud de impresión = 1
Bit 4			Datos de expansión x 10 = 1, Normal = 0
Bit 5			Siempre = 1
Bit 6			Siempre = 0

E.3.2. Salida continua en pesaje de animales

Cuando se selecciona la aplicación de pesaje de animales, los datos en la salida continua operan de manera diferente. Esto se hace de modo que la pantalla remota pueda mostrar el peso promedio total que está en la plataforma.

Antes de que comience el ciclo de pesaje de animales, la salida continua opera como normal. Cuando comienza el ciclo de pesaje de animales, los datos en la salida continua cambian para transmitir asteriscos (2Ah) en el campo de peso mostrado y ceros en el campo de peso de tara. Esto continúa hasta que se determina el peso procesado.

Después del ciclo de promediación, el peso promediado se muestra en la pantalla del IND246 y la salida continua transmite el peso promediado en el campo de peso mostrado. Esto continúa siempre y cuando la pantalla muestre el peso promedio procesado. Durante este tiempo, si se ha tomado alguna tara, el peso de tara aún se envía en el campo de peso de tara en la salida continua.

Cuando la pantalla de peso del terminal cambia nuevamente para mostrar el peso activo de la báscula, la salida continua regresa a normal.

E.3.3. Salida continua extendida

La salida continua extendida es una línea de mensaje de 24 bytes que es una extensión del formato de salida continua de 17 bytes estándar. Los bytes adicionales proporcionan una dirección de nodo y bits de aplicación personalizada de manera opcional. Se puede seleccionar un carácter de suma de comprobación.

El terminal IND246 es compatible sólo con la aplicación de punto a punto del formato continuo extendido. La aplicación de punto múltiple no es compatible.

La Tabla E-5 describe el formato de salida continua extendida. La salida adquiere la forma mostrada aquí:

<SOH><ADR><SB-1><SB-2><SB-3><SB-4><WWWWWWWWW><TTTTTTT><CR><CKS>

Tabla E-5: Formato de salida continua extendida

Character	Status						Indicated Weight							Tare Weight											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Data	SOH	ADR	SB1	SB2	SB3	SB4	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	T	T	T	T	T	T	T	CR	CKS
Note	A	B	C				D							E							F	G			

■ Notas del formato de salida continua extendida:

1. Inicio ASCII de carácter de encabezado <SOH> (01xh)
2. Carácter de dirección siempre presente. La dirección siempre es "1" (31xh).
3. Bytes de estado 1 a 4. Consulte la Tabla E-6, la Tabla E-7, la Tabla E-8 y la Tabla E-9.
4. Peso mostrado (bruto o neto). Nueve (9) dígitos ASCII incluyendo signo negativo y punto decimal. Los ceros iniciales se configuran para espacios (20H). Se envía inmediatamente un signo negativo (2DH) antes que MSD para pesos negativos. Los dígitos enviados cuando los datos son inválidos pueden ser peso, ceros o espacios (el dispositivo receptor debe ignorarlos). Este campo también puede contener códigos de error asíncronos cuando se configura el bit inválido de datos.
5. Peso de tara. Ocho (8) dígitos ASCII incluyendo punto decimal. Los ceros iniciales se configuran para espacios (20xh).
6. Retorno de carro ASCII <CR> (0Dxh).
7. Suma de comprobación opcional. Este carácter es el complemento de los 2 de la suma de los 7 bits menos significativos de todos los caracteres precedentes incluyendo el <SOH> y el <CR>. El carácter de suma de comprobación se transmite con la misma paridad que todos los demás caracteres.

La Tabla E-6, la Tabla E-7, la Tabla E-8 y la Tabla E-9 indican las funciones de los bytes de estado 1, 2, 3 y 4.

Tabla E-6: Definiciones de byte de estado 1

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Unidades
0	0	0	0	Ninguno
0	0	0	1	libras
0	0	1	0	kilogramos
0	0	1	1	gramos
0	1	0	0	toneladas métricas
0	1	0	1	toneladas cortas
0	1	1	0	No se usa

Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Unidades
0	1	1	1	No se usa
1	0	0	0	onzas
1	0	0	1	No se usa
1	0	1	0	No se usa
1	0	1	1	No se usa
1	1	0	0	No se usa
1	1	0	1	No se usa
1	1	1	0	No se usa
1	1	1	1	No se usa
Bit 4			Centro de cero = 1	
Bit 5			Siempre = 1	
Bit 6			Peso en movimiento = 1	

Tabla E-7: Definiciones de byte de estado 2

Bit	Descripción	
Bit 0	Modo bruto o neto, neto = 1	
Bit 2	Bit 1	Tipo de tara
0	0	Sin tara
0	1	Tara semiautomática
1	0	Tara predeterminada
1	1	No se usa
Bit 3	Siempre = 0	
Bit 4	Siempre = 0	
Bit 5	Siempre = 1	
Bit 6	Expandido 10 veces = 1	

Tabla E-8: Definiciones de byte de estado 3

Bit	Descripción
0	Datos no válidos = 1
1	Fuera de rango bajo cero = 1
2	Fuera de rango por arriba de la capacidad = 1
3	En el encendido (cero no capturado) = 1
4	Impresión iniciada = 1
5	Siempre = 1
6	No se usa

Tabla E-9: Definiciones de byte de estado 4

Bit	Descripción
0	Siempre = 0
1	Siempre = 0

Bit	Descripción
2	Siempre = 0
3	Siempre = 0
4	Siempre = 0
5	Siempre = 1
6	Siempre = 0

■ Notas de la salida continua extendida adicional

- El bit no válido de datos en el byte de estado 3 indica un valor por arriba de la capacidad, una condición por debajo de cero u otras condiciones que indican que el valor del peso puede no ser válido. Cualquier dispositivo que lea la salida continua debe monitorear el bit no válido de datos y manejar los datos como corresponda.
- Los bits de la aplicación en el byte de estado 4 se usan para funciones específicas por parte de otras terminales y no se usan en el terminal IND246.
- Además de establecer el bit de datos no válidos en 1 en el byte de estado 3 cuando los datos de peso no están disponibles, el campo de datos del peso indicado podría reemplazarse por un código de error asíncrono. El campo de peso de 9 caracteres se reemplaza con el siguiente formato de datos de código de error:

Carácter del campo del peso indicado	Descripción
1	Siempre "E" (45xh) para indicar un mensaje de error
2 – 5	Origen del error
6 – 7	Código de error
8 – 9	Espacio (20 hex)

E.3.4. Salida multicontinua

El modo de salida multicontinua sólo funciona cuando la aplicación de pesaje de animales está habilitada y la operación del modo 2 (múltiples animales) está seleccionada. Este modo de salida continua es compatible con pantallas remotas múltiples para los tres campos de datos de la operación del modo 2. Los tres campos son: cantidad de animales, peso promedio por animal y peso total promedio. Hay dos variantes de salida multicontinua: multicontinua 1 y 2.

El campo 'Cantidad de animales' en la salida se actualiza cuando se ha ingresado un nuevo valor de cantidad. Los campos de peso animal promedio y peso total se transmiten solamente mientras estos valores están en la pantalla. Cuando se borra la pantalla, se envían espacios (20h) para estos campos.

E.3.4.1. Multicontinua 1

La salida continua se utiliza con marcadores multibáscula (excepto 8616). La línea consiste en mensajes separados para cada uno de los tres campos de datos.

La Tabla E-10 muestra la estructura para cada uno de los tres mensajes. El carácter de identificación del campo de datos (por ejemplo, 01H) reemplaza el carácter inicial STX típico en la salida.

Tabla E-10: Formato multicontinuo 1

Carácter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Datos	ADR	SWA	SWB	SWC	W	W	W	W	W	W	T	T	T	T	T	T	CR	CKS
Notas	1	2			3						4						5	6

■ **Notas del formato de salida multicontinua 1:**

1. <ADR> es el carácter ASCII en hexadecimal que representa la dirección del campo de datos 01h=cantidad de animales, 02h=peso promedio por animal, 03h=peso total promedio.
2. <SWA>, <SWB>, <SWC> son bytes de palabras de estado A, B y C. Consulte las tablas de identificación de bit estándar de salida continua (Tabla E-2, Tabla E-3 y Tabla E-4) para la definición de bit individual.
3. Campo de datos. Seis dígitos, sin punto decimal o signo. Los ceros a la izquierda se reemplazan por espacios.
4. Peso de tara. Seis dígitos, sin punto decimal o signo. Estos datos siempre serán todos espacios para cantidad de animales y peso promedio por campos de animales.
5. <CR> Retorno de carro ASCII, 0d hexadecimal.
6. <CKS> es el carácter de suma de verificación, complemento de 2 de los 7 bits de orden inferior de la suma binaria de todos los caracteres en una línea que precede a la suma de verificación, incluyendo el CR.

La salida de cada uno de los tres campos ocurre en secuencia y luego se repiten los tres campos. La Tabla E-11 muestra una transmisión de datos de ciclo completo. Esta salida representa:

- Una cantidad de 8 animales
- Un peso promedio por animal de 803 libras
- Un peso total promedio de 6426 libras.

Tabla E-11: Línea de datos completa de multicontinua 1

Cantidad de animales (8)																			
Carácter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Datos	SOH	2Ah	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	38h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	CR	CKS

Peso promedio por animal (803 lb)																			
Carácter	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Datos	STX	2Ah	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	38h	30h	33h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	CR	CKS

Peso total promedio (6426 lb)																		
Carácter	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Datos	EOT	2Ah	20 h	20 h	20 h	20 h	36h	34h	32h	36h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	CR	CKS

E.3.4.2.

Multicontinua 2

Esta salida continua se utiliza con pantallas remotas de multibáscula y marcador 8618 (establecida para el protocolo P:22).

La cadena consiste en mensajes separados para cada báscula habilitada. El carácter inicial para cada campo siempre es STX. Cada campo de datos es identificado mediante el código binario del número de campo en los tres bits menos significativos (0-2) del byte de estado C; consulte la Tabla E-15. La estructura para cada mensaje se muestra en la Tabla E-12.

Tabla E-12: Formato de datos multicontinuo 2

Carácter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Datos	STX	SWA	SWB	SWC	W	W	W	W	W	W	T	T	T	T	T	T	CR	CKS
Notas	1	2		3						4				5	6			

■ **Notas del formato de salida multicontinua 2:**

1. <STX> Inicio ASCII de carácter de texto, hexadecimal 02.
2. <SWA>, <SWB>, <SWC> son bytes de palabras de estado A, B y C. Consulte la Tabla E-13, la Tabla E-14 y la Tabla E-15 para la definición de bit individual.
3. Campo de datos. Seis dígitos, sin punto decimal o signo. Los ceros a la izquierda se reemplazan por espacios.
4. Peso de tara. Seis dígitos, sin punto decimal o signo. Estos datos siempre serán todos espacios para cantidad de animales y peso promedio por campos de animales.
5. <CR> Retorno de carro ASCII, Od hexadecimal.
6. <CKS> es el carácter de la suma de comprobación. Complemento de 2 de los 7 bits de orden inferior de la suma binaria de todos los caracteres en una línea que precede a la suma de verificación, incluyendo el STX y CR.

Las siguientes tablas detallan los bytes de estado para salida multicontinua 2.

Tabla E-13: Multicontinua 2 – Byte de estado A

Bit 0	Bit 1	Bit 2	Ubicación del punto decimal
0	0	0	XXXX00
1	0	0	XXXXX0
0	1	0	XXXXXX
1	1	0	XXXXX.X
0	0	1	XXXX.XX
1	0	1	XXX.XXX
0	1	1	XX.XXXX
1	1	1	X.XXXXX

Bit 3	Bit 4		Código de composición
1	0		X1
0	1		X2
1	1		X5
Bit 5			Siempre = 1
Bit 6			Siempre = 0

Tabla E-14: Multicontinua 2 – Byte de estado B

Bits de estado	Función
Bit 0	Bruto=0, Neto=1
Bit 1	Signo, Positivo=0, Negativo=1
Bit 2	Fuera de rango = 1 (capacidad excedida o abajo de cero)
Bit 3	Movimiento=1
Bit 4	lb=0, kg=1 (vea también bit de estado C, bits 0-2)
Bit 5	Siempre=1
Bit 6	En encendido=1

Tabla E-15: Multicontinua 2 – Byte de estado C

Bit 0	Bit 1	Bit 2	Descripción del peso
1	0	0	Cantidad de animales
0	1	0	Peso promedio por animal
1	1	0	Peso total promedio
0	0	1	No se usa
1	0	1	No se usa
Bit 3			Solicitud de impresión=1
Bit 4			Datos de expansión x10=1
Bit 5			Siempre=1
Bit 6			Siempre=0

La salida de cada uno de los tres campos ocurre en secuencia y luego se repiten los tres campos. La Tabla E-16 muestra una transmisión de datos de ciclo completo. Los bloques amarillos indican las palabras de estado que contienen la dirección y los bloques verdes indican los datos.

- Una cantidad de 8 animales
- Un peso promedio por animal de 803 libras
- Un peso total promedio de 6426 libras.

Tabla E-16: Línea de datos completa de multicontinua 2

Cantidad de animales (8)																		
Carácter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Datos	STX	2Ah	20 h	21h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	38h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	CR	CKS

Peso promedio por animal (803 lb)																		
Carácter	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Datos	STX	2Ah	20 h	22h	20 h	20 h	20 h	38h	30h	33h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	CR	CKS

		Peso total promedio (6426 lb)																	
Carácter	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
Datos	STX	2Ah	20 h	23h	20 h	20 h	36h	34h	32h	36h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	20 h	CR	CKS	

E.4. Pantallas remotas

La aplicación Pesaje de animales está diseñada para operar con la familia de pantallas remotas METTLER TOLEDO ADI. La función depende del modo de aplicación que esté seleccionado en la configuración en F2.5.1.1.

En Modo 1, la salida continua estándar está modificada para enviar peso vivo a una pantalla remota simple durante el ciclo de pesaje, y el peso promediado cuando la promediación esté completa.

En Modo 2, el modo Continuo Multi-1 puede usarse para mostrar tres campos separados (la cantidad de animales, el peso promediado total y el peso animal promedio) simultáneamente en tres pantallas remotas separadas.

El formato Continuo extendido no está configurado para usarse con la aplicación Pesaje de animales.

E.4.1. Salida continua

Esta característica puede usarse en el Modo 1 o en el Modo 2 de la operación Pesaje de animales. Se usa una sola pantalla remota para mostrar peso vivo de báscula hasta que inicia el ciclo de promediación. Durante el ciclo de promediación, el campo de peso indicado se cambia a asteriscos que harán que la familia ADI de pantallas remotas se ponga en blanco. Cuando se determina el peso promediado, el peso promedio se mostrará en la pantalla remota hasta que finalice el ciclo (solicitud de IMPRESIÓN). Una vez que finalice el ciclo, la pantalla remota regresará para mostrar peso vivo de báscula hasta que inicie el siguiente ciclo.

Cuando se usa una pantalla remota simple, se puede usar el COM1 (RS-232) o el COM2 opcional (RS-232 o RS-422) para enviar datos desde el terminal. Consulte el Manual de Instalación y servicio ADI para los detalles de cableado.

Programa la pantalla remota ADI con los valores que se muestran en la Tabla E-17.

Tabla E-17: Programación de ADI: Salida continua

No. de opción	Valor	No. de opción	Valor	No. de opción	Valor	No. de opción	Valor
1	Apagado	8	Apagado	15	Apagado	22	Apagado
2	1 (Encendido)	9	Apagado	16	Apagado	23	Apagado
3	Apagado	10	Apagado	17	Apagado	24	Apagado

No. de opción	Valor	No. de opción	Valor	No. de opción	Valor	No. de opción	Valor
4	Apagado	11	Apagado	18	42	25	Apagado
5	Apagado	12	Apagado	19	Apagado		
6	Apagado	13	Apagado	20	Apagado		
7	Apagado	14	Apagado	21	Apagado		

E.4.2. Salida continua Multi-1

Esta característica deberá usarse solo en el Modo 2 de operación. Se usan una, dos o tres pantallas remotas, cada una mostrando un campo de información. A cada pantalla remota se le asigna una dirección en su configuración (Opción 11) de modo que muestre uno de los tres campos que está enviando el terminal. Las asignaciones de direcciones se muestran en la Tabla E-18.

Tabla E-18: Direcciones de pantallas remotas para la operación en Modo 2

Dirección	Campo para mostrar
1	Cantidad de animales
2	Peso promedio por animal
3	Peso total de todos los animales

Programa las pantallas remotas ADI con los valores mostrados en la Tabla E-19. Observe que la Opción 11 establece el campo a ser mostrado, como se ilustra en la Tabla E-18.

Tabla E-19: Programación de ADI: Salida continua Multi 1

No. de opción	Valor	No. de opción	Valor	No. de opción	Valor	No. de opción	Valor
1	Apagado	8	Apagado	15	Apagado	22	Apagado
2	1 (Encendido)	9	Apagado	16	Apagado	23	Apagado
3	Apagado	10	Apagado	17	Apagado	24	Apagado
4	Apagado	11	1, 2 o 3	18	Apagado	25	Apagado
5	Apagado	12	Apagado	19	Apagado		

No. de opción	Valor	No. de opción	Valor	No. de opción	Valor	No. de opción	Valor
6	Apagado	13	Apagado	20	Apagado		
7	Apagado	14	Apagado	21	Apagado		

Para conectar dos o tres pantallas remotas ADI juntas, se debe instalar la opción COM2 del terminal y se debe usar la comunicación RS-422. Programe el IND246 COM2 para salida de RS-485 y cablee las pantallas remotas en paralelo, como se muestra en la Figura E-1. Para distancias mayores de cable, puede ser necesario instalar una resistencia de terminación de 120 ohmios entre las líneas de datos A y B de la última pantalla remota.

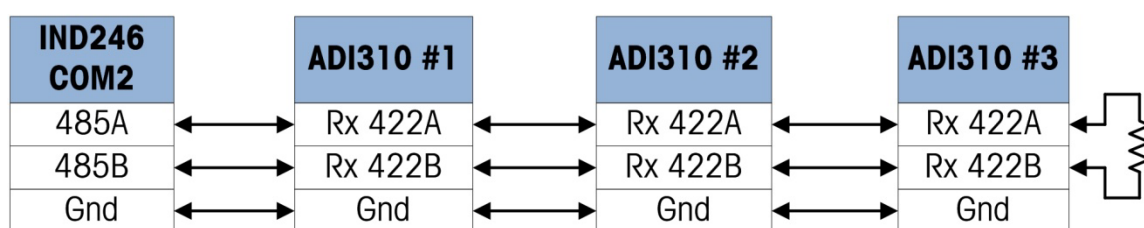


Figura E-1: Cableado de la pantalla remota ADI para salida continua Multi 1 del IND246

E.5. CTPZ

Cuando un puerto serial está programado como por solicitud, salida continua, continua extendida, o salida continua Multi 1 o Multi 2, se asigna automáticamente el modo de entrada CTPZ (borrar, tara, imprimir, cero). El modo de entrada CTPZ proporciona un método para que un dispositivo serial remoto active varias funciones básicas cuando se envíe un carácter de orden a la terminal. No se requiere un carácter de terminación. Los caracteres de orden ASCII remota incluyen:

- C — Borra la báscula a peso bruto
- T — Determina la tara de la báscula (provoca una tara de botón de presión)
- P — Inicia una orden de impresión
- Z — Pone en cero la báscula

Todos los demás caracteres se ignoran. Observe que algunas aplicaciones tienen comandos seriales agregados. Estos se describen en los detalles de la aplicación en el capítulo Aplicación.

- Los caracteres de orden ASCII deben enviarse en letras mayúsculas.

Ejemplo

Para iniciar una tara de botón de presión, programe la terminal para salida por solicitud o continua en puerto específico, programe los parámetros del puerto serial para que coincidan con el otro dispositivo y después envíe el carácter ASCII "T".

E.6. Protocolo de conjunto de órdenes de interfase estándar (SICS)

El terminal IND246 funciona con el conjunto de órdenes de interfase estándar METTLER TOLEDO (MT-SICS), el cual se divide en cuatro niveles (0, 1, 2, 3), dependiendo de la funcionalidad del dispositivo. Estas terminales son compatibles con partes de los niveles 0 y 1:

- MT-SICS nivel 0: Conjunto de órdenes para el dispositivo más simple.
- MT-SICS nivel 1: Extensión del conjunto de órdenes para dispositivos estándar.

Una característica de esta interfase es que las órdenes combinadas en los niveles 0 y 1 MT-SICS son idénticas para todos los dispositivos. Las estaciones de trabajo con los dispositivos más sencillos de pesaje y las de pesaje completamente extendido pueden reconocer las órdenes de los niveles 0 y 1 MT-SICS.

E.6.1. Número de versión del MT-SICS

Cada nivel de MT-SICS tiene su propio número de versión que puede solicitarse con la orden I1 del nivel 0. La terminal funciona con:

- MT-SICS nivel 0, versión 2.2x (excepto la orden ZI)
- MT-SICS nivel 1, versión 2.2x (excepto las órdenes D, DW y K)

Formatos de órdenes

Cada orden que recibe la báscula a través de la interfase SICS se acepta mediante una respuesta hacia el dispositivo transmisor. Las órdenes y respuestas son cadenas de datos con un formato fijo. Las órdenes enviadas a la terminal están formadas por uno o más caracteres del conjunto de caracteres ASCII. Las órdenes deben ser en mayúsculas.

Los parámetros de la orden deben estar separados unos de otros y del nombre de la orden por un espacio (20xh); en los ejemplos mostrados en esta sección, un espacio está representado por un _).

Cada orden debe terminarse mediante <CR>< LF> (0Dxh, 0Axh).

Los caracteres <CR> y <LF>, que pueden ingresarse mediante las teclas **ENTER** o **RETROCESO** de la mayoría de teclados numéricos de las terminales para PC, no se muestran en esta descripción; sin embargo, es esencial que se incluyan para comunicación con la terminal.

Ejemplo

Orden para tarar la terminal:

"TA_20.00_lb" (no se muestran los terminadores de la orden <CR>< LF>.)

E.6.2. Formatos de respuesta

Todas las respuestas enviadas por la terminal al dispositivo de transmisión para aceptar las órdenes recibidas tienen uno de los siguientes formatos:

- Respuesta con valor de peso
- Respuesta sin valor de peso
- Mensaje de error

E.6.2.1. Formato de la respuesta con valor de peso

La siguiente es una descripción general de la respuesta con valor de peso:

ID	ID	Estado	Status	Valor de peso	Unidad	Unit	C_R	L_F
	1-2		1		10		1-3	
caracteres	caracteres	caracteres	caracter	caracteres	caracteres	caracteres	characters	

ID – Identificación de la respuesta.

__ – Espacio (20xh)

Estado – Estado de la terminal. Vea la descripción de las órdenes y respuestas.

Valor de peso – Resultado del pesaje, el cual se muestra como un número de 10 dígitos, incluyendo un signo inmediatamente frente al primer dígito. El valor de peso aparece ajustado a la derecha. Los ceros que preceden se suprimen con excepción del cero a la izquierda del punto decimal.

Unidad – Unidad del peso mostrado.

CR – Retorno de carro (ODxh.)

LF – Alimentación de línea (OAxh)

Comentario – los caracteres <CR> y <LF> no se muestran en esta descripción.

Ejemplo

Respuesta con un valor de peso estable de 0.256 kg:

S _ S _ _ _ _ _ 0.256 _ kg

E.6.2.2. Formato de la respuesta sin valor de peso

La siguiente es una descripción de la respuesta sin valor de peso:

ID	ID	Estado	Status	Parámetros	Unidad	C_R	L_F
	1-4		1				
caracteres	caracteres	caracteres	character				

ID – Identificación de la respuesta.

__ – Espacio (20xh)

Estado – Estado de la terminal. Vea la descripción de las órdenes y respuestas.

Parámetros – Código de respuesta dependiente de una orden.

CR – Retorno de carro (ODxh)

LF – Alimentación de línea (OAxh)

Comentario – los caracteres <CR> y <LF> no se muestran en esta descripción.

Formato de mensaje de error

Hay tres mensajes diferentes de error. La identificación siempre está compuesta por dos caracteres:

- ES – Error de sintaxis
La terminal no ha reconocido la orden recibida.
- ET – Error de transmisión
La báscula ha recibido una orden “defectuosa”, tal como un error de paridad.
- EL – Error de lógica
La terminal no puede ejecutar la orden recibida.
- CR – Retorno de carro (ODxh)
- LF – Alimentación de línea (OAxh)

Comentario – los caracteres <CR> y <LF> no se muestran en esta descripción.

E.6.3. Sugerencias para el programador

Las sugerencias para crear una comunicación sólida con la terminal mediante el protocolo SICS incluyen:

E.6.3.1. Orden y respuesta

Mejore la confiabilidad del software de aplicación haciendo que el programa evalúe la respuesta de la terminal a la orden. La respuesta es el reconocimiento de que la terminal ha recibido la orden.

E.6.3.2. Reinicio

Al establecer la comunicación entre la terminal y el sistema, envíe una orden de reinicio a la terminal para permitir un inicio desde un estado determinado. Cuando la terminal o el sistema se apagan o encienden, se pueden recibir o enviar caracteres defectuosos.

E.6.3.3. Comillas (“ ”)

Las comillas incluidas en las respuestas a las órdenes se utilizan para designar campos y siempre se envían.

E.6.4. Órdenes y respuestas del MT-SICS nivel 0

La terminal recibe una orden de la computadora del sistema y acepta la orden con una respuesta apropiada. Las siguientes secciones contienen una descripción del conjunto de órdenes en orden alfabético con las respuestas asociadas. Las órdenes y respuestas se cierran con <CR> y <LF>. Estos caracteres de terminación no se muestran en la siguiente descripción, pero siempre deben ingresarse con las órdenes o enviarse con las respuestas.

Las siguientes órdenes del MT-SICS nivel 0 están disponibles:

- | | |
|----|---|
| I0 | Consulta de todas las órdenes MT-SICS implementadas |
| I1 | Consulta del nivel del MT-SICS y versiones MT-SICS |
| I2 | Consulta de datos de la báscula |
| I3 | Consulta de la versión de SW de la báscula y número de definición de tipo |

I4	Consulta de número de serie
S	Enviar valor de peso estable
SI	Enviar valor de peso inmediatamente
SIR	Enviar valor de peso inmediatamente y repetir
Z	Cero
@	Reiniciar (borrar memoria intermedia serial)

Las siguientes son descripciones detalladas de estas órdenes del nivel 0:

E.6.4.1.

IO: CONSULTA DE TODAS LAS ÓRDENES MT-SICS IMPLEMENTADAS

Orden:	IO	
Respuesta:	IO_B_0_"IO"	Orden de nivel 0 "IO" implementada
	IO_B_0_"I1"	Orden de nivel 0 "I1" implementada
	IO_B_0_"I2"	Orden de nivel 0 "I2" implementada
	IO_B_0_"I3"	Orden de nivel 0 "I3" implementada
	IO_B_0_"I4"	Orden de nivel 0 "I4" implementada
	IO_B_0_"S"	Orden de nivel 0 "S" implementada
	IO_B_0_"SI"	Orden de nivel 0 "SI" implementada
	IO_B_0_"SIR"	Orden de nivel 0 "SIR" implementada
	IO_B_0_"Z"	Orden de nivel 0 "Z" implementada
	IO_B_0_"@"	Orden de nivel 0 "@" implementada
	IO_B_0_"SR"	Orden de nivel 1 "SR" implementada
	IO_B_0_"T"	Orden de nivel 1 "T" implementada
	IO_B_0_"TA"	Orden de nivel 1 "TA" implementada
	IO_B_0_"TAC"	Orden de nivel 1 "TAC" implementada
Respuesta:	IO_A_1_"TI"	Orden de nivel 1 "TI" implementada (última orden)
Respuesta:	IO_I	No se puede ejecutar la orden en este momento.

E.6.4.2.

I1 – CONSULTA DEL NIVEL DEL MT-SICS Y VERSIONES MT-SICS

Orden:	I1	
Respuesta:	I1_A_"_"_"2.2x"_"2.2x"_"_"_"	
	""	Ningún nivel implementado completamente
	2.2x	Nivel 0, versión V2.2x
	2.2x	Nivel 1, versión V2.2x
	""	Sin órdenes MT-SICS 2
	""	Sin órdenes MT-SICS 3
Respuesta:	I1_I	Orden entendida, no ejecutable por el momento.

Comentarios

- Para el nivel MT-SICS, sólo se mencionan niveles implementados completamente. En este caso, ni el nivel 0 ni el nivel 1 se implementaron completamente y por tanto el nivel no está especificado.

- En el caso de la versión del MT-SICS, todos los niveles están especificados incluyendo los que se implementaron sólo parcialmente.

E.6.4.3. I2 – CONSULTA DE DATOS

Orden: I2

Respuesta: I2_A_“IND246_Estándar_50.00_kg”
 IND246 Número de modelo de la terminal
 Estándar Funcionalidad estándar
 50.00 kg Capacidad y unidad primaria de la báscula

Respuesta: I2_I Orden entendida, no ejecutable por el momento.

Comentarios

- El número de caracteres en el campo “texto” depende de la capacidad de la báscula.

E.6.4.4. I3 – CONSULTA DE VERSIÓN DE SOFTWARE

Orden: I3

Respuesta: I3_A_“1.00”
 1.00 Versión de software del cliente de la terminal

Respuesta: I3_I Orden entendida, no ejecutable por el momento.

Comentario

- El número de caracteres de “texto” depende del nivel de la revisión.

E.6.4.5. I4 – CONSULTA DE NÚMERO DE SERIE

Orden: I4

Respuesta: I4_A_“123456”
 123456 Número de serie de la terminal

Respuesta: I4_I Orden entendida, no ejecutable por el momento.

Comentarios

- La respuesta del número de serie es el contenido del número de serie variable (#301) de la terminal según se ingresa en la configuración.

E.6.4.6. S – ENVIAR VALOR DE PESO ESTABLE

Orden: S

Respuesta: S_S_ _ _ _ _ 436.2_lb
 436.2 peso estable mostrado
 lb unidad de peso

Respuesta: S_I Orden entendida, no ejecutable por el momento.

Respuesta: S_+ Terminal en rango de carga excesiva.

Respuesta: S_- Terminal en rango de carga por debajo de su capacidad.

Comentarios

- La terminal esperará tres segundos después de recibir una orden "S" por ausencia de movimiento. Si el movimiento no se estabiliza dentro de este tiempo, la orden se aborta y se envía la respuesta S_I.

E.6.4.7. SI – ENVIAR VALOR DE PESO INMEDIATAMENTE

Orden: SI

Respuesta: S_S_ _ _ _ _ 436.2_lb Valor de peso estable.

Respuesta: S_D_ _ _ _ _ 436.2_lb Valor del peso no estable (dinámico).

Respuesta: S_I Orden entendida, no ejecutable por el momento.

Respuesta: S_+ Terminal en rango de carga excesiva.

Respuesta: S_- Terminal en rango de carga por debajo de su capacidad.

Comentarios

- La respuesta a la orden SI es el último valor de peso interno (estable o dinámico) antes de recibir la orden "SI".

E.6.4.8. SIR – ENVIAR EL VALOR DEL PESO INMEDIATAMENTE Y REPETIR

Orden: SIR

Respuesta: S_S_ _ _ _ _ 436.2_lb Valor de peso estable.

Respuesta: S_D_ _ _ _ _ 436.2_lb Valor del peso no estable (dinámico).

Respuesta: S_I Orden entendida, no ejecutable por el momento.

Respuesta: S_+ Terminal en rango de carga excesiva.

Respuesta: S_- Terminal en rango de carga por debajo de su capacidad.

Ejemplo

Orden: SIR

Respuesta: S_D_ _ _ _ _ 129.07_kg

S_D_ _ _ _ _ 129.09_kg

S_S_ _ _ _ _ 129.09_kg

S_S_ _ _ _ _ 129.09_kg

S_D_ _ _ _ _ 114.87_kg

... La báscula continúa enviando valores de peso estable o dinámico

Comentarios

- La orden SIR se sobrescribe o cancela mediante las órdenes S, SI, SR y @.
- La velocidad de salida de datos es aproximadamente 10 por segundo.

E.6.4.9. Z – CERO

Orden: Z

Respuesta: Z_A Orden ejecutada, lo cual significa que la báscula estaba en modo bruto, estaba estable y el peso estaba dentro del rango de captura de cero.

Respuesta: Z_I Orden entendida, no ejecutable por el momento.

Respuesta: Z_+ Se excedió el rango de ajuste de límite de cero superior.

Respuesta: Z_- Se excedió el rango de ajuste de límite de cero inferior.

Comentarios

- El punto de cero calibrado determinado durante la calibración no es influenciado por esta orden.
- La terminal esperará tres segundos después de recibir una orden "Z" por ausencia de movimiento. Si el movimiento no se estabiliza dentro de este tiempo, la orden se aborta y se envía la respuesta Z_I.

E.6.4.10. @ – REINICIO

Orden: @
Respuesta: I4_A_ "12345678"
12345678 Número de serie de la báscula

Comentarios

- Restablece la báscula a la condición encontrada después de encenderla, pero sin llevar a cabo un ajuste de cero.
- Todas las órdenes que esperan respuestas se cancelan.
- Se borra el registro de tara.
- Las órdenes SIR y SR se cancelan.
- La orden reiniciar siempre se ejecuta excepto que una orden de reinicio recibida por la terminal durante el procedimiento de prueba y calibración no pueda procesarse.

E.6.5. Órdenes y respuestas del MT-SICS nivel 1

Las siguientes órdenes del MT-SICS nivel 1 están disponibles:

SR	Enviar valor de peso al cambiar el peso (enviar y repetir)
T	Tarar
TA	Establecer o consultar un valor de tara predeterminado
TAC	Borrar el valor de tara
TI	Tarar inmediatamente

E.6.5.1. SR – ENVIAR EL VALOR DEL PESO AL CAMBIAR DE PESO (ENVIAR Y REPETIR)

Orden: SR_Valor_Unidad
SR
Respuesta: S_S_ _ _ _ _ 105.1_lb Peso estable actual.
S_D_ _ _ _ _ 106.7_lb Valor de peso dinámico.
S_S_ _ _ _ _ 124.3_lb Siguiendo valor de peso estable.
Respuesta: S_I Orden entendida, no ejecutable por el momento.
Respuesta: S_L Orden entendida, parámetro no válido.
Respuesta: S_+ Terminal en rango de carga excesiva.
Respuesta: S_- Terminal en rango de carga por debajo de su capacidad.

Ejemplo

Orden: SR_0.50_kg Enviar valor de peso estable actual seguido de cada cambio de carga ≥ 0.50 kg.
Respuesta: S_S_ _ _ _ _ 100.00_kg Báscula estable.
S_D_ _ _ _ _ 115.23_kg Más de 0.50 kg cargados.

S_S_ _ _ _ 200.00_kg

Báscula estable nuevamente.

Comentarios

- La orden envía el peso estable actual una vez y luego continuamente después de cada cambio de peso mayor o igual al "valor" un valor no estable (dinámico) seguido del siguiente valor estable. Si no se incluye ningún valor preestablecido, el cambio de peso debe ser por lo menos de 12.5% del valor del último peso estable, con un mínimo de 30d.
- SR es sobrescrita o cancelada por las órdenes S, SI, SR, @ e interrupción de hardware.
- Si después de un valor de peso no estable (dinámico) no se ha logrado la estabilidad dentro del intervalo de tiempo de 3 segundos, la respuesta "S _ l" se envía y posteriormente el valor de peso no estable. El tiempo de expiración entonces comienza de nuevo desde el principio.
- El valor del rango debe ingresarse en unidades primarias y debe estar en el rango de 1d hasta la capacidad.

E.6.5.2.

T – TARAR

Orden: T

Respuesta: T_S_ _ _ _ 100.00_kg Tara establecida, lo cual significa que la báscula era estable y que el peso estaba dentro del rango de pesaje.

Respuesta: T_l Orden entendida, no ejecutable por el momento.

Respuesta: T_+ Se excedió el rango de ajuste de límite de cero superior.

Respuesta: T_- Se excedió el rango de ajuste de límite de cero inferior.

Comentarios

- La tara existente es sobrescrita y reemplazada por el nuevo valor de peso de tara predeterminado.
- La terminal esperará tres segundos después de recibir una orden "T" por ausencia de movimiento. Si el movimiento no se estabiliza dentro de este tiempo, la orden se aborta y se envía la respuesta T_l.

E.6.5.3.

TA – CONSULTAR E INGRESAR EL VALOR DE TARA

Orden: TA Consulta del valor de peso de tara

TA_Tare Preset Value_Unit Ingreso de un valor de tara predeterminada.

Respuesta: TA_A_TareWeightValue_Unit Valor del peso de tara actual.

Respuesta: TA_l El valor del peso de tara actual no puede transferirse (la terminal está ejecutando actualmente otra orden, tal como un ajuste de cero).

Respuesta: TA_L Orden entendida, parámetro no válido.

Ejemplo

Orden: TA_10.00_kg Cargue una tara predeterminada de 10 kg.

Respuesta: TA_A_ _ _ _ 10.00_kg Se aceptó en valor de tara de 10.00 kg.

Comentarios

- La tara existente es sobrescrita y reemplazada por el nuevo valor de peso de tara predeterminado.
- La terminal redondeará automáticamente el valor de tara según la capacidad de lectura actual.
- El valor predeterminado debe ingresarse en unidades primarias.

E.6.5.4. TAC – BORRAR EL VALOR DE TARA

Orden: TAC

Respuesta: TAC_A Valor de tara borrado.

Respuesta: TAC_I Orden entendida, no ejecutable por el momento.

E.6.5.5. TI – TARAR INMEDIATAMENTE

Orden: TI

Respuesta: TI_S_WeightValue_Unit Tara establecida, valor de tara estable.

Respuesta: TI_D_WeightValue_Unit Tara establecida, valor de tara no estable (dinámica).

Respuesta: TI_I Orden entendida, no ejecutable por el momento.

Respuesta: TI_L La orden no es ejecutable.

Respuesta: TI_+ Límite superior de rango de tara excedido.

Respuesta: TI_- Límite inferior de rango de tara excedido.

Ejemplo

Orden: TI

Respuesta: TI_D_ _ _ _ 117.57_kg Tara tomada con valor de peso dinámico.

Comentarios

- Cualquier valor de tara previo será sobrescrito por el nuevo valor de peso de tara.
- Los valores de peso determinados durante el movimiento podrían no ser precisos.
- El valor de peso de tara se envía en las unidades actuales.

E.7. Informes

Para imprimir reportes de la memoria alibi, registros de totalización, tabla de objetivos (aplicación Comprobación de peso), tabla de identificaciones (aplicación Conteo), memoria de peso pico (aplicación Peso pico), tabla de identificaciones temporales (aplicación Vehículos) o tabla de identificaciones permanentes (aplicación Vehículos), se debe hacer una conexión para la función "Informes". Cuando se hace una conexión de informes a un puerto serial, siempre que se ejecute un informe y después se imprima, éste será enviado al puerto designado.

El ancho de la línea del informe impreso se selecciona como 40 caracteres u 80 caracteres en la configuración de manera que todos los informes tengan el mismo formato general. Estos formatos son fijos y no pueden cambiarse. También se seleccionan un encabezado y pie de página que consisten en alimentaciones de líneas adicionales y el carácter separador de registro en el sub-bloque Informes de Comunicaciones.

Las siguientes secciones muestran ejemplos de los informes de memoria alibi y de registro de totalización en una impresión de anchos de columna de 40 y de 80. Los informes específicos de aplicación restantes se muestran con detalle en el capítulo Aplicación de este manual.

E.7.1. Memoria alibi

La memoria alibi puede verse o imprimirse. La memoria alibi se puede ver a través del menú Operador (tecla M) y luego seleccionando el ícono ALIBI **Alibi** . Se muestra una pantalla de búsqueda que puede ayudar a reducir el número de registros extraídos a un nivel manejable.

Después de ingresar los criterios de búsqueda deseados, cambie el enfoque al texto INICIAR y presione ENTER. El informe de memoria alibi se ejecutará y aparecerá el primer registro en la pantalla. Explore los resultados con las teclas de navegación ARRIBA y ABAJO. Hay un indicador de barra de desplazamiento a la derecha de la pantalla para indicar el lugar donde está el registro mostrado actualmente en los resultados de la búsqueda.

Al presionar IMPRIMIR con cualquier registro mostrado iniciará la transmisión de los resultados por el puerto programado como Informes. La Figura E-2 y la Figura E-3 muestran ejemplos con los dos registros.

```

Informe de memoria alibi
14:23:47      25/May/2011

25-May-2011   14:22:06      0000014
  27 kg      11.6 kg T      15.4 kg N
*****
25-May-2011   14:22:50      0000015
  27 kg      11.6 kg T      15.4 kg N
*****

```

Figura E-2: Ejemplo de impresión de memoria alibi de 40 columnas

```

Informe de memoria alibi
14:24:19      25/May/2011

25-May-2011   14:22:06   0000014      27 kg      11.6 kg T      15.4 kg N
*****
25-May-2011   14:22:50   0000015      27 kg      11.6 kg T      15.4 kg N
*****

```

Figura E-3: Ejemplo de impresión de memoria alibi de 80 columnas

E.7.2. Informe de totales

El informe de totales solamente imprimirá los campos que han sido habilitados para la función de totalización. Si se ha deshabilitado la función de subtotal, ese campo no aparecerá en el informe. El ejemplo de la Figura E-4 incluye los campos de gran total y subtotal. Sólo hay un informe independientemente de la selección del ancho de línea.

Informe de totales		
14:25:39	20/Jul/2007	
Subtotal:	n = 6	86.19 kg
Gran Total:	n = 27	372.76 kg

Figura E-4: Ejemplo de informe de totales

E.8. Acceso a variable

Todos los parámetros de configuración y algunos activadores y estados en la terminal están disponibles a través de una conexión llamada "Acceso a variable". Esta es una asignación de interfase serial en el COM1 que permite a los clientes remotos enviar órdenes y datos de la terminal.

E.8.1. Conexión

Para tener acceso a las variables en el terminal IND246, el puerto COM1 debe usarse y debe asignarse como acceso a variable en el menú de configuración conexión.

Asegúrese de que el puerto serial del dispositivo remoto coincida con los parámetros seleccionados para el puerto COM1. Esto incluye la velocidad en baudios, bits de datos, bit de paridad y bit de detención 1.

Conecte un cable RS-232 entre la PC del cliente remoto y el puerto COM1 de la 246.

Abra un programa para comunicarse con la terminal (uno como HyperTerminal). Consulte la sección de órdenes para entender cómo deben estructurarse las órdenes.

E.8.2. Órdenes

La IND246 es compatible con dos órdenes: lectura y escritura. Algunas variables son sólo lectura y algunas pueden ser tanto lectura como escritura. Una respuesta siempre se envía después de una solicitud de lectura u orden de escritura. Si se solicitan un formato y variable válidos en una lectura, se enviará la respuesta 1 descrita más adelante. Si el formato es incorrecto o se solicita un nombre erróneo, se enviará un error como en la respuesta 2. Una orden de escritura recibirá un reconocimiento (ASCII <ACK> - 06xh) para una orden aceptada o un reconocimiento negativo (ASCII <NAK> - 15xh) para una orden o dato no válido.

Se requiere un carácter de espacio entre el número índice y los datos que se están enviando. Estos caracteres se muestran como <SP> (20xh) en los ejemplos. Todas las órdenes y respuestas se terminan con un retorno de carro y un carácter de alimentación de línea. Estos caracteres se muestran como <CR><LF> (0Dxh, 0Axh).

E.8.2.1. Variables individuales

El programa de PC puede conectarse con el terminal IND246 para leer y escribir variables específicas según los siguientes ejemplos. La lista de números de índice se proporciona en la siguiente sección.

Solicitud de lectura:	R(número índice)<CR><LF>
Leer valor del filtro:	R119<CR><LF>
Respuesta 1 (válida):	R119<SP>1<CR><LF>
Leer valor del filtro:	R179<CR><LF>
Respuesta 2 (error):	R179<SP> Error: Solicitud no válida<CR><LF>
Solicitud de escritura:	W(número índice)<SP>xxxxx<CR><LF>
Escribir valor de objetivo:	W611<SP>42.75<CR><LF>
Respuesta 1 (válida):	<ACK><CR><LF> (se aceptan los datos)
Respuesta 2 (error):	<NAK><CR><LF> (los datos o variable no son válidos)

E.8.2.2. Bloques de variables

Se puede leer o escribir un bloque completo de datos en una ocasión al usar el índice de un bloque completo (por ejemplo 100, 200, etc.). Cada campo del bloque se separa con el símbolo “^” (5Eh). Si no se van a cambiar datos en un campo específico, el campo puede dejarse vacío (sin datos nuevos).

Solicitud de lectura de bloque:	R(número índice)<CR><LF>
Leer bloque objetivo:	R610<CR><LF>
Respuesta 1 (válida):	R610<SP>62.00^0.03^0.04^1.20^4.8<CR><LF>
Leer bloque objetivo:	R650<CR><LF>
Respuesta 2 (error):	R650<SP>Error: Solicitud no válida<CR><LF>

El ejemplo de escritura de bloque descargará un nuevo objetivo (50.00), -tol (0.05), +tol (0.08) y alimentación fina (5.30) y usará el valor de derrame previo.

Solicitud de escritura de bloque:	W(número índice)<SP>xx^xx^xx<CR><LF>
Escribir valor de objetivo:	W610<SP>50.00^0.05^0.08^5.30<CR><LF>
Respuesta 1:	<ACK><CR><LF>
Respuesta 2:	<NAK><CR><LF> (si los datos o variable no son válidos)

E.8.3. Lista de variables

Los siguientes grupos de variables son compatibles con el terminal IND246.

E.8.3.1. Estado de la báscula (sólo lectura)

Índice	Nombre	Descripción	Notas
000	Bloque de estado de la báscula	Todo el bloque de estado de la báscula	
001	Peso mostrado	Formato: unidad<SP>de peso. El peso es siempre 8 caracteres (incluyendo decimales) con espacios a la izquierda y la unidad siempre es de 3 caracteres.	Se incluye la unidad de peso.

Índice	Nombre	Descripción		Notas
002	Estado de la báscula	b0	0 – modo bruto 1 – modo neto	Este carácter es el mismo que el byte de estado B en la línea de salida continua.
		b1	0 – peso positivo 1 – peso negativo	
		b2	0 – en rango de pesaje normal 1 – fuera de rango (capacidad excedida o abajo de cero)	
		b3	0 – sin movimiento 1 – movimiento	
		b4	0 – lb, g, t, ton 1 – kg	
		b5	Siempre "1"	
		b6	0 – cero no capturado desde el arranque 1 – cero capturado después del arranque	
		b7	Siempre "1"	
003	Peso de tara	Formato: Peso<SP>unidad. El peso es siempre 8 caracteres (incluyendo decimales) con espacios a la izquierda y la unidad siempre es de 3 caracteres.		Se incluye la unidad de peso.
004	Conteos brutos	Formato: siempre 7 dígitos con ceros a la izquierda.		

E.8.3.2. Estado de DIO y objetivo (sólo lectura)

Índice	Nombre	Descripción	
010	Bloque de estado de DIO y objetivo	Bloque de estado de DIO y objetivo completo	
011	Entradas de DIO – Estado	b0	Entradas de DIO – Estado
		b1	
		b2-b5	
		b6-b7	
012	Salidas DIO Estado	b0	Salida, 1, 0 – APAGADO, 1 – ENCENDIDO
		b1	Salida, 2, 0 – APAGADO, 1 – ENCENDIDO
		b2	Salida, 3, 0 – APAGADO, 1 – ENCENDIDO
		b3	Salida, 4, 0 – APAGADO, 1 – ENCENDIDO
		b4-b5	Siempre "0"
		b6-b7	Siempre "1"
013	Estado de objetivo	b0	Debajo del objetivo 0 – SALIDA, 1 – ENTRADA
		b1	Por arriba del objetivo 0 – SALIDA, 1 – ENTRADA
		b2	En tolerancia, 0 – SALIDA, 1 – ENTRADA
		b3	Siempre "0"
		b4	Siempre "0"

E.8.3.3.

Información del terminal (sólo lectura)

Índice	Nombre	Descripción	
		b5	Siempre "0"
		b6-b7	Siempre "1"

Índice	Nombre	Descripción			Notas
020	Bloque de información del terminal	Bloque de información del terminal completo			
021	Tarjeta principal Tipo	0 – Versión CA 1 – Versión CC 2 – Versión POWERCELL			
022	Opción COM/DIO	0 – No disponible 1 – RS232/RS485 2 – USB 3 – E/S discretas 4 – RS232/RS485 + E/S discretas 5 – USB + E/S discretas			
023	Tarjeta opcional de interfaz de red	0 – Ninguna 1 – Ethernet 2 – Inalámbrica 3 – Bluetooth			
024	Versión software	#.## si publicado o #.##xddd-mmm-aa si no publicado			Ejemplos: 1.00 (publicado), 0.13x14-Oct-08 (no publicado)
025	Estado del interruptor	b0	SW1-1	Seguridad de Pesos y Medidas	
		b1	SW1-1	Reinicio maestro	
		b2	SW1-1	Carga de software de aplicación	
		b3	SW1-1	Reinicio maestro, incluyendo calibración	
		b4	SW1-1	Modo de prueba de fábrica	
		b5	SW1-1	Entrar a configuración	
		b6	Siempre "1"		
026	Estado de ajuste	0 – Ajuste aceptable 1 – Ajuste en progreso 10 – Ajuste en dinámico 255 – Falla de ajuste			
027	Resultado de prueba de COM	0 – Normal, no en modo de prueba 1 – En modo de prueba y probando 2 – En modo de prueba, prueba aceptable 3 – En modo de prueba, prueba no aceptable			
028	Estado del terminal	0 – Pesaje normal 1 – Modo de configuración 2 – Modo de aplicación			

Índice	Nombre	Descripción	Notas
029	Resultado de prueba SD I/F	0 – No se detectó memoria SD 1 – Prueba aceptable 10 – Prueba en progreso 255 – Prueba no aceptable	

E.8.3.4. Comandos del terminal (sólo lectura)

Índice	Nombre	Descripción	Notas
031	Comandos de teclado Observe que los comandos no funcionan en el modo de configuración.	0-9 – Ingreso de números 0 a 9 . – Punto decimal C – borrar D – Mover abajo F – Función I – Ingreso de identificación L – Mover a la izquierda M – Memoria N – Cambiar unidad O – Apagar P – Imprimir R – Mover a la derecha S – Alternar T – Tarar báscula U – Mover arriba Z – Poner báscula en cero	
032	Control de salida 1	0 – Apagar salida de DIO 1 1 – Encender salida de DIO 1	
033	Control de salida 2	0 – Apagar salida de DIO 2 1 – Encender salida de DIO 2	
034	Control de salida 3	0 – Apagar salida de DIO 3 1 – Encender salida de DIO 3	
035	Control de salida 4	0 – Apagar salida de DIO 4 1 – Encender salida de DIO 4	
037	Reiniciar terminal	1 – Reiniciar terminal	
040	Ajuste de cero	1 – Activar ajuste de cero	
041	Ajuste de extensión media	1 – Activar ajuste de extensión media	Se usa cuando la linealidad está habilitada como el punto de extensión medio
042	Ajuste de extensión	1 – Activar ajuste de extensión alta	
049	Prueba de Ethernet	1 – ingresar a prueba de Ethernet 0 – salir de prueba de Ethernet	
050	Prueba de USB	1 – ingresar a prueba de USB 0 – salir de prueba de USB	
051	Cambio de modo	1 – Cambiar a modo normal 0 – Cambiar a modo de aplicación	

E.8.3.5.

Configuración – Báscula (lectura y escritura)

Índice	Nombre	Descripción
100	Bloque de báscula	Bloque de báscula completo
101	Nombre de la báscula	20 caracteres máximo. Sin entrada en terminal.
102	Aprobación tipo	0 – Ninguna 1 – Argentina 2 – Australia 3 – Canadá 4 – OIML 5 – Sri Lanka 6 – EE.UU.
103	No. de certificado	Ingreso manual - 20 caracteres máximo
104	Unidad	1 – g 2 – kg 3 – lb 4 – t 5 – ton
105	Número de rangos	0 – Un rango 1 – Dos intervalos 2 – Dos rangos
106	Capacidad del rango 1	Captura manual
107	Tamaño de incremento del rango 1	0 – 0.001 1 – 0.002 2 – 0.005 3 – 0.001 4 – 0.002 5 – 0.005 6 – 0.01 7 – 0.02 8 – 0.05 9 – 0.1 10 – 0.2 11 – 0.5 12 – 1 13 – 2 14 – 5 15 – 10 16 – 20 17 – 50 18 – 100 19 – 200
108	Capacidad del rango 2	Captura manual
109	Tamaño de incremento del rango 2	0 – 19 [consulte los valores para 107]
110	Código geográfico	0 – 37 captura manual
111	Linealidad	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado

Índice	Nombre	Descripción
112	Cero automático	0 – Inhabilitado 1 – Bruto 2 – Bruto y neto
113	Rango de cero automático	0 – 0.5d 1 – 1d 2 – 3d 3 – 10d
114	En blanco por debajo de cero	0 – Inhabilitado 1 – 20d 2 – 20d con cero requerido
115	Cero de encendido	0 – Inhabilitado 1 - +/- 2% 2 - +/- 10%
116	Cero de botón de presión	0 – Inhabilitado 1 – ±2% 2 – ±20%
117	Tara de botón de presión	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
118	Tara de teclado	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
119	Corrección del signo neto	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
120	Tara automática	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
121	Peso umbral de tara	Captura manual
122	Restablecer el peso umbral	Captura manual
123	Verificación de movimiento de tara automática	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
124	Borrado automático de tara	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
125	Borrar peso umbral	Captura manual
126	Verificación de movimiento de borrado automático de tara	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
127	Borrar después de imprimir	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
128	Unidad secundaria	0 – Ninguna 1 – g 2 – kg 3 – lb 4 – oz 5 – t 6 – ton 7 – Personalizada

Índice	Nombre	Descripción
129	Filtro de paso bajo	0 – Muy ligero 1 – Ligero 2 – Medio 3 – Pesado
130	Filtro de estabilidad	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
131	Rango de movimiento	0 – Inhabilitado 1 – 1d 2 – 3d
132	Intervalo de ausencia de movimiento	0 – 0.3 s 1 – 0.5 s 2 – 0.7 s 3 – 1 s
133	Expiración	0 – Inhabilitado 1 – 3 s 2 – 10 s 3 – 30 s
134	Peso mínimo	Captura manual
135	Bloqueo de impresión	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
136	Impresión automática	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
137	Tipo de reinicio	0 – Desviación 1 – Retorno
138	Peso de reinicio (modo de desviación)	Captura manual
139	Peso de reinicio (modo de retorno)	Captura manual
140	Umbral de impresión automática	Captura manual
141	Verificación de movimiento impresión automática	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
150	Tipo báscula	0 – POWERCELL GDD 2 – POWERCELL 615D 1 – POWERCELL PDX 3 – POWERCELL 611D
151	Número de celdas de carga	Captura manual, valores 1 a 12
152	Ajuste de cambio de celda	0 – Solo 1 – Par
153	Cadena de unidad personalizada	Captura manual, máx. 6 caracteres
154	Factor de unidad personalizada	Captura manual
155	Incremento de unidad personalizada	Igual que el tamaño de incremento 1

E.8.3.6.

Configuración – Aplicación (lectura y escritura)

Índice	Nombre	Descripción
200	Bloque de aplicación	Bloque de aplicación completo
201	Memoria alibi	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado

Índice	Nombre	Descripción
202	Modo de totalización	0 – Ninguna 1 – Peso mostrado 2 – Peso bruto
203	Borrar el gran total (GT) al imprimir	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
204	Subtotal	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
205	Borrar ST al imprimir	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
206	Convertir peso	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
211	Polaridad de entrada 1	0 – + Verdadero 1 – - Verdadero
212	Asignación de entrada 1	0 – Ninguna 1 – Pantalla en blanco 2 – Borrar tara 3 – Imprimir 4 – Comando SICS 'S' 5 – Comando SICS 'SI' 6 – Comando SICS 'SIR' 7 – Tara 8 – Cambio de unidad 9 – Cero 10 – Iniciar pesaje de animales 11 – Iniciar pesaje pico
213	Polaridad de entrada 2	0 – + Verdadero 1 – - Verdadero
214	Asignación de entrada 2	[Consulte los valores para 212]
215	Asignación de salida 1	0 – Ninguna 1 – Centro de cero 2 – Movimiento 3 – Neto 4 – Capacidad excedida 5 – Debajo de cero 6 – Ciclo completo 7 – Trabajando 8 – Zona aceptable 9 – Por arriba de la zona 10 – Por debajo de la zona 11 – Ejecutando 12 – Ciclo completo
216	Asignación de salida 2	[Consulte los valores para 215]
217	Asignación de salida 3	[Consulte los valores para 215]
218	Asignación de salida 4	[Consulte los valores para 215]

Índice	Nombre	Descripción
219	Asignación de la tecla Función	0 – Inhabilitado 1 – Pesaje de animales 2 – Pesaje de verificación 3 – Conteo 4 – Peso pico 5 – Vehículo
220	Función AutoStart (Inicio automático)	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
221	Modo de operación de animales	0 – 1 1 – 2
222	Tiempo de muestreo	Captura manual
223	Inicio automático	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
224	Umbral de inicio	Captura manual
225	Impresión automática	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
226	Retraso de impresión	Captura manual
227	Pantalla de aplicación de animales	0 – Inhabilitado 1 – Promedio 2 – Identificación
228	Indicación de operación de conteo	0 – Tara-Muestra 1 – Muestra-Tara
229	Reservada	0
230	Borrado automático de APW	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
231	Línea 1 de presentación de aplicación de conteo	0 – Inhabilitado 1 – Identificación 2 – Descripción 3 – APW
232	Línea 2 de presentación de aplicación de conteo	0 – Inhabilitado 1 – Identificación 2 – Descripción 3 – APW
233	Teclas del menú de la aplicación de conteo Tabla de identificaciones	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
234	Informes de teclas del menú de la aplicación de conteo	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
235	Teclas del menú de la aplicación de conteo Seleccionar muestra/APW	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
236	Tabla de identificaciones de memoria de identificaciones de conteo	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
237	Totalización de memoria de identificaciones de conteo	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado

Índice	Nombre	Descripción
238	Borrar memoria de identificaciones de conteo al imprimir	0 – Inhabilitado 1 – Automático 2 – Manual
239	Actualizar APW de memoria de identificaciones de conteo	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
240	Fuente de operación por arriba/por debajo	0 – Peso bruto 1 – Peso mostrado
241	Tipo de tolerancia	0 – Desviación del objetivo 1 – % del objetivo 2 – Valor del peso
242	Modificación del objetivo	0 – Inhabilitado 1 – Sólo objetivo 2 – Objetivo y tolerancia
243	Temporizador de espera	Captura manual
244	Verificación de movimiento por arriba/por debajo	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
245	Modo de pantalla por arriba/por debajo	0 – Sin presentación 1 – Peso real 2 – Diferencia de objetivo
246	Línea 1 de presentación por arriba/por debajo	0 – Inhabilitado 1 – Identificación 2 – Descripción 3 – Objetivo y tolerancia 4 – Zona
247	SmartTrac	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
248	En blanco por movimiento por arriba/por debajo	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
249	Table de objetivos	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
250	Totalización por arriba/por debajo	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
251	Borrar totales por arriba/por debajo	0 – Inhabilitado 1 – Automático 2 – Manual
252	Teclas del menú objetivo activo	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
253	Tecla del menú establecer objetivo rápido	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
254	Tecla del menú tabla de objetivos	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
255	Modo de operación de pico	0 – Bruto 1 – Neto
256	Memoria de operación de pico	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado

Índice	Nombre	Descripción
257	Impresión automática de operación pico	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
258	Temporizador mantener peso pico	Entrada manual
259	Línea 1 de presentación de pico	0 – Inhabilitado 1 – Identificación 2 – Estado
260	Línea 2 de presentación de pico	0 – Inhabilitado 1 – PROMEDIO 2 – MÁXIMO 3 – MÍNIMO 4 – Transacción número
261	Teclas del menú de pico - Informes	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
262	Identificación temporal de la operación de vehículos	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
263	Identificación automática de la operación de vehículos	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
264	Identificación permanente de la operación de vehículos	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
265	Descripción de la operación de vehículos	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
266	Totalización de la operación de vehículos	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
267	Borrar totales de la operación de vehículos	0 – Inhabilitado 1 – Automático 2 – Manual
268	General de vehículos Nombre de variable	Captura manual
269	Indicación permanente	0 – Inhabilitado 1 – Entrante 2 – Saliente
270	Indicación permanente	0 – Inhabilitado 1 – Saliente
271	Peso de umbral	Captura manual
273	Tabla de transacciones	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
274	Borrar por el operador	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado

E.8.3.7. Configuración – Terminal (lectura y escritura)

Índice	Nombre	Descripción
300	Bloque de terminal	Bloque de terminal completo
301	Número de serie	Captura manual - 15 dígitos máximo

Índice	Nombre	Descripción
302	Protector de pantalla	0 – Inhabilitado 1 – 1 minuto 2 – 5 minutos 3 – 10 minutos 4 – 30 minutos
303	Tiempo de expiración de la luz de fondo	0 – Siempre encendida 1 – 1 minuto 2 – 5 minutos 3 – 10 minutos 4 – Inhabilitado
304	Temporizador de apagado automático	0 – Inhabilitado 1 – 10 minutos 2 – 30 minutos 3 – 60 minutos
305	Línea del sistema	0 – En blanco 1 – E/S discretas 2 – Hora y fecha 3 – DIO y hora y fecha
306	Pantalla de tara	0 – Inhabilitado 1 – Siempre 2 – Cuando esté activa
307	Formato de hora	0 – 12:MM 1 – 12:MM:SS 2 – 24:MM 3 – 24:MM:SS
308	Formato de fecha	0 – DD/MM/AA 1 – DD/MMM/AAAA 2 – MM/DD/AA 3 – MMM/DD/AAAA 4 – AA/MM/DD 5 – AAAA/MMM/DD
309	Separador de campo de fecha	0 - / 1 - - 2 - . 3 - (espacio) 4 - Ninguno
310	Ajustar hora	Captura manual
311	Seleccionar AM/PM	0 – AM 1 – PM
312	Ajustar minutos	Captura manual
313	Ajustar día	Captura manual

Índice	Nombre	Descripción
314	Ajustar mes	1 – Enero 2 – Febrero 3 – Marzo 4 – Abril 5 – Mayo 6 – Junio 7 – Julio 8 – Agosto 9 – Septiembre 10 – Octubre 11 – Noviembre 12 – Diciembre
315	Ajustar año	Captura manual
316	Idioma del menú	0 – Inglés 1 – Código "F"
317	Idioma de configuración	0 – Inglés 1 – Códigos "F"
318	Contador de transacciones	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
319	Editar contador	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
320	Siguiente transacción	Captura manual
321	Protección con contraseña	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
322	Contraseña	Captura manual – 5 dígitos
324	Menú Operador – Memoria alibi	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
325	Menú Operador – Ajuste del contraste	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
326	Menú Operador – Contador de transacciones	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
327	Menú Operador – Hora y fecha	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
328	Menú Operador – Memoria de totales	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
329	Menú Operador – x10	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
330	Número de servicio	Captura manual
331	Tiempo de espera clave	Captura manual

E.8.3.8.

Configuración – Comunicación (lectura y escritura)

Índice	Nombre	Descripción
400	Bloque serial de comunicaciones	Bloque de comunicaciones completo
429	Ancho del informe	0 – Estrecho (40) 1 – Amplio (80)
430	Encabezado del informe	Captura manual
431	Separador de registro del informe	0 – Ninguno 1 - * 2 - - 3 - = 4 – CR/LF
432	Pie de página del informe	Captura manual
433	Asignación de COM1	0 – Ninguno 1 – Salida continua 2 – Salida continua extendida 3 – Salida por solicitud 4 – Informes 5 – SICS 6 – Acceso a variable 7 – Multicontinua 1 8 – Multicontinua 2
434	Plantilla de COM1	0 – Plantilla 1 1 – Plantilla 2 2 – Plantilla 3 3 – Plantilla 4 4 – Plantilla 5 5 – Plantilla 6 6 – Plantilla 7 7 – Plantilla 8 8 – Plantilla 9 9 – Plantilla 10
435	Suma de comprobación de COM1	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
436	Asignación de COM2	0 – Ninguno 1 – Salida continua 2 – Salida continua extendida 3 – Salida por solicitud 4 – Informes 5 – SICS 6 – Multicontinua 1 7 – Multicontinua 2
437	Plantilla de COM2	[Consulte los valores para 434]
438	Suma de comprobación de COM2	[Consulte los valores para 435]

Índice	Nombre	Descripción
439	Asignación de Ethernet	0 – Ninguno 1 – Salida por solicitud 2 – Cliente de impresión 3 – Informes 4 – SICS 5 – Acceso a variable
440	Plantilla de Ethernet	
441	Asignación de USB	0 – Ninguno 1 – Salida continua 2 – Salida continua extendida 6 – Salida por solicitud 7 – Informes 8 – SICS 9 – Acceso a variable
442	Plantilla de USB	[Consulte los valores para 434]
443	Suma de comprobación de USB	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
444	Velocidad en baudios de COM1	0 – 300 1 – 600 2 – 1200 3 – 2400 4 – 4800 5 – 9600 6 – 19200 7 – 38400 8 – 57600 9 – 115200
445	Bits de datos de COM1	0 – 7 1 – 8
446	Paridad de COM1	0 – Ninguno 1 – Par 2 – Impar
447	Control de flujo de COM1	0 – Ninguno 1 – XON/XOFF
448	Bits de datos de COM2	[Consulte los valores para 445]
449	Paridad de COM2	[Consulte los valores para 446]
450	Control de flujo de COM2	[Consulte los valores para 447]
451	Interfaz de COM2	0 – RS232 1 – RS485
452	Dirección de COM2	Captura manual
453	Cliente DHCP de Ethernet	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
454	Dirección IP de Ethernet	Captura manual
455	Máscara de subred de Ethernet	Captura manual
456	Bits de datos de COM2	[Consulte los valores para 445]

Índice	Nombre	Descripción
457	Pasarela de Ethernet	Captura manual
458	Dirección IP del servidor del cliente de impresión	Captura manual
459	Puerto TCP del servidor del cliente de impresión	Captura manual
460	Asignación de USB	0 – Ninguno 1 – Salida continua 2 – Salida continua extendida 6 – Salida por solicitud 7 – Informes 8 – SICS 9 – Acceso a variable
461	Plantilla de USB	[Consulte los valores para 434]
462	Suma de comprobación de USB	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
463	Asignación de USB2	0 – Ninguno 1 – Demand 2 – Reports
464	Asignación de USB Plantilla2	[Consulte los valores para 434]
465	Asignación de USB3	0 – None 1 – Demand 2 – Reports
466	USB Plantilla3	[Consulte los valores para 434]
467	Velocidad en baudios de COM1	0 – 300 1 – 600 2 – 1200 3 – 2400 4 – 4800 5 – 9600 6 – 19200 7 – 38400 8 – 57600 9 – 115200
468	Bits de datos COM1	0 – 7 1 – 8
469	Paridad COM1	0 – Ninguno 1 – Par 2 – Impar
470	Control de flujo de COM1	0 – Ninguno 1 – XON-XOFF

Índice	Nombre	Descripción
471	Velocidad en baudios de COM2	0 – 300 1 – 600 2 – 1200 3 – 2400 4 – 4800 5 – 9600 6 – 19200 7 – 38400 8 – 57600 9 – 115200
472	Bits de datos COM2	0 – 7 1 – 8
473	Paridad COM2	0 – Ninguno 1 – Par 2 – Impar
474	Control de flujo de COM2	0 – Ninguno 1 – XON-XOFF
475	Interface COM2	0 – RS232 1 – RS485
476	Dirección COM2	Captura manual*
477	Cliente DHCP de Ethernet	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
478	Dirección IP de Ethernet	Captura manual
479	Máscara de subred de Ethernet	Captura manual
480	Pasarela de Ethernet	Captura manual
481	Cliente de impresión – Dirección Server IP	Captura manual
482	Cliente de impresión –Puerto server TCP	Captura manual
483	Interface COM1	0 – RS-232 1 – RS-422 2 – RS-485

E.8.3.9. Configuración – Mantenimiento (sólo lectura)

Índice	Nombre	Descripción
500	Bloque de mantenimiento	Bloque de mantenimiento completo
501	Contador de peso	
502	Contador de cargas excesivas de la báscula	
503	Peso pico	
504	Contador de órdenes de cero	
505	Contador de fallas de órdenes de cero	
512	Número de serie de la celda de carga	
513	Capacidad de celdas	
514	Versión del software de la celda de carga	

Índice	Nombre	Descripción
515	Conteos de cero actuales	
516	Carga máxima	
517	Sobrecargas	
518	Errores de cero	
519	Alimentación COM	
520	Alimentación de celda carga	
521	Blindaje	
522	CAN_H Dominante	
523	CAN_L Dominante	
524	CAN_H Recesivo	
525	CAN_L Recesivo	
526	Conteos actuales	
527	% carga	

E.8.3.10. Valores de calibración (lectura y escritura)

Índice	Nombre	Descripción
600	Bloque de calibración	Grupo completo de valores de calibración
601	Conteos de cero	Conteos de cero
602	Carga de prueba media	Peso de prueba para extensión de punto medio cuando la linealidad está habilitada.
603	Conteos de carga de prueba media	Conteos de carga de prueba para extensión de punto medio cuando la linealidad está habilitada.
604	Carga de la prueba de extensión	Valor del peso de prueba para punto de extensión alto.
605	Conteos de carga de la prueba de extensión	Conteos de la carga de prueba para punto de extensión alto.

E.8.3.11. Valores de objetivo (lectura y escritura)

Índice	Nombre	Descripción
610	Bloque de objetivo	Grupo completo de valores de objetivos
611	Objetivo	Valor del objetivo
612	- Tol	Valor de tolerancia -
613	+Tol	Valor de tolerancia +
614	Descripción	Descripción del objetivo

E.8.3.12. Mantenimiento POWERCELL (lectura y escritura)

Índice	Nombre	Descripción
622	Registro de errores POWERCELL	0 – Inhabilitado 1 – Habilitado
631-642	Valores de ajuste de cambio para las celdas de carga 1a a 12a	Captura manual, valores 0.900000 a 1.100000
Seguridad de MT Servicio, Desbloquear / bloquear (solo lectura)		
650	Estado de seguridad de MT Servicio	0 – bloquear 1 – desbloquear

Índice	Nombre	Descripción
651	Lee cadena de bloqueo	
MT Service Security Unlock/lock (solo escritura)		
652	Lee cadena de desbloqueo	<p>Lee las 12 instancias. Para cada instancia, muestra:</p> <p>Dirección de la celda de carga: 1 – 12</p> <p>Ubicación de carácter sin signo: A – L</p> <p>Cable central (1) or Terminar (T)</p> <p>Dirección de nodo siguiente: 1 – 12</p> <p>Example response from system with 4 load cells:</p> <p>1,A,1,3</p> <p>4,B,0,T</p> <p>2,C,0,3</p> <p>3,D,0,4</p> <p>0,E,0,0</p> <p>0,F,0,0</p> <p>0,G,0,0</p> <p>0,H,0,0</p> <p>0,I,0,0</p> <p>0,J,0,0</p> <p>0,K,0,0</p> <p>0,L,0,0</p>
Estructura del mapa de celda de carga (lectura y escritura)		
670	Estructura del mapa de celda de carga	
671	Parámetros de ubicación para el mapa de celda de carga, de A a L	1,A,1,3
6xx		0,x,0,0
682		0,L,0,0

E.8.3.13.

Bloque plantilla 1 (lectura y escritura)

Índice	Nombre	Descripción
710	Bloque de plantilla 1	Bloque de plantilla 1 completo
711	Alimentaciones de línea agregadas plantilla 1	Captura manual
712	Disposición del contenido de campos de la plantilla de salida 1	<p>0 – 3 espacios</p> <p>1 – 10 espacios</p> <p>2 – 15 espacios</p> <p>3 – Fecha</p> <p>4 – Peso mostrado</p> <p>5 – Fin de plantilla</p> <p>6 – Gran total</p> <p>7 – Peso bruto</p> <p>8 – Identificación</p> <p>9 – Peso neto</p> <p>10 – Nueva línea</p> <p>11 – Nombre de la báscula</p> <p>12 – Línea 1</p> <p>13 – Línea 2</p> <p>14 – Línea 3</p> <p>15 – Línea 4</p> <p>16 – Línea 5</p>

Índice	Nombre	Descripción
		17 – Línea 6 18 – Línea 7 19 – Línea 8 20 – Línea 9 21 – Línea 10 22 -- Subtotal 23 – Peso de tara 24 – Hora 25 – Transacción número 26 – Peso promedio 27 – Número de animales 28 – Promedio por animal 29 – n 30 – Descripción del objetivo 31 – Identificación del objetivo 32 – Peso objetivo 33 – Objetivo y tolerancias 34 – Total 35 – Zona 36 – APW 37 – CONTEO_PIEZAS 38 – Identificación del registro 39 – Descripción del registro 40 – Número de ciclos 41 – Peso promedio 42 – Peso MÁXIMO 43 – Peso MÍNIMO 44 – Peso pico 45 – Fecha de transacción 46 – Hora de transacción 47 – Tipo de transacción 48 – Variable 49 – Descripción del vehículo 50 – Peso bruto del vehículo 51 – Identificación del vehículo 52 – Peso neto del vehículo 53 – Tara del vehículo
713	Alimentaciones de línea agregadas plantilla 2	Captura manual
714	Disposición del contenido de campos de la plantilla de salida 2	[Consulte los valores para 712]
715	Alimentaciones de línea agregadas plantilla 3	Captura manual
716	Disposición del contenido de campos de la plantilla de salida 3	[Consulte los valores para 712]
717	Alimentaciones de línea agregadas plantilla 4	Captura manual
718	Disposición del contenido de campos de la plantilla de salida 5	[Consulte los valores para 712]

E.8.3.14. Bloque de plantilla 2 (lectura y escritura)

Index	Name	Description
720	Bloque de plantilla 2	Bloque de plantillas 1- 4 completo
721	Alimentaciones de línea agregadas plantilla 5	Captura manual
722	Alimentaciones de línea agregadas plantilla 6	Igual que 712
723	Disposición del contenido de campos de la plantilla de salida 6	Captura manual
724	Alimentaciones de línea agregadas plantilla 7	Igual que 712
725	Disposición del contenido de campos de la plantilla de salida 7	Captura manual
726	Alimentaciones de línea agregadas plantilla 8	Igual que 712
727	Disposición del contenido de campos de la plantilla de salida 8	Captura manual
728	Alimentaciones de línea agregadas plantilla 9	Captura manual
729	Disposición del contenido de campos de la plantilla de salida 9	Igual que 712
730	Alimentaciones de línea agregadas plantilla 5	Captura manual

E.8.3.15. Bloque de cadena de plantilla (lectura y escritura)

Index	Name	Description
740	Template String Block	Completo conjunto de cadenas de plantillas
741	Línea de la plantilla 1	Captura manual
742	Línea de la plantilla 2	Captura manual
743	Línea de la plantilla 3	Captura manual
744	Línea de la plantilla 4	Captura manual
745	Línea de la plantilla 5	Captura manual
746	Línea de la plantilla 6	Captura manual
747	Línea de la plantilla 7	Captura manual
748	Línea de la plantilla 8	Captura manual
749	Línea de la plantilla 9	Captura manual
750	Línea de la plantilla 10	Captura manual

F. Archivos de registro para PDX, GDD, SLB615D y SLC611D

El terminal IND246 POWERCELL registra datos acerca de la operación de las celdas de carga POWERCELL, y guarda la información en dos archivos. Estos archivos no pueden verse en su totalidad en el terminal, y deben cargarse a una PC con InSite™ CSL o con la herramienta de transferencia de archivos.

F.1. Registro de desempeño

El registro de desempeño de la PDX proporciona un resumen de los datos de desempeño y diagnóstico recopilados para cada celda de carga en una báscula POWERCELL. Los elementos que se registran incluyen datos como filas de conteos de celdas de carga, contadores de errores de celdas, voltajes de celdas y temperatura.

El registro de desempeño puede establecerse para registrar datos automáticamente a intervalos definidos. Los intervalos se configuran, en horas, en la configuración en **Mantenimiento de POWERCELL > Registro de desempeño**. El registro de desempeño es un archivo FIFO (primero en entrar, primero en salir) que sobrescribe el archivo más antiguo cuando se llena. Tiene una capacidad de aproximadamente 1600 registros individuales. Si no se reinicia el archivo, la memoria continúa almacenando registros hasta que llega al 100% de su capacidad y entonces comienza a sobrescribir los registros más antiguos.

F.2. Reinicio del archivo del registro de desempeño

El registro de desempeño se borra cada vez que se realiza un reinicio maestro.

F.2.1. Estructura del archivo del registro de desempeño

El archivo de registro de desempeño está disponible como archivo de valores separados con coma. Este archivo incluye una fila de encabezados con los campos como se describen en la Tabla F-1. Cada fila del archivo es un registro y cada registro es un grupo de datos capturados para cada celda conectada al terminal.

Tabla F-1: Campos de datos del registro de desempeño

Campo de datos	Descripción
Fecha	Fecha en que se generó el registro.
Hora	Hora en que se generó el registro.
Nodo	Dirección del nodo de la celda POWERCELL.
Número de serie	El número de serie de fábrica único incluido en la celda.
Conteos de la celda	Conteos de la celda de carga en el momento en que se generó el registro.
Errores de comunicación	Número total de errores de comunicación de la celda.
Mínimo voltaje de alimentación	Mínimo voltaje de alimentación de la celda medido en milivoltios.
Último voltaje de alimentación	Último voltaje de alimentación de entrada de la celda medido en milivoltios.
Voltaje CAN alto dominante	Voltaje de CAN alto de la celda registrado para el modo dominante en milivoltios. ¹
Voltaje CAN bajo dominante	Voltaje de CAN bajo de la celda registrado para el modo dominante en milivoltios. ¹
Voltaje de CAN alto recesivo	Voltaje de CAN alto de la celda registrado para el modo recesivo en milivoltios. ¹
Voltaje de CAN bajo recesivo	Voltaje de CAN bajo de la celda registrado para el modo recesivo en milivoltios. ¹
Conteo de sobrevoltaje mayor	Número total de eventos de sobrevoltaje grave o de larga duración detectados por el IND246 para todas las celdas conectadas. Las posibles causas incluyen un impacto de rayo cercano o un corto circuito.
Conteo de bajo voltaje mayor	Número total de eventos de bajo voltaje grave o de larga duración detectados por el IND246 POWERCELL para todas las celdas conectadas. Las posibles causas incluyen un impacto de rayo cercano o alimentación con sobrecarga.
Conteo de sobrevoltaje menor	Número total de eventos de sobrevoltaje intermitente detectados por el IND246 POWERCELL para todas las celdas conectadas. Las posibles causas incluyen un impacto de rayo distante o un corto circuito.
Conteo de bajo voltaje menor	Número total de eventos de bajo voltaje intermitente detectados por el IND246 POWERCELL para todas las celdas conectadas. Las posibles causas incluyen un impacto de rayo distante o alimentación con sobrecarga.
Errores de desviación de cero	Número total de errores de desviación de cero.
Valor de desviación de cero	Valor de desviación de cero actual en unidades de peso primarias.
Sobrecargas de la celda	Reservado pero no compatible

Campo de datos	Descripción
Peso de sobrecarga promedio	Reservado pero no compatible
Transacciones totales	Número total de transacciones de impresión para una báscula específica.

Nota

- Estos valores se guardan desde la última vez que se tiene acceso a la pantalla Voltaje de la comunicación de la celda de carga.

F.3. Archivo de registro de errores

El **registro de errores** es un archivo FIFO que no puede reiniciarse. Cuando está lleno, agrega nuevos datos al sobrescribir el registro más antiguo.

F.3.1. Estructura del archivo del registro de errores POWERCELL

La Tabla F-2 incluye un registro común para mostrar la estructura del archivo del registro de errores. Las comas que se usan para separar los campos no se muestran en este ejemplo.

Tabla F-2: Registro de errores – Estructura del registro

Formato de marca de hora	Seriedad	Origen	Código de evento	Detalle	Mensaje
2009/11/29 08:35	I	A	1025b	(vacío)	FALTA DE RESPUESTA DE POWERCELL

F.3.1.1. Formato de marca de hora

La fecha y hora del error se registran cuando se detecta el error.

F.3.1.2. Seriedad

Todas las entradas del registro de errores tendrán un código de seriedad "I" para indicar que el error tiene la intención de proporcionar ayuda informativa para servicio. El código de seriedad no aparece en la Vista de búsqueda del registro de errores.

El tipo de error "I" también se muestra en la línea del sistema. Algunos errores permanecen en la línea del sistema durante 3 a 5 segundos, y después desaparecen y reaparecen periódicamente si el error no se resuelve, por ejemplo errores de **falta de respuesta de POWERCELL**.

F.3.1.3. Origen

Todas las entradas del registro de errores tendrán un origen de "A" para indicar que el error se relaciona con la báscula. Otros orígenes no son compatibles con el IND246 POWERCELL.

F.3.1.4.

Código de evento

Para entender el error, es útil conocer la estructura del código de evento de cinco caracteres. El código de evento se forma como se muestra en la Tabla F-3:

Tabla F-3: Registro de errores PDX – Estructura del código de evento

Canal	Celda	Evento
1	xx	yy
Este dígito indica que el error está relacionado con el canal 1 (báscula 1). Solamente una báscula es compatible en el IND246 POWERCELL.	Si el error está relacionado con una celda POWERCELL, estos dos dígitos indicarán la dirección del nodo de la celda. Si el error no es específico de la celda de carga, este lugar estará ocupado por dos ceros.	Número de error – corresponde al mensaje que aparece en el registro de errores. El evento es un valor hexadecimal.

Los eventos de error compatibles con el terminal IND246 POWERCELL se muestran en la Tabla F-4.

Tabla F-4: Registro de errores POWERCELL – Códigos de evento

Código de evento	Descripción
57	PDX_POWER_CELL_BOARD_ACCESS_ERROR
58	PDX_BOARD_RESPONSE_TIMEOUT
59	PDX_BOARD_INVALID_PROTOCOL_RESPONSE
5a	PDX_BOARD_OPERATION_ABORTED
5b	PDX_POWER_CELL_NO_RESPONSE
5c	PDX_POWER_CELL_NEG_OUT_OF_RANGE
5d	PDX_POWER_CELL_COMMAND_FAILED
60	PDX_STUCK_PLATFORM
64	PDX_BOARD_MAJOR_OVERVOLTAGE_OR_OVERCURRENT
65	PDX_BOARD_MAJOR_UNDERVOLTAGE
76	PDX_BOARD_MINOR_OVERVOLTAGE_OR_OVERCURRENT
77	PDX_BOARD_MINOR_UNDERVOLTAGE
78	PDX_CELL_INITIALIZING
79	PDX_CELL_NOT_FOUND
7a	PDX_CELL_GAS_MONITOR_FAILURE

F.3.1.5.

Detalle

El campo Detalle estará vacío para todas las entradas del registro de errores. Este campo se reserva para uso futuro.

F.3.1.6. Mensaje

El texto que se muestra como Descripción en la Tabla F-4 será incluido como línea de mensaje (en un formato condensado) como el último campo en el archivo del registro de errores.

G. Códigos GEO

La función de código geográfico (GEO) proporcionada con el terminal IND246 permite el reajuste de la calibración debido a cambios en la elevación o altitud sin volver a aplicar pesos de prueba. Este ajuste presupone que se ha realizado una calibración previa precisa con el código GEO establecido correctamente para la ubicación original y que dicho código puede determinarse con precisión para la nueva ubicación. El siguiente es el procedimiento para usar esta función.

G.1. Calibración original en la ubicación inicial

1. Determine el código GEO para la ubicación actual en donde será calibrada la báscula utilizando la gráfica de códigos GEO (Tabla G-1) en las páginas siguientes.
2. Ingrese el valor GEO en el parámetro del código GEO en la página de configuración **Báscula > Calibración** en el árbol del menú.
3. Inmediatamente después de ingresar el código GEO, lleve a cabo un ajuste de cero y extensión con los pesos de prueba precisos.
4. Salga del árbol del menú de configuración.

Ahora puede reubicar la báscula en otra región.

G.2. Ajuste del código GEO en una nueva ubicación

1. Determine el código GEO para la nueva ubicación donde será utilizada la báscula mediante la gráfica de códigos GEO (Tabla F-1) en las páginas siguientes.
2. Ingrese el valor GEO en el parámetro del código GEO en la página de configuración **Báscula > Calibración** en el árbol del menú.
3. Inmediatamente después de ingresar el código GEO, salga del árbol del menú de configuración. NO realice una calibración normal.

La calibración ha sido ajustada ahora para las diferencias de gravedad con el lugar original de calibración para el nuevo lugar de uso.

- El uso del valor del código GEO para ajustar la calibración no es tan preciso como volver a aplicar los pesos de prueba certificados y recalibrar la báscula en una nueva ubicación.

Tabla G-1: Valores de ajuste Geo

Latitud norte o sur y grados en minutos	Altura sobre el nivel del mar en metros										
	0	325	650	975	1300	1625	1950	2275	2600	2925	3250
	325	650	975	1300	1625	1950	2275	2600	2925	3250	3575
	Altura sobre el nivel del mar en pies										
	0	1060	2130	3200	4260	5330	6400	7460	8530	9600	10660
1060	2130	3200	4260	5330	6400	7460	8530	9600	10660	11730	
0° 0'–5° 46'	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0	0
5° 46'–9° 52'	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0
9° 52'–12° 44'	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1
12° 44'–15° 6'	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1
15° 6'–17° 0'	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2
17° 10'–19° 2'	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2
19° 2'–20° 45'	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3
20° 45'–22° 22'	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3
22° 22'–23° 54'	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4
23° 54'–25° 21'	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4
25° 21'–26° 45'	10	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5
26° 45'–28° 6'	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6	5
28° 6'–29° 25'	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6
29° 25'–30° 41'	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6
30° 41'–31° 56'	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7
31° 56'–33° 9'	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7
33° 9'–34° 21'	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8
34° 21'–35° 31'	13	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8
35° 31'–36° 41'	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9	9
36° 41'–37° 50'	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9
37° 50'–38° 58'	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10
38° 58'–40° 5'	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10
40° 5'–41° 12'	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11
41° 12'–42° 19'	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11
42° 19'–43° 26'	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12
43° 26'–44° 32'	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12
44° 32'–45° 38'	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13
45° 38'–46° 45'	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13

Latitud norte o sur y grados en minutos	Altura sobre el nivel del mar en metros										
	0	325	650	975	1300	1625	1950	2275	2600	2925	3250
	325	650	975	1300	1625	1950	2275	2600	2925	3250	3575
	Altura sobre el nivel del mar en pies										
	0	1060	2130	3200	4260	5330	6400	7460	8530	9600	10660
46° 45'–47° 51'	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14
47° 51'–48° 58'	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14
48° 58'–50° 6'	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15
50° 6'–51° 13'	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15
51° 13'–52° 22'	21	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16
52° 22'–53° 31'	21	21	20	20	19	19	18	18	17	17	16
53° 31'–54° 41'	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17	17
54° 41'–55° 52'	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17
55° 52'–57° 4'	23	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18
57° 4'–58° 17'	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19	18
58° 17'–59° 32'	24	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19
59° 32'–60° 49'	24	24	23	23	22	22	21	21	20	20	19
60° 49'–62° 9'	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20	20
62° 9'–63° 30'	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20
63° 30'–64° 55'	26	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21
64° 55'–66° 24'	26	26	25	25	24	24	23	23	22	22	21
66° 24'–67° 57'	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22	22
67° 57'–69° 35'	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22
69° 5'–71° 21'	28	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23
71° 21'–73° 16'	28	28	27	27	26	26	25	25	24	24	23
73° 16'–75° 24'	29	28	28	27	27	26	26	25	25	24	24
75° 24'–77° 52'	29	29	28	28	27	27	26	26	25	25	24
77° 52'–80° 56'	30	29	29	28	28	27	27	26	26	25	25
80° 56'–85° 45'	30	30	29	29	28	28	27	27	26	26	25
85° 45'–90° 00'	31	30	30	29	29	28	28	27	27	26	26

H. Caracteres estándar y de control ASCII

Las tablas siguientes describen los caracteres ASCII estándar y de control que utiliza la IND246 y IND246 POWERCELL. Se reserva el uso de los caracteres Nul (00 hexagonal), ^ (5E hexagonal) y ~ (7E hexagonal) para el sistema operativo del terminal. Estos caracteres no están directamente disponibles para el usuario.

H.1. Caracteres estándar ASCII

Caract.	Dec.	Hex.
NUL	0	00
SOH	1	01
STX	2	02
ETX	3	03
EOT	4	04
ENQ	5	05
ACK	6	06
BEL	7	07
BS	8	08
HT	9	09
LF	10	0A
VT	11	0B
FF	12	0C
CR	13	0D
SO	14	0E
SI	15	0F
DLE	16	10
DC1	17	11
DC2	18	12
DC3	19	13
DC4	20	14
NAK	21	15
SYN	22	16

Caract.	Dec.	Hex.
ETB	23	17
CAN	24	18
EM	25	19
SUB	26	1A
ESC	27	1B
FS	28	1C
GS	29	1D
RS	30	1E
US	31	1F
SP	32	20
!	33	21
'	34	22
#	35	23
\$	36	24
%	37	25
&	38	26
'	39	27
(40	28
)	41	29
*	42	2A
+	43	2B
,	44	2C
-	45	2D

Caract.	Dec.	Hex.
.	46	2E
/	47	2F
0	48	30
1	49	31
2	50	32
3	51	33
4	52	34
5	53	35
6	54	36
7	55	37
8	56	38
9	57	39
:	58	3A
;	59	3B
<	60	3C
=	61	3D
>	62	3E
?	63	3F
@	64	40
A	65	41
B	66	42
C	67	43
D	68	44

Caract.	Dec.	Hex.
E	69	45
F	70	46
G	71	47
H	72	48
I	73	49
J	74	4A
K	75	4B
L	76	4C
M	77	4D
N	78	4E
O	79	4F
P	80	50
Q	81	51
R	82	52
S	83	53
T	84	54
U	85	55
V	86	56
W	87	57
X	88	58
Y	89	59
Z	90	5A
[91	5B

Caract.	Dec.	Hex.
\	92	5C
]	93	5D
^	94	5E
_	95	5F
`	96	60
a	97	61
b	98	62
c	99	63
d	100	64
e	101	65
f	102	66
g	103	67
h	104	68
i	105	69
j	106	6A
k	107	6B
l	108	6C
m	109	6D
n	110	6E
o	111	6F
p	112	70
q	113	71
r	114	72
s	115	73
t	116	74
u	117	75
v	118	76
w	119	77
x	120	78
y	121	79
z	122	7A
{	123	7B
	124	7C
}	125	7D

Caract.	Dec.	Hex.
~	126	7E
□	127	7F
Reservado	128	8A
	159	9F
	160	A0
ı	161	A1
¢	162	A2
£	163	A3
€	164	A4
¥	165	A5
Š	166	A6
š	167	A7
š	168	A8
©	169	A9
±	170	AA
«	171	AB
¬	172	AC
	173	AD
®	174	AE
-	175	AF
°	176	B0
±	177	B1
²	178	B2
³	179	B3
Ž	180	B4
μ	181	B5
¶	182	B6
·	183	B7
ž	184	B8
¹	185	B9
º	186	BA
»	187	BB
Œ	188	BC

Caract.	Dec.	Hex.
œ	189	BD
ÿ	190	BE
ı	191	BF
À	192	C0
Á	193	C1
Â	194	C2
Ã	195	C3
Ä	196	C4
Å	197	C5
Æ	198	C6
Ç	199	C7
È	200	C8
É	201	C9
Ê	202	CA
Ë	203	CB
Ì	204	CC
Í	205	CD
Î	206	CE
Ï	207	CF
Ð	208	D0
Ñ	209	D1
Ò	210	D2
Ó	211	D3
Ô	212	D4
Õ	213	D5
Ö	214	D6
×	215	D7
Ø	216	D8
Ù	217	D9
Ú	218	DA
Û	219	DB
Ü	220	DC
Ý	221	DD
Þ	222	DE

Caract.	Dec.	Hex.
ß	223	DF
à	224	E0
á	225	E1
â	226	E2
ã	227	E3
ä	228	E4
å	229	E5
œ	230	E6
ç	231	E7
è	232	E8
é	233	E9
ê	234	EA
ë	235	EB
ì	236	EC
í	237	ED
î	238	EE
ï	239	EF
ð	240	F0
ñ	241	F1
ò	242	F2
ó	243	F3
ô	244	F4
õ	245	F5
ö	246	F6
÷	247	F7
ø	248	F8
ù	249	F9
ú	250	FA
û	251	FB
ü	252	FC
ý	253	FD
þ	254	FE
ÿ	255	FF

H.2. Caracteres de control ASCII

Car.	Definición	Función
SOH	INICIO DE ENCABEZADO	Carácter de control de transmisión utilizado como el primer carácter de un encabezado de un mensaje de información.
STX	INICIO DE TEXTO	Carácter de control de transmisión que precede de un texto y que se utiliza para finalizar un encabezado.
ETX	FIN DE TEXTO	Carácter de control de transmisión que finaliza un texto.
EOT	FIN DE TRANSMISIÓN	Carácter de control de transmisión que se utiliza para indicar la conclusión de la transmisión de uno o más textos.
ENQ	CONSULTA	Carácter de control de transmisión que se utiliza para responder de una estación remota; la respuesta puede incluir la identificación de la estación y el estado de la estación. Cuando se requiere una función "Who are you" (¿quién eres?) en la red general de transmisión conectada, el primer uso de ENQ después de que se establece la conexión tendrá el significado "Who are you" (identificación de la estación). El uso posterior de ENQ puede o puede no incluir la función "Who are you", determinada mediante un acuerdo.
ACK	ACEPTACIÓN	Carácter de control de transmisión transmitido por un receptor como respuesta afirmativa al emisor.
BEL	ALARMA	Carácter de control que se utiliza cuando hay la necesidad de llamar la atención; éste puede controlar dispositivos de alarma o de atención.
BS	RETROCESO	Efecto de formato que mueve la posición activa de un carácter hacia atrás en la misma línea.
HT	TABULACIÓN HORIZONTAL	Efecto de formato que recorre la posición activa a la siguiente posición predeterminada en la misma línea.
LF	ALIMENTACIÓN INTERLINEAL	Elemento de formato que recorre la posición activa a la misma posición del carácter en la línea siguiente.
VT	TABULACIÓN VERTICAL	Efecto de formato que recorre la posición activa a la misma posición del carácter en la siguiente línea predeterminada.
FF	AVANCE DE PÁGINA	Elemento de formato que recorre la posición activa a la misma posición del carácter en una línea predeterminada del siguiente formulario o página.
CR	RETORNO DE CARRO	Efecto de formato que mueve la posición activa a la posición del primer carácter en la misma línea.
SO	DESPLAZAMIENTO HACIA FUERA	Carácter de control que se utiliza en conjunto con DESPLAZAMIENTO HACIA DENTRO y ESCAPAR para extender el grupo de caracteres gráficos del código.

Car.	Definición	Función
SI	DESPLAZAMIENTO HACIA DENTRO	Carácter de control que se utiliza en conjunto con DESPLAZAMIENTO HACIA FUERA y ESCAPAR para extender el grupo de caracteres gráficos del código.
DLE	ESCAPE DE ENLACE DE DATOS	Carácter de control de transmisión que cambia el significado de un número limitado de caracteres contiguamente sucesivos. Se utiliza exclusivamente para proporcionar funciones suplementarias de control de transmisión de datos. Solamente se pueden utilizar caracteres gráficos y caracteres de control de transmisión en secuencias DEL.
DC1	DOSPOSITIVO DE CONTROL UNO	Carácter de control de dispositivos cuyo principal objetivo es encender o arrancar un dispositivo automático. Si no se requiere para este propósito, puede utilizarse para restaurar un dispositivo a su modo básico de operación (vea también DC2 y DC3), o para cualquier otra función de control de dispositivo no proporcionada por otros controles de dispositivos.
DC2	CONTROL DE DISPOSITIVO DOS	Carácter de control de dispositivos cuyo principal objetivo es encender o arrancar un dispositivo automático. Si no se requiere para este propósito, puede utilizarse para ajustar un dispositivo a un modo especial de operación (en cuyo caso DC1 es utilizado para restaurarlo a su operación normal), o para cualquier otra función de control de dispositivo no proporcionada por otros controles de dispositivos.
DC3	DISPOSITIVO DE CONTROL TRES	Carácter de control de dispositivos cuyo principal objetivo es apagar, detener o interrumpir un dispositivo auxiliar. Esta función puede ser un paro de nivel secundario, por ejemplo, esperar, pausar, en reserva o interrumpir (en cuyo caso DC1 se utiliza para restaurar la operación normal). Si no se requiere para este objetivo, se puede utilizar para cualquier otra función de control de dispositivos no proporcionada por otros controladores de dispositivos.
DC4	CONTROL DE DISPOSITIVOS CUATRO	Carácter de control de dispositivos cuyo principal objetivo es apagar o interrumpir un dispositivo auxiliar. Si no se requiere para este objetivo, se puede utilizar para cualquier otra función de control de dispositivos no proporcionada por otros controladores de dispositivos.
NAK	ACEPTACIÓN NEGATIVA	Carácter de control de transmisión transmitido por un receptor como respuesta negativa al emisor.
SYN	CARÁCTER DE SINCRONISMO	Carácter de control de transmisión utilizado por un sistema de transmisión sincrónico en ausencia de cualquier otro carácter (condición inactiva) para proporcionar una señal de la cual se pueda lograr u obtener el sincronismo entre equipos de terminales de datos.
ETB	BLOQUE DE FINAL DE LA TRANSMISIÓN	Carácter de control de transmisión utilizado para indicar el final de un bloque de transmisión de datos donde los datos se dividen en estos bloques con propósitos de transmisión.

Car.	Definición	Función
CAN	CANCELAR	Carácter, o el primer carácter de una secuencia, que indica que el dato precedente está en error. Como resultado, este dato se debe ignorar. El significado específico de este carácter debe definirse para cada aplicación o entre emisor y receptor.
EM	FINAL DE MEDIO	Carácter de control que puede utilizarse para identificar el final físico de un medio, o el final de la porción utilizada de un medio, o el final de la porción deseada de datos registrados en un medio. La posición de este carácter no corresponde necesariamente al final físico del medio.
SUB	SUBSTITUTO	Carácter de control utilizado en lugar de un carácter que se ha detectado ser inválido o estar en error. SUB tiene el propósito de ser introducido por medios automáticos.
ESC	ESCAPAR	Carácter de control utilizado para proporcionar funciones de control adicional. Éste altera el significado de un número limitado de combinaciones de bits contiguamente sucesivos.
FS	SEPARADOR DE ARCHIVOS	Carácter de control utilizado para separar y calificar datos lógicamente; su significado específico tiene que ser especificado para cada aplicación. Si este carácter se utiliza en orden jerárquico, delimita un elemento de datos llamado archivo.
GS	SEPARADOR DE GRUPOS	Carácter de control utilizado para separar y calificar datos lógicamente; su significado específico tiene que ser especificado para cada aplicación. Si este carácter se utiliza en orden jerárquico, delimita un elemento de datos llamado grupo.
RS	SEPARADOR DE REGISTROS	Carácter de control utilizado para separar y calificar datos lógicamente; su significado específico tiene que ser especificado para cada aplicación. Si este carácter se utiliza en orden jerárquico, delimita un elemento de datos llamado registro.
US	SEPARADOR DE UNIDADES	Carácter de control utilizado para separar y calificar datos lógicamente; su significado específico tiene que ser especificado para cada aplicación. Si este carácter se utiliza en orden jerárquico, delimita un elemento de datos llamado unidad.

METTLER TOLEDO Service

To protect your METTLER TOLEDO product's future:

Congratulations on choosing the quality and precision of METTLER TOLEDO. Proper use according to these instructions and regular calibration and maintenance by our factory-trained service team ensure dependable and accurate operation, protecting your investment. Contact us about a METTLER TOLEDO service agreement tailored to your needs and budget.

We invite you to register your product at www.mt.com/productregistration so we can contact you about enhancements, updates and important notifications concerning your product.

www.mt.com/IND246

For more information

Mettler-Toledo, LLC

1900 Polaris Parkway
Columbus, OH 43240
Phone 800 438 4511
Fax 614 438 4900

© 2023 Mettler-Toledo, LLC
64084457 Rev. 05, 12/2023



12345678